

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/23884/25/04/01
commission/ damage No. : FUTURA
Date of commission: 01-04-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0148958
Manufacturer	HYUNDAI
Model	Elantra 21-23
Type / version	Elantra 1.6 Executive CVT
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1248
Gross vehicle weight [kg]	1750
Wheelbase 1/2	2720
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	1598
Engine Power [hp/kW]	123/90
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WJ3825L
VIN / serial number	KMHLN41EENU421592
Date of first registration	16-11-2022
Date of next. tech. test	16-11-2025
Year of manufacture	2022 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	127 917 (read)
Body color / type of coating	black/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 17 91H	4,0 mm
	left	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 17 91H	3,0 mm
back	right	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 17 91H	4,5 mm
	left	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 17 91H	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptive Cruise Control | 46. Interior: other |
| 2. Additional gauges | 47. Interior: other |
| 3. Alarm | 48. Keyless entry, Keyless go |
| 4. Android Auto, Apple CarPlay, DAB radio, Navigation system, On board monitor, Radio, Telematic, Touchscreen monitor | 49. LED Daytime running lights |
| 5. Antilock-Brake-System (ABS) | 50. LED Fog Lamps |
| 6. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 51. LED front dim light |
| 7. Armrest (s) rear | 52. LED rear lights |
| 8. Automated High-beam assist | 53. Lane control assistant |
| 9. Automatic Emergency Call | 54. Lane control assistant |
| 10. Automatic dimlight activation | 55. Leather gearshifter/switch, Leather steering wheel |
| 11. Bluetooth interface, Voice control for audiosystem | 56. Light alloy wheels from 17" |
| 12. Body-coloured bumpers | 57. Lumbar adjust driver |
| 13. Bord climate: other | 58. Other |
| 14. Central locking | 59. Other |
| 15. Child lock manually | 60. Other |
| 16. Child seat fixation | 61. Other |
| 17. Collision Warning System, Intersection Assist, Pedestrian Emergency Brake Assist, Pre-Crash System | 62. Other |
| 18. Colored glass | 63. Other |
| 19. Colored glass | 64. Other |
| 20. Digital instruments | 65. Paint: other, Uni-Lackierung |
| 21. Diminished spare wheel | 66. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 22. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 67. Passive Tyre pressure control |
| 23. Door mirrors electrically foldable | 68. Power steering |
| 24. Driver airbag, Passenger airbag | 69. Power windows front, Power windows rear |
| 25. Driver conditioning monitoring | 70. Rain sensor |
| 26. Driver seat electrically adjustable | 71. Rear bench foldable in two separate parts |
| 27. Driver seat height adjustable | 72. Rear view camera |
| 28. Dualzone automatic climate control | 73. Rear window heating |
| 29. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 74. Rear-view mirror autodimming |
| 30. Electric parking brake, Other | 75. Selectable driveline characteristics |
| 31. Exterior design: other | 76. Side indicators |
| 32. Exterior design: other | 77. Soundsystem |
| 33. Exterior design: other | 78. Soundsystem |
| 34. Exterior design: other | 79. Soundsystem |
| 35. Exterior design: other | 80. Soundsystem |
| 36. Head airbags front, Head airbags rear, Side airbag driver and passenger, Side airbags rear | 81. Soundsystem |
| 37. Headrests front, Rear headrests | 82. Steering wheel heated |
| 38. Heated seat driver, Heated seat passenger, Rear seat heating | 83. Steering wheel manually adjustabe |
| 39. Hill holder | 84. Steering wheel with radio operation |
| 40. Interior decoration: other | 85. Textile upholstery |
| 41. Interior lights: other accessories | 86. USB in |
| 42. Interior lights: other accessories | 87. USB in |
| 43. Interior lights: other accessories | 88. USB in |
| 44. Interior lights: other accessories, Mirror: others, Other | 89. Vehicle imobilizer |
| 45. Interior: other | 90. Wireless device charging |

Dealer's equipment (selected items)

1. Metalic paint -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Braki, uszkodzenia stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 04-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 08-04-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/50

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu

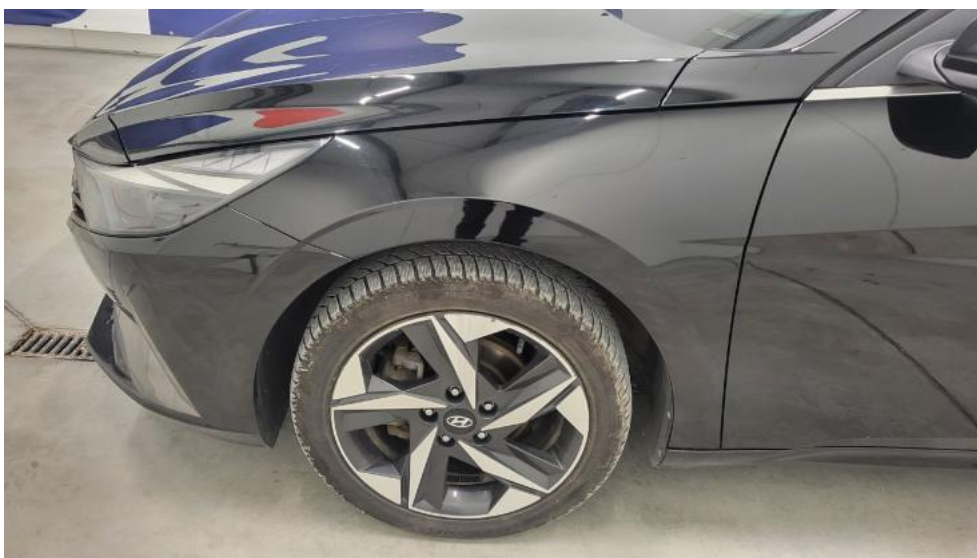


Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika

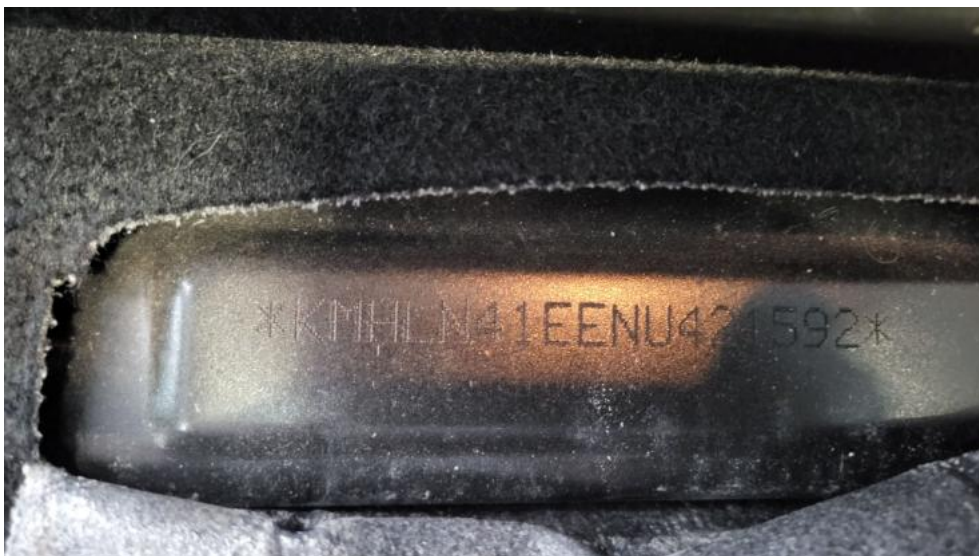


Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

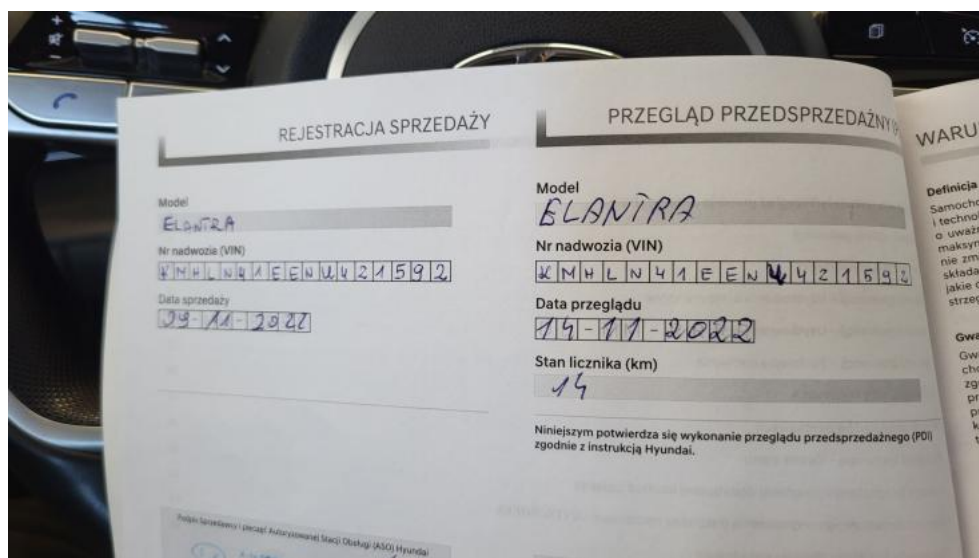
Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PRZEGLĄD KM LUB MIESIĘCY*

Przebieg (km) 120 881 km

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

AUTORYZOWANY DEALER
HYUNDAI
DEX-POL S.J.
59-300 Lubin, ul. Granitowa 1
CENTRALA tel. 76 74 63 590, serwis 76 72 65 565
REGON 140245704, NIP 602-02-11-383
e-mail: dex-pol@hyundai.lubin.pl

23.01.2016 r.
Data: _____
Podpis: _____

Uwagi oraz zalecenia serwisu

- OK -

AUTORYZOWANY DEALER
HYUNDAI
DEX-POL S.J.
59-300 Lubin, ul. Granitowa 1
CENTRALA tel. 76 74 63 590, serwis 76 72 65 565
REGON 140245704, NIP 602-02-11-383
e-mail: dex-pol@hyundai.lubin.pl

NASTĘPNY PRZEGLĄD

135000 KM LUB 23-01-2026

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.
10

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Kratka/zaślepka halogenu P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

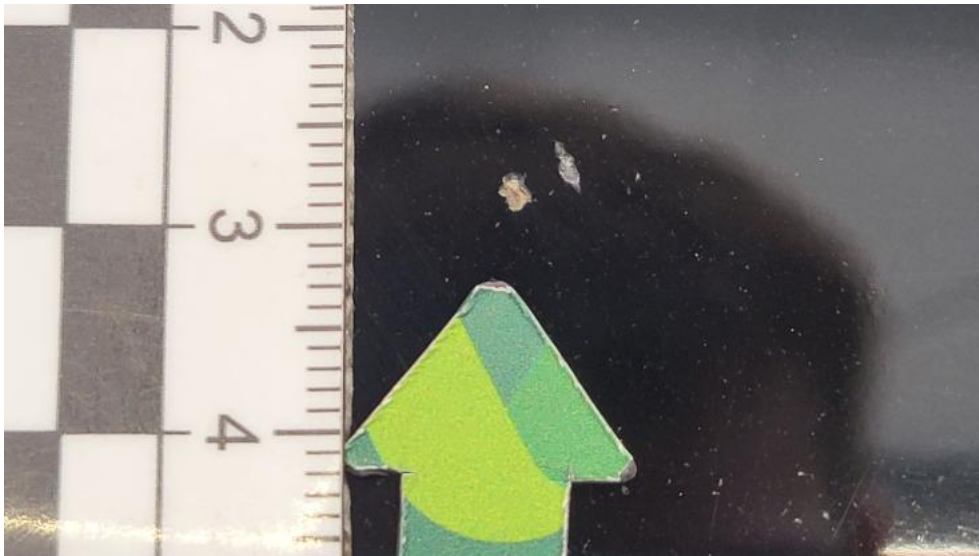


Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Photo 48.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Lampa tylna zew P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Photo 54.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 56.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

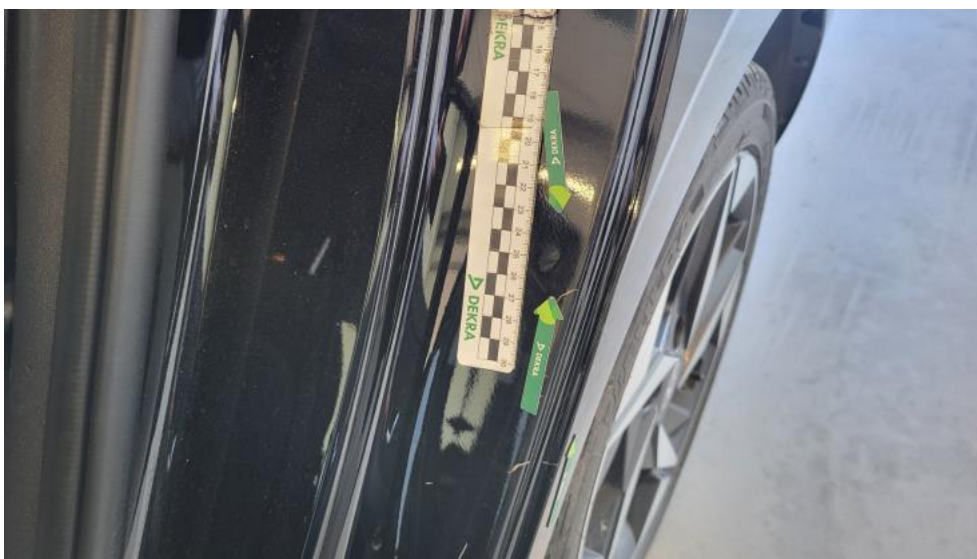


Photo 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Lampa tylna zew L - Inne 1



Photo 62.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 68.

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

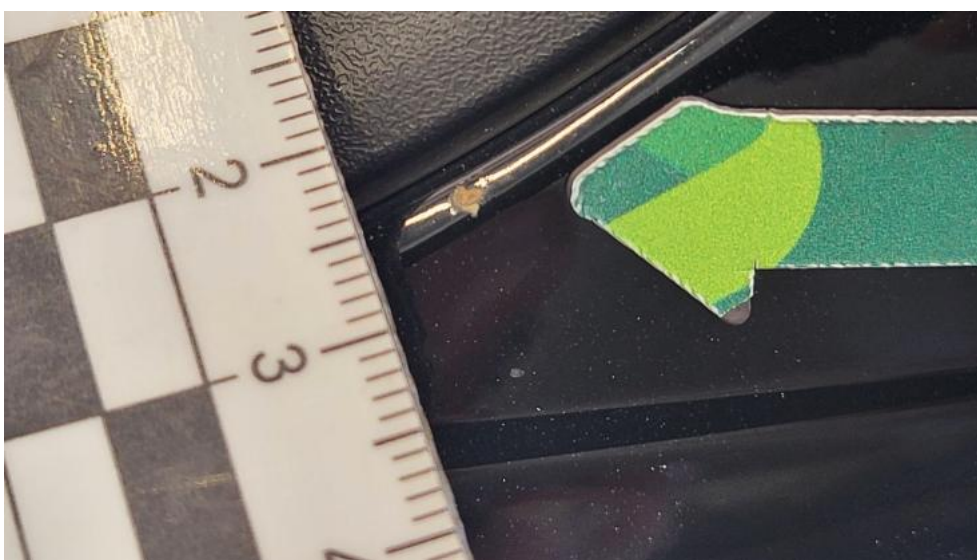


Photo 70.

Słupek przedni L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Inne 1



Photo 74.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

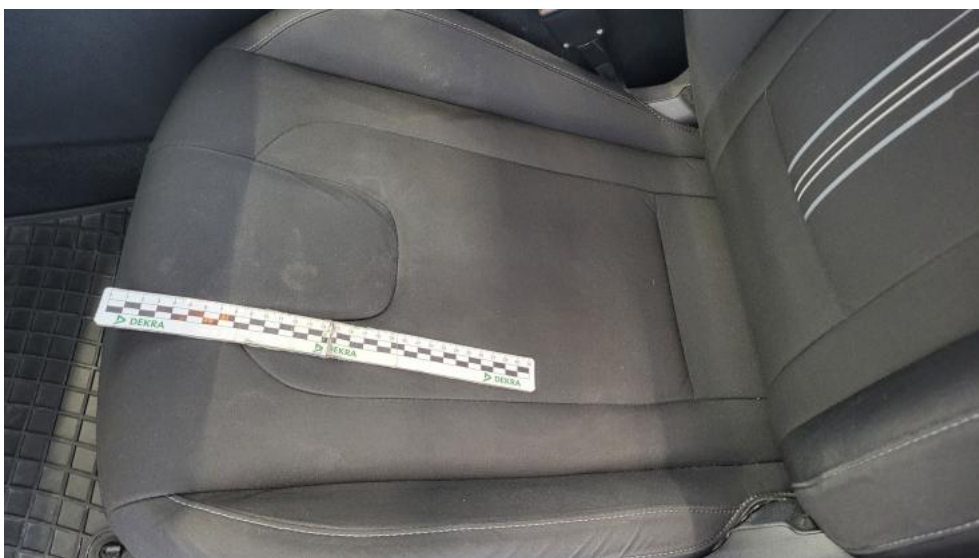


Photo 76.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 80.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.
Kanapa tyl. - Inne 2



Photo 82.
Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 84.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1