

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/72289/25/09/24
Nr zlecenia/szkody: 20/042657
Data zlecenia: 24-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0126869
Producent	KIA
Model	Sorento 15-18
Typ/wersja	Sorento 2.0 CRDI Business Line Plus aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	1873
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2620
Rozstaw osi 1/2	2780
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	185/136
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	TK2925Y
VIN	KNAPH81ADH5317868
Data 1. rejestracji	08-05-2017
Data nast. bad. techn.	19-08-2026
Rok produkcji	2017 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	110 972 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR SUV 3	235/55 19 105V	4,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR SUV 3	235/55 19 105V	4,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR SUV 3	235/55 19 105V	4,5 mm
	lewe	NOKIAN, WR SUV 3	235/55 19 105V	4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
3. Alarm
4. Aluminiowe nakładki na pedały
5. Automatycznie włączane światła mijania z czujnikiem zmierzchu
6. BAS - system wspomagania hamowania
7. Chromowane obramowanie szyb bocznych
8. Czujnik ciśnienia w oponach
9. Czujnik deszczu
10. Czujnik obecności pasażera - przód/tył
11. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
12. Drugi rząd siedzeń - oparcie kanapy dzielone, składane (40/20/40) z funkcją przesuwania
13. ESC - system stabilizacji toru jazdy
14. ESS - automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku gwałtownego hamowania
15. Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold
16. Elementy wnętrza wykończone na wzór aluminium
17. Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 235/55
18. Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 10 kierunkach w tym wysuwane podparcie pod uda z pamięcią
19. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa
20. Fotel pasażera ustawiany elektrycznie w 8 kierunkach
21. Fotele przednie z funkcją podgrzewania
22. Fotele przednie z funkcją wentylacji
23. Fotele tylne z funkcją podgrzewania
24. Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej
25. Gniazdo 12V w konsoli centralnej i w bagażniku
26. Gniazdo USB
27. HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów
28. Immobilizer
29. Kia Auto Park Assist - system automatycznego parkowania prostopadłego i równoległego
30. Kia Eco Dynamics - system automatycznego włączania oraz i wyłączania silnika podczas postoju
31. Kia Lane Assist - system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
45. Klamki wewnętrzne chromowane
46. Klamki zewnętrzne chromowane
47. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z jonizatorem, klimatyzacja manualna dla pasażerów 3-rzędu
48. Kolumna kierownicy z manualną regulacją w dwóch płaszczyznach
49. Komputer pokładowy
50. Konsola nad głową kierowcy ze schowkiem na okulary, lampki do czytania, zestaw dla palących
51. Koło zapasowe, pełnowymiarowe, aluminiowe
52. Lakier uni
53. Lampy ksenonowe z funkcją adaptacyjnego oświetlania drogi ze spryskiwaczami
54. Lampy tylne LED (diodowe)
55. Listwy boczne, chromowane
56. Lusterka boczne podgrzewane
57. Lusterka boczne regulowane elektrycznie
58. Lusterka boczne składane elektrycznie
59. Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
60. Lusterko wsteczne fotochromatyczne
61. Nakładki na progi drzwi, chromowane z funkcją podświetlania - przód
62. Nivomat - zawieszenie tylne z funkcją samopoziomowania
63. Oświetlenie kameralne przestrzeni na nogi
64. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
65. Podłokietniki w pierwszym i drugim rzędzie foteli z uchwytyami na kubki, kieszenie w oparciach foteli
66. Podświetlany schowek pasażera
67. Relingi dachowe - srebrne
68. Roleta przestrzeni bagażowej
69. Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych dla pasażerów 2. rzędu
70. Szyba przednia akustyczna
71. Szyberdach szklany, panoramiczny
72. Szyby boczne-tylne przyciemniane
73. Szyby odbijające promienie słoneczne (przednia szyba i szyby boczne z przodu)
74. Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył
75. TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy

- | | |
|--|---|
| 32. Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości | 76. Tapicerka skórzana |
| 33. Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez kluczyka | 77. Tempomat z ogranicznikiem prędkości z funkcją sterowania z kolumny kierownicy |
| 34. Kia Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania kłapy bagażnika | 78. Trzeci rząd siedzeń - oparcie składane 50/50 |
| 35. KiaBlindSpotDetection - system monitorowania martwego pola w lusterkach | 79. Tuner cyfrowy DAB |
| 36. KiaBrakeAssist- system autonomicznego hamowania z 3 trybami: miejskim, pozamiejskim oraz pieszy | 80. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika |
| 37. KiaNaviSystem - system nawigacji z 7 cal. ekranem dotykowym MP3/USB/AUX/6 głośników/Bluetooth/Kamera | 81. Urządzenie antyoblodzeniowe piór przednich wycieraczek, wskaźnik poziomu płynu do spryskiwacza |
| 38. KiaNaviSystemPlus | 82. VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicą |
| 39. KiaRearCrossTrafficAlert - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania | 83. Wykończenie wnętrza w kolorze fortepianowym |
| 40. KiaRoundViewCamera - system monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą 360 | 84. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 41. KiaSpeedAssist - system rozpoznawania znaków drogowych | 85. Wzbogacona iluminacja i wygląd deski rozdzielczej KiaSupervisionCluster z 7 calowym ekranem LCD |
| 42. Kierownica i drążek biegów skórzane | 86. Zamek centralny z pilotem |
| 43. Kierownica z funkcją podgrzewania | 87. Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED |
| 44. Kierownica ze sterowaniem radia | 88. Światła przeciwmgielne LED w stylistyce kostek lodu |

Wposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Pakiet Active | - |
| Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości | |
| Nivomat - zawieszenie tylne z funkcją samopoziomowania | |
| 2. Pakiet Parkowanie | - |
| KiaRoundViewCamera - system monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą 360 | |
| Kia Auto Park Assist - system automatycznego parkowania prostopadłego i równoległego | |
| Tuner cyfrowy DAB | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Wposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa -
Uszkodzenia, braki, stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 19-11-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

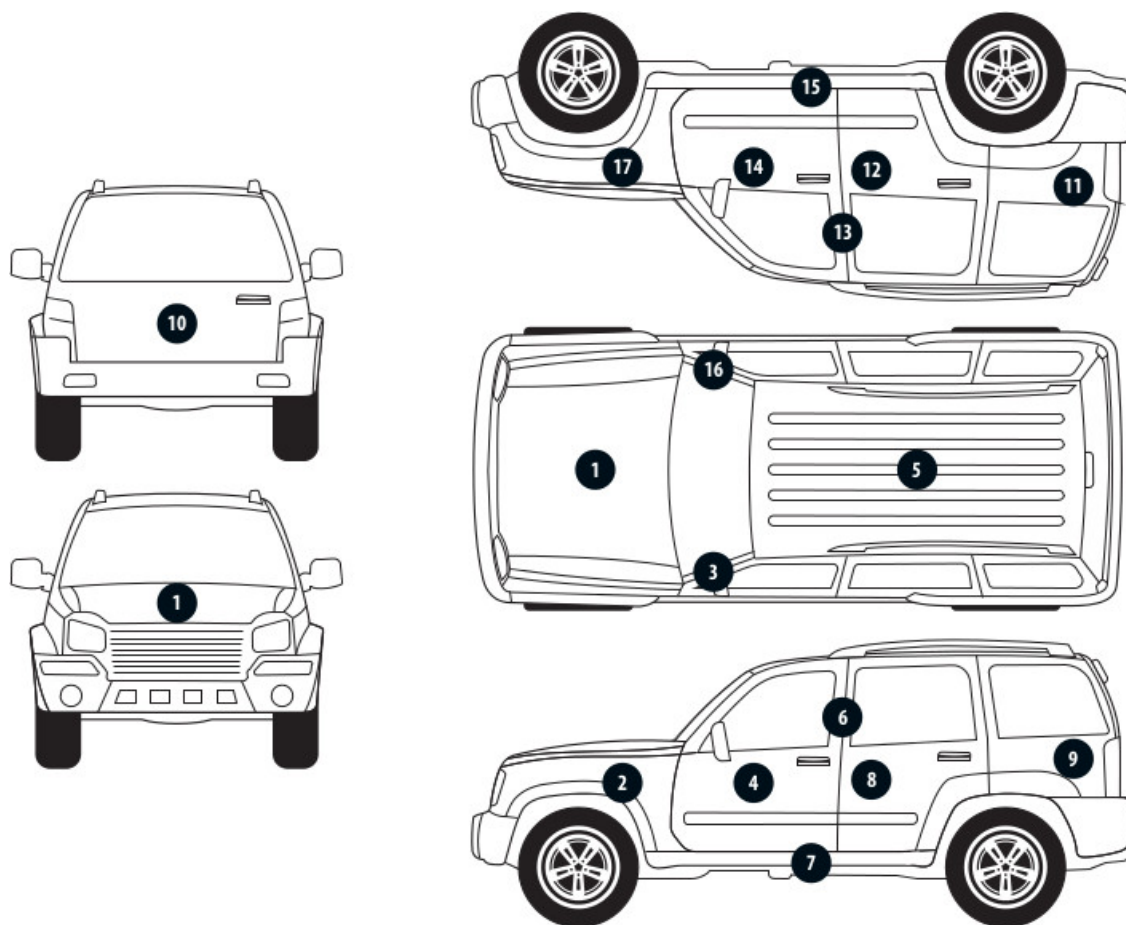

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka silnika. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika

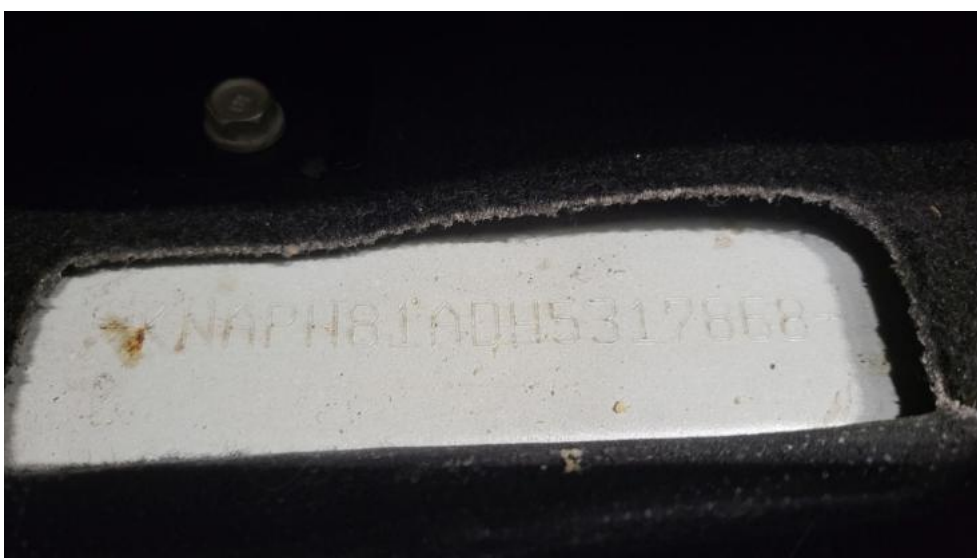

Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

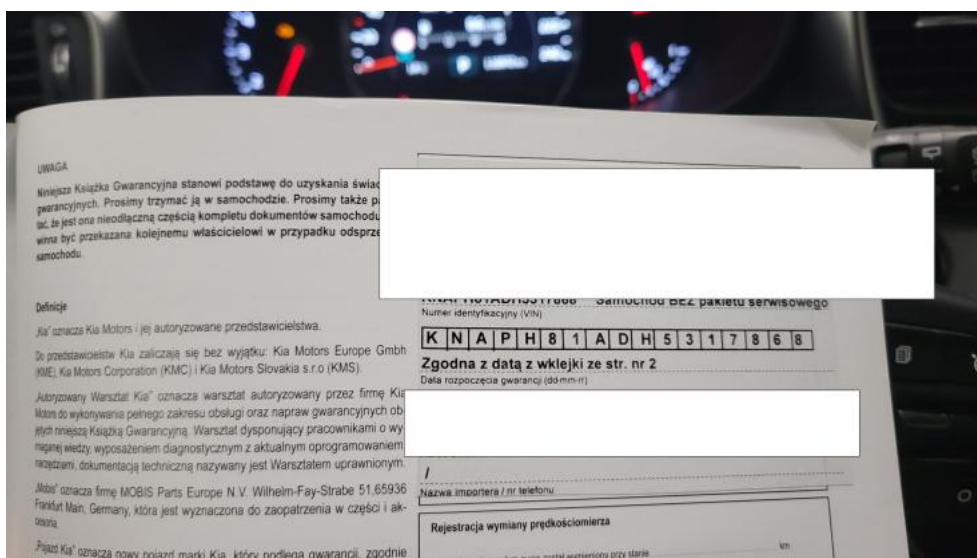

Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD I: 30.01.2018 km

Data przeglądu: 19-08-2018

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 24583

Wynik badania testerem GDS: OK

Termin następnego przeglądu – data / przebieg: 19-08-2020 / 59583

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Grzegorz Zbilnicki

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Sławomir Lwowski

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	5W/16	
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtru paliwa:	☐	☒
Wymiana filtru powietrza:	☒	☐
Czynności dodatkowe:	Filtrowanie	

Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Listwa śr zderzaka przedniego - Inne 1



Fot. 46.


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Pokrywa komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

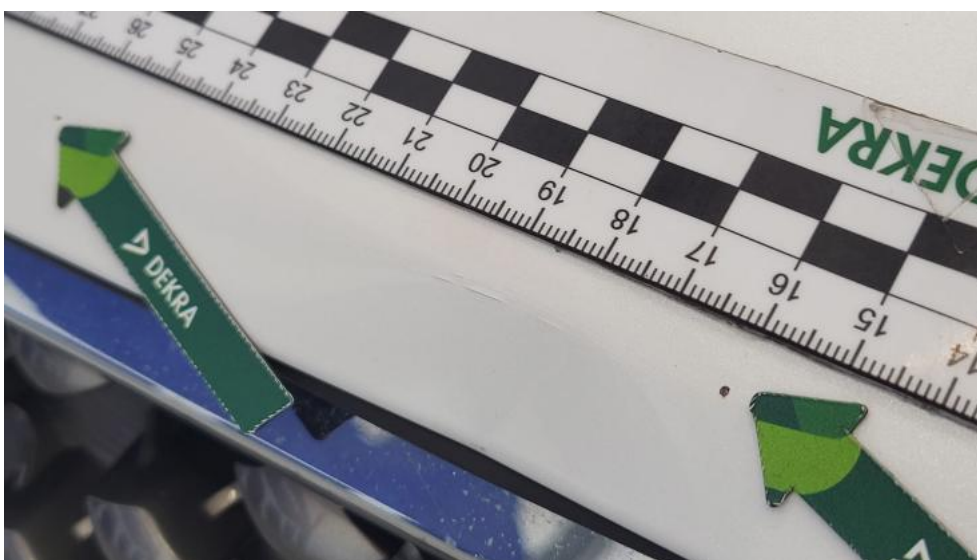

Fot. 48.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Zderzak przedni cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.


Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

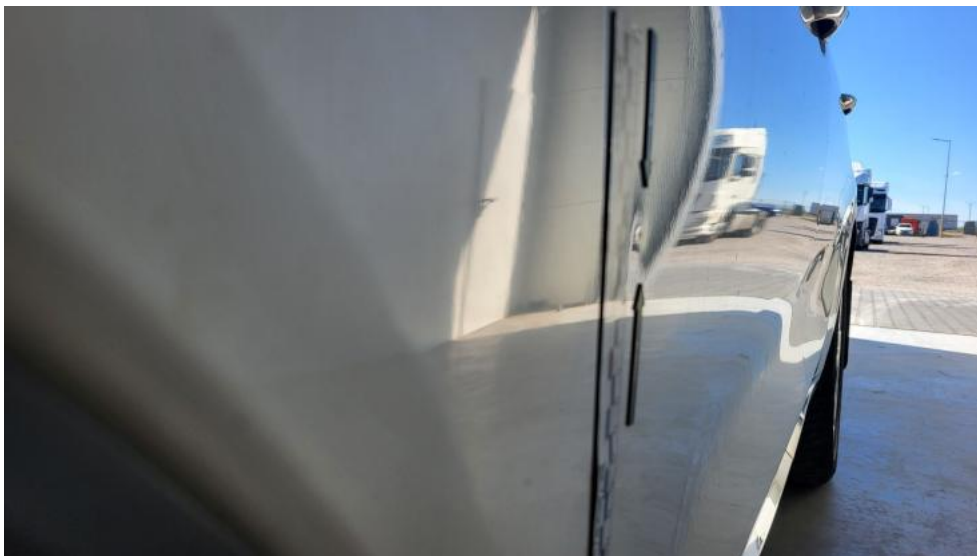

Fot. 59.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62.

Słupek przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 64.

Fotel prz. praw. - Inne 1