

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/89683/25/11/19
Nr zlecenia/szkody: 20/043709
Data zlecenia: 19-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Tomasz Ziemniak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Konin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0115387
Producent	AUDI
Model	A4 [8W] 15-19
Typ/wersja	A4 2.0 TDI S tronic
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1465
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2065
Rozstaw osi 1/2	2820
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ095CA
VIN	WAUZZZF43GA045818
Data 1. rejestracji	21-03-2016
Data nast. bad. techn.	06-07-2025
Rok produkcji	2016
Stan licznika [km]	293 067 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	EUROREPAR RELIANCE, WINTER	235/45 18 98V	5,0 mm
	lewe	EUROREPAR RELIANCE, WINTER	235/45 18 98V	5,0 mm
tylna	prawe	EUROREPAR RELIANCE, WINTER	235/45 18 98V	6,0 mm
	lewe	EUROREPAR RELIANCE, WINTER	235/45 18 98V	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 23. Listwy progowe z aluminium |
| 2. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne) | 24. Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie |
| 3. Alarm | 25. Lusterka boczne w kolorze nadwozia |
| 4. Asystent podjazdu z Auto Hold | 26. Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/oślepieniową |
| 5. Audi pre sense city - system zapobiegania kolizji poprzez ingerencję w układ hamulcowy | 27. MMI z 7-calowym wyświetlaczem |
| 6. Automatyczne odblokowanie pokryw bagażnika | 28. Pakiet dla palących |
| 7. Czujnik ciśnienia w oponach | 29. Przedni podłokietnik |
| 8. Czujnik deszczu | 30. Przycisk Start/Stop |
| 9. Czujnik zmierzchowy świateł | 31. Radio MMI plus z Bluetooth, 8 głośników |
| 10. Dywaniki welurowe - przód i tył | 32. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 11. ESC - układ stabilizacji toru jazdy | 33. System Start/Stop z systemem rekuperacji |
| 12. Elementy dekoracyjne wnętrza - Micrometallic | 34. Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie |
| 13. Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) z ogumieniem 205/60 | 35. Szyby termoizolacyjne |
| 14. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości | 36. Tapicerka tkaninowa Index |
| 15. Hamulec postojowy - elektromechaniczny | 37. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 16. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna - skórzana | 38. Uchwyty ISOFIX - przód i tył |
| 17. Klimatyzacja automatyczna | 39. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 18. Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia | 40. Zamek centralny z pilotem |
| 19. Komputer pokładowy z 7-calowym wyświetlaczem | 41. Zawieszenie dynamiczne |
| 20. Koło zapasowe - dojazdowe | 42. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 21. Lakier uni | 43. Światła do jazdy dziennej LED |
| 22. Lampy ksenonowe | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Audi Connect - 3 lata | - |
| 2. Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania | - |
| 3. Elementy dekoracyjne wnętrza - Piano | - |
| 4. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 5. Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, ogrzewana | - |
| 6. Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa | - |
| 7. Listwy wokół szyb bocznych, srebrne | - |
| 8. Lusterka boczne elektrycznie składane | - |
| 9. S line selection | - |
| Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) z ogumieniem 245/45 | |
| Pakiet S line exterior | |
| 10. System nagłośnienia Bang&Olufsen sound system | - |
| 11. System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus na dysku twardym z MMI touch | |
| SD/WLAN/DVD/USB/Bluet | - |
| 12. Tempomat | - |
| 13. Tuner cyfrowy stacji radiowych (DAB) | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Ważność badania technicznego -
Wcześniejsze naprawy -
Korekta z tytułu uszkodzeń pojazdu -
Korekta z tytułu weryfikacji serwisowej -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 22-11-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Tomasz Ziemiak (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

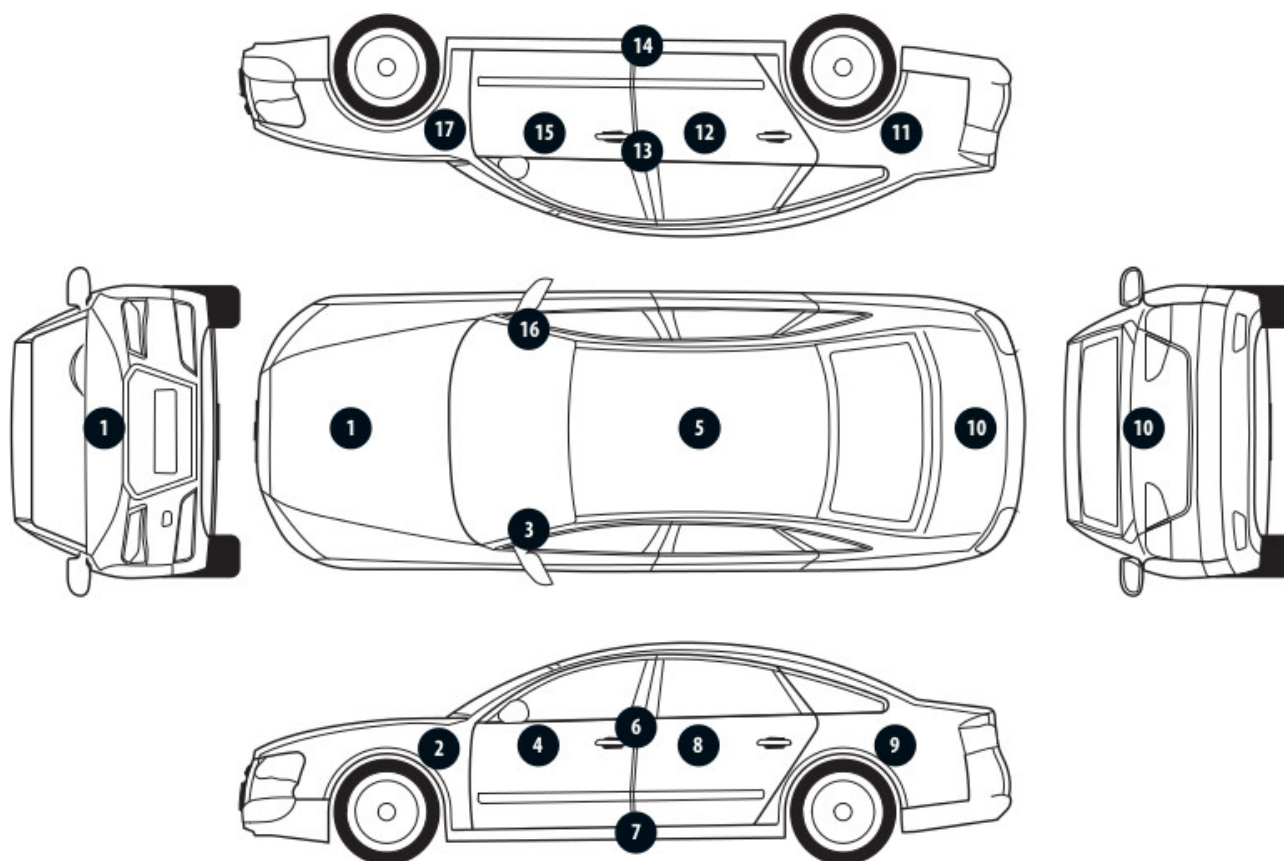

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Łotnik tylny lewy	150 - 1000
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 2000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 500
13	Słupek środkowy prawy	150 - 300
14	Próg prawy	150 - 500
15	Drzwi przednie prawe	150 - 1000
16	Słupek przedni prawy	150 - 300
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
Elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak aktualnych badań technicznych. Rysy na samochodzie. Głośna praca drzwi przednich prawych. Aktywna kontrolka silnika. Wymiana oleju przekroczona od 49000km. Przegląd przekroczony od 64200km. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze. Nieprawidłowe składanie elektryczne lewego lusterka.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

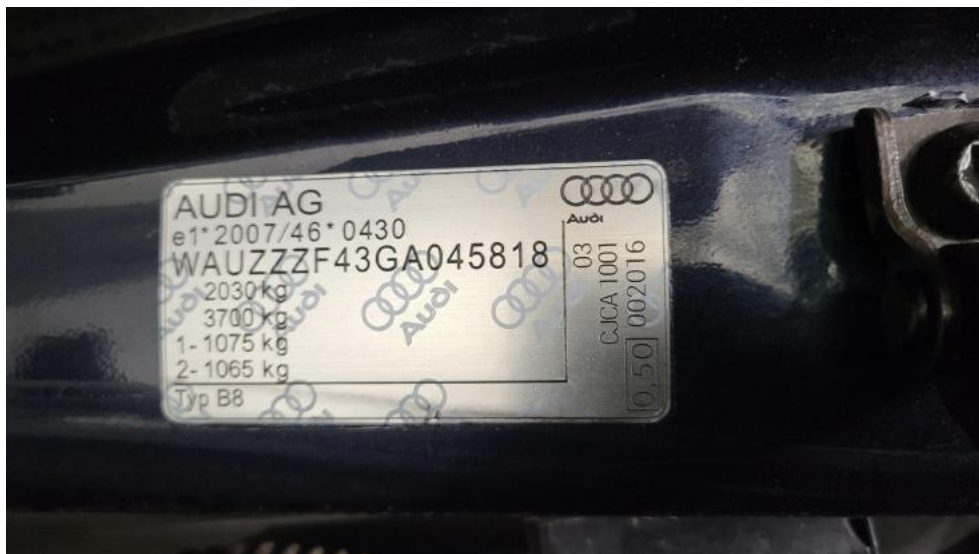

Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.


Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Konsola środkowa

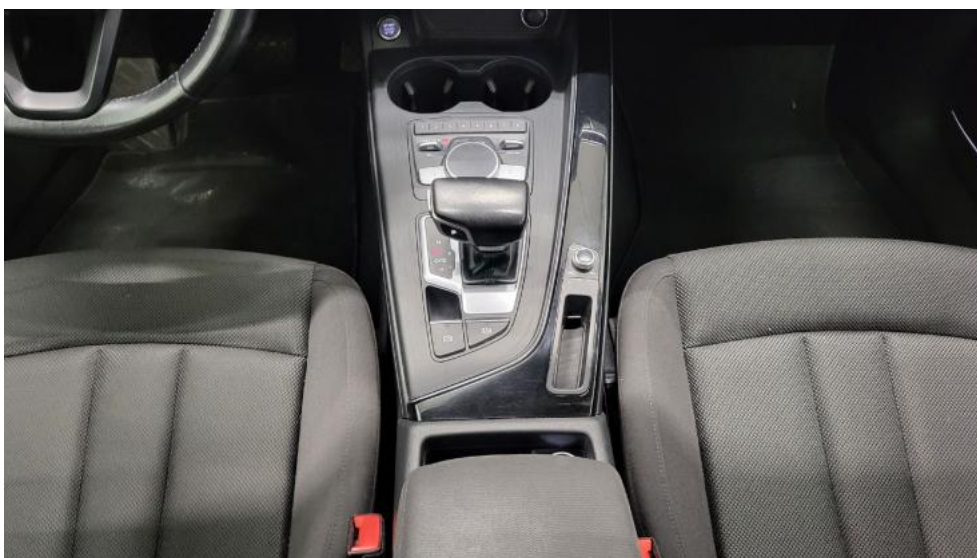

Fot. 30.

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

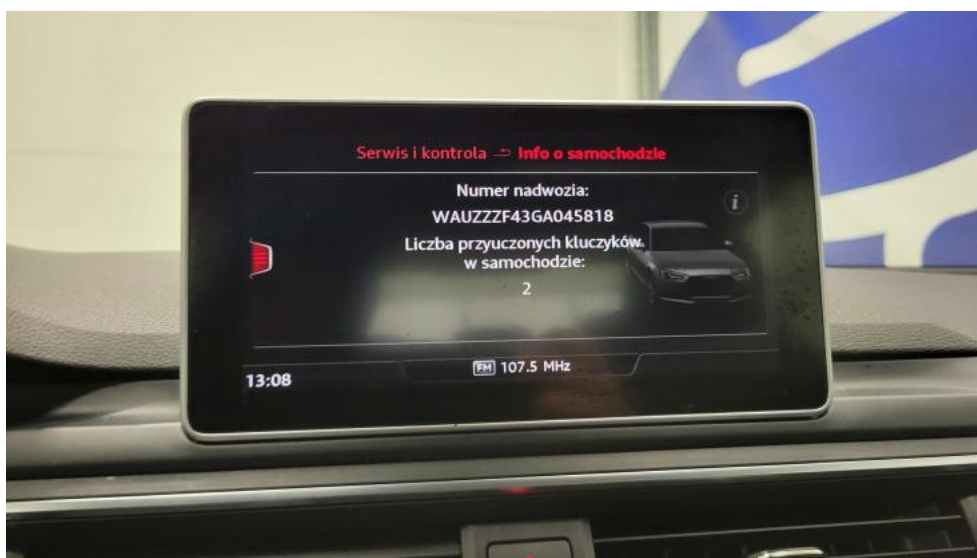

Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

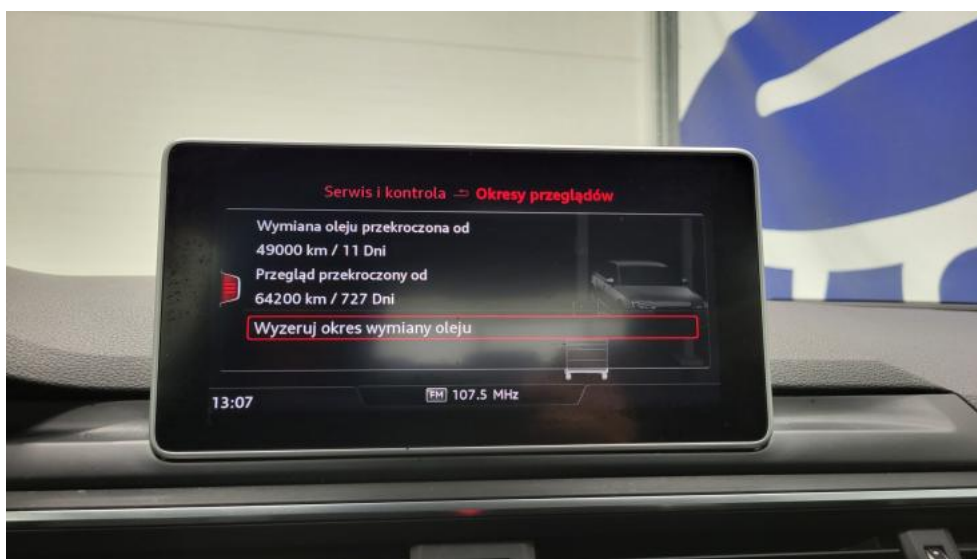

Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

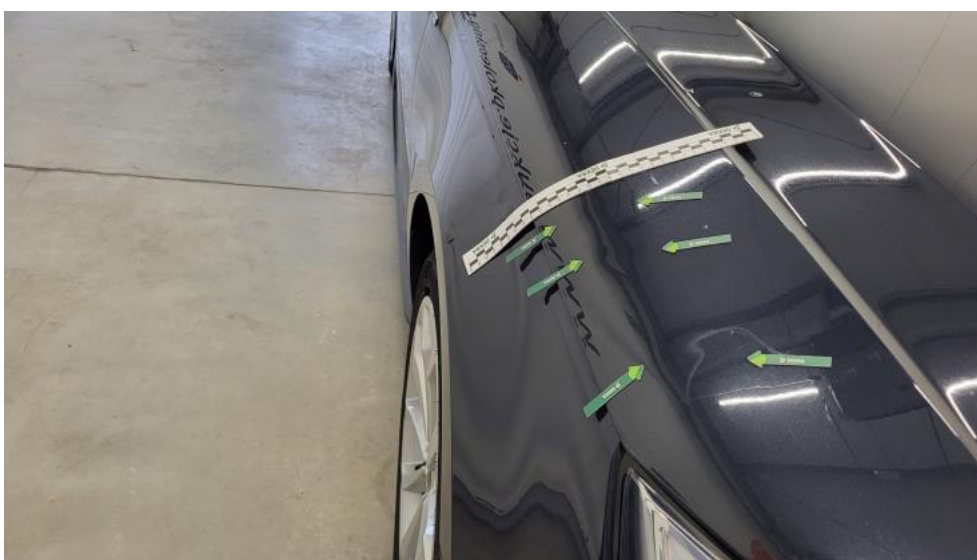

Fot. 38.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

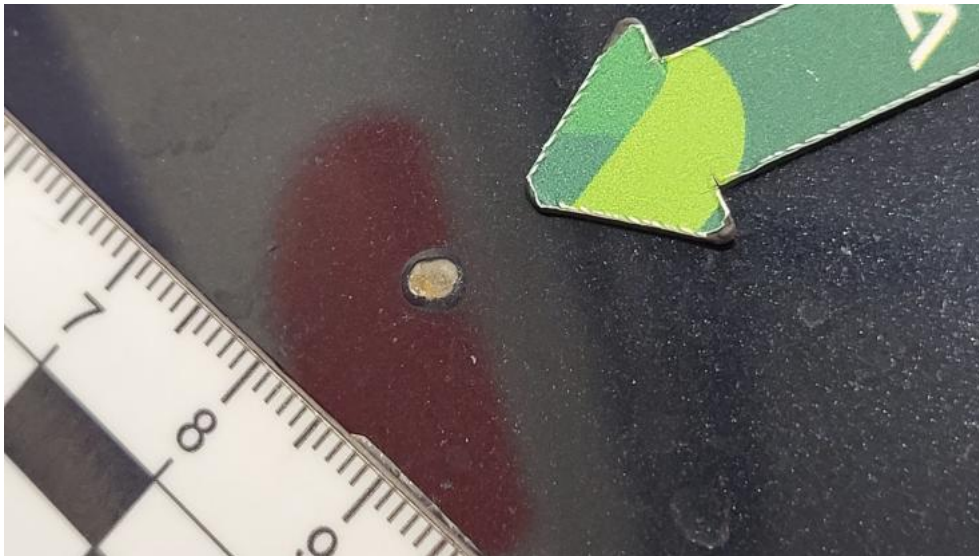

Fot. 39.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 40.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Światnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.


Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

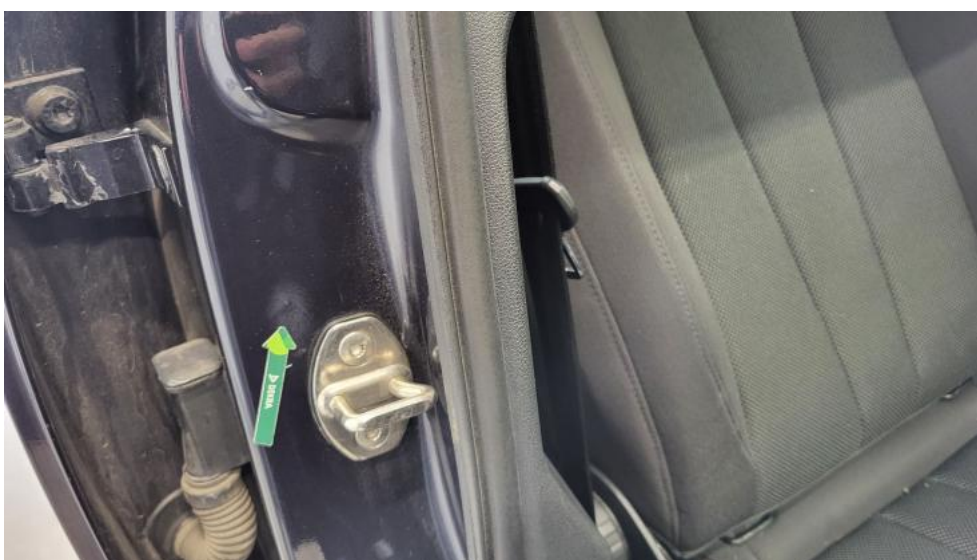

Fot. 54.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

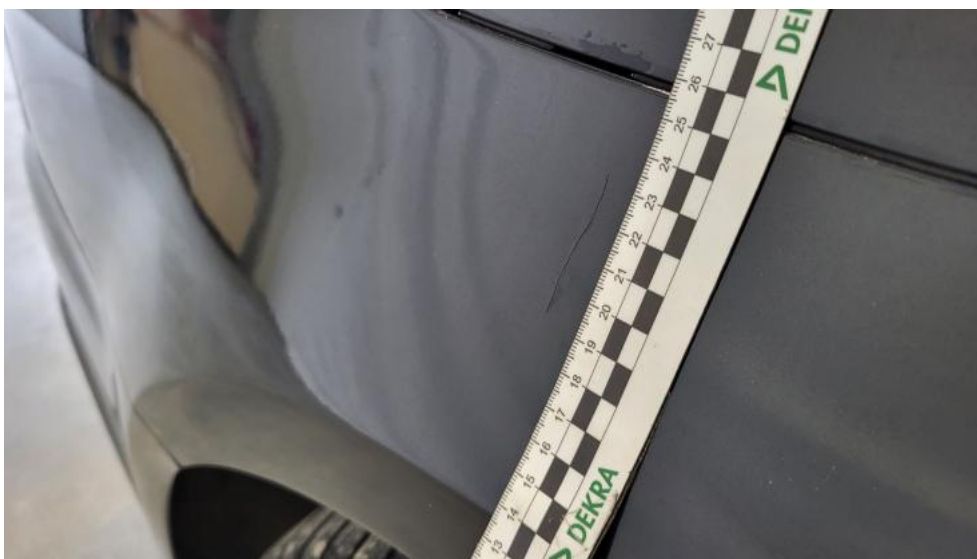

Fot. 57.


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

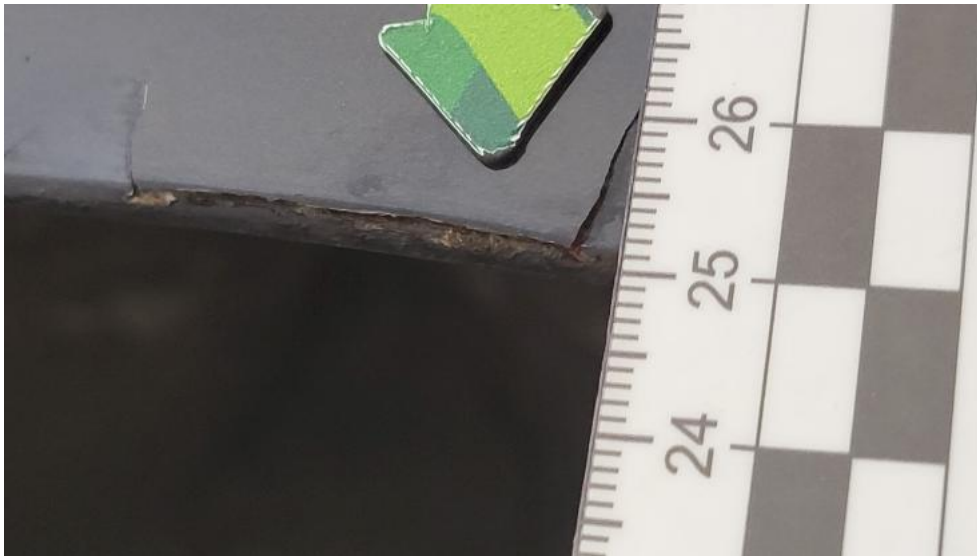

Fot. 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 60.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62.

Listwa śr zderzaka tylnego - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 66.

Zderzak tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68.


Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

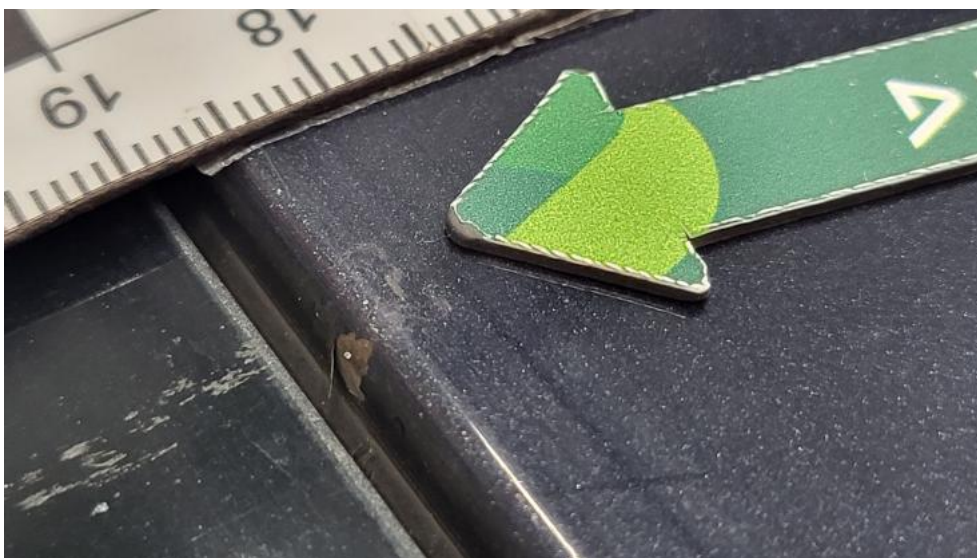

Fot. 70.

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72.


Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

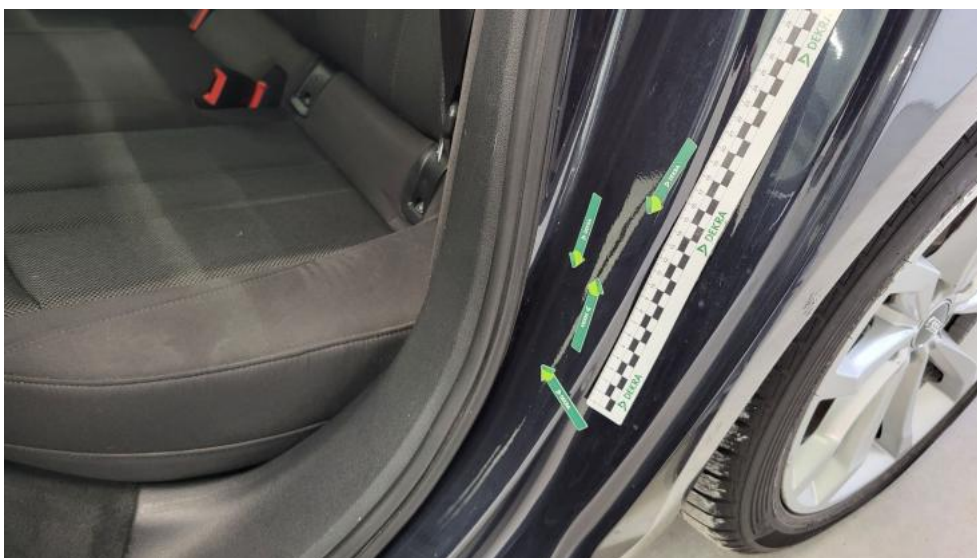

Fot. 74.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 76.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

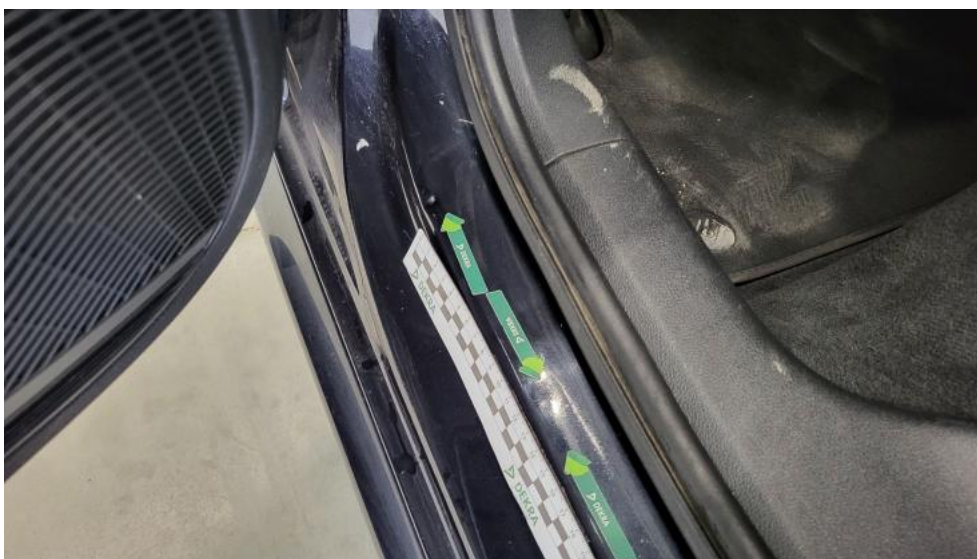

Fot. 81.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82.

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 84.

Słupek przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 86.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.


Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 88.


Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

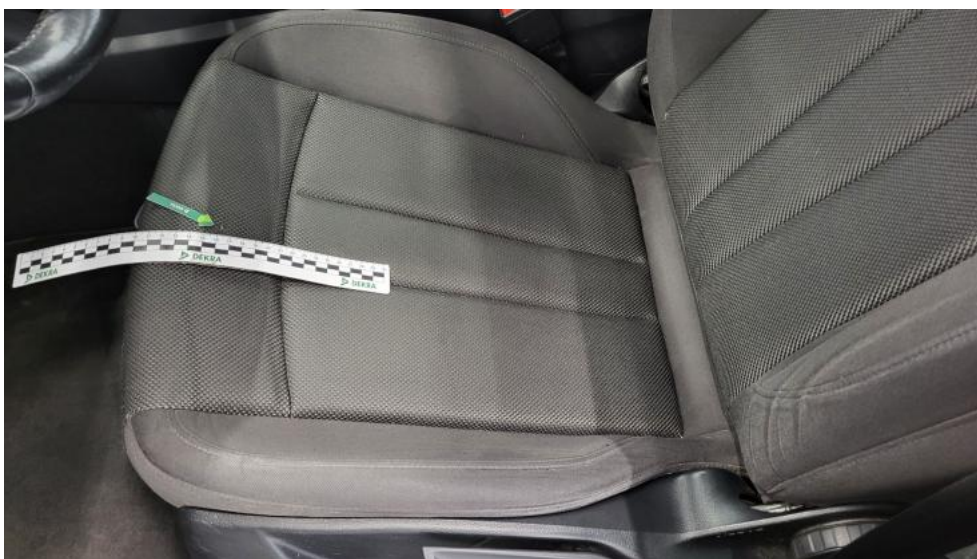

Fot. 89.

Fotel prz. lew. - zdjęcie pogładowe 1

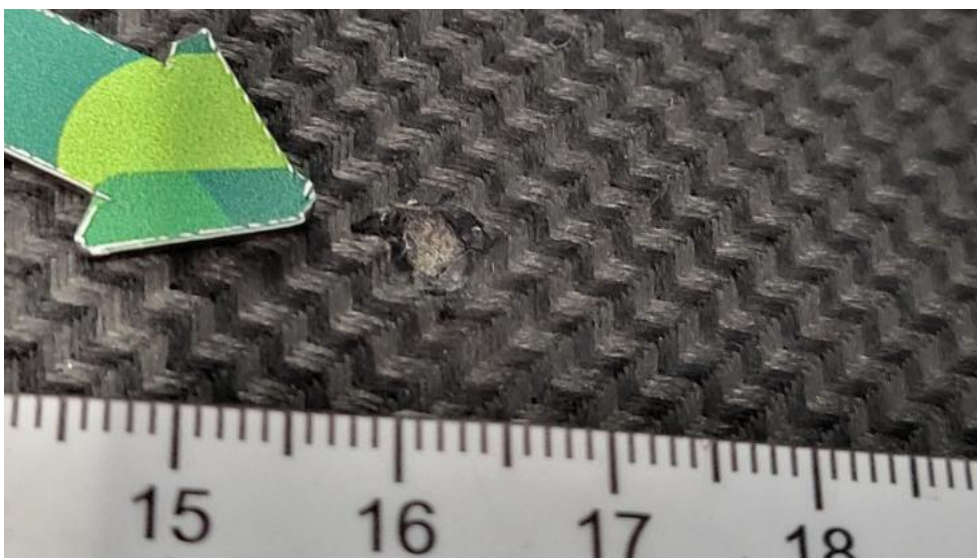

Fot. 90.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Ośłony fotela prz. P - Inne 1



Fot. 92.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 94.
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Wykładzina podłogi - Inne 1