

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/95148/25/12/04
Nr zlecenia/szkody: 22/017051
Data zlecenia: 04-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0137765
Producent	AUDI
Model	A6 Avant [C8] 18-23
Typ/wersja	A6 35 TDI mHEV Sport S tronic
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1780
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2390
Rozstaw osi 1/2	2924
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	163/120
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	G6STEEL
VIN	WAUZZZF2XMN053160
Data 1. rejestracji	23-03-2021
Data nast. bad. techn.	07-05-2026
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	150 617 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	FIRESTONE, ROADHAWK	245/45 19 102Y	3,0 mm
	lewo	FIRESTONE, ROADHAWK	245/45 19 102Y	3,5 mm
tylna	prawo	FIRESTONE, ROADHAWK	245/45 19 102Y	3,0 mm
	lewo	FIRESTONE, ROADHAWK	245/45 19 102Y	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. 8 głośników | 31. Lusterka boczne regulowane elektrycznie |
| 2. Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu | 32. Lusterka boczne z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas cofania |
| 3. Aplikacje dekoracyjne wnętrza - Aluminium | 33. Lusterka w kolorze nadwozia |
| 4. Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych | 34. Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwślepieniową |
| 5. Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy | 35. Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni |
| 6. Audi Music Interface (UF7) - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych | 36. Podsufitka materiałowa |
| 7. Audi Pre Sense Front | 37. Podłokietnik przedni, komfortowy, dla kierowcy i pasażera (ze schowkiem) |
| 8. Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) | 38. Progresywny układ kierowniczy |
| 9. Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu | 39. Radio MMI plus |
| 10. Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów | 40. Reflektory przednie w technologii LED |
| 11. Czujnik ciśnienia w oponach | 41. Relingi dachowe w kolorze srebrnym |
| 12. Dodatkowy zbiornik adBlue(12 litrów) | 42. Rozszerzony zakres ochrony pieszych |
| 13. Dywaniki podłogowe przód i tył | 43. Spojler z tyłu |
| 14. Elektryczne wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika | 44. System Start/Stop |
| 15. Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem | 45. Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną |
| 16. Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy | 46. Tapicerka tkaninowa Rhythmus |
| 17. Fotele przednie sportowe | 47. Tempomat z regulacją i limitem prędkości |
| 18. Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | 48. Trójkąt ostrzegawczy i apteczka |
| 19. Kamera ułatwiająca parkowanie z czujnikiem odległości | 49. Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether |
| 20. Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem | 50. Usługi Audi connect Safety&Service |
| 21. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa - skórzana | 51. Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne |
| 22. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa | 52. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu |
| 23. Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia | 53. Zagłówki w fotelach z przodu |
| 24. Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem | 54. Zamek centralny z pilotem |
| 25. Kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu | 55. Zawieszenie dynamiczne |
| 26. Lakier uni | 56. Zbiornik paliwa - 63l |
| 27. Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED) | 57. Zderzaki, wzmocnione |
| 28. Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym | 58. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 29. Listwy progowe - aluminiowe | 59. Złącze Bluetooth |
| 30. Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, podgrzewane | 60. Światła do jazdy dziennej LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Audi Parking System plus przód/tył z wizualizacją otoczenia - czujniki parkowania | - |
| 2. Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami | - |

3. Audi side assist z Audi pre sense rear, ostrzeż. przy wysiadaniu i asyst. ruchu poprzecznego z tyłu	-
4. Dach szklany panoramiczny	-
5. Felgi aluminiowe 19 (10-ramienne) z ogumieniem	-
6. Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, ogrzewana	-
7. Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa	-
8. Lakier metalik	-
9. Lusterka boczne przyciemniane automatycznie	-
10. Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 profili kolorystycznych/do wyboru 30 barw)	-
11. Pakiet systemów wspomagających kierowcę na trasie	-
Tempomat z regulacją i limitem prędkości	
Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu	
Asystent jazdy w korkach	
Asystent omijania przeszkody	
Asystent skrętu w lewo	
Asystent wydajności	
12. Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium	-
13. Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym	-
14. System MMI Navi plus, kolor. wyświetlacz 10.1, kolor. wyświetlacz 12.3, 10 głośników, Audi connect	-
15. System nagłośnienia Audi Sound System	-
16. Tapicerka skórzana Valcona	-
17. Wyświetlacz Head-Up	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych	-
Aktualna sytuacja rynkowa	-
Uszkodzenia, stan	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 18-12-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

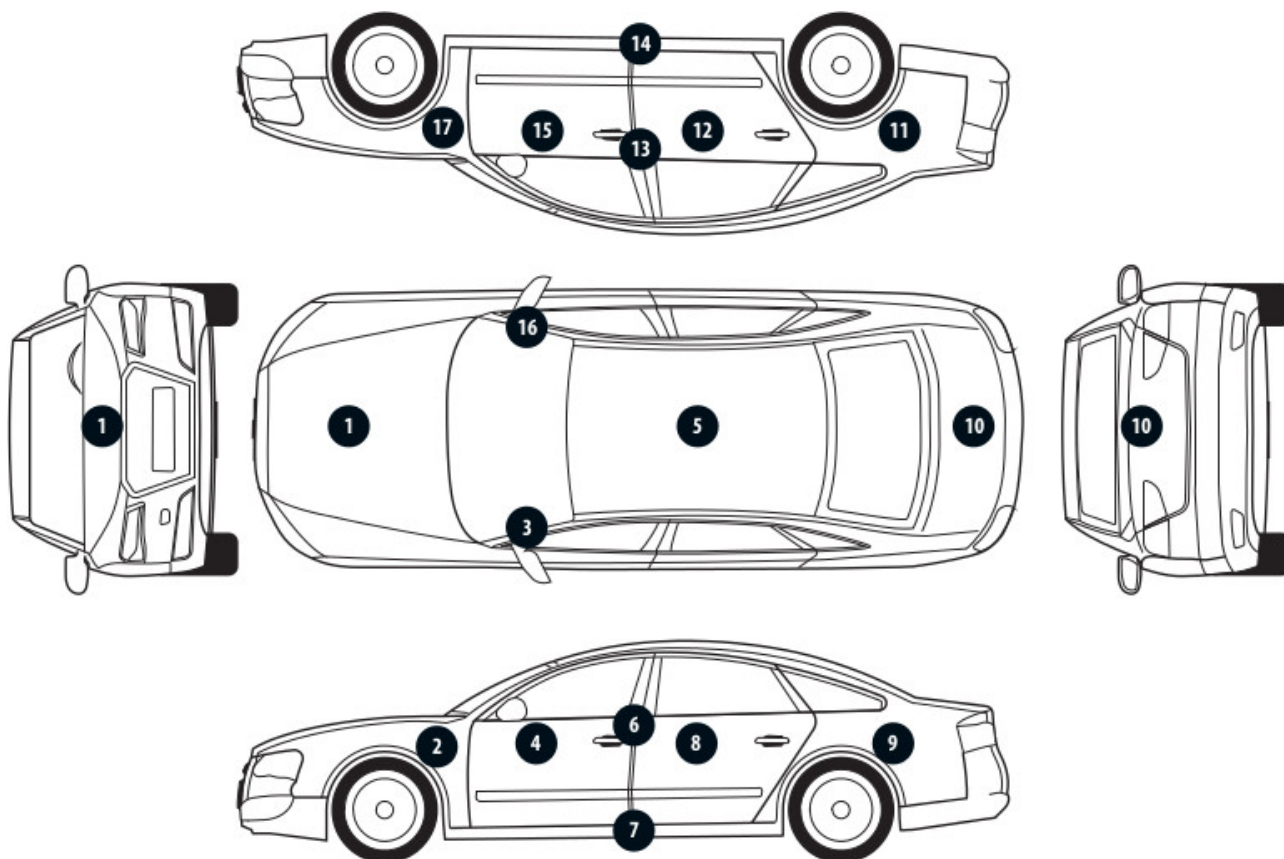

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Pierwsza rejestracja w kraju 13-10-2021. Wymiana oleju wymagana od 700km. Przegląd przekroczony od 3200km. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa




Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa

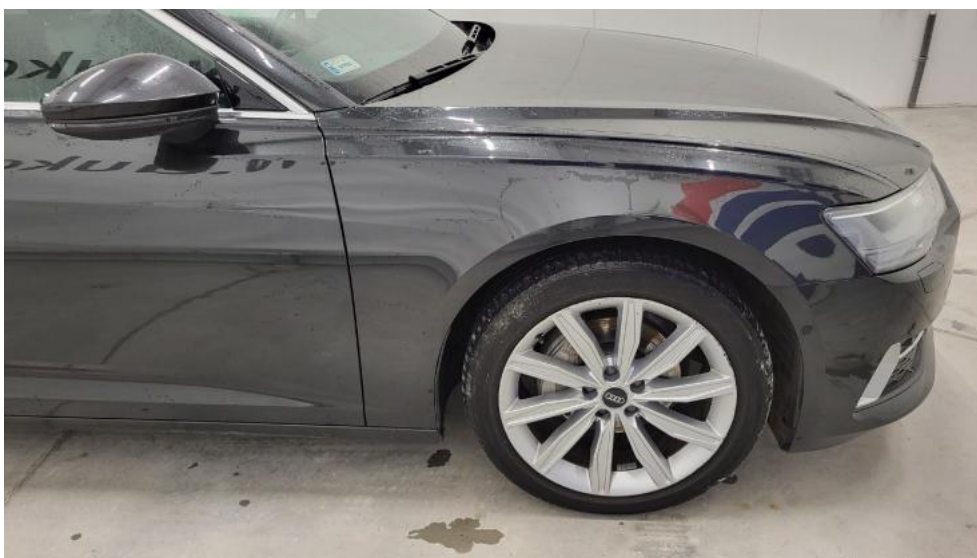

Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

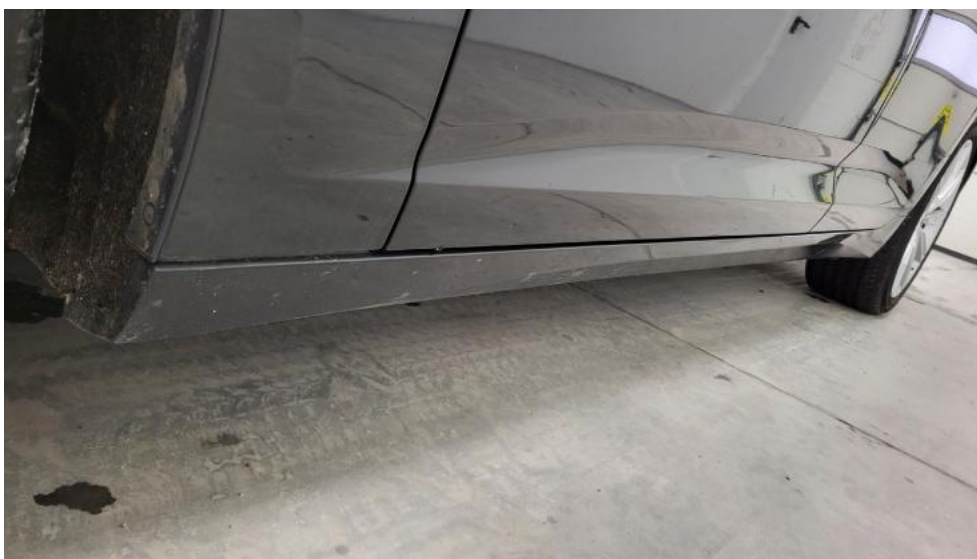

Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

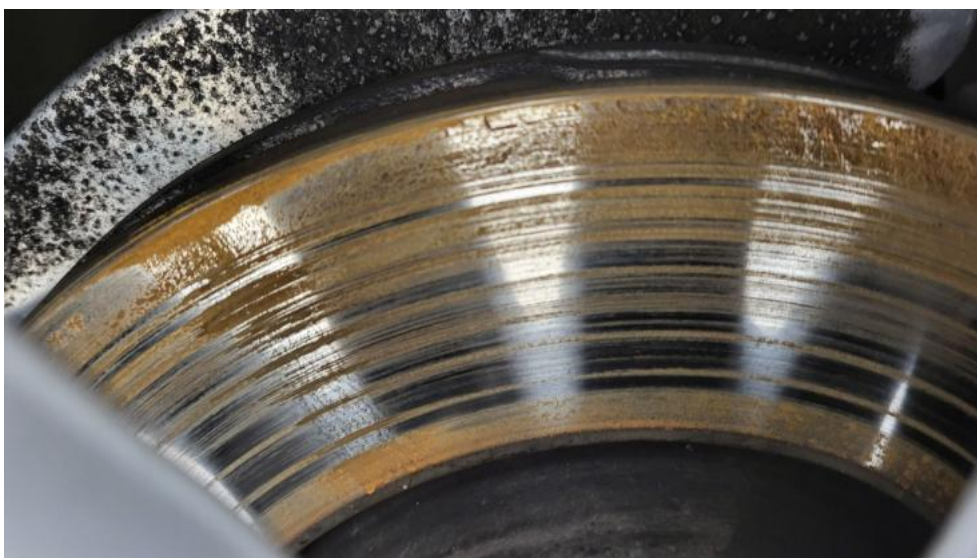

Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika

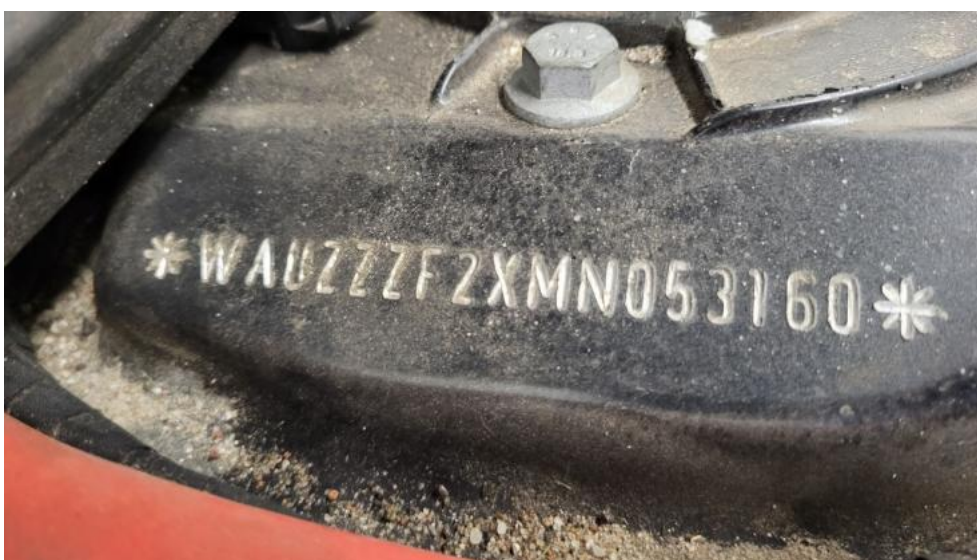

Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Tabliczka znamionowa



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36.

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu

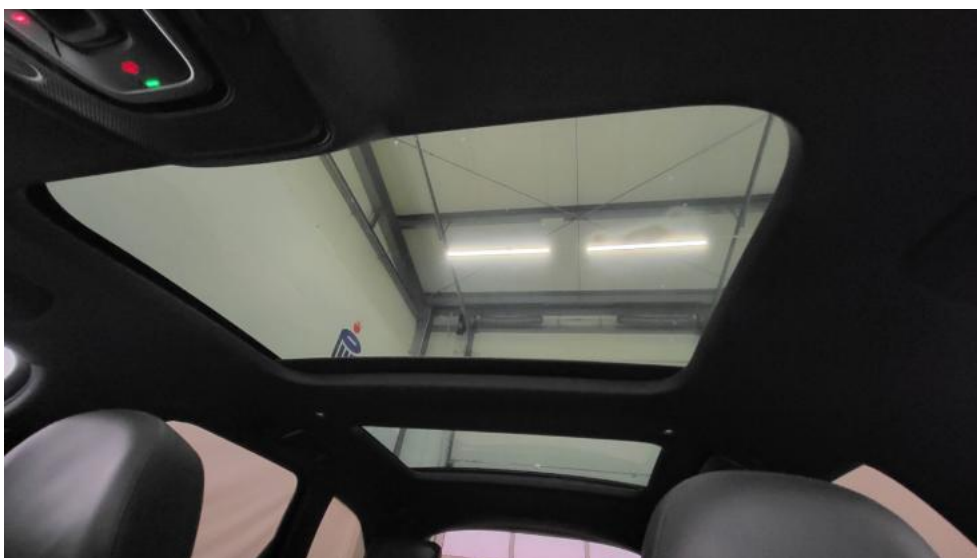

Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.


Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

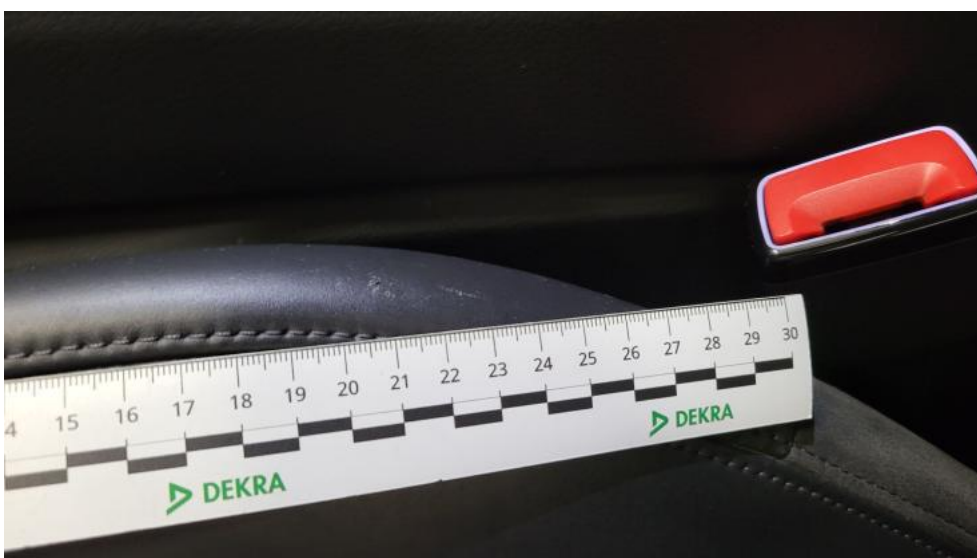

Fot. 58.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1