

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/78892/25/10/14  
Nr zlecenia/szkody: 20/020918  
Data zlecenia: 14-10-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Kacper Sosnowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody osobowe                                                  |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0140623                                                            |
| Producent                        | MERCEDES-BENZ                                                      |
| Model                            | A Klasa [W 177] 18-22                                              |
| Typ/wersja                       | A 45 S AMG 4-Matic 8G-DCT                                          |
| Rodzaj nadwozia                  | hatchback                                                          |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 5/5                                                                |
| Masa własna [kg]                 | 1600                                                               |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2100                                                               |
| Rozstaw osi 1/2                  | 2729                                                               |
| Rodzaj silnika                   | z zapłonem iskrowym                                                |
| Układ oczyszczania spalin        | GPF                                                                |
| Pojemność silnika [ccm]          | 1991                                                               |
| Moc silnika [KM/kW]              | 421/310                                                            |
| Skrzynia biegów                  | automatyczna                                                       |
| Nr rejestracyjny                 | DW5JS12                                                            |
| VIN                              | W1K1770541N157295                                                  |
| Data 1. rejestracji              | 04-06-2020                                                         |
| Data nast. bad. techn.           | 04-06-2023                                                         |
| Rok produkcji                    | 2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km]               | 154 540 (odczytany)                                                |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | żółty/UNI                                                          |

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ  | Rozmiar       | Profil<br>zmierzony |
|----------|-------|-----------------|---------------|---------------------|
| przednia | prawe | PIRELLI, P ZERO | 235/35 19 91Y | 4,5 mm              |
|          | lewe  | PIRELLI, P ZERO | 235/35 19 91Y | 4,5 mm              |
| tylna    | prawo | PIRELLI, P ZERO | 235/35 19 91Y | 3,0 mm              |
|          | lewe  | PIRELLI, P ZERO | 235/35 19 91Y | 3,0 mm              |

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- |                                                                                                          |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. AMG Real Performance Sound                                                                            | 32. Pakiet wizualno-oświetleniowy                                      |
| 2. Airbag kolan kierowcy                                                                                 | 33. Parametryczna przekładnia kierownicza                              |
| 3. Aktywny asystent układu hamulcowego                                                                   | 34. Pasy bezpieczeństwa w kolorze designo czerwonym                    |
| 4. Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem                                             | 35. Podsufitka materiałowa - czarna                                    |
| 5. Asystent limitu prędkości                                                                             | 36. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera                |
| 6. Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe) | 37. Podłokietnik w konsoli środkowej dla kierowcy i pasażera           |
| 7. Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny                                                        | 38. Przygotowanie do Car Sharing                                       |
| 8. Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera                                       | 39. Przygotowanie do Live Traffic Information                          |
| 9. DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy                           | 40. Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu                   |
| 10. Dywaniki welurowe AMG                                                                                | 41. Rozszerzone funkcje MBUX                                           |
| 11. Elementy wykończenia wnętrza - szczotkowane aluminium                                                | 42. Schowek na okulary po stronie kierowcy                             |
| 12. Felgi aluminiowe 19 AMG, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (kod RTG)                                  | 43. Schowek w desce rozdzielczej, zamykany                             |
| 13. Fotele przednie podgrzewane                                                                          | 44. Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą                     |
| 14. Fotele przednie sportowe                                                                             | 45. Stylizacja AMG                                                     |
| 15. Gaśnica z uchwytem                                                                                   | 46. System multimedialny MBUX                                          |
| 16. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył                                                                  | 47. System nawigacji satelitarnej na dysku twardym                     |
| 17. Kierownica skórzana Nappa AMG Performance                                                            | 48. System ochrony pieszych                                            |
| 18. Kierownica sportowa AMG Performance Nappa czarna/Mikrofaza DINAMICA                                  | 49. System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system |
| 19. Kierownica wielofunkcyjna, sportowa                                                                  | 50. System zapobiegający kolizjom (CPA)                                |
| 20. Kierownica z przyciskami AMG                                                                         | 51. Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica    |
| 21. Kieszenie w oparciach foteli przednich                                                               | 52. Tempomat                                                           |
| 22. Klimatyzacja komfortowa - THERMOTRONIC                                                               | 53. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony                        |
| 23. Lakier uni                                                                                           | 54. Touchpad - interfejs sterowany dotykowo                            |
| 24. Lampy przednie LED high performance (diodowe)                                                        | 55. Uchwyty na kubki z przodu - podwójne                               |
| 25. Lusterka boczne składane elektrycznie                                                                | 56. Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu           |
| 26. Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane                                   | 57. Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali                               |
| 27. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me                                                      | 58. Zabezpieczenie wnętrza pojazdu                                     |
| 28. Monitorowanie położenia / pozycji pojazdu                                                            | 59. Zaciski hamulców w kolorze czerwonym                               |
| 29. Nadkola AMG poszerzone                                                                               | 60. Zawieszenie sportowe AMG                                           |
| 30. Oparcie tylnej kanapy składane                                                                       | 61. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności                           |
| 31. Oświetlenie Ambient                                                                                  |                                                                        |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- |                                                                                     |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 1. Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych) | ..... | - |
| 2. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia                      | ..... | - |
| 3. Kierownica sportowa AMG Performance pokryta mikrowłóknem DINAMICA                | ..... | - |
| 4. Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane                                       | ..... | - |
| 5. Pakiet AMG Night                                                                 | ..... | - |
| Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne                |       |   |
| 6. Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360                                         | ..... | - |

|                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Kamery ułatwiające parkowanie 360                                               |   |
| 7. Pakiet integracji smartfona .....                                            | - |
| Apple CarPlay                                                                   |   |
| Android Auto                                                                    |   |
| 8. Pakiet skórzaný AMG .....                                                    | - |
| Fotele przednie podgrzewane                                                     |   |
| Tapicerka skórzana                                                              |   |
| 9. Pakiet wspomagający bezpieczeństwo jazdy .....                               | - |
| System PRE-SAFE                                                                 |   |
| DISTRONIC PLUS z Cross-Traffic Assist                                           |   |
| System automatycznego utrzymywania odległości (DISTRONIC PLUS)                  |   |
| 10. System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka ..... | - |
| 11. System bezprzewodowego ładowania telefonu .....                             | - |
| 12. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK .....                             | - |
| 13. System nagłośnienia .....                                                   | - |
| 14. Tylny podłokietnik .....                                                    | - |
| 15. Wyświetlacz IC 10,25 cali .....                                             | - |

### **Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

### **Korekty**

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Aktualna sytuacja rynkowa .....                      | - |
| Wcześniejsze naprawy .....                           | - |
| Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa ..... | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-11-2025

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (NEW)  
Andrzej Sosnowski

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

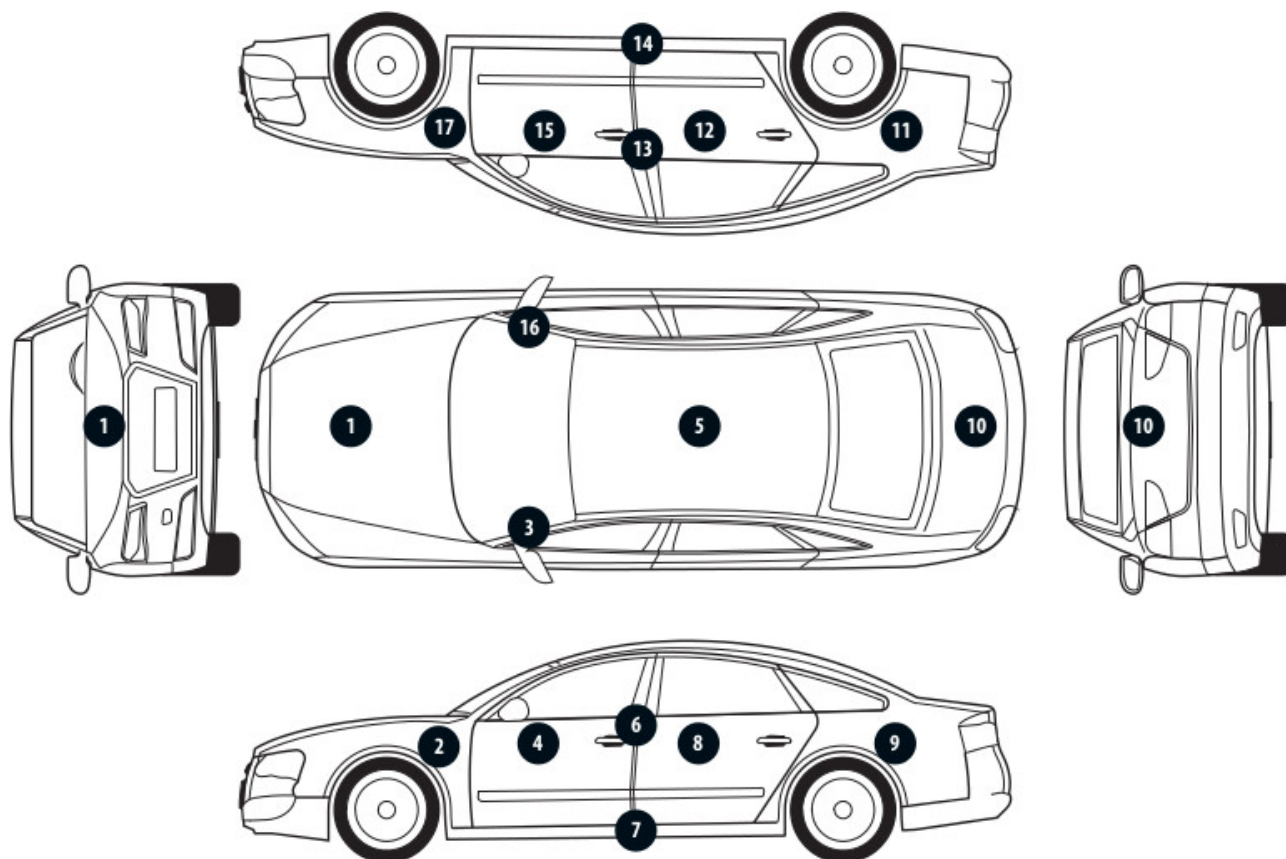

| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | 150 - 2000                                           |
| 2                  | Błotnik przedni lewy  | do 150                                               |
| 3                  | Słupek przedni lewy   | do 150                                               |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | 150 - 200                                            |
| 5                  | Dach                  | do 150                                               |
| 6                  | Słupek środkowy lewy  | do 150                                               |
| 7                  | Próg lewy             | do 150                                               |
| 8                  | Drzwi tylne lewe      | do 150                                               |
| 9                  | Błotnik tylny lewy    | do 150                                               |
| 10                 | Pokrywa/klapa         | do 150                                               |
| 11                 | Błotnik tylny prawy   | do 150                                               |
| 12                 | Drzwi tylne prawe     | do 150                                               |
| 13                 | Słupek środkowy prawy | do 150                                               |
| 14                 | Próg prawy            | do 150                                               |
| 15                 | Drzwi przednie prawe  | 150 - 200                                            |
| 16                 | Słupek przedni prawy  | do 150                                               |
| 17                 | Błotnik przedni prawy | 150 - 300                                            |

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:  
elektroniczna

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Brak wiarygodnych danych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:  
ograniczenia placowe

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

1

---

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Brak aktualnych badań technicznych. Rysy na samochodzie. Brak półki bagażnika. W bagażniku elementy , brak możliwości zweryfikowania od jakiego pojazdu. Informacja usterka akumulatora dodatkowego. Informacja usterka aktywnej pokrywy komory silnika. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Niski poziom płynu chłodzącego. Brak zaślepek w tylnej kanapie. niesprawne przyciski funkcyjne w kluczyku. Brak pokrywy wlewu paliwa. Urwane mocowanie pokrywy silnika z lewej strony. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze. Informacja zatrzymać pojazd, nie wyłączyć silnika. niesprawny, brak siłownik pokrywy silnika, pokrywa opada. Zalecana weryfikacja serwisowa.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

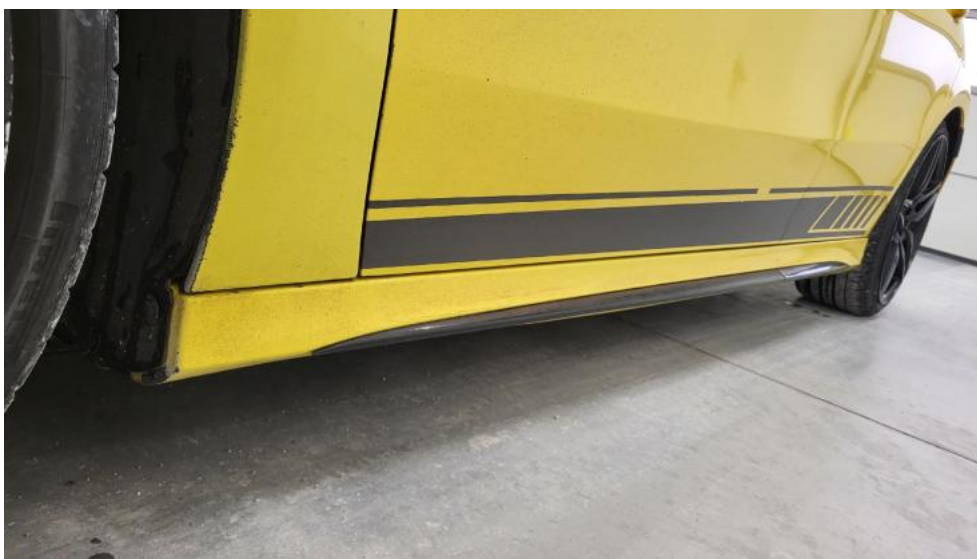

**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Bagażnik




**Fot. 20.**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Komora silnika

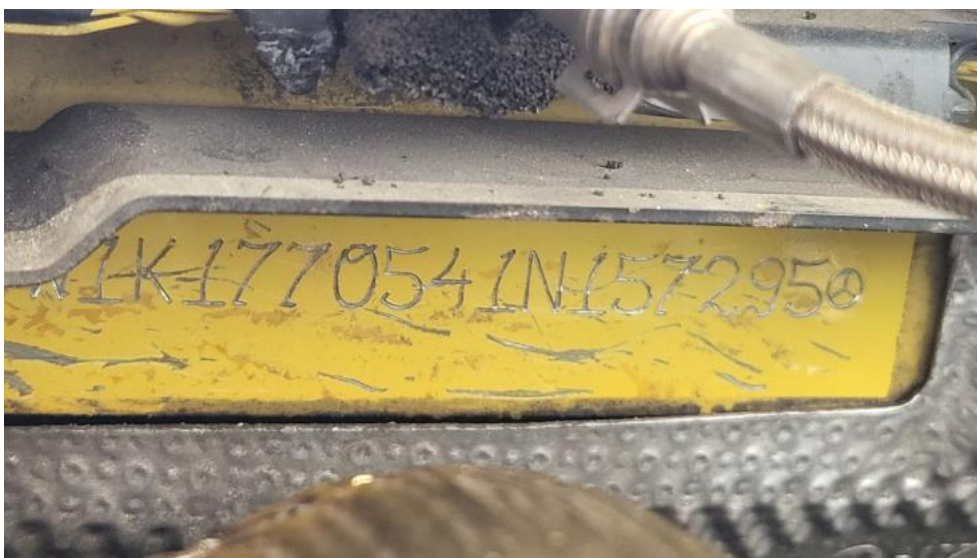

**Fot. 22.**  
Numer identyfikacyjny



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 24.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 26.**

Kierownica z lewej strony



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Fot. 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Konsola środkowa

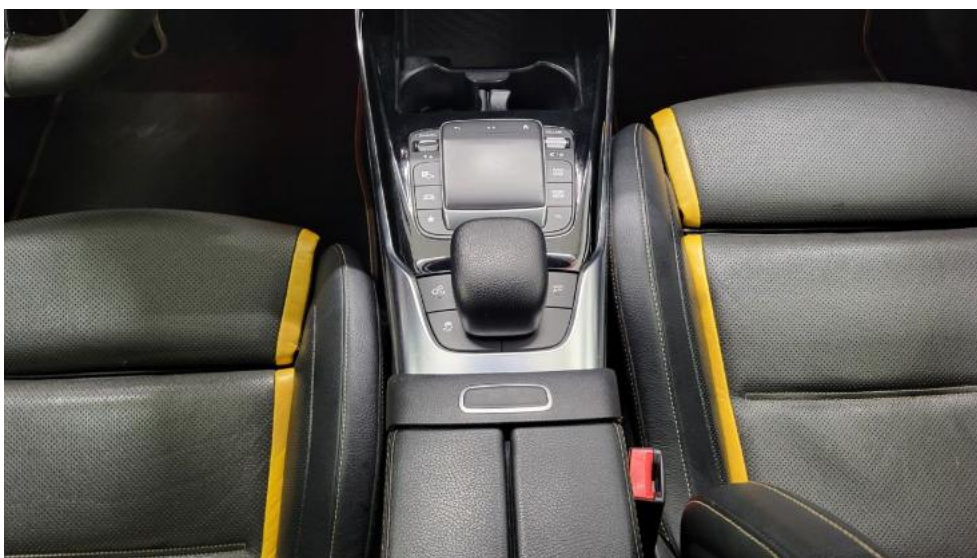

**Fot. 30.**  
Tunel środkowy





DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34.**  
Książka serwisowa – dane



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36.**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**


Listwa śr zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 38.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

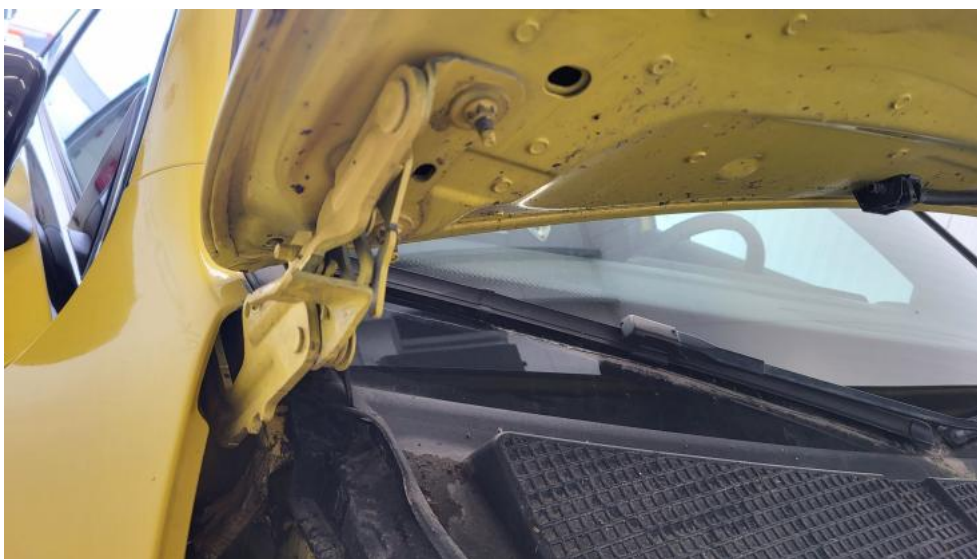

**Fot. 39.**  
Pokrywa komory silnika - Inne 1




**Fot. 40.**  
Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 2

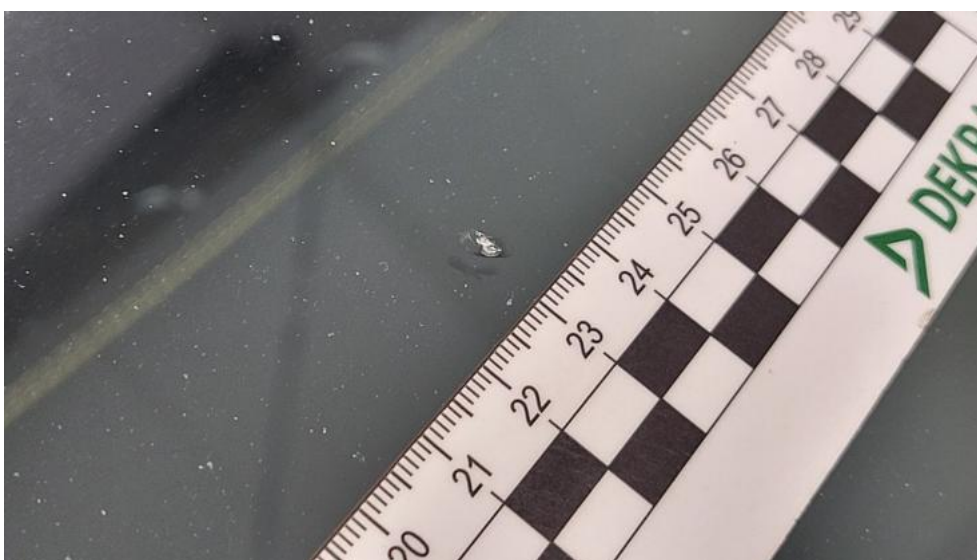

**Fot. 42.**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 44.**

Zaślepka prz haka hol. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46.**

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48.**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50.**

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 52.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 54.**

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 56.**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58.**

Lampa przeciwmgielna tylna P - Inne 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 60.**

Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**

Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 2



**Fot. 62.**

Spojler zderzaka tylnego() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**

Spojler zderzaka tylnego - Inne 1



**Fot. 64.**

Spojler zderzaka tylnego - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**  
Spojler zderzaka tylnego() - Inne 3



**Fot. 66.**  
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67.**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 68.**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69.**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 70.**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71.**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



**Fot. 72.**

Zderzak tylny() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73.**  
Zderzak tylny - Inne 1



**Fot. 74.**  
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75.**

Listwy dachu praw. - Inne 1



**Fot. 76.**

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 78.**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 79.**

Lampa przeciwmgielna tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 80.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 81.**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 82.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 83.**

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 84.**

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 85.**

Próg L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 86.**

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 87.**

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 88.**

Słupek przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 89.**

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 90.**

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 91.**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 92.**

Nadkole przednie L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 93.**


Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 94.**


Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

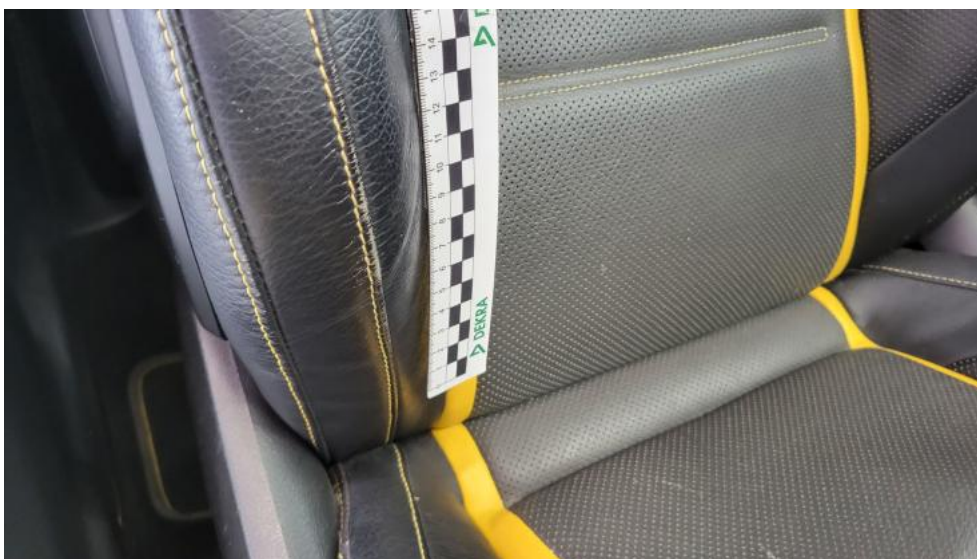

**Fot. 95.**

Fotel prz. praw. - Inne 1

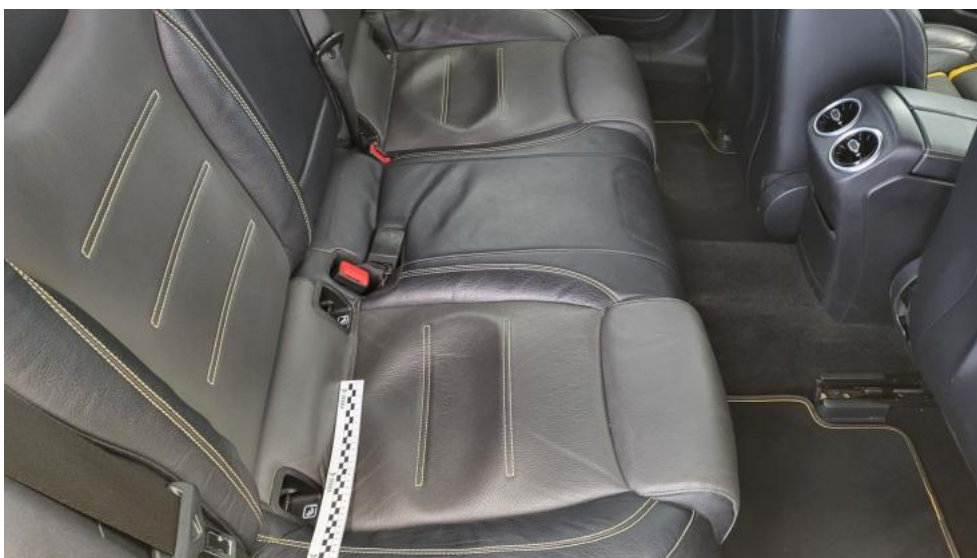


**Fot. 96.**

Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

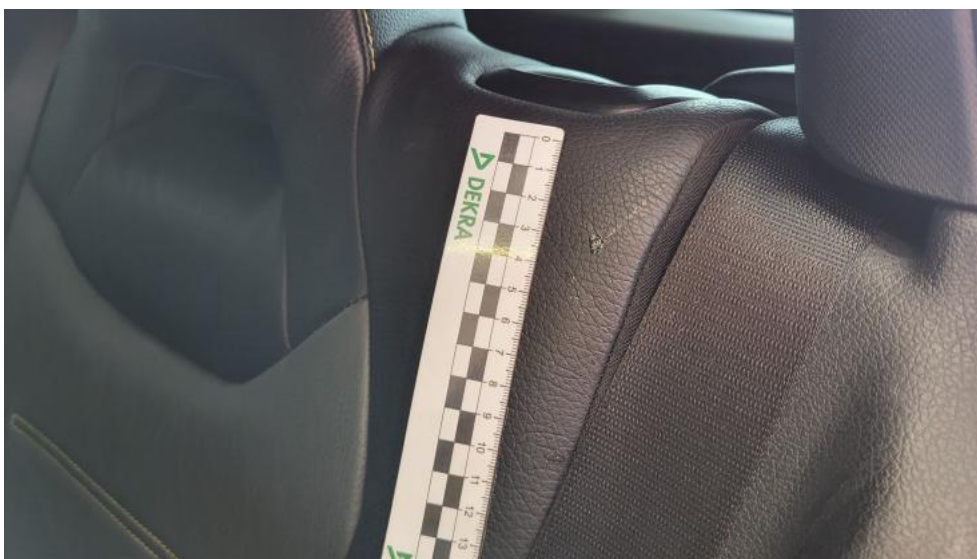


**Fot. 97.**  
Kanapa tyl. - Inne 1



**Fot. 98.**  
Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

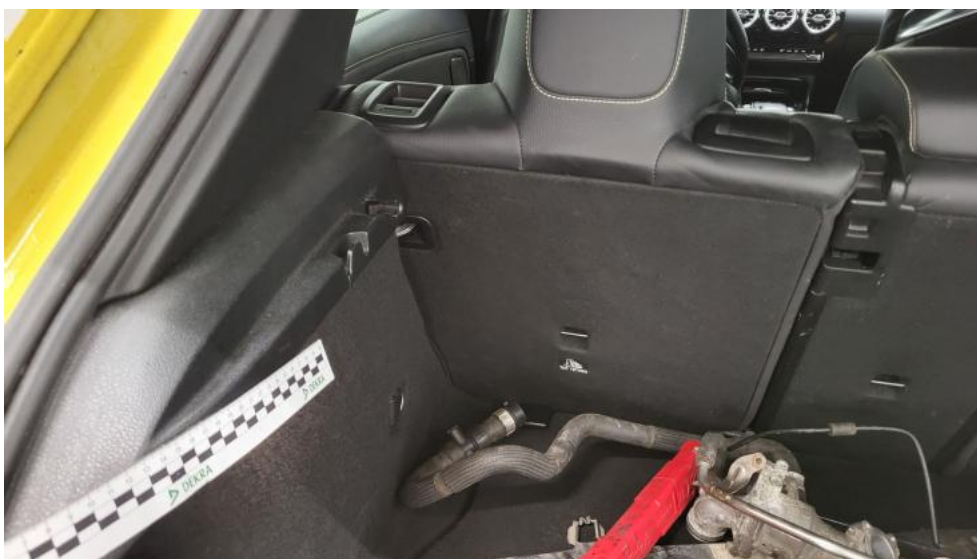

**Fot. 99.**

Półka/roleta tylna - Inne 1