

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/03290/26/01/15
Nr zlecenia/szkody: 21/026055
Data zlecenia: 15-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0139133
Producent	BMW
Model	X5 [G05] 18-23
Typ/wersja	X5 xDrive45e sport-aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2435
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3150
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	2998
Moc silnika [KM/kW]	286/210
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	FZ3633P
VIN	WBATA610009F62049
Data 1. rejestracji	18-02-2021
Data nast. bad. techn.	18-02-2026
Rok produkcji	2021
Stan licznika [km]	206 459 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	275/45 20 110Y	3,5 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	275/45 20 110Y	3,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	305/40 20 112Y	3,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	305/40 20 112Y	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info
3. Asystent parkowania
4. Asystent uwagi
5. Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk
6. Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie
7. Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi
8. Certyfikat baterii, 6 lat lub 100 tys. km
9. Concierge Services (Serwis Informacyjny)
10. ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
11. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania
12. Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył
13. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
14. Dywaniki welurowe
15. Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy
16. Felgi aluminiowe 19", V Spoke 734, z ogumieniem 265/50
17. Fotele przednie sportowe
18. Funkcja Auto Start/Stop
19. Funkcja Follow-Me-Home
20. Gniazda 2x USB oraz 3x 12V
21. Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
22. Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe)
23. Kamera cofania
24. Kierownica skórzana
25. Kierownica sportowa
26. Kierownica wielofunkcyjna
27. Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie
28. Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa
29. Klimatyzacja postojowa
30. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
31. Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, chromowane
32. Lakier uni
33. Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne
34. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania
35. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX
36. Ochrona pieszych, symulowany odgłos silnika na napędzie elektrycznym
37. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
38. Oświetlenie ambientowe
39. Oświetlenie powitalne
40. Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa
41. Podłokietnik przedni i tylny
42. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
43. Polska wersja językowa
44. Przewody do ładowania Mode 2 oraz Mode 3
45. Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport
46. Przycisk Start/Stop
47. Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto
48. Real Time Traffic Information
49. Reflektory LED z przodu i tyłu
50. Relingi dachowe, satynowe aluminium
51. Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
52. System alarmowy sterowany pilotem radiowym
53. System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, wskaźniki i ekran 12.3", Bluetooth, dysk 32GB
54. Szyby atermiczne
55. Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec
56. Tele Services
57. Tempomat z funkcją hamowania
58. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
59. Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC
60. Układ kontroli zjazdu ze stoku
61. Usługi zdalne
62. Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku
63. Zawieszenie pneumatyczne 2-osiowe
64. Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W
65. Zestaw naprawczy do opon
66. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
67. Światła przeciwmgielne LED

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Asystent świateł drogowych	-
2. Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat	-
3. Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień	-
4. Kierownica sportowa M	-
5. Lakier metalizowany	-
6. Obramowania Shadow Line Individual, wysoki połysk	-
7. Pakiet aerodynamiczny M	-
8. Pakiet ogrzewania Comfort, przód	-
Fotele przednie ogrzewane	
Podłokietniki przednie ogrzewane	
Kierownica ogrzewana	
9. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym	-
10. Przyciemniane szyby: tylna i boczne tylne	-
11. Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam	-
12. Relingi dachowe BMW Individual Shadow Line	-
13. Rezygnacja z dodatkowego oznaczenia zewnętrznego	-
14. System Travel & Comfort	-
15. Systemy asystujące kierowcę, pakiet	-
Asystent martwego pola	
Ostrzeganie przed kolizją z tyłu	
System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu	
16. Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej	-
17. Tapicerka skórzana Vernasca z ozdobną perforacją	-
18. Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym	-
19. Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go	-
20. Układ hamulcowy sportowy M	-
21. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy

Braki, uszkodzenia, stan.

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

strona 3/40


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 02-02-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

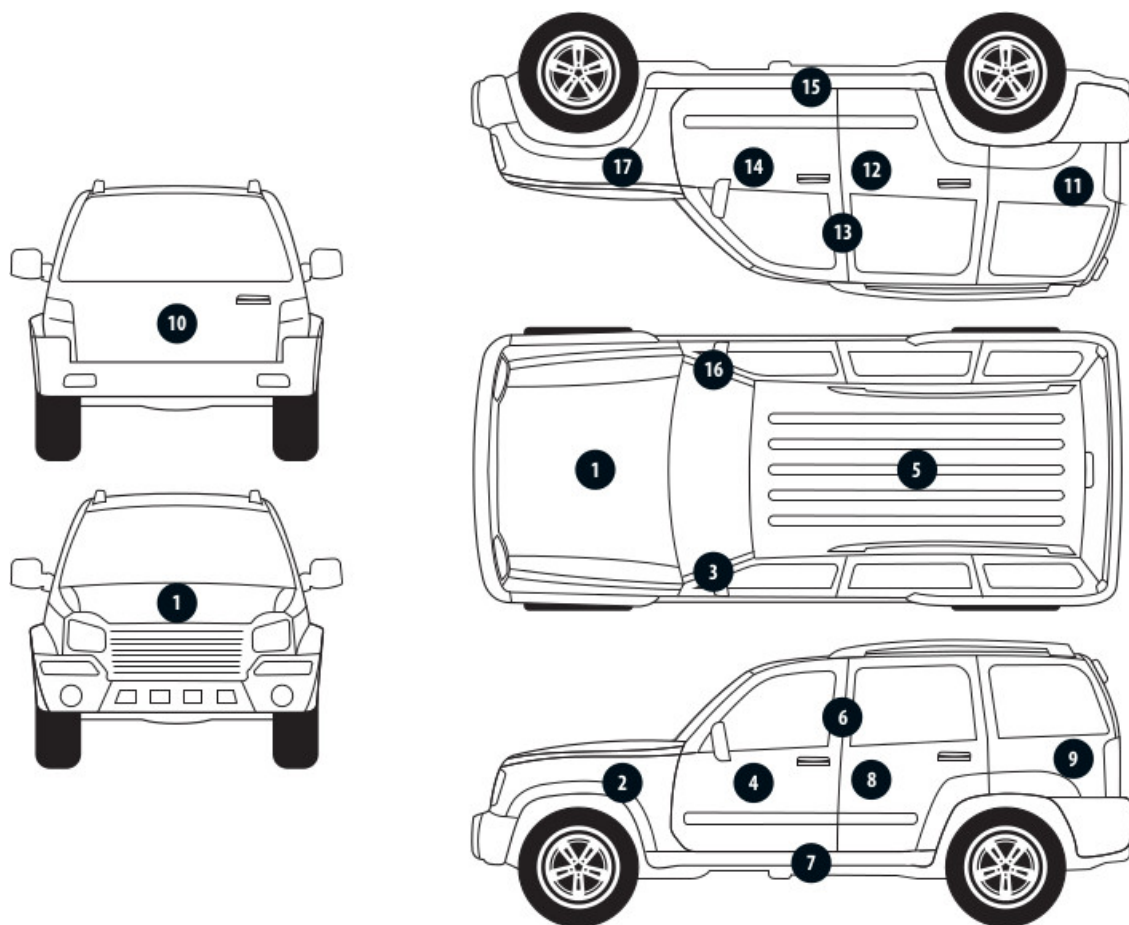

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	150 - 1000
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)

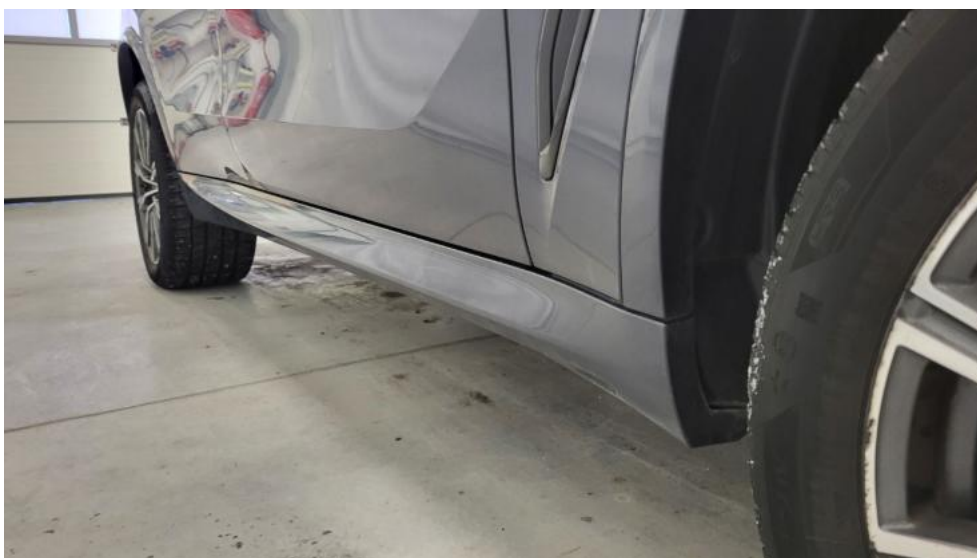

Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

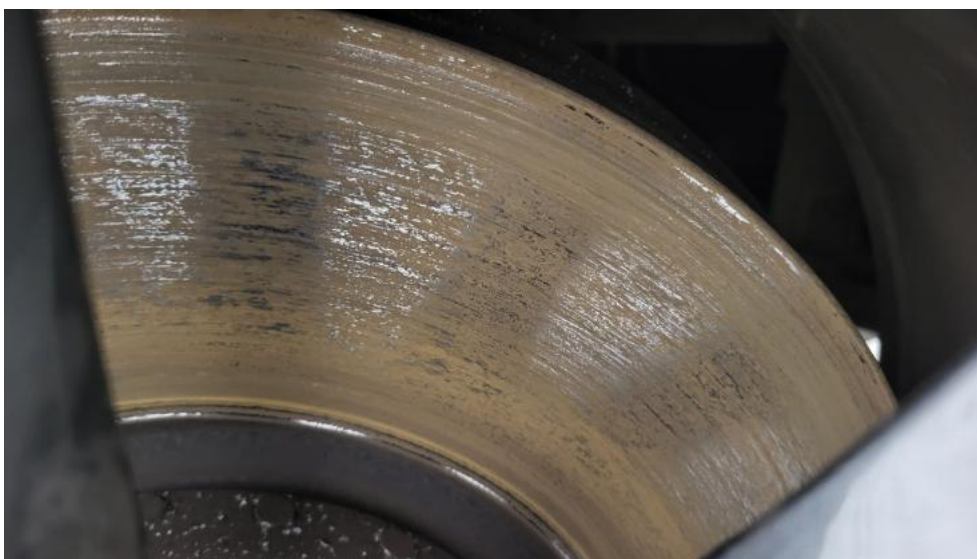

Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika

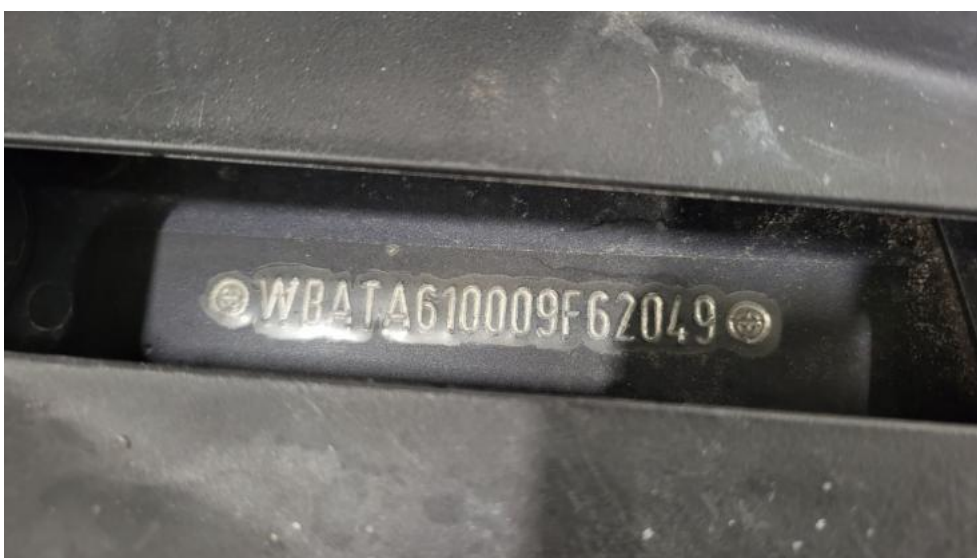

Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)

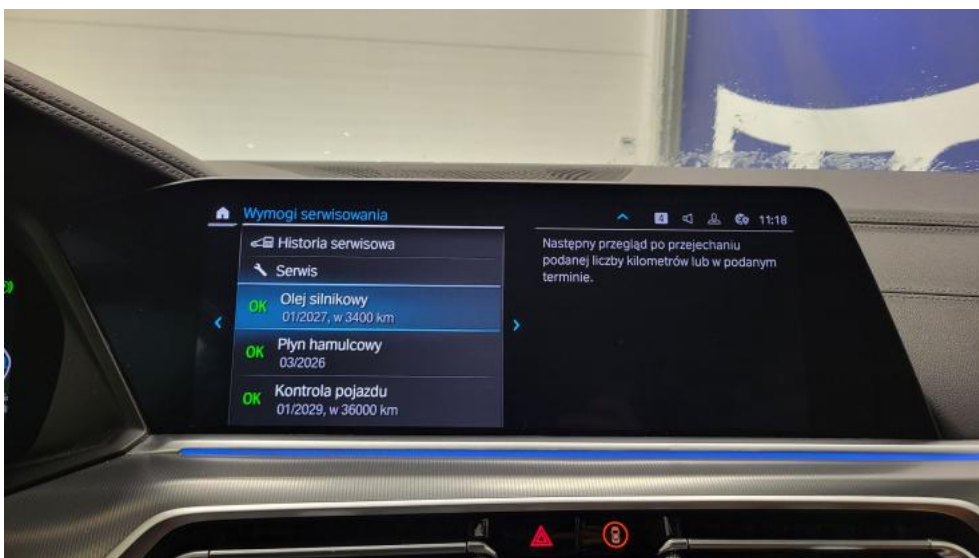

Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

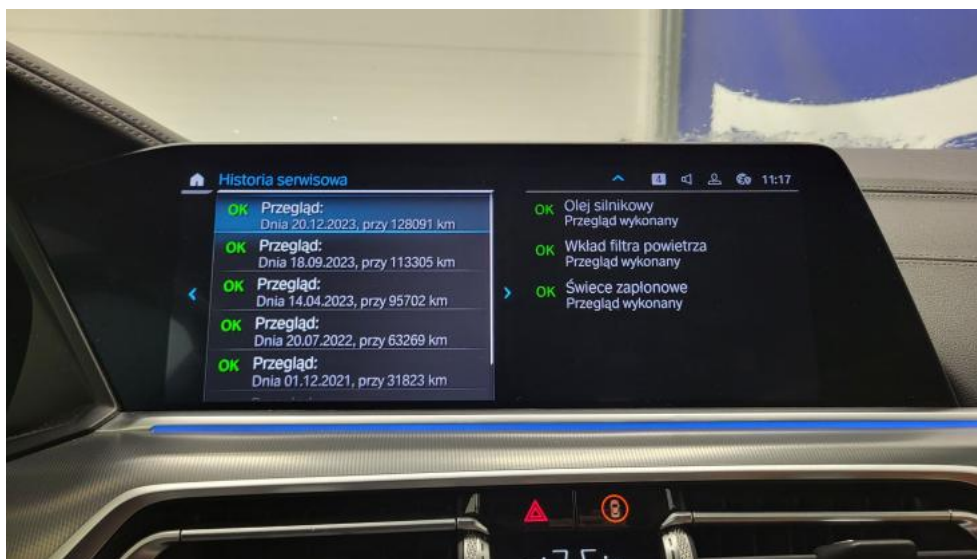

Fot. 33.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.


Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Dow. rej. ksero Str. 1

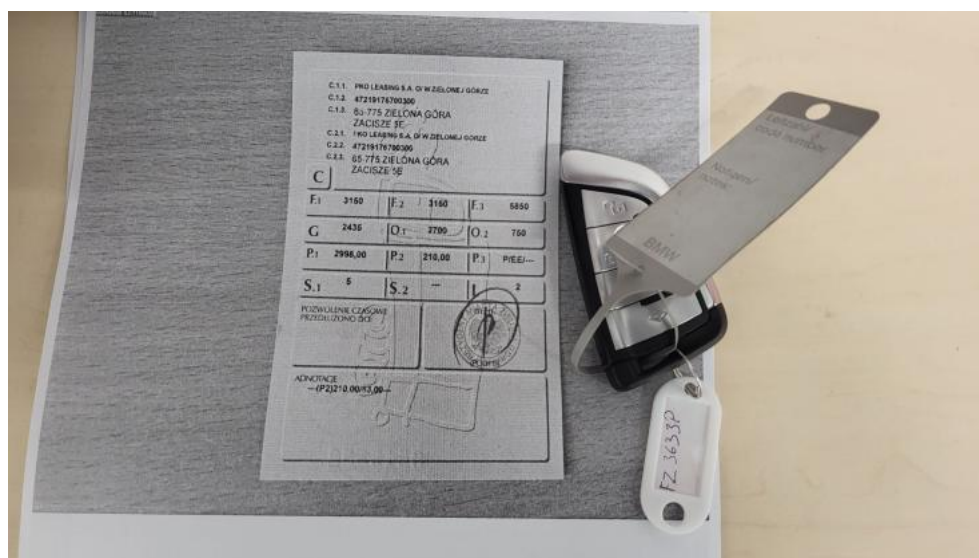

Fot. 36.

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Pokrywy bagażnika - Inne 1




Fot. 52.
Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

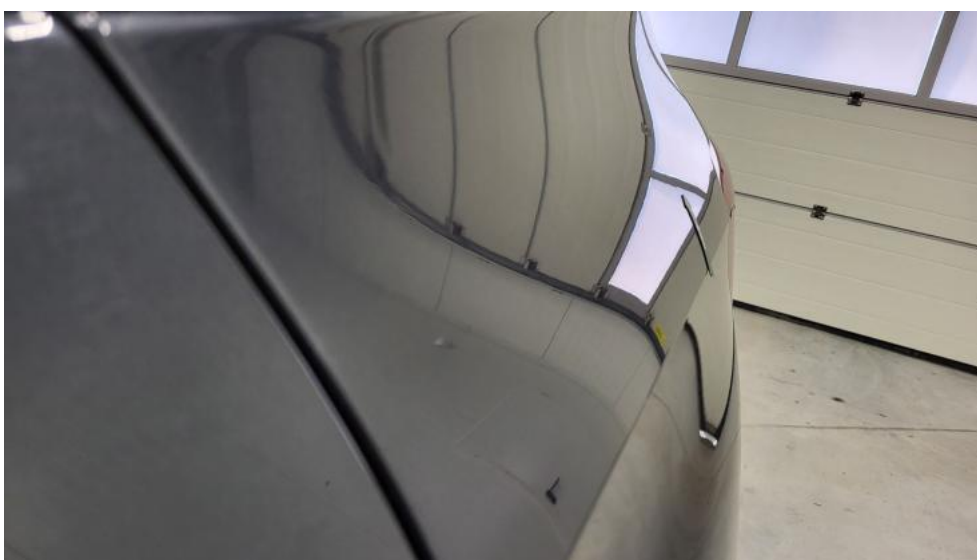

Fot. 54.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Lampa tylna zew L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.


Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

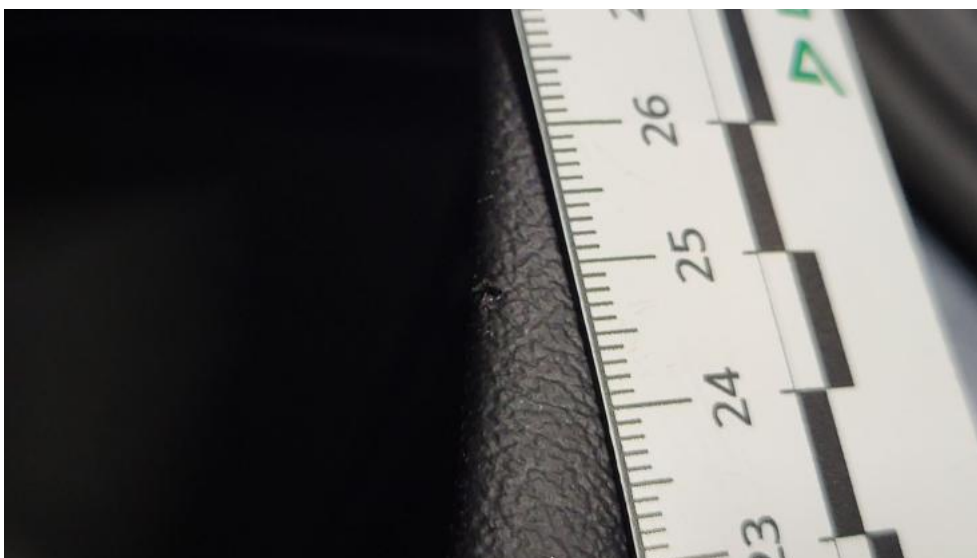

Fot. 64.

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1