

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/37840/25/05/26
Nr zlecenia/szkody: 24/021186
Data zlecenia: 26-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0161041
Producent	BMW
Model	Seria 5 [G60] 23-
Typ/wersja	530e PHEV aut
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	2005
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2655
Rozstaw osi 1/2	2995
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WZ521HV
VIN	WBA71FJ050CR36754
Data 1. rejestracji	25-06-2024
Data nast. bad. techn.	25-06-2027
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	52 630 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	245/40 20 99W	6,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	245/40 20 99W	6,0 mm
tylna	prawe	ARIVO, WINMASTER PRO X ARW5	275/35 20 102H	6,0 mm
	lewe	ARIVO, WINMASTER PRO X ARW5	275/35 20 102H	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 43. Osłony przeciwsłoneczne |
| 2. Active Guard | 44. Oznaczenia modelu |
| 3. Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu | 45. Oświetlenie powitalne |
| 4. Asystent uwagi | 46. Oświetlenie wewnętrzne |
| 5. BMW ID | 47. PC iBrake |
| 6. BMW IconicSounds Electric (Inszenizacja dźwięku napędu wewnątrz pojazdu) | 48. Pakiet lusterek zew. rozszerzony (składane elektrycznie, lusterko kierowcy przyciemniane automatycznie.) |
| 7. BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, RDS, wys. wskaźników 12.3", wys. 14.9", USB, Bluetooth, asys. głosowy) | 49. Pasek interakcji BMW Interaction Bar |
| 8. BMW iDrive | 50. Podręcznik użytkownika zintegrowany |
| 9. Bateria wysokiego napięcia | 51. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera |
| 10. Chłodzenie stacjonarne | 52. Przewód do szybkiego ładowania Professional (tryb 3) do ładowarek publicznych |
| 11. Czujnik deszczu i automatyczne światła | 53. Przełącznik właściwości jezdnych |
| 12. Czujnik kolizji | 54. Real Time Traffic Information |
| 13. Dysze spryskiwaczy podgrzewane | 55. Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam |
| 14. Dywaniki podłogowe welurowe | 56. Schowek na rękawiczki |
| 15. Felgi aluminiowe 19", Triplex-Spoke 933 Silver, z ogumieniem 245/45 | 57. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego |
| 16. Filtr cząstek stałych | 58. Skrzynia biegów automatyczna Steptronic z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy, 8-biegowa |
| 17. Fotele przednie ogrzewane | 59. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym) |
| 18. Fotele przednie sportowe z elektryczną regulacją wysokości, kąta nachylenia, nachylenia oparcia | 60. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę |
| 19. Funkcja My Modes | 61. Szyby elektryczne, przód i tył |
| 20. Gniazda USB typu C (2x w przednim środkowym podłokietniku, 2x w tylnym środkowym podłokietniku) | 62. Taca do ładowania bezprzewodowego telefonu |
| 21. Gniazda zasilania 12V | 63. Tapicerka ze skóry ekologicznej Veganza, perforowana |
| 22. Hamulec elektromechaniczny parkingowy | 64. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją |
| 23. Immobilizer elektroniczny | 65. TeleServices |
| 24. In-Car Experiences | 66. Tempomat z funkcją hamowania |
| 25. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa (Apple CarPlay, Android Auto) | 67. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 26. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 68. Uchwyt na napoje |
| 27. Kierownica standardowa | 69. Uchwyty |
| 28. Kierownica wielofunkcyjna | 70. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 29. Klapka ładowania | 71. Układ wspomagania hamowania |
| 30. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji | 72. Usługi ConnectedDrive |
| 31. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie | 73. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 32. Lakier uni | 74. Wiązka światła sterowana automatycznie |
| 33. Listwy ozdobne Dark Graphite z akcentem Dark Silver, matowe | 75. Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |
| 34. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 76. Zapobieganie przed kolizją z tyłu |
| 35. Ochrona pieszych (symulowany dźwięk silnika przy jeździe na napędzie elektrycznym do 30 km/h) | 77. Zarządzanie ciepłem akumulatora dla zoptymalizowanego szybkiego ładowania DC |

- | | |
|--|----------------------------------|
| 36. Oczka do mocowania ładunku w bagażniku | 78. Zawieszenie standardowe |
| 37. Ogranicznik prędkości | 79. Zestaw 6 głośników stereo |
| 38. Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40 | 80. Zestaw naprawczy do opon |
| 39. Opcje przechowywania | 81. Ładowanie prądem stałym DC |
| 40. Osobisty eSim | 82. Ładowanie prądem zmiennym AC |
| 41. Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu z interwencją hamulców | 83. Światła hamowania dynamiczne |
| 42. Ostrzeganie o zmianie pasa ruchu z aktywnym powrotem, wykrywanie pojazdów w martwym polu | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Aplikacje szklane CraftedClarity na elementach wnętrza | - |
| 2. Dach szklany panoramiczny (bez funkcji otwierania, roleta przyciemniająca elektryczna, czarny połysk) | - |
| 3. Felgi aluminiowe 20", Aero 937 Multicolour Silver, z ogumieniem mieszanym | - |
| 4. Fotele przednie z regulowanym podparciem lędźwiowym | - |
| 5. Pakiet Innowacji | - |
| Kamera wewnętrzna | |
| Asystent parkowania Plus z systemem kamer 360 (Surround View, Top View, Panorama View, Drive Recorder) | |
| BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, RDS, wys. wskaźników 12.3", wys. 14.9", USB, BT, as. głosowy, HUD) | |
| Obsługa za pomocą gestów, BMW Natural Interaction | |
| 6. Pakiet Komfort | - |
| Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową, rozszerzony zakres funkcji | |
| Fotele przednie i tylne ogrzewane | |
| Fotele przednie z aktywną wentylacją | |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć fotela kierowcy i lusterek, fun. parkingowa lusterek | |
| 7. System Bowers & Wilkins Surround Sound (18 głośników, wzmacniacz 9 kanałów, moc 655W) | - |
| 8. Tapicerka ze skóry ekologicznej Veganza, perforowana i pikowana | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych -
Braki, uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 28-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

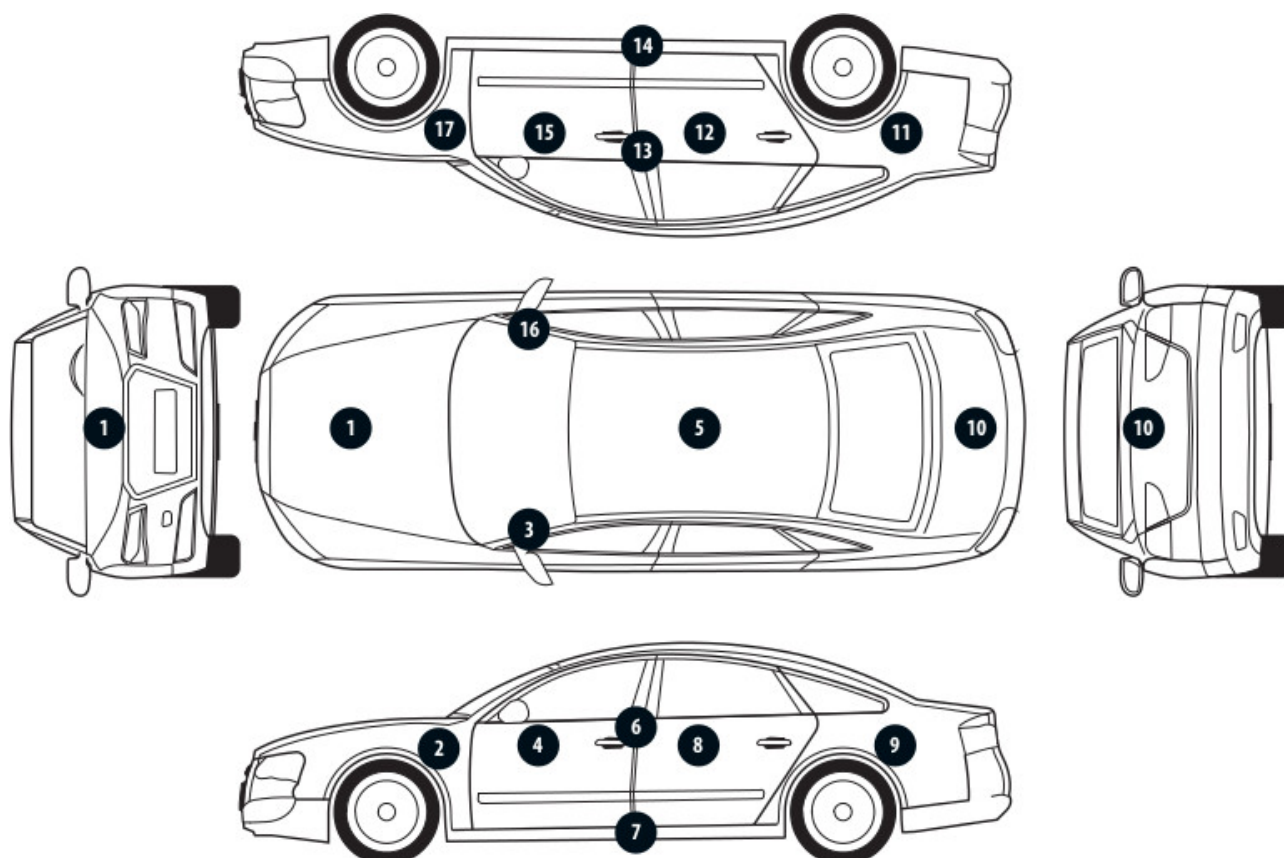

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Minął termin kontroli wzrokowej. Minął termin przeglądu oleju silnikowego. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.


Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

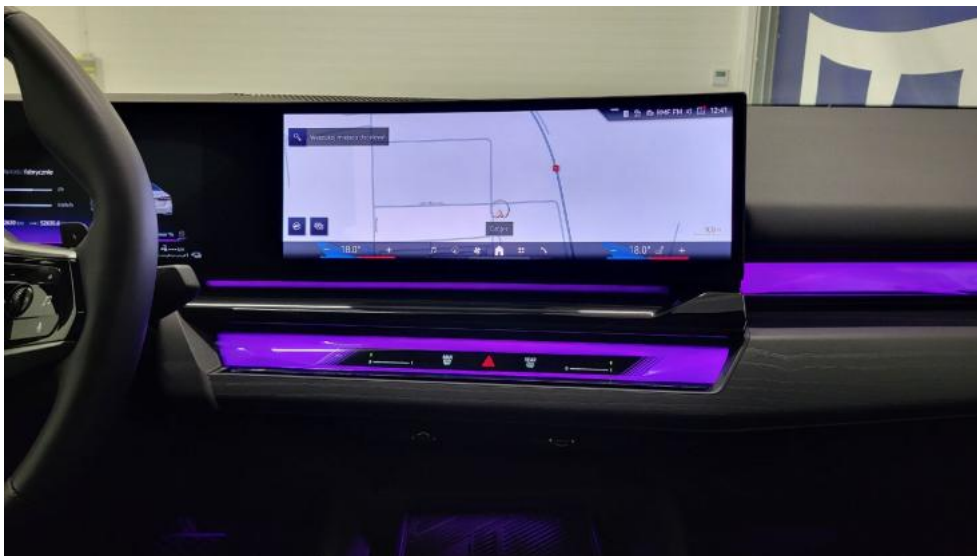

Fot. 29.
Konsola środkowa

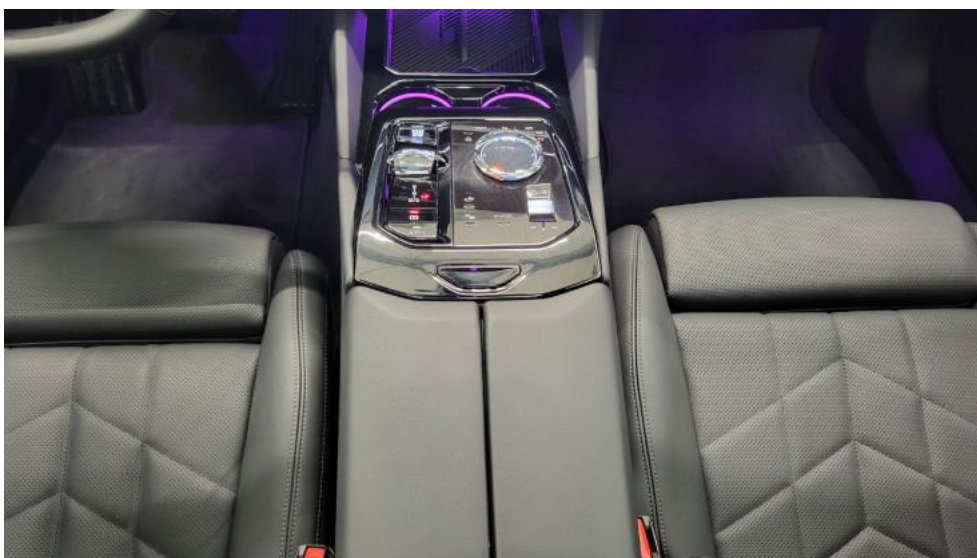


Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)

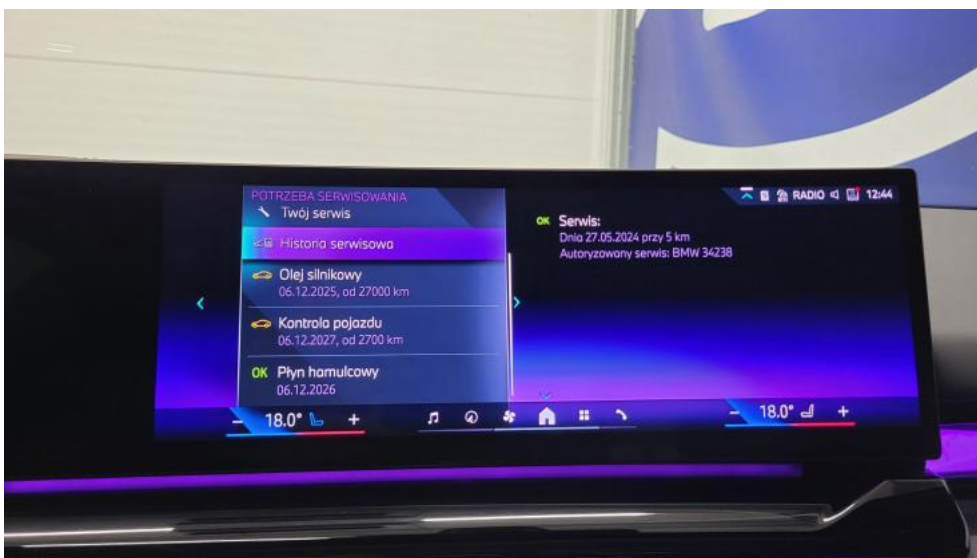

Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

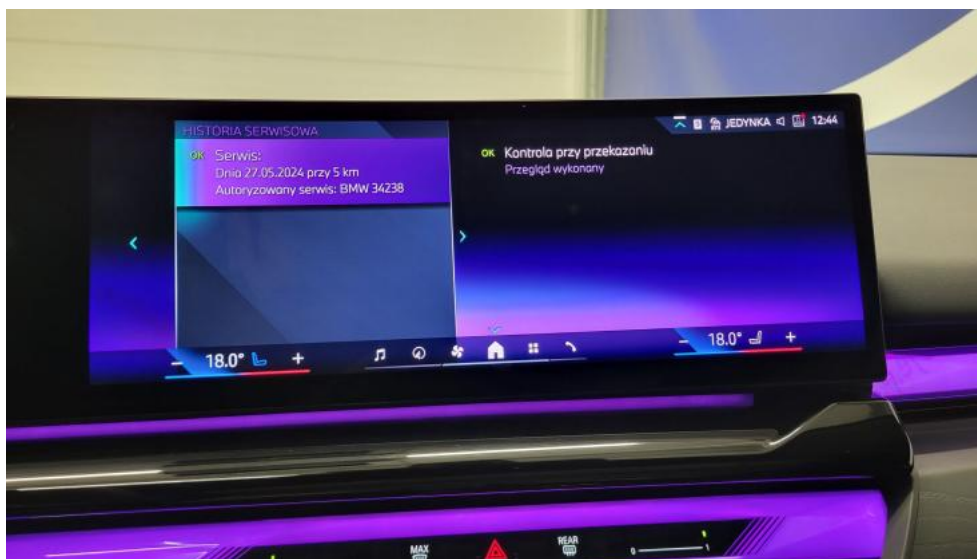

Fot. 33.
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 34.
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Dow. rej. ksero Str. 1

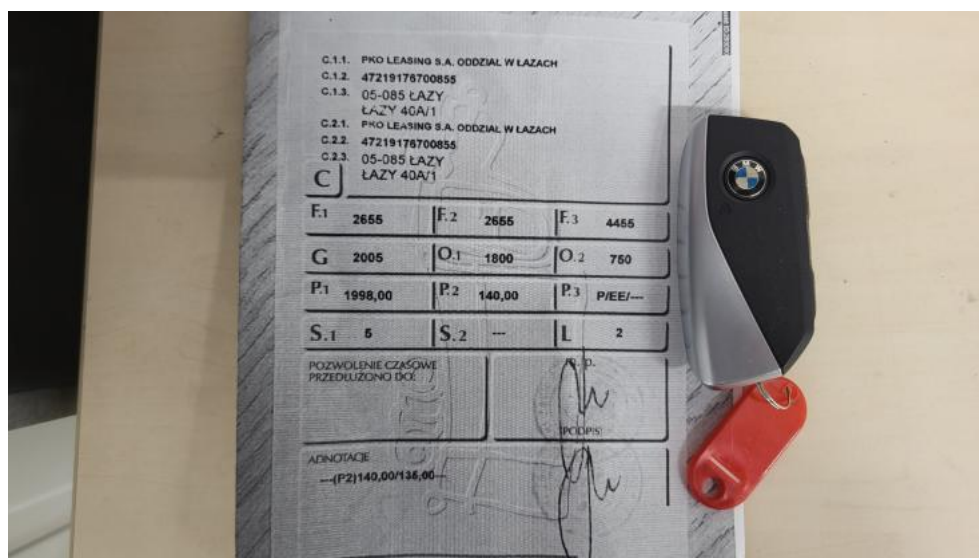

Fot. 36.

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

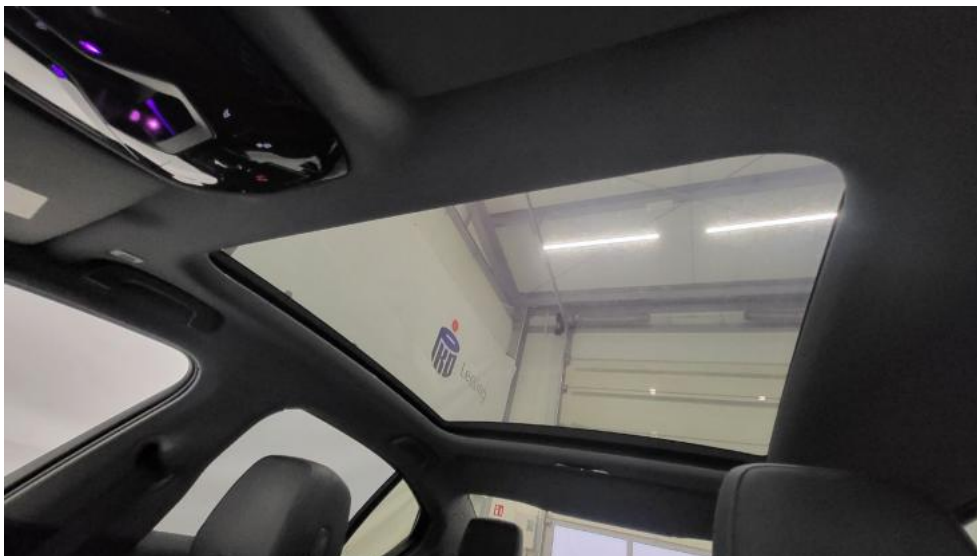

Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1