

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/63979/26/07/10
Nr zlecenia/szkody: 23/021653
Data zlecenia: 10-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0124475
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	GLA [156] 17-20
Typ/wersja	GLA 200 7G-DCT Urban
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1420
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1940
Rozstaw osi 1/2	2699
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1595
Moc silnika [KM/kW]	156/115
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WU0426R
VIN	W1N1569431U030123
Data 1. rejestracji	28-12-2019
Data nast. bad. techn.	28-12-2024
Rok produkcji	2019
Stan licznika [km]	111 870 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	NOKIAN, WR A4	235/50 18 101V	4,5 mm
	lewo	NOKIAN, WR A4	235/50 18 101V	5,0 mm
tylna	prawo	NOKIAN, WR A4	235/50 18 101V	5,0 mm
	lewo	NOKIAN, WR A4	235/50 18 101V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 34. Lampa ostrzegawcza i oświetlająca otoczenie w klapie tylnej |
| 2. ADAPTIVE BRAKE z funkcją HOLD | 35. Lampki do czytania z tyłu |
| 3. ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych | 36. Lampy oświetlające wyjścia i ostrzegawcze w drzwiach przednich |
| 4. ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu | 37. Lampy tylne LED |
| 5. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki - przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne - przód) | 38. Live Traffic Information |
| 6. Airbag kolan kierowcy | 39. Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie i podgrzewane |
| 7. Aktywne wspomaganie hamowania | 40. Moduł komunikacyjny HERMES |
| 8. Alarm antywłamaniowy (EDW) | 41. Oświetlenie klamek drzwi |
| 9. Asystent świateł przednich | 42. Oświetlenie przy podłodze ułatwiają orientację |
| 10. Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy) | 43. Oświetlenie wnętrza AMBIENTE |
| 11. BAS - system wspomagający gwałtowne hamowanie | 44. Podsufitka materiałowa - beż |
| 12. Czujnik ciśnienia w oponach | 45. Podświetlane lusterka do makijażu |
| 13. Czujnik deszczu | 46. Podświetlane lusterko wewnętrzne |
| 14. DYNAMIC SELECT | 47. Radio Audio 20 z odtwarzaczem CD |
| 15. Dywaniki welurowe | 48. Relingi dachowe, aluminiowe |
| 16. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 49. Roleta bagażnika |
| 17. Elektrycznie sterowane szyby, przód i tył | 50. Schowek między siedzeniami w tylnej części |
| 18. Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem | 51. Schowek w podłodze bagażnika |
| 19. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości | 52. System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop |
| 20. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości | 53. System antywłamaniowy |
| 21. Fotel pasażera ze składanym na płasko oparciem | 54. System monitorowania wewnętrzny |
| 22. Fotele przednie z regulacją lędźwiową | 55. System nawigacji satelitarnej |
| 23. Hamulec postojowy - elektroniczny | 56. Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / materiał Macapa |
| 24. Immobilizer | 57. Tempomat |
| 25. Instalacja radiowa + 6 głośników | 58. Tylne drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci |
| 26. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna - skórzana | 59. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 27. Kierownica z manetkami zmiany biegów | 60. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, tył |
| 28. Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych | 61. Wskaźnik zmiany biegów |
| 29. Klamki w kolorze nadwozia | 62. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 30. Klimatyzacja automatyczna - THERMATIC | 63. Zabezpieczenie wnętrza pojazdu |
| 31. Kolumna kierownicy z manualną regulacją | 64. Zamek centralny z pilotem |
| 32. Komputer pokładowy | 65. Zawieszenie off-road (+30 mm) |
| 33. Lakier uni | 66. Zestaw do naprawy przebitej opony |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Adaptacyjny układ świateł drogowych | - |
| 2. Asystent martwego punktu | - |
| 3. Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera | - |
| 4. Pakiet Premium | - |
| EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika) | |
| Fotele przednie podgrzewane | |

Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi	
Kamera ułatwiająca parkowanie - tył	
Oświetlenie Ambient	
Pakiet KEYLESS-GO	
Pakiet Lusterka	
Pakiet wizualno-oświetleniowy	
Park Pilot z PARKTRONIC - system ułatwiający parkowanie	
System nawigacji Garmin MAP PILOT	
Tylny podłokietnik	
Wyświetlacz kolorowy 8 cali	
5. Podsufitka materiałowa - czarna	-
6. System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka	-
7. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK	-
8. Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Ważność badania technicznego	-
Wcześniejsze naprawy	-
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 23-07-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

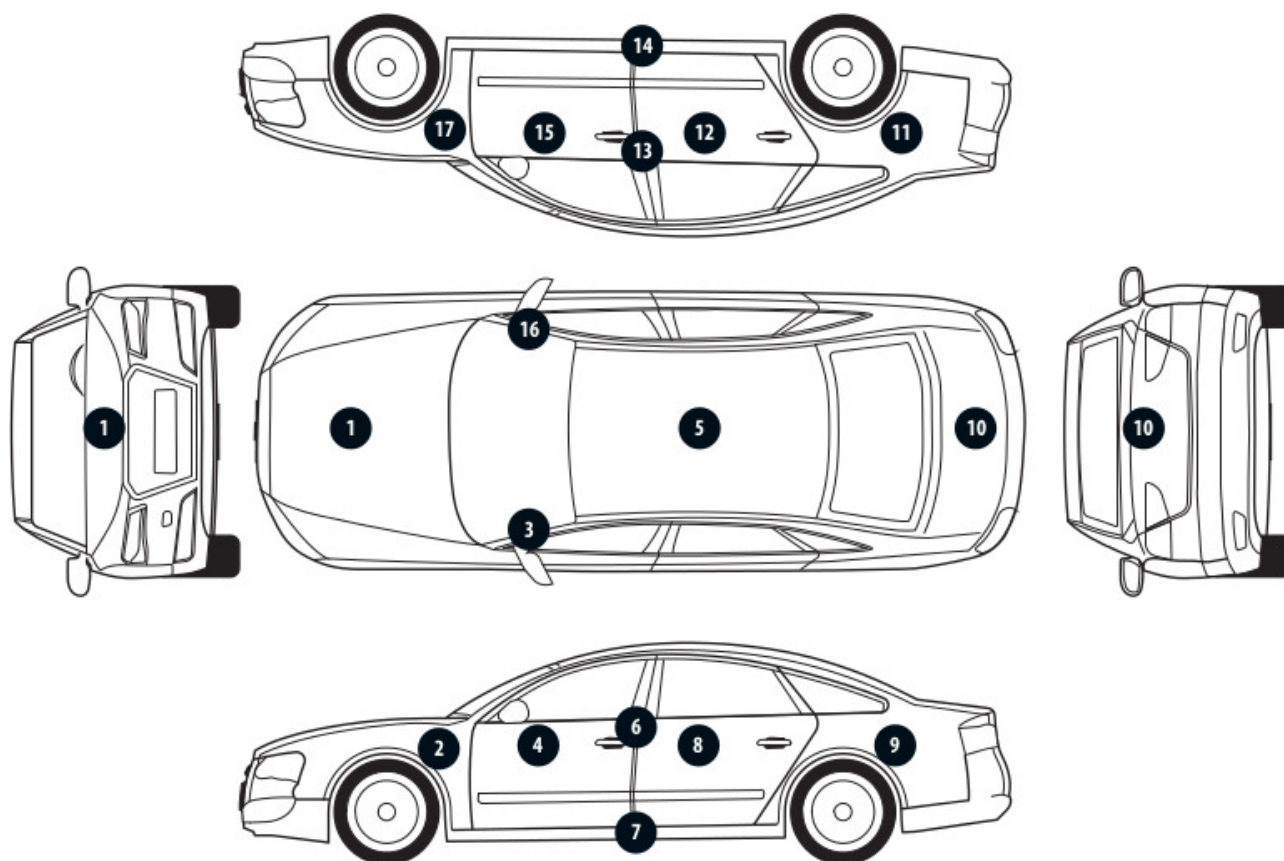

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Łotnik przedni lewy	150 - 500
3	Słupek przedni lewy	150 - 500
4	Drzwi przednie lewe	150 - 500
5	Dach	150 - 500
6	Słupek środkowy lewy	150 - 1000
7	Próg lewy	150 - 2000
8	Drzwi tylne lewe	150 - 500
9	Łotnik tylny lewy	150 - 500
10	Pokrywa/klapa	150 - 1000
11	Łotnik tylny prawy	150 - 500
12	Drzwi tylne prawe	150 - 1000
13	Słupek środkowy prawy	150 - 300
14	Próg prawy	150 - 300
15	Drzwi przednie prawe	150 - 1000
16	Słupek przedni prawy	150 - 500
17	Łotnik przedni prawy	150 - 500

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Informacja zużycie okładzin hamulcowych. Przegląd A wymagany od 160 dni. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej.. Nietypowe odgłosy podczas uruchamiania pojazdu, do weryfikacji serwisowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

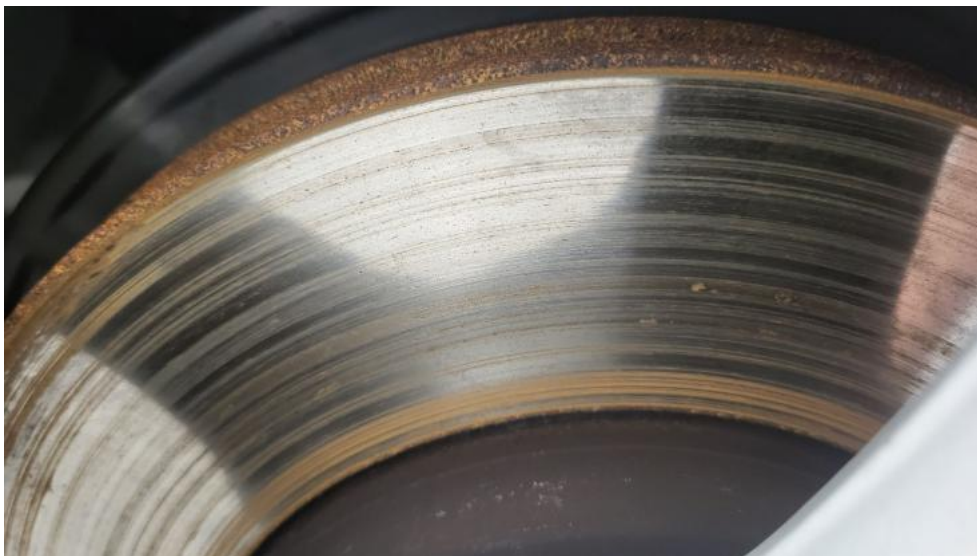

Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19.
Bagażnik

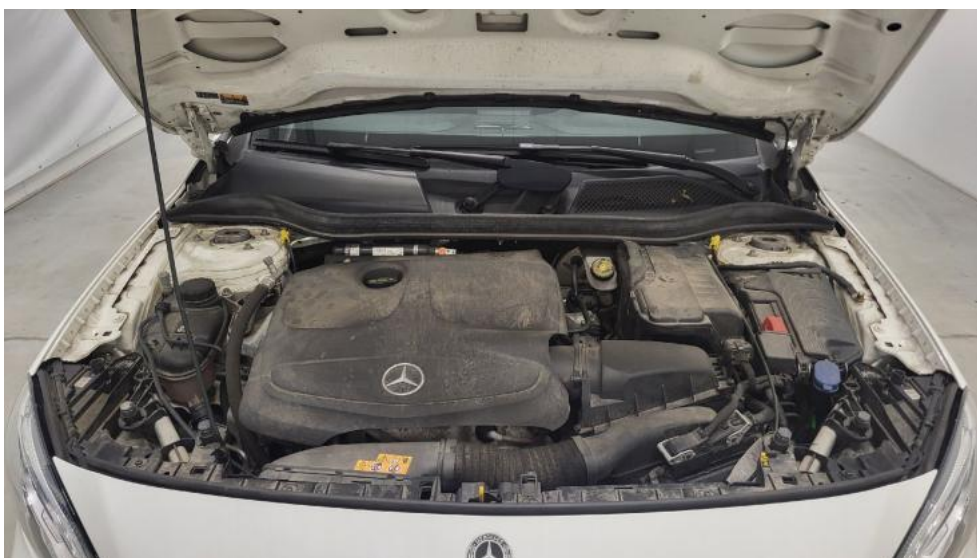

Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

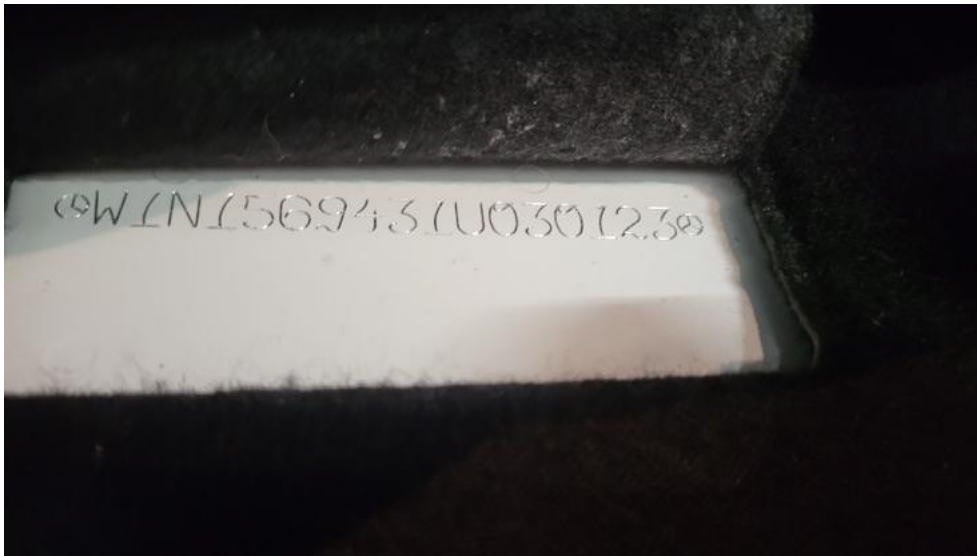

Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.

Dowód rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

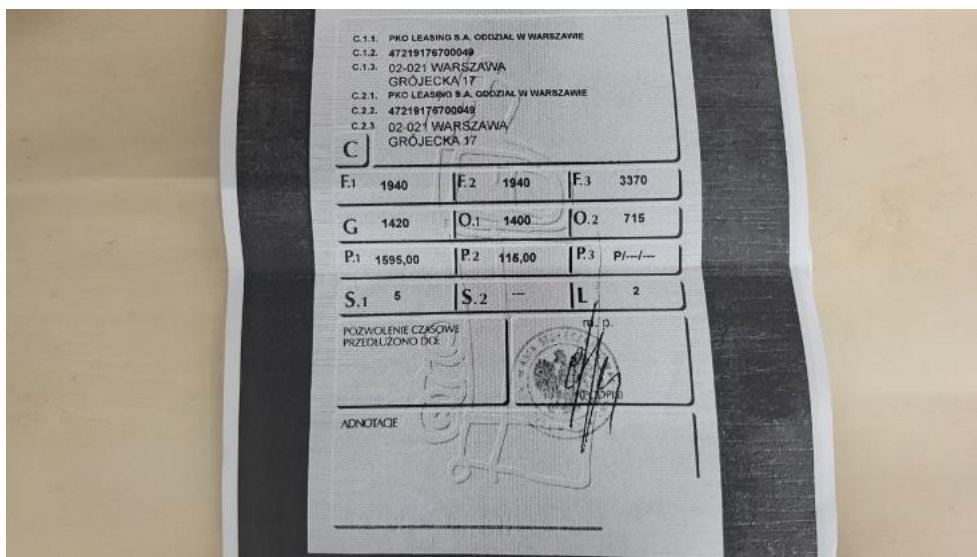

Fot. 35.

Dowód rej. ksero str. 2



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki




Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu

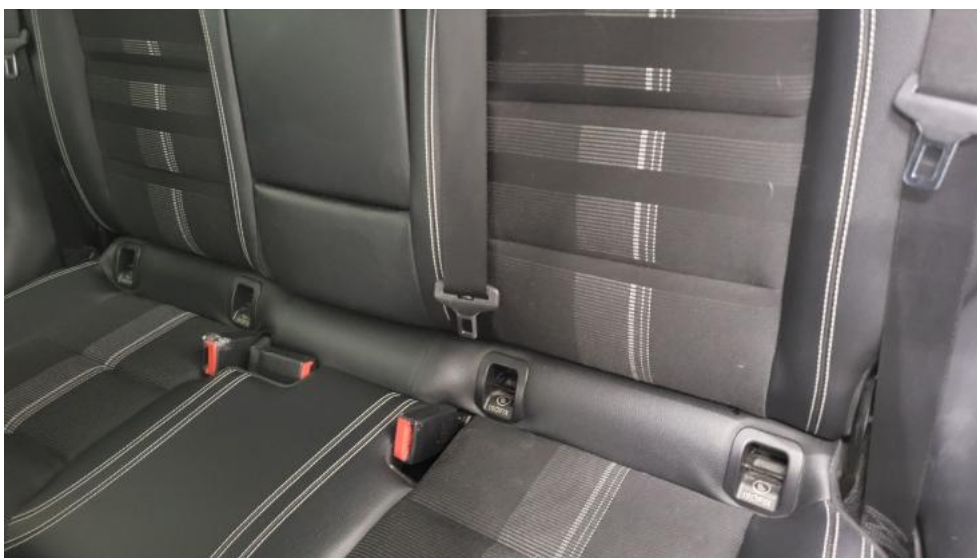

Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 48.

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

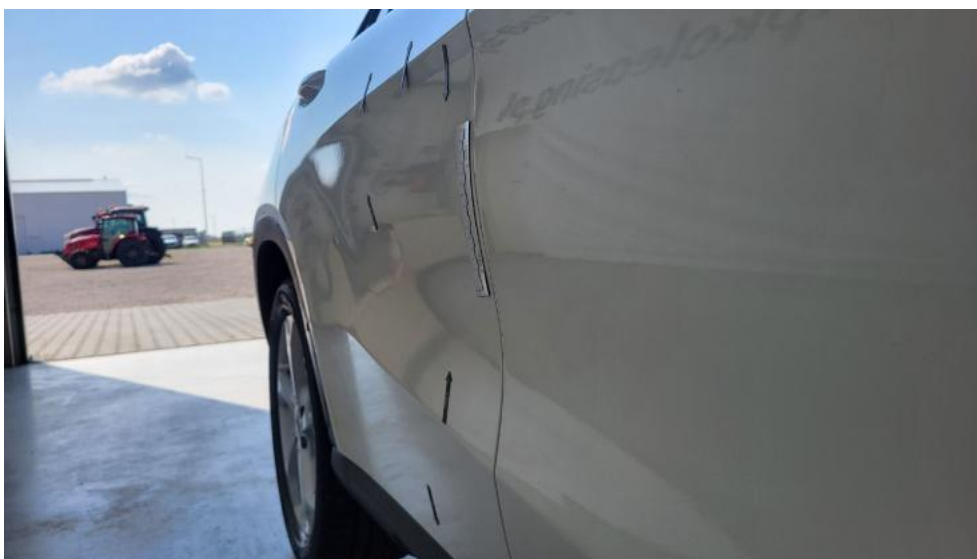

Fot. 53.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

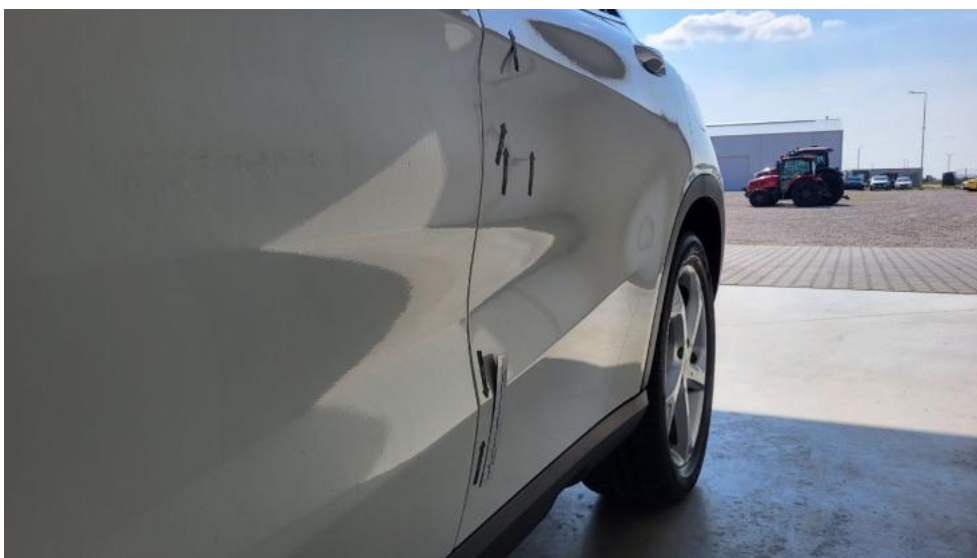

Fot. 66.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 68.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Fotel prz. lew. - Inne 1




Fot. 74.
Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Fotel prz. praw. - Inne 1

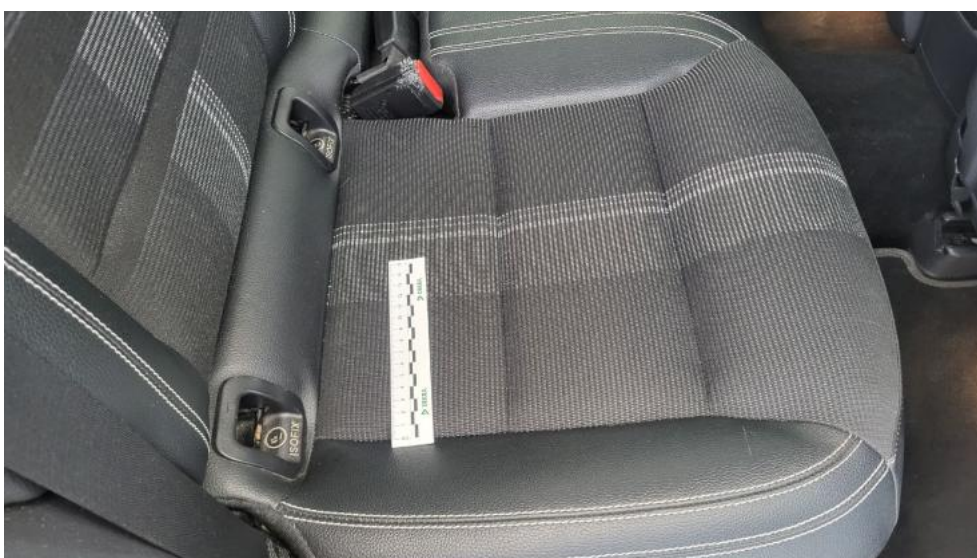

Fot. 76.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 78.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1