

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/55846/26/06/17
commission/ damage No. : 25/030558
Date of commission: 17-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0168616
Manufacturer	AUDI
Model	Q7 24-
Type / version	Q7 TDI mHEV 210 kW Quattro S Line Tiptr.
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2360
Gross vehicle weight [kg]	300
Wheelbase 1/2	2995
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	2967
Engine Power [hp/kW]	231/170 zgodnie z DR
Gearbox	automatic
Registration /record No.	DX78497
VIN / serial number	WAUZZZ4M4TD000298
Date of first registration	28-07-2025
Date of next. tech. test	28-07-2028
Year of manufacture	2025 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	18 213 (read)
Body color / type of coating	red/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, PZERO	285/45 20 112Y	5,0 mm
	left	PIRELLI, PZERO	285/45 20 112Y	5,0 mm
back	right	PIRELLI, PZERO	285/45 20 112Y	4,5 mm
	left	PIRELLI, PZERO	285/45 20 112Y	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. ABS
2. Air suspension, Electronic controlled suspension, Sport suspension
3. Alarm samochodowy
4. Aplikacje dekoracyjne lakier grafitowo szary
5. Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami ostrzegawczymi
6. Audi smartphone interface z Application Store
7. Automated High-beam assist
8. Automatic climate control
9. Blokada elektroniczna prędkości maksymalnej
10. Bord communication: other
11. Bord communication: other
12. Cruise control
13. Czynniki chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
14. Dach pełny
15. Dwutonowy sygnał dźwiękowy
16. Dywaniki z przodu i z tyłu
17. ESP (Electronical Stabilizing Program)
18. Electric tailgate
19. Elementy wnętrza (górne) z kontrastowym szwem
20. Fotele przednie standardowe
21. Fotele przednie z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
22. Free service 4 years or more, more than 60000 km
23. Full Cabin Spoiler
24. Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
25. Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe
26. Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe
27. Heated seat driver, Heated seat passenger
28. Hill holder
29. Immobilizer elektroniczny
30. Instalacja elektryczna 48 Volt
31. Kamera cofania
32. Kamera współpracująca z systemami asystującymi kierowcy
33. Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą
34. Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika z Safelock
35. Kolumna kierownicy regulowana w układzie poziomym i pionowym
36. Kontrola trakcji
37. Lakier uni
38. Light Alloy wheels 19"
39. Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium
40. Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, przód z logo S
53. Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
54. Osłona przestrzeni bagażowej elektrycznie regulowana
55. Osłony przeciwsłoneczne z przodu
56. Other
57. Other
58. Oświetlenie wnętrza
59. Park Assistant
60. Passive Tyre pressure control
61. Pasy bezpieczeństwa
62. Podsufitka tkaninowa w kolorze specjalnym
63. Poduszki powietrzne boczne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
64. Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
65. Podłokietnik komfortowy przedni
66. Power windows front, Power windows rear
67. Pre-Crash System
68. Pre-Crash System
69. Przygotowanie do funkcji na życzenie
70. Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
71. Quattro z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym
72. Reflektory
73. Regulacja kierownicy elektryczna
74. Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń, 4-kierunkowa
75. Roof railing
76. Selectable driveline characteristics
77. Skrzynia biegów - automatyczna, 8-biegowa
78. Soundsystem
79. Start/Stop system
80. Sygnalizacja zapięcia pasów
81. System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
82. Szyba przednia z izolacją termiczną
83. Szyba tylna oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia
84. Szyby boczne tylne i szyba tylna z izolacją termiczną
85. Tapicerka łączona skóra naturalna/ekologiczna mono.pur 550
86. Traffic sign recognition
87. Uchwyty ISOFIX i top tether
88. Układ wydechowy standardowy
89. Układu kierowniczy, progresywny
90. Wariant dla niepalących
91. Wycieraczki i pióra wycieraczek standardowe
92. Wykładzina bagażnika

- | | |
|---|--|
| 41. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień | 93. Wyłożenie podłogi bagażnika |
| 42. Lusterko boczne prawe, asferyczne | 94. Zagłówki z przodu |
| 43. Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki | 95. Zamek centralny |
| 44. Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne | 96. Zawieszenie standardowe |
| 45. Mobile phone preparation | 97. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności |
| 46. Moduł danych Europa | 98. Zderzaki S line |
| 47. Obudowy lusterek w kolorze nadwozia | 99. Zestaw naprawczy do opon |
| 48. Odbiór radiowy cyfrowy | 100. Zestaw narzędzi samochodowych |
| 49. Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe | 101. Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby |
| 50. On board computer, On board monitor | 102. Światła dzienne |
| 51. Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia | 103. Światła tylne LED plus |
| 52. Opony 255/55 R19 111Y xl | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. 3-ci rząd siedzeń: 2 dodatkowe fotele, wersja 7 miejscowa | - |
| 2. Accoustic windows | - |
| 3. Aplikacje dekoracyjne z ciemnego szczotkowanego, matowego aluminium | - |
| 4. Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne, podwójne) grafitowo-szare z ogumieniem 285/40 | - |
| 5. Fotele przednie z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień | - |
| Regulacja pneumatyczna odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz boków oparcia i siedziska | - |
| 6. Glass sunroof fixed | - |
| 7. Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą, ogrzewana | - |
| 8. Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa | - |
| 9. Lakier metalik | - |
| 10. Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera, wysuwane | - |
| 11. Pakiet optyczny Czerń plus | - |
| 12. Pakiet oświetlania Ambiente plus | - |
| 13. Pakiet systemów wspomagających parkowanie z Asystentem parkowania plus | - |
| Kamery obserwujące otoczenie | - |
| Asystent parkowania plus | - |
| 14. Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim | - |
| Kamera z czujnikiem odległości | - |
| Asystent jazdy z emergency assist, adaptacyjny | - |
| Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości, asystentem wydajności, asystentem hamowania | - |
| 15. Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym | - |
| 16. Podłokietnik komfortowy z przodu | - |
| 17. Reflektory Matrix LED i światła tylne LED | - |
| Kamera z czujnikiem odległości | - |
| Funkcja Matrix | - |
| Reflektory Matrix LED | - |
| 18. Relingi dachowe czarne | - |
| 19. Roleta przeciwsłoneczna | - |
| 20. System nagłośnienia Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D | - |
| 21. System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu z Audi pre sense rear, funkcją ostrzegania przy wysiadaniu | - |
| Audi pre sense rear | - |
| Asystent zmiany pasa z systemem ostrzegania o zjeździe i ostrzeżeniu o ruchu z tyłu | - |
| 22. Szyby chroniące przed słońcem przyciemnione | - |
| 23. Towbar | - |
| 24. Ventilated front seat | - |
| 25. Wspomaganie domyknięcia drzwi | - |
| 26. Złącza USB z funkcją ładowania w tylnej części kabiny | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationEquipmentTyresOther

Current market situation -

Uszkodzenia, stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 06-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 30-06-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

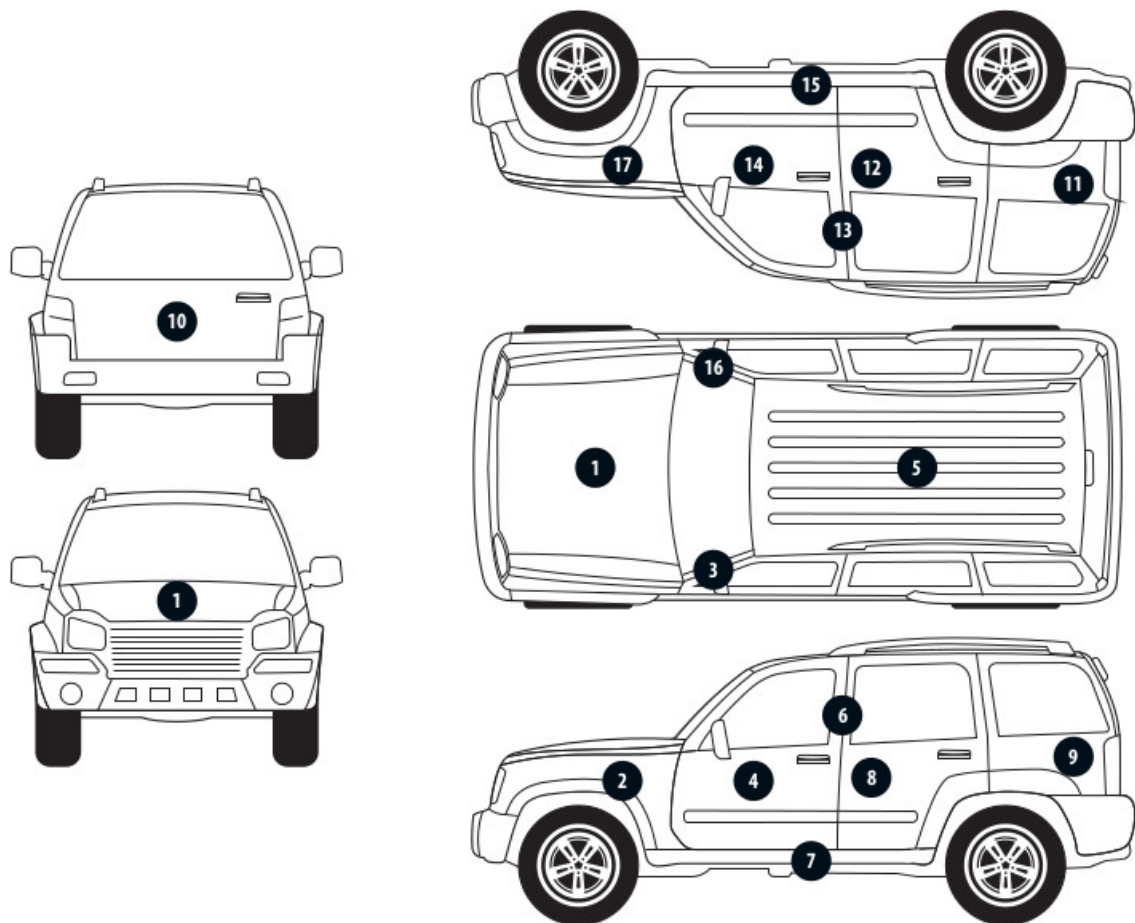Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Brak półki bagażnika. Rysy na samochodzie. W homologacji, fakturze zakupu, tabliczce znamionowej plus informacja z ASO Okęcie prawidłowa moc pojazdu 210KW.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód

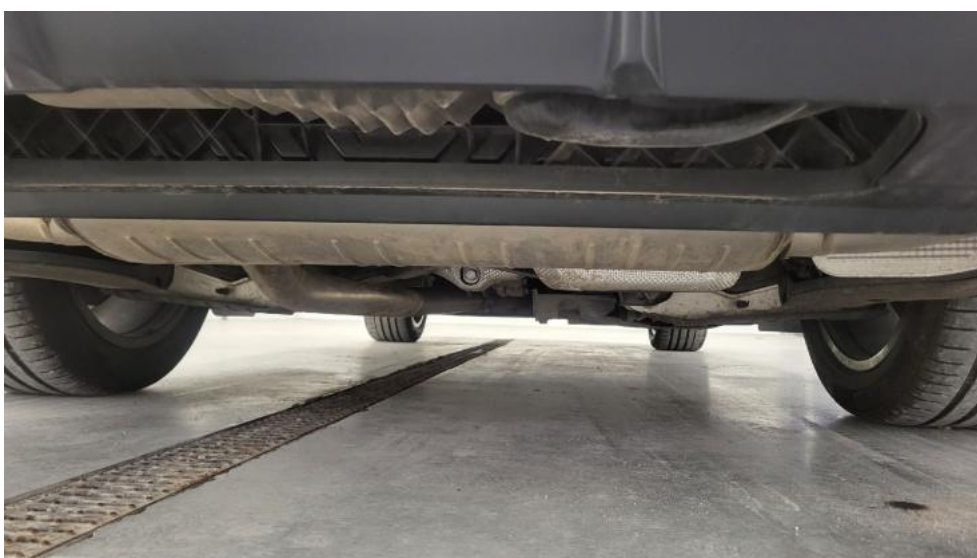


Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

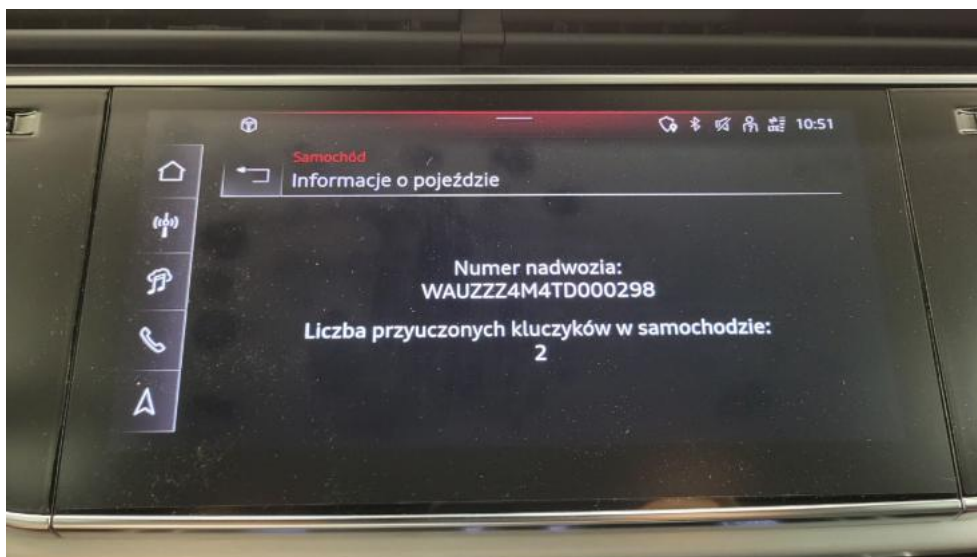


Photo 33.

Książka serwisowa – dane



Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dowód rej. str. 2

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zestaw naprawczy koła



Photo 38.

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu

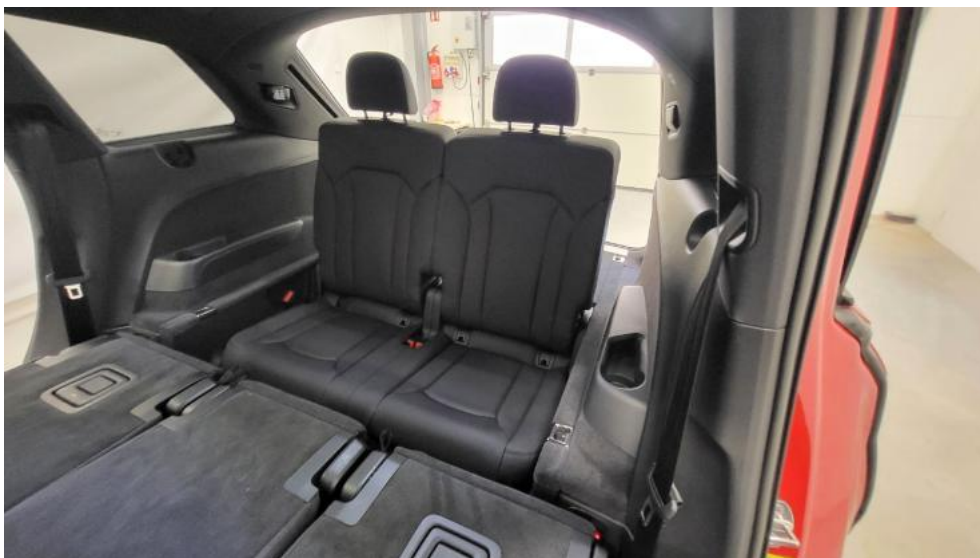


Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu

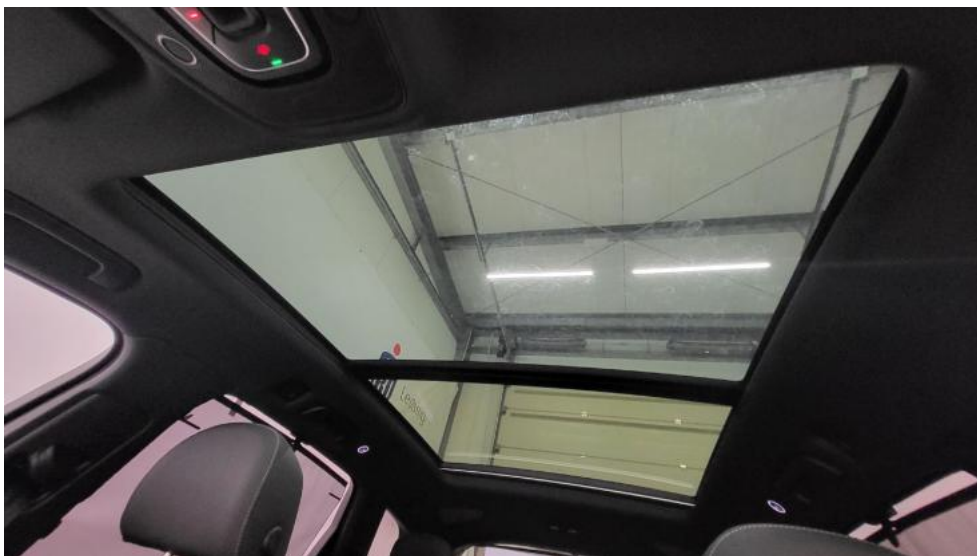


Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Półka/roleta tylna - Inne 1