

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/59656/26/06/30
Nr zlecenia/szkody: 22/024174
Data zlecenia: 30-06-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0112300
Producent	SKODA
Model	Superb III 15-19
Typ/wersja	Superb 2.0 TDI L&K DSG
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1480
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2116
Rozstaw osi 1/2	2841
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	SK415WN
VIN	TMBAJ7NPXH7503358
Data 1. rejestracji	21-07-2017
Data nast. bad. techn.	10-02-2027
Rok produkcji	2017
Stan licznika [km]	255 067 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS02 PRO	225/50 18 99V	4,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS02 PRO	225/50 18 99V	3,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS02 PRO	225/50 18 99V	5,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS02 PRO	225/50 18 99V	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
3. Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
4. Airbag kolan kierowcy
5. Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu
6. Blind Spot Detection z Rear Traffic Alert - monit. martwego pola ze wspom. wyjazdu z miej. parking.
7. Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
8. CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
9. Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)
10. Czujnik deszczu
11. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
12. DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą
13. Dekor fortepianowy z oświetleniem dekoracyjnym
14. Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED
15. Dywaniki Lounge Step
16. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
17. EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
18. ESP - system stabilizacji toru jazdy
19. El. podnoszenie szyb, przód i tył
20. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
21. Felgi aluminiowe 18 PEGASUS, polerowane, antracyt z ogumieniem
22. Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
23. Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
24. Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone'a na ekranie radia lub nawigacji
25. Funkcja rekuperacji energii
26. Gniazdo 12V w bagażniku
27. HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
28. Hamulec postojowy, elektromechaniczny
44. Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień
45. Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi
46. Lusterka i klamki w kolorze nadwozia
47. Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową
48. MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
49. MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
50. Ogrzewanie przednich i tylnych foteli
51. Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu
52. Oświetlenie LED lusterek w osłonie przeciwsłonecznej
53. Oświetlenie bagażnika
54. Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
55. Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
56. Podpowiedź zmiany biegu
57. Podłokietnik Jumbo Box
58. Pokrowiec na narty
59. Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
60. RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
61. Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i rolety szyb w tylnych drzwiach - mechaniczne
62. Schowek na okulary
63. Schowek pod fotelem pasażera
64. Smart Light Assistant - maskowanie światła drogowych (automatyczne przysłanianie strumienia światła)
65. Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W
66. Spryskiwacze lamp przednich
67. SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
68. System Start-Stop
69. System nawigacji Columbus z mapą Europy i MapCare(WLAN/DVD/2xSD/USB/Aux/MP3/ster.g łoś/ICC/WiFi/HDD)
70. TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
71. Tapicerka skóra naturalna/skóra ekologiczna L&K z oznaczeniem L&K na oparciach i podłokietniku tył

- | | |
|--|---|
| 29. Immobilizer | 72. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 30. Instalacja radiowa + 8 głośników | 73. Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej |
| 31. KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu | 74. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 32. Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM) | 75. Tylny podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika |
| 33. Klamki wewnętrzne chromowane | 76. Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku |
| 34. Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic | 77. Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether |
| 35. Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT | 78. Wykończenie wnętrza w kolorze chromu |
| 36. Lakier uni | 79. Wyłącznik poduszki powietrznej |
| 37. Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów | 80. XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów |
| 38. Lampy tylne w technologii LED | 81. Zamek centralny z pilotem |
| 39. Lane Assistant - asystent pasa ruchu | 82. Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z PMS - DRIVING MODE SELECT i Performance Sound Generator |
| 40. Latarka w bagażniku | 83. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 41. Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) | 84. Zestaw siatek w bagażniku |
| 42. Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne | 85. Światła do jazdy dziennej LED |
| 43. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane | 86. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Kamera ułatwiająca parkowanie | - |
| 2. Koło zapasowe dojazdowe, stalowe | - |
| 3. Lakier metalik | - |
| 4. Szyba przednia podgrzewana elektrycznie | - |
| 5. Szyberdach szklany, elektryczny | - |
| 6. Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise assist) | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 16-07-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

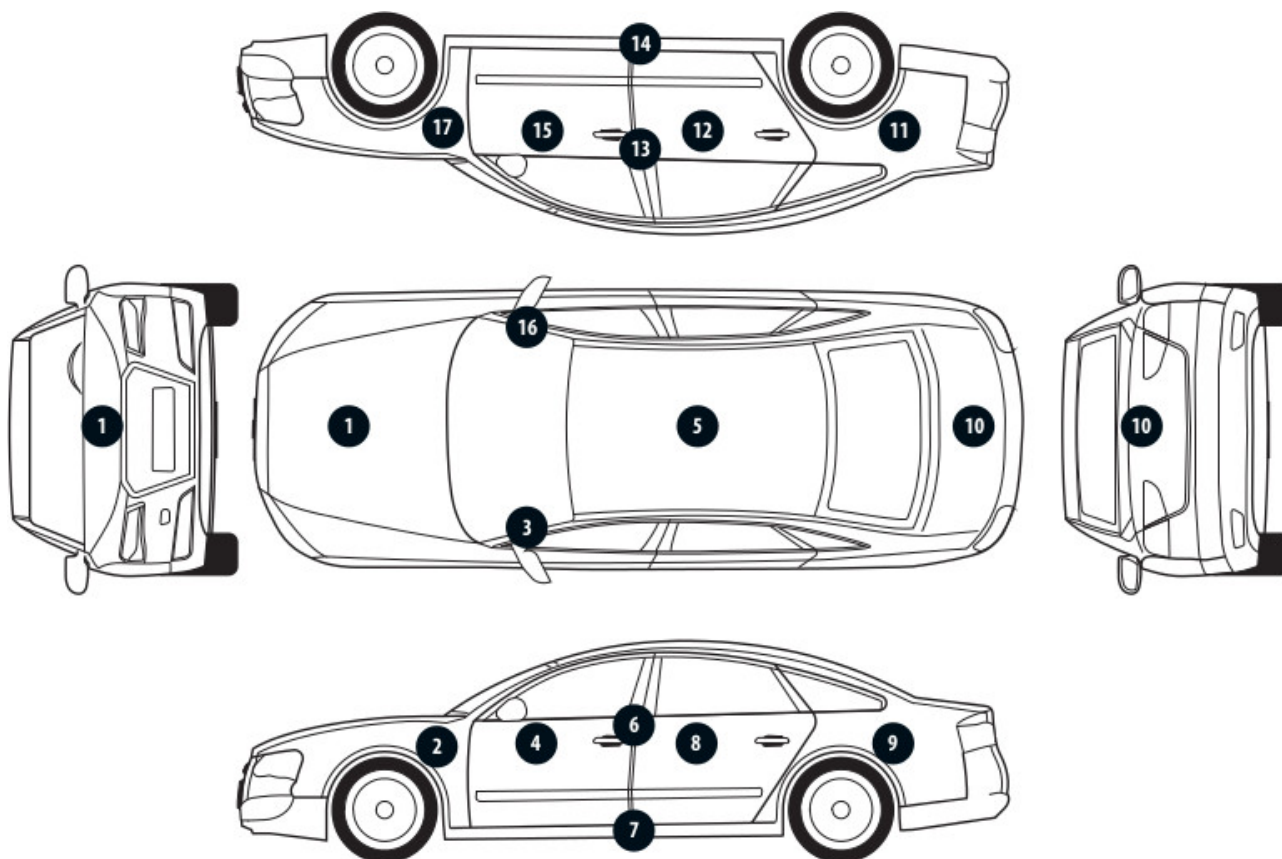

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Łotnik tylny lewy	150 - 200
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

3

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w dwóch kluczykach, groty prawidłowe. Nierówna i głośna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Głośna praca drzwi przednich lewych. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Brak dywanika lewy przód. Widoczne wady lakiernicze. Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

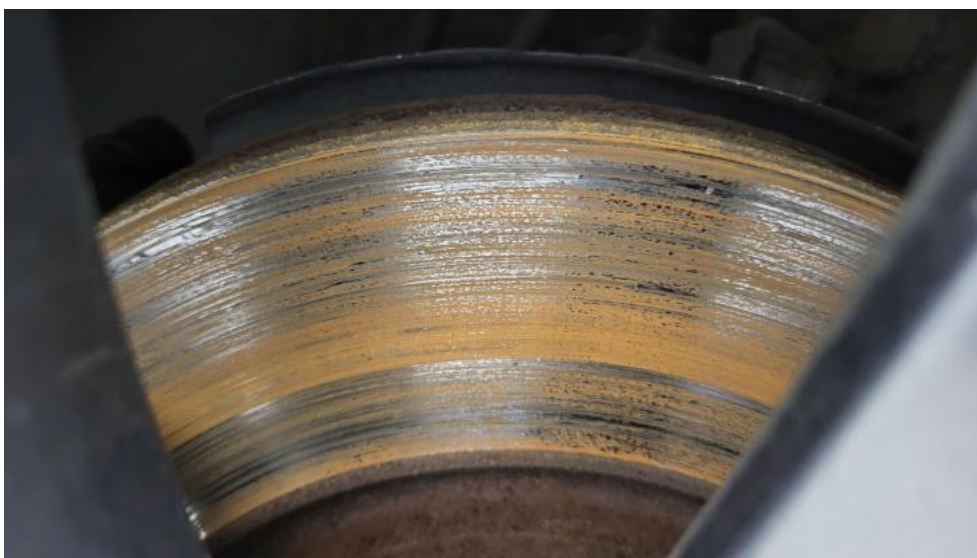

Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Kierownica z lewej strony



Fot. 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

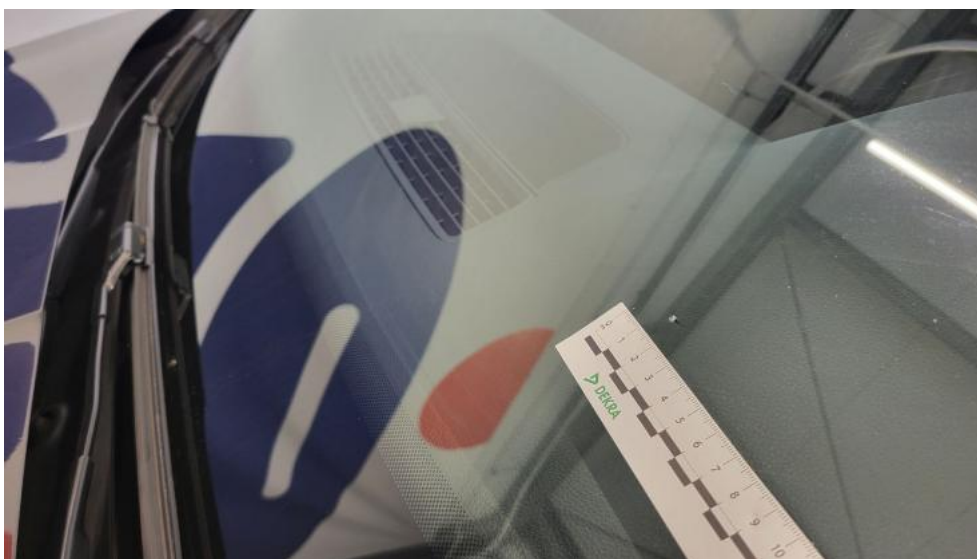

Fot. 45.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 50.

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Listwa drzwi tylnych P - Inne 1



Fot. 56.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 62.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 66.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.


Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Dach - zdjęcie pogładowe 1

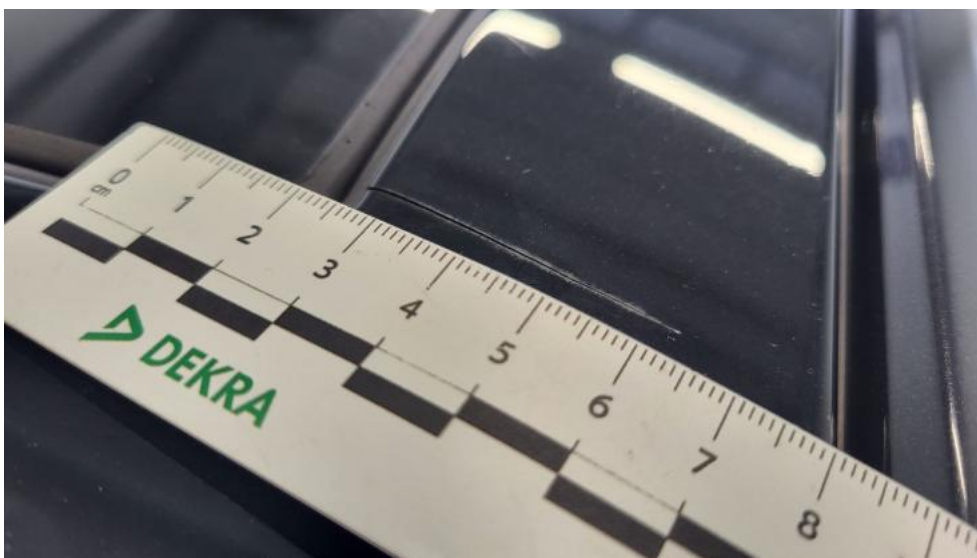

Fot. 70.

Dach - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 74.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.


Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

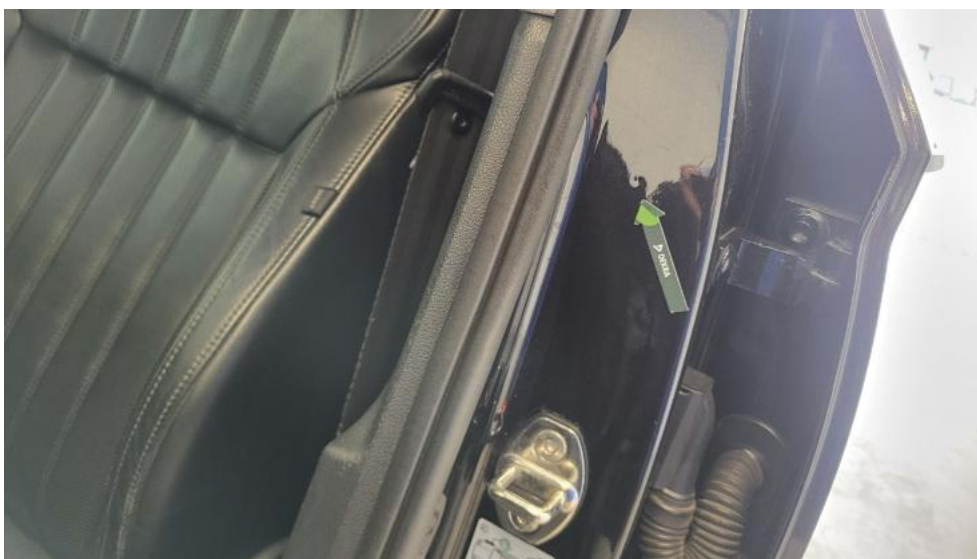

Fot. 81.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82.

Blotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 86.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 88.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1