

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/56207/26/06/18
commission/ damage No. : 25/000517
Date of commission: 18-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0146538
Manufacturer	VOLKSWAGEN
Model	Passat Alltrack [B8] 19-24
Type / version	Passat Alltrack 2.0 TDI 4Mot. DSG
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1661
Gross vehicle weight [kg]	2280
Wheelbase 1/2	2788
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1968
Engine Power [hp/kW]	200/147
Gearbox	automatic
Registration /record No.	DX42003
VIN / serial number	WVWZZZ3CZME133746
Date of first registration	10-08-2021
Date of next. tech. test	05-08-2026
Year of manufacture	2021
Readout [km]	226 561 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, ALPIN 5	225/55 17 101V	4,0 mm
	left	MICHELIN, ALPIN 5	225/55 17 101V	4,0 mm
back	right	MICHELIN, ALPIN 5	225/55 17 101V	4,0 mm
	left	MICHELIN, ALPIN 5	225/55 17 101V	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Active Emergency Brake Assist, Adaptive Cruise Control, Brake Assist | 36. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel, Steering wheel heated, Steering wheel with gear-switches |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS), Brake Assist, ESP (Electronical Stabilizing Program), Other, Traction control | 37. Light alloy wheels from 17" |
| 3. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 38. Luggage compartment cover |
| 4. Automatic climate control | 39. Lumbar adjust driver electric |
| 5. Automatic dimlight activation, Follow me home | 40. Metal finish |
| 6. Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories, mp3 Player, Radio, Soundsystem, Touchscreen monitor, USB in | 41. Mobile phone |
| 7. Brake Assist | 42. On board computer |
| 8. Child seat fixation | 43. Other |
| 9. Colored glass | 44. Other |
| 10. Colored glass | 45. Other |
| 11. Comfort driver seat, Comfort passenger seat | 46. Other |
| 12. Cornering Headlights, Fog lamps | 47. Other |
| 13. DAB radio | 48. Other |
| 14. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 49. Other |
| 15. Door mirrors autodimming | 50. Other, Storage facilities in general |
| 16. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 51. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 17. Driver knee airbag | 52. Power windows front |
| 18. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 53. Pre-Crash System |
| 19. Exterior design: other | 54. Rain sensor |
| 20. Exterior design: other | 55. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 21. Exterior design: other | 56. Rear-view mirror autodimming |
| 22. Exterior design: other | 57. Remote controlled central locking |
| 23. Extra power outlet | 58. Roof railing |
| 24. Extra power outlet | 59. Selectable driveline characteristics |
| 25. Floor mat | 60. Servotronic |
| 26. Head airbags front, Head airbags rear | 61. Side indicators |
| 27. Interior decoration: other | 62. Start/Stop system |
| 28. Interior lights: other accessories | 63. Steering wheel manually adjustable |
| 29. Interior lights: other accessories, Other | 64. Storage facilities in general |
| 30. Interior: other | 65. Textile upholstery |
| 31. Interior: other, Other | 66. Tyre pressure control (RDC) |
| 32. Keyless go | 67. Under driving protection |
| 33. LED Daytime running lights, LED front dim light | 68. Uni-Lackierung |
| 34. LED rear lights | 69. Vehicle immobilizer |
| 35. Lane control assistant | |

Dealer's equipment (selected items)

1. Alarm, Electric tailgate, Internet access, Keyless go, Navigation system, On board monitor, Traffic sign recognition -
 Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
 System Easy open / Easy close, sterowanie bagażnikiem i roletą, bezkluczykowy dostęp do samochodu
 System nawigacji Discover Media (8,0 cali)FM/MP3/WMA/Mapy Europy/Sign Assist/WeConnect/WeConnectPlus
2. Automated High-beam assist, Automatic headlight elevation control, Blind spot warning, Cornering Headlights, Fog lamps, Heat reflecting windows, LED front dim light, LED rear lights, Mobile phone preparation, On board monitor, Park Assistant, Pedestrian Emergency Brake Assist, Trizone automatic climate control, Windscreen heating, Wireless device charging -

- Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, podgrzewana
 Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa
 Active Info Display - aktywny wyświetlacz wielofunkcyjny na tablicy zegarów
 Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, wzmocnienie sygnału LTE
 IQ. Light LED Matrix
 Pakiet Travel Assist High
3. Keyless go -
4. Mirror: others, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view
 camera, Rear-view mirror autodimming -
 Kamera parkowania - rear assist
 System wspomagający parkowanie - Park Assist 3.0
 Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż.
5. Tinted rear windows -

Additional equipment

1. Felgi aluminiowe 19" z ogumieniem -

Base value of the vehicle

- Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

- Regularity of service review -
 Earlier repairs -
 Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 06-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 29-06-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

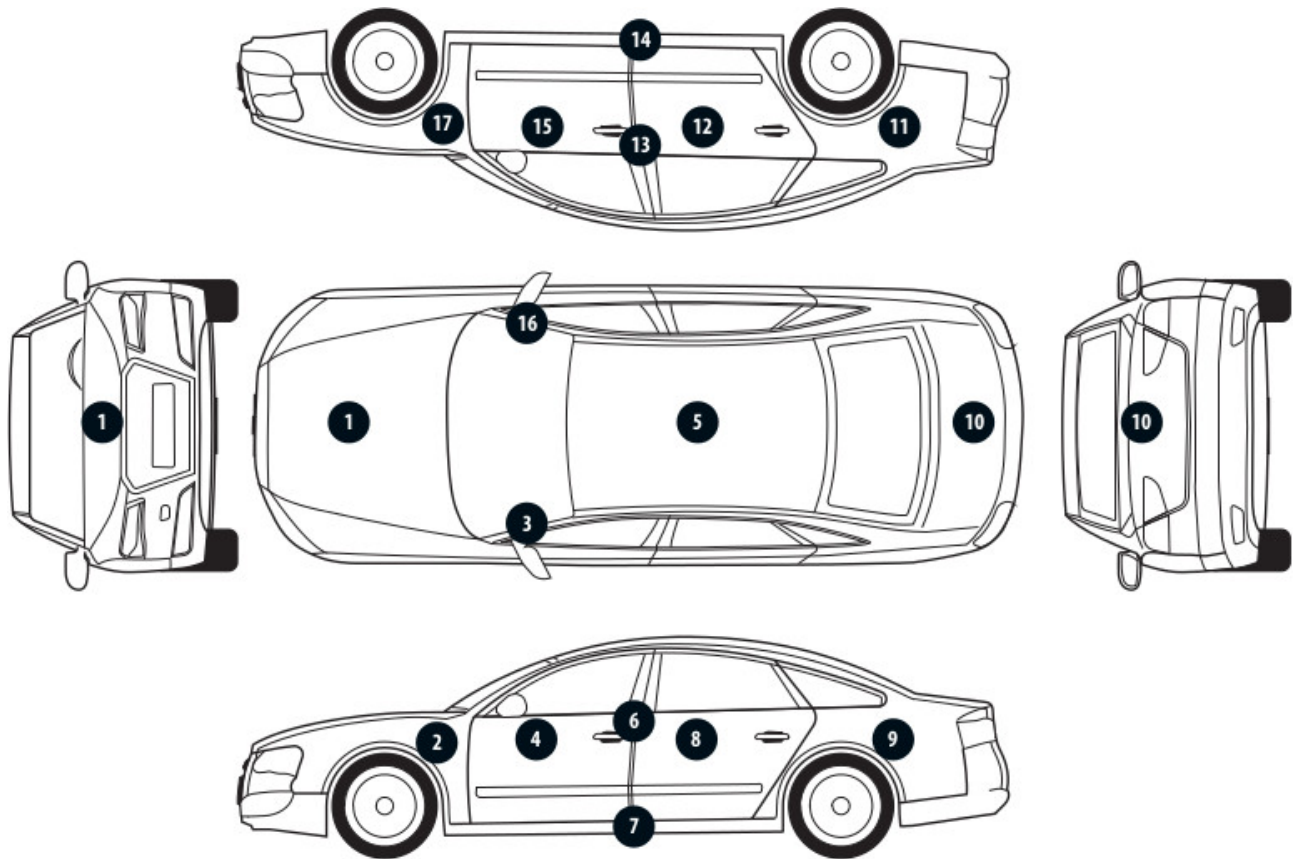Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 500
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	150 - 200
4	Front left door	150 - 1000
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 2000
9	Rear left fender	150 - 1000
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 1000
12	Right rear door	150 - 1000
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 1000
16	Right front pillar	150 - 200
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Komunikat wymień baterie w kluczyku. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Nietypowe dźwięki z komory silnika, do weryfikacji serwisowej. Wymagana wymiana oleju i przegląd od 41900km. Widoczne wady lakiernicze. niesprawne przyciski funkcyjne w obu kluczykach, groty prawidłowe.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny

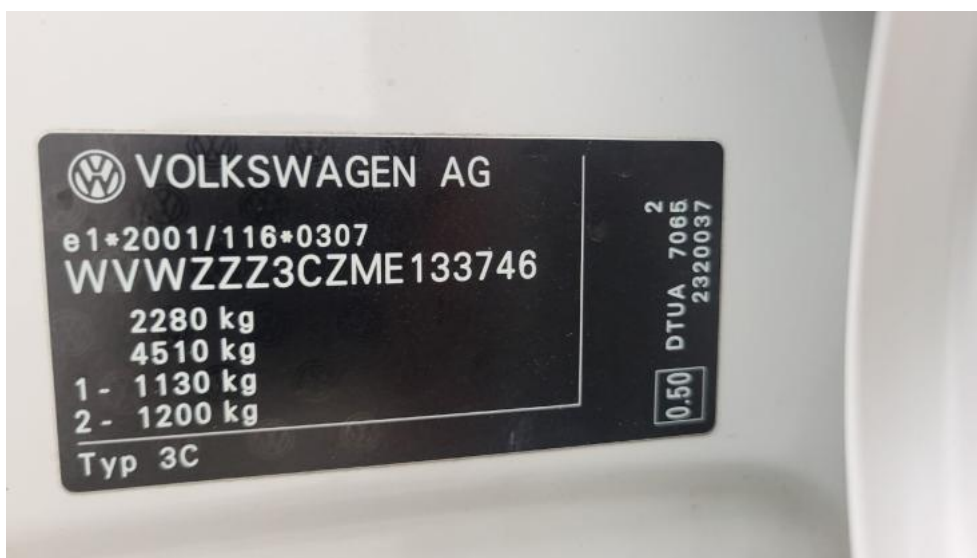


Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

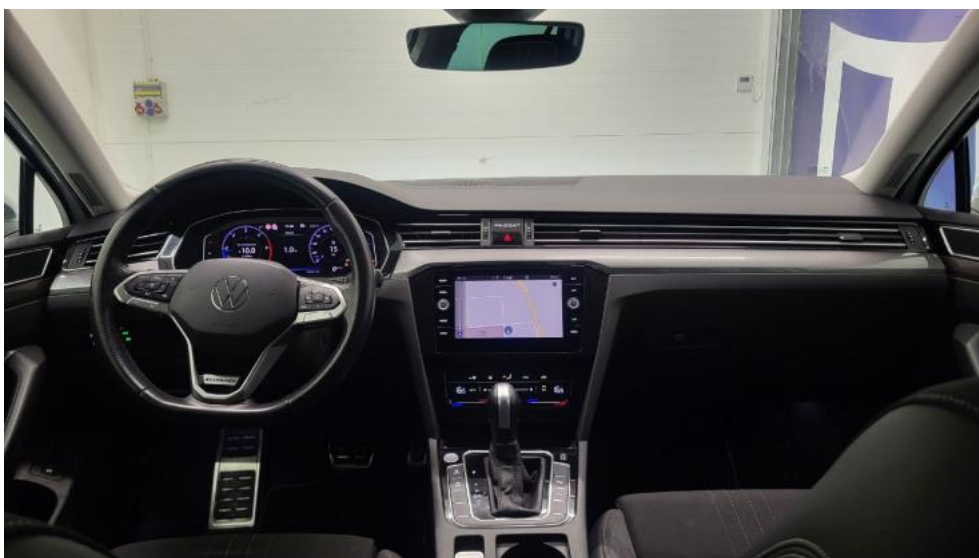


Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa

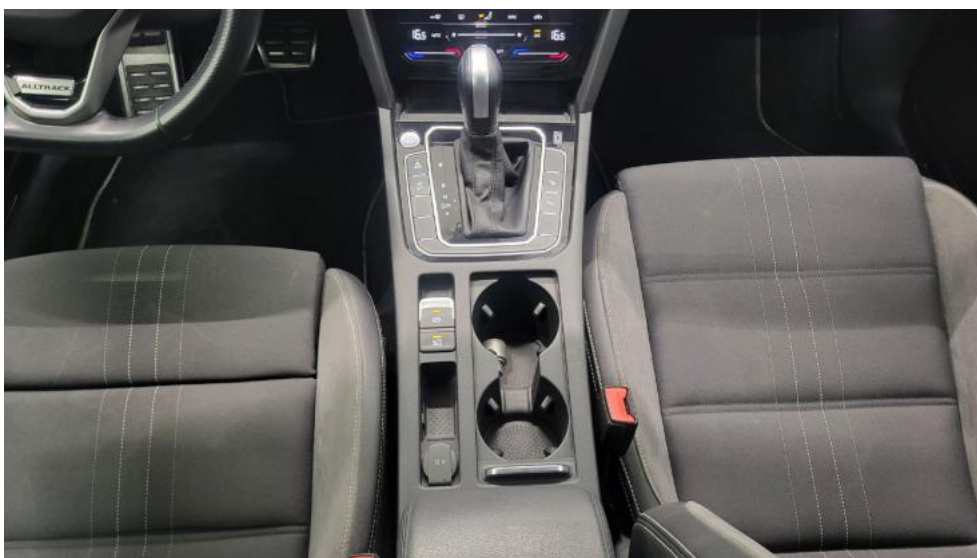


Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)

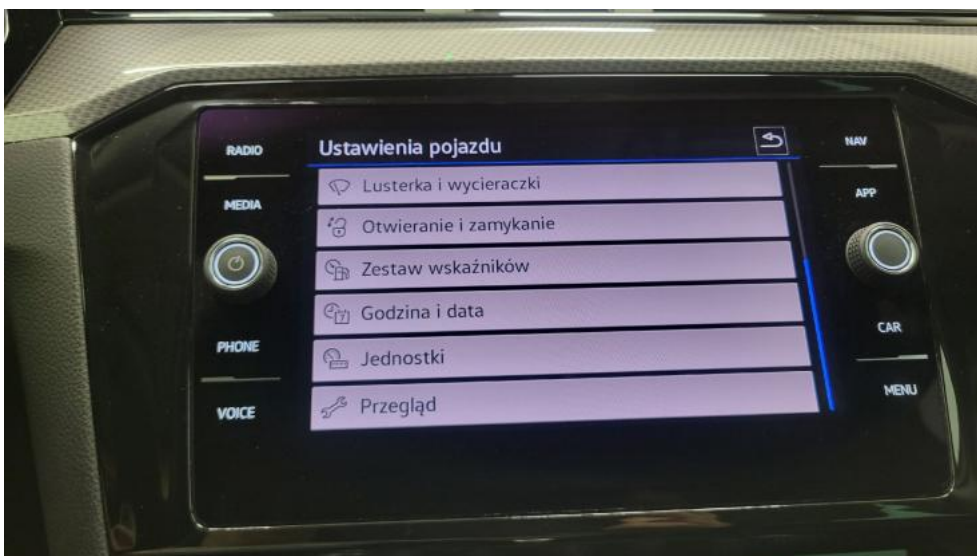
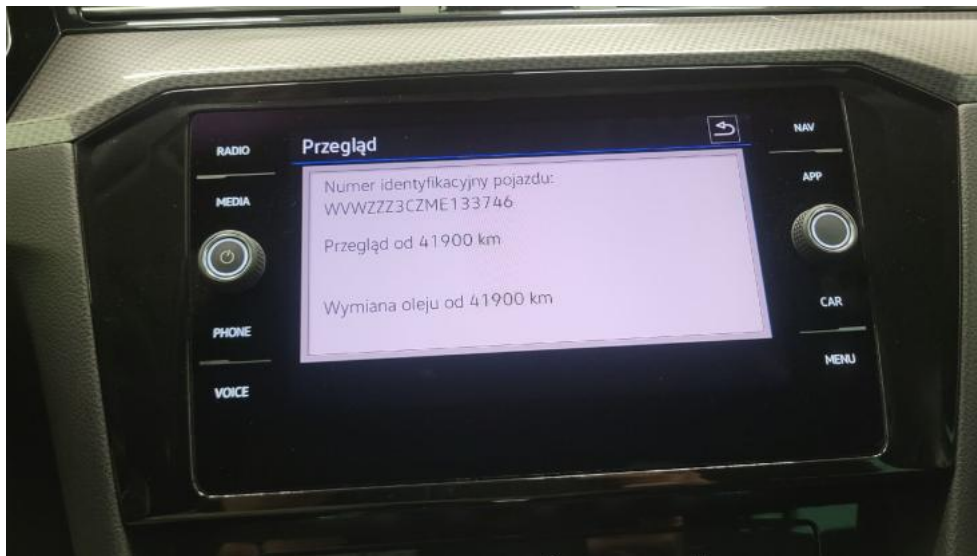
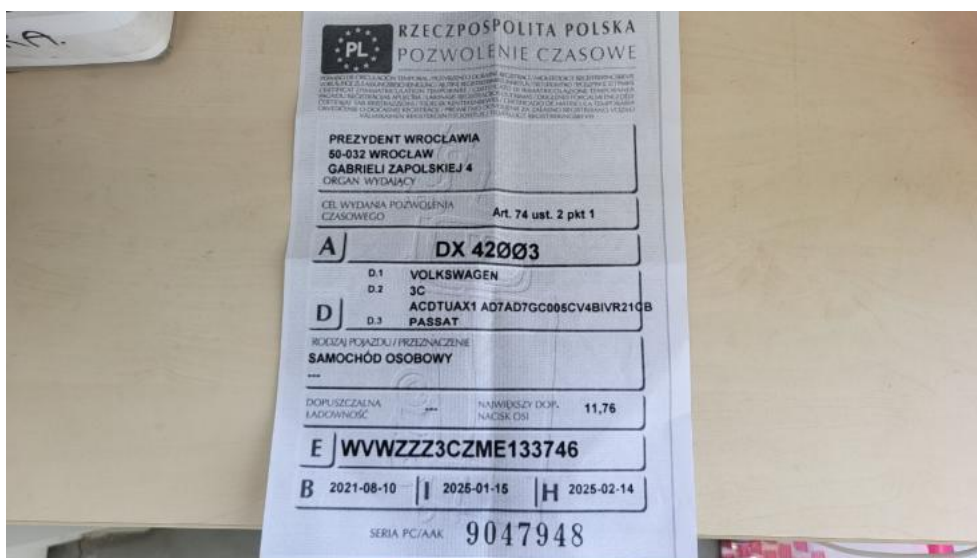


Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 34.**

Dowód rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dowód rej. ksero str. 2

**Photo 36.**

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zdjęcie do protokołu



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Photo 44.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Zderzak przedni cz L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak przedni cz P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 50.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Photo 58.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

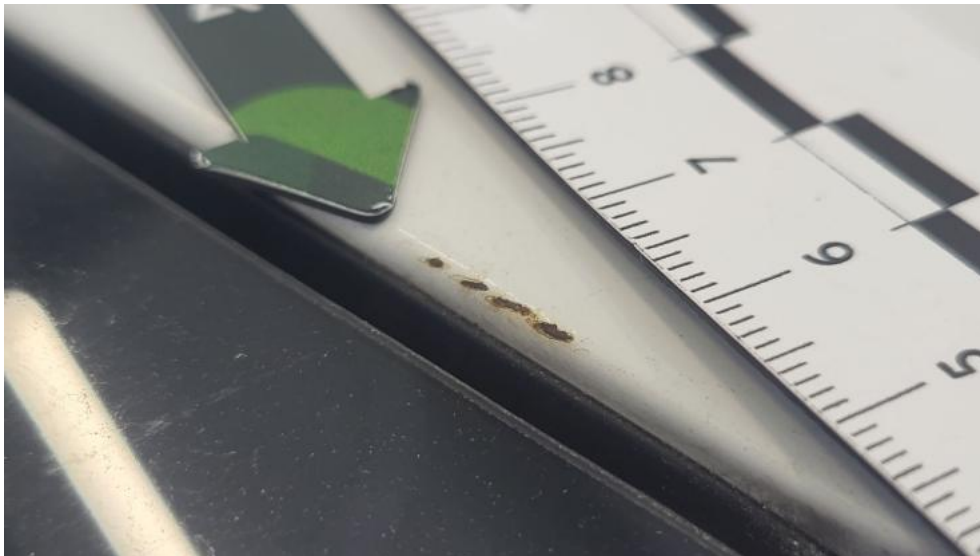


Photo 59.

Dach - Inne 1



Photo 60.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Listwa zderzaka tylnego L - Inne 1



Photo 62.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

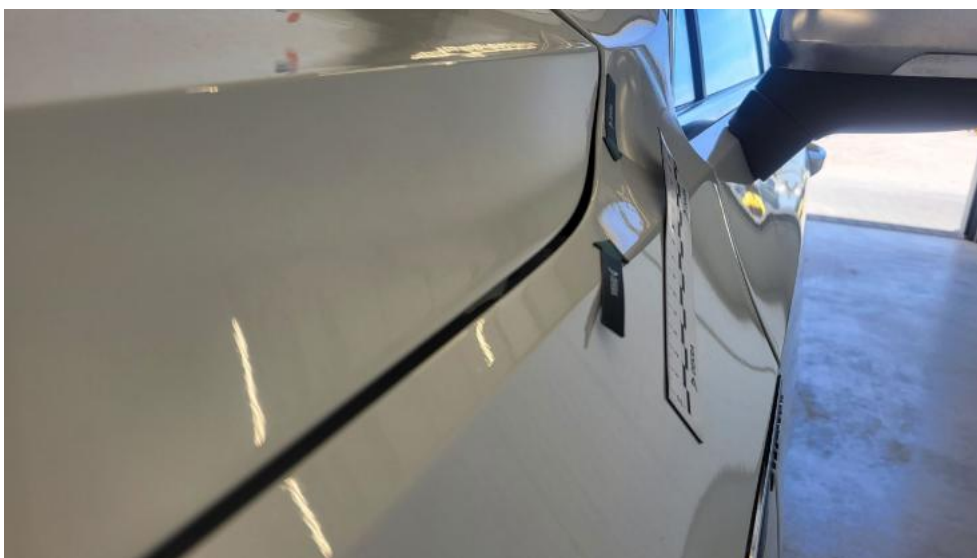


Photo 64.

Światnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 70.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Uszczelka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Podsufitka - Inne 1

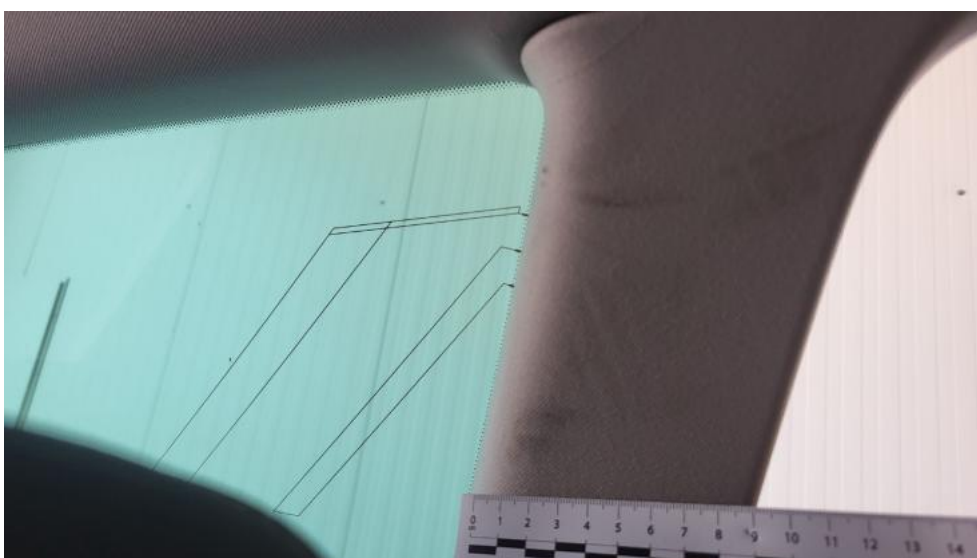


Photo 74.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1