

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/62366/25/08/22
commission/ damage No. : 24/000680
Date of commission: 22-08-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0155801
Manufacturer	DACIA
Model	Sandero 21-
Type / version	Sandero Stepway 1.0 TCe Expression LPG
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1156
Gross vehicle weight [kg]	1618
Wheelbase 1/2	2618
Engine type	G
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	999
Engine Power [hp/kW]	90/67
Gearbox	manual 6- gear
Registration /record No.	SK3A019
VIN / serial number	UU1DJF00471558499
Date of first registration	27-03-2024
Date of next. tech. test	27-03-2025
Year of manufacture	2023 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	47 033 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	205/60 16 92H	4,0 mm
	left	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	205/60 16 92H	4,5 mm
back	right	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	205/60 16 92H	5,5 mm
	left	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	205/60 16 92H	5,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 29. Mobile Tire System |
| 2. Air conditioning | 30. Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przednich foteli |
| 3. Aktywny system wspomagania hamowania AEBS | 31. Obrazowania nawiewów chromoway mat + pomarańczowy miedziany |
| 4. Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories, DAB radio | 32. Oklejenie drzwi |
| 5. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 33. On board computer |
| 6. Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu | 34. Osłona chłodnicy z jasnymi dekorami |
| 7. Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi | 35. Osłona chłodnicy z logiem "Stepway" |
| 8. Child seat fixation | 36. Osłona podwozia przednia i tylna w kolorze szary megalith |
| 9. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated, Exterior thermometer | 37. Park Distance Control rear |
| 10. ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę | 38. Pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości |
| 11. Exterior lighting: other | 39. Poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji |
| 12. Extra power outlet | 40. Poduszka powietrzna kierowcy |
| 13. Felgi stalowe typu tyłu Flexwheel 16" - wzór Saria | 41. Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe |
| 14. Fog lamps | 42. Power windows front |
| 15. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem | 43. Power windows rear |
| 16. Gniazdo USB | 44. Rear bench foldable in two separate parts |
| 17. Gwarancja | 45. Regulator i ogranicznik prędkości |
| 18. Immobilizer | 46. Roof railing |
| 19. Interior decoration: other, Textile upholstery | 47. Steering wheel manually adjustable |
| 20. Interior: other | 48. System wspomagania nagłego hamowania |
| 21. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 49. Telematic |
| 22. Kluczyk z trzema przyciskami | 50. Textile upholstery |
| 23. Konsola środkowa niska, z otwartym schowkiem bez podłokietnika | 51. Tryb ECO |
| 24. Korek wlewu paliwa otwierany kluczykiem | 52. Tyre pressure control (RDC) |
| 25. LED front dim light | 53. Uni-Lackierung |
| 26. Leather steering wheel | 54. Wskaźnik zmiany biegów |
| 27. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 55. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 28. Lusterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc | 56. Zestaw wskaźników TFT 3,5" |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Pakiet PARKING PLUS | - |
| Kamera cofania | |
| System kontroli martwego pola | |
| System wspomagania parkowania przodem | |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOther

The validity of the technical examination -
Uszkodzenia, stan, braki w dokumentacji -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 01-09-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/30

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Pojazd zasilany gazem. Rysy na samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Brak dokumentacji instalacji gazowej. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporstu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Bagażnik



Photo 16.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Komora silnika

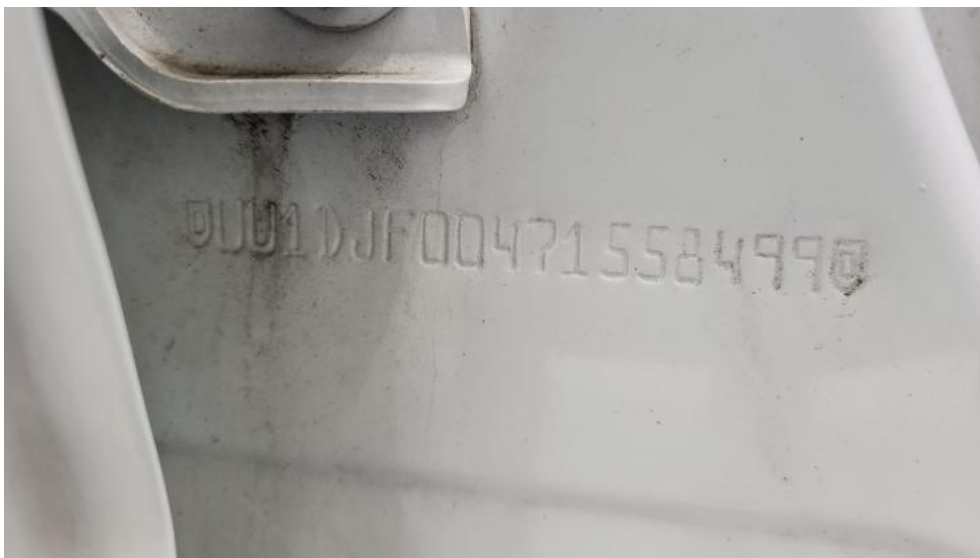


Photo 18.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

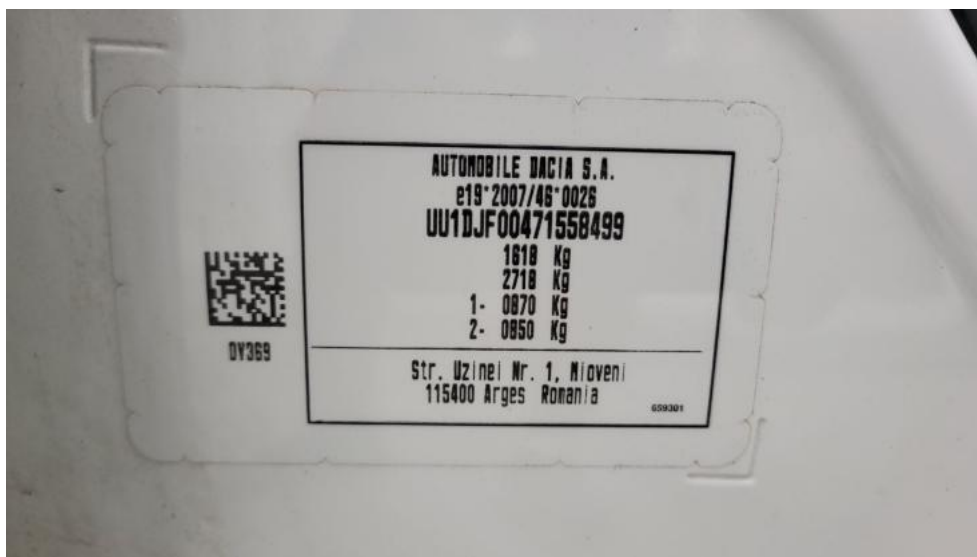


Photo 19.

Tabliczka znamionowa



Photo 20.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 22.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

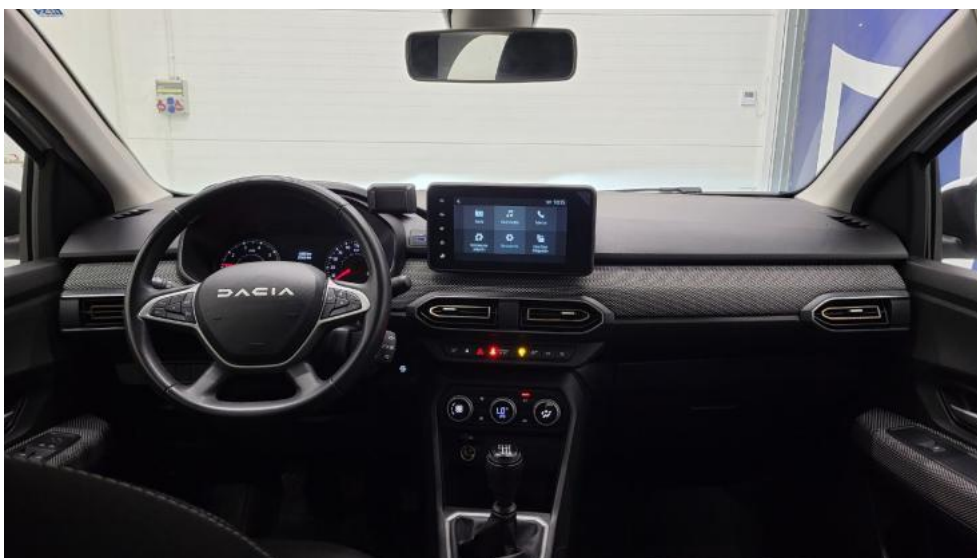


Photo 24.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Konsola środkowa

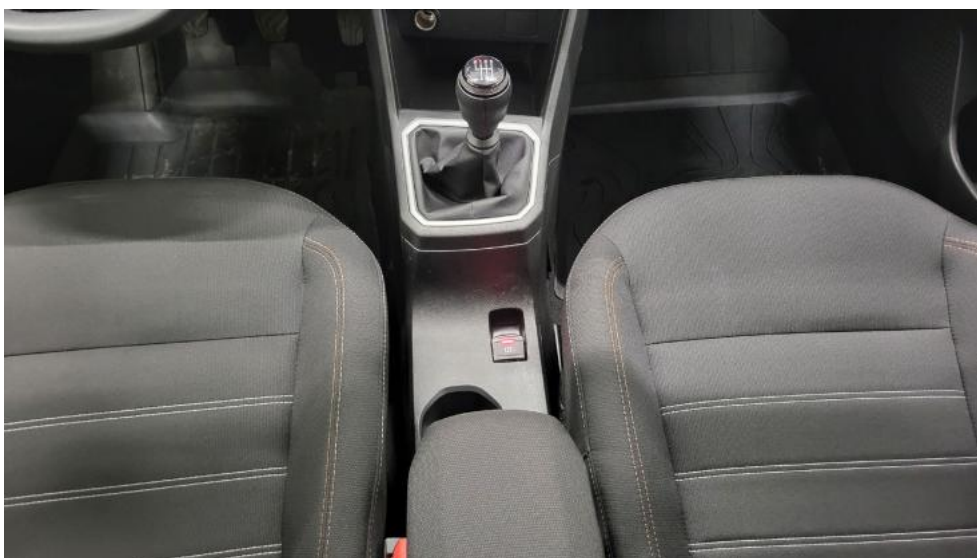


Photo 26.
Tunel środkowy

A detailed view of the front interior of a Dacia Duster. The steering wheel is black with silver accents and features the Dacia logo in the center. Behind the steering wheel is the instrument cluster with two analog gauges (speedometer and tachometer) and a central digital display. To the right of the steering wheel is a large infotainment screen displaying a menu with icons for 'Radio', 'Multimedia', 'Ustawienia pojazdu' (Vehicle Settings), and 'Ustawienia' (Settings). Below the screen are climate control buttons and a gear shift lever. The dashboard and door panels have a textured, perforated design.

[illegible]

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Photo 30.

Dokumentacja instalacji gazowej

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Zdjęcie do protokołu



Photo 32.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Zdjęcie do protokołu



Photo 34.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 36.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 38.

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 44.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Podsufitka - Inne 1