

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/55150/25/07/28
Nr zlecenia/szkody: 22/032797
Data zlecenia: 28-07-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0150138
Producent	HYUNDAI
Model	Ioniq 5 21-24
Typ/wersja	Ioniq 5 73kWh Executive 4WD
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2058
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2540
Rozstaw osi 1/2	3000
Rodzaj silnika	elektryczny
Układ oczyszczana spalin	-
Pojemność silnika [ccm]	0
Moc silnika [KM/kW]	306/225
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WU7171N
VIN	KMHKN81CPNU116527
Data 1. rejestracji	27-10-2022
Data nast. bad. techn.	26-10-2025
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	49 678 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	zielony/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/55 19 105W	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/55 19 105W	5,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/55 19 105W	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/55 19 105W	5,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Asystent jazdy po autostradzie II (HDA)
3. Asystent monitorowania martwego pola (BCA) oraz ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA)
4. Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości, inteligentny (ISLA)
5. Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z funkcją Junction Turning-Crossing
6. Asystent utrzymania pasa ruchu LKA
7. Automatyczne włączanie świateł
8. Bagażnik z podwójną podłogą
9. Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, elektroniczna
10. Cyfrowe zegary z 12.3" kolorowym wyświetlaczem
11. Czujnik deszczu
12. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
13. Dostęp bezkluczykowy
14. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
15. Felgi aluminiowe 19, z ogumieniem 235/55
16. Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie
17. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
18. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
19. Fotel pasażera z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
20. Fotel pasażera z regulacją wysokości
21. Fotele przednie i tylne - ogrzewane
22. Gazetowniki w oparciach przednich foteli
23. Gniazdo 12 V w bagażniku
24. Gniazdo USB
25. Gniazdo do ładowania (V2L) w kabinie
26. Głośniki w drzwiach przednich
27. Głośniki w drzwiach tylnych
28. Głośniki wysokotonowe
29. HAC - system kontroli podjazdu
30. Haczyki do mocowania bagażu
31. Hamulec pokolizyjny (MCB)
32. Hamulec postojowy elektryczny, z funkcją Auto Hold
33. Immobilizer
34. Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
35. Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
36. Kierownica podgrzewana
37. Kierownica w skórze
51. Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym
52. Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
53. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
54. Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach
55. Nakładki na pedały, metalowe
56. Nawiewy powietrza w drugim rzędzie
57. Ogranicznik prędkości
58. Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera rozsuwane i podświetlane, z lusterkami
59. Oświetlenie nastrojowe wnętrza
60. Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz przestrzeni bagażowej
61. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód
62. Poduszka powietrzna centralna
63. Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
64. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
65. Podłokietnik centralny z uchwytami na napoje
66. Port USB do ładowania, wewnątrz konsoli środkowej oraz z tyłu
67. Reflektory LED (mijania i drogowe)
68. Roleta przestrzeni bagażowej
69. Schowek w przednim podłokietniku
70. Siatka do mocowania bagaży
71. Sterowanie skrzynią biegów za pomocą przycisków (shift-by-wire)
72. System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym
73. System monitorowania ciśnienia w oponach
74. System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW)
75. System monitorowania tylnej kanapy (RSA)
76. System multimedialny z 12.3" ekranem dotykowym, DAB, nawigacja fabryczna z ust. Live, system Bluelink
77. System podgrzewania baterii
78. System podążania na pasie ruchu (LFA)
79. System ratunkowy E-CALL
80. Szyba czołowa akustyczna
81. Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
82. Szyby atermiczne, przód
83. Szyby laminowane
84. Szyby sterowane elektrycznie, przednie z funkcją Auto Up-Down
85. Szyby tylne przyciemniane
86. Szyby z funkcją automatycznego odparowywania
87. Tapicerka materiałowo-skórzana Eco

- | | |
|--|--|
| 38. Kierownica ze sterowaniem radia | 88. Tempomat inteligentny, z funkcją Stop&Go |
| 39. Klamki wewnętrzne lakierowane | 89. Trailer Package |
| 40. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 90. Wybór trybu jazdy |
| 41. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa | 91. Zaglówki przednie regulowane w dwóch płaszczyznach |
| 42. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | 92. Zaglówki tylne z regulacją wysokości |
| 43. Konsola środkowa, przesuwana | 93. Zamek centralny |
| 44. Lakier perłowy, bez dopłaty | 94. Zestaw naprawczy |
| 45. Listwa okienna w kolorze czarnym błyszczącym | 95. Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów |
| 46. Listwa ozdobna wokół reflektorów | 96. Łopatki do regulacji rekuperacji |
| 47. Listwy okienne chromowane | 97. Światła do jazdy dziennej i światła pozycyjne, LED |
| 48. Listwy progowe Deluxe | 98. Światła przeciwmgielne LED, tylne |
| 49. Lusterka boczne składane elektrycznie | 99. Światła tylne LED |
| 50. Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Lakier matowy | - |
| 2. Pakiet Leather | - |
| Fotele przednie - wentylowane | |
| Fotel pasażera sterowany elektrycznie | |
| Żaluzje przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach | |
| Tapicerka skórzana Eco | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa	-
Braki, uszkodzenia stan,	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 18-08-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

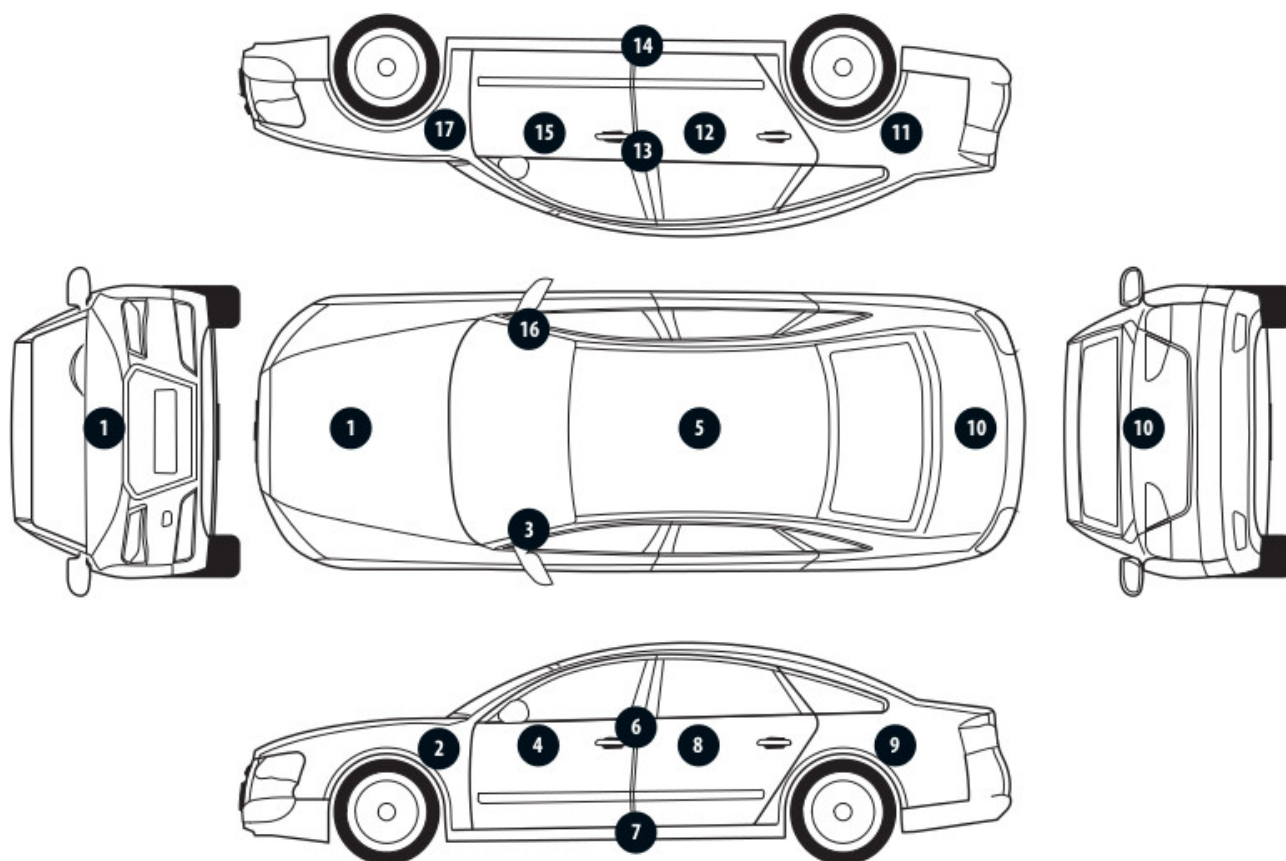

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)

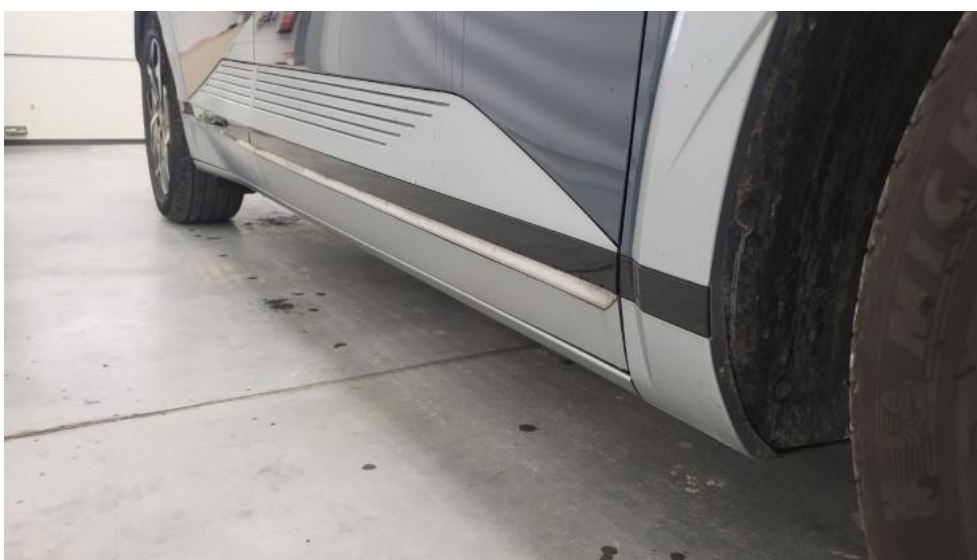

Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.


Tarcza hamulcowa przednia prawa

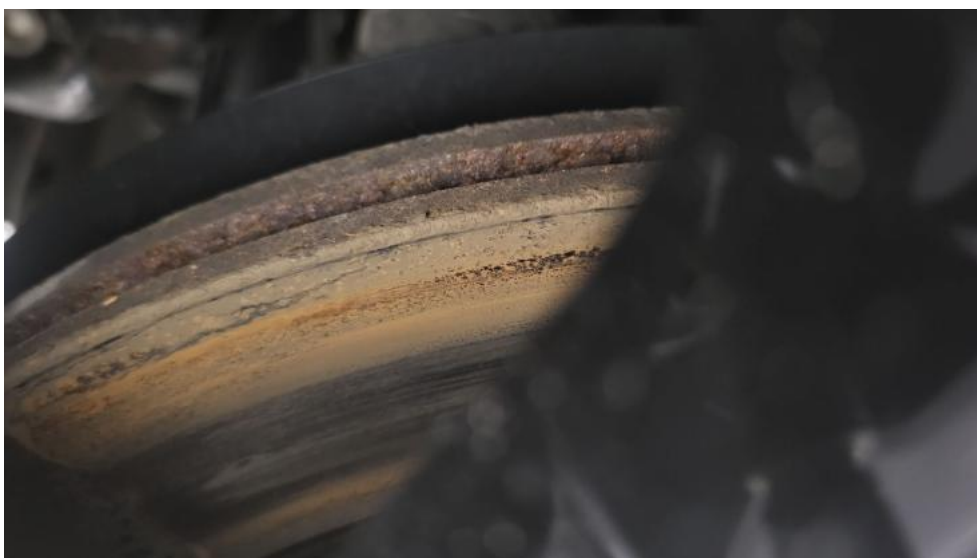

Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

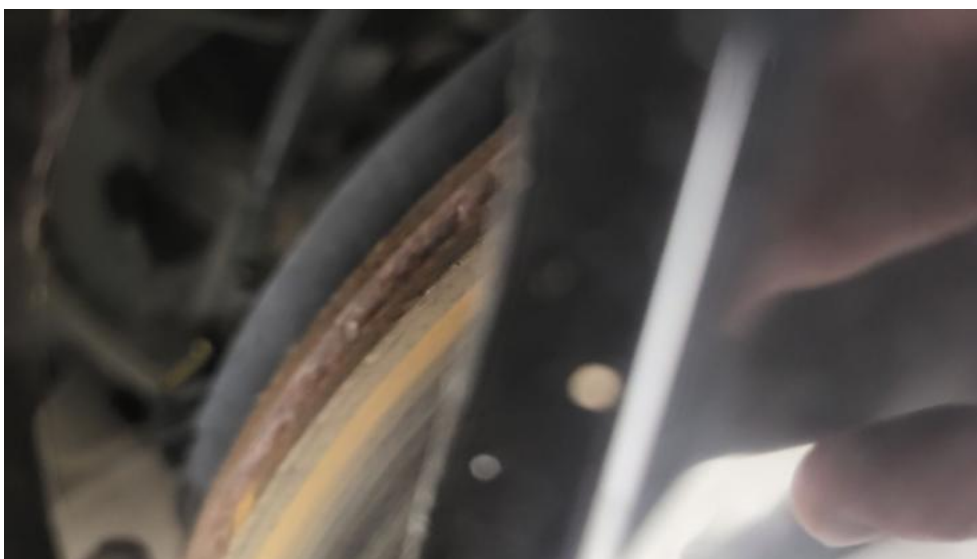

Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa

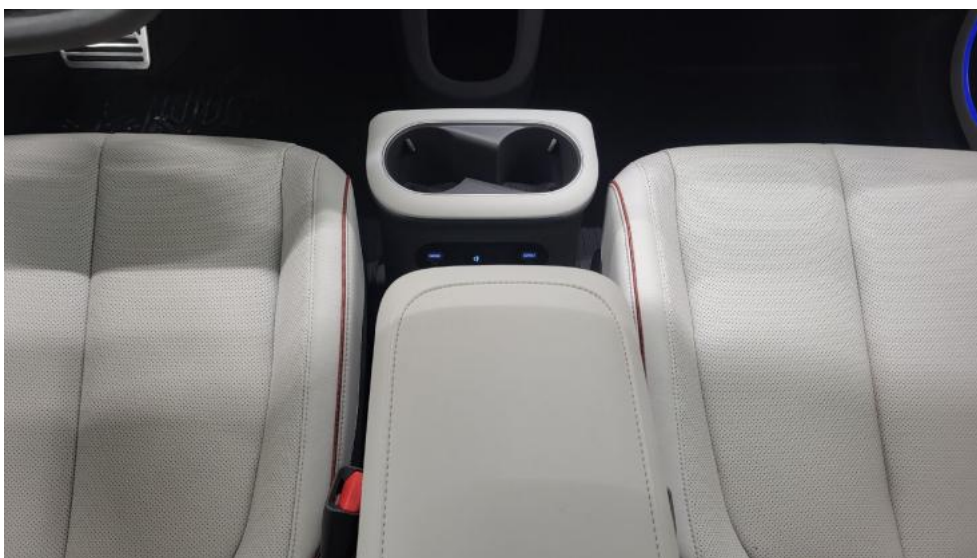

Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

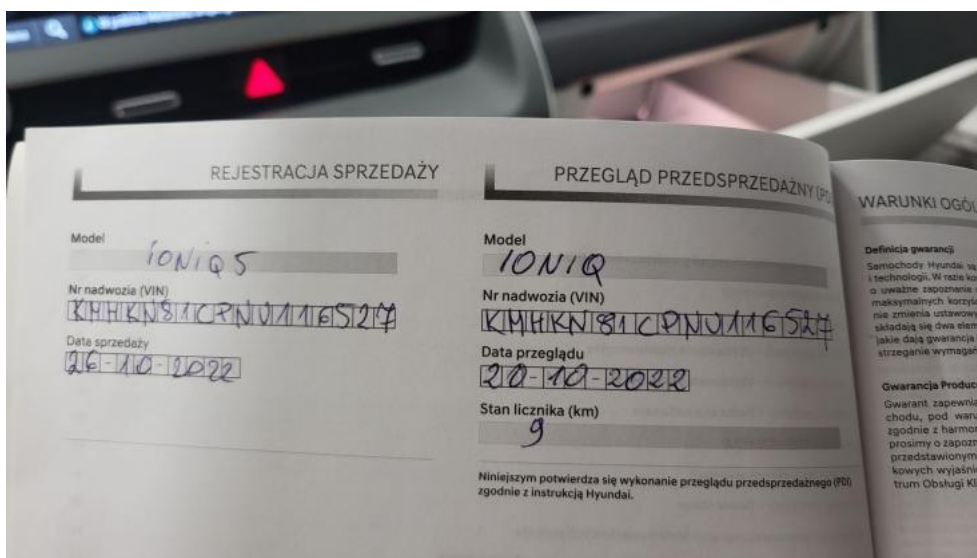

Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

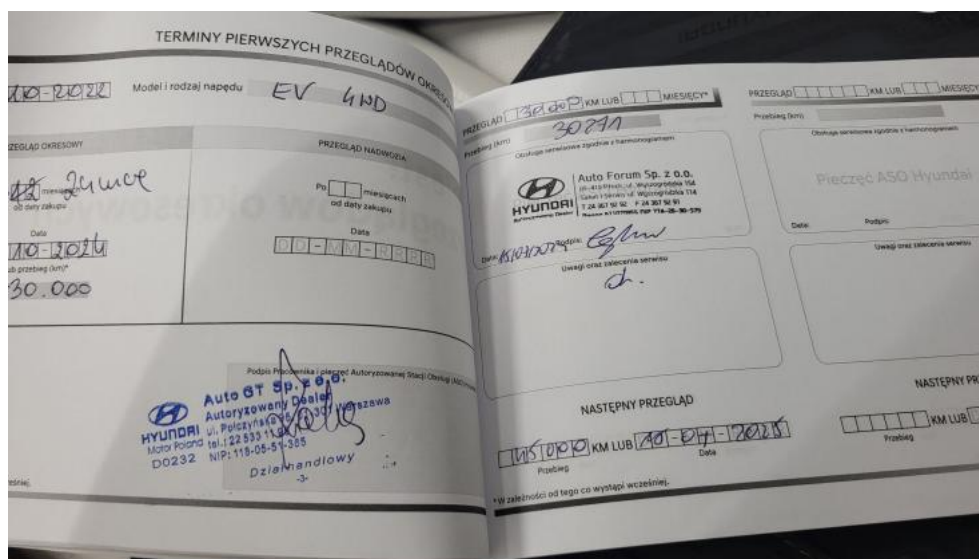

Fot. 35.


Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36.

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

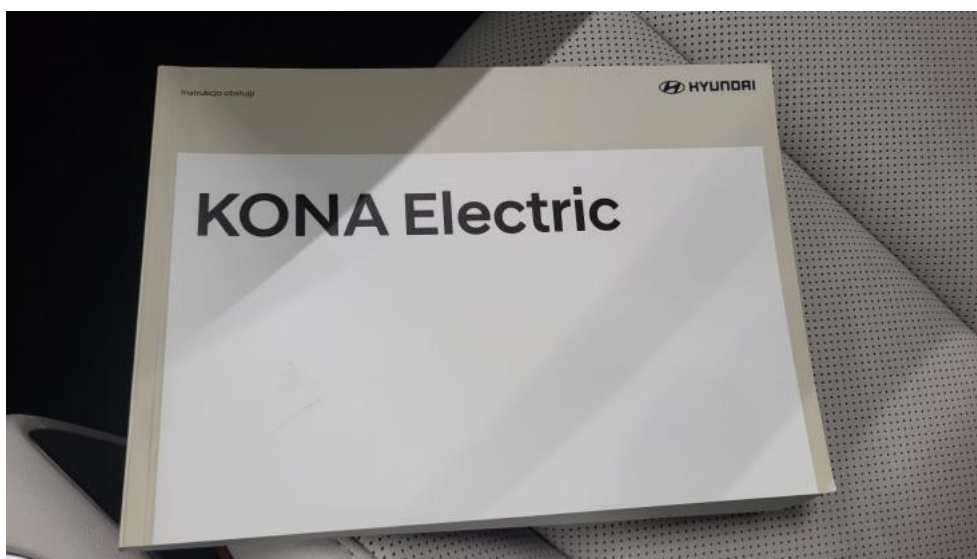

Fot. 37.
Instrukcje

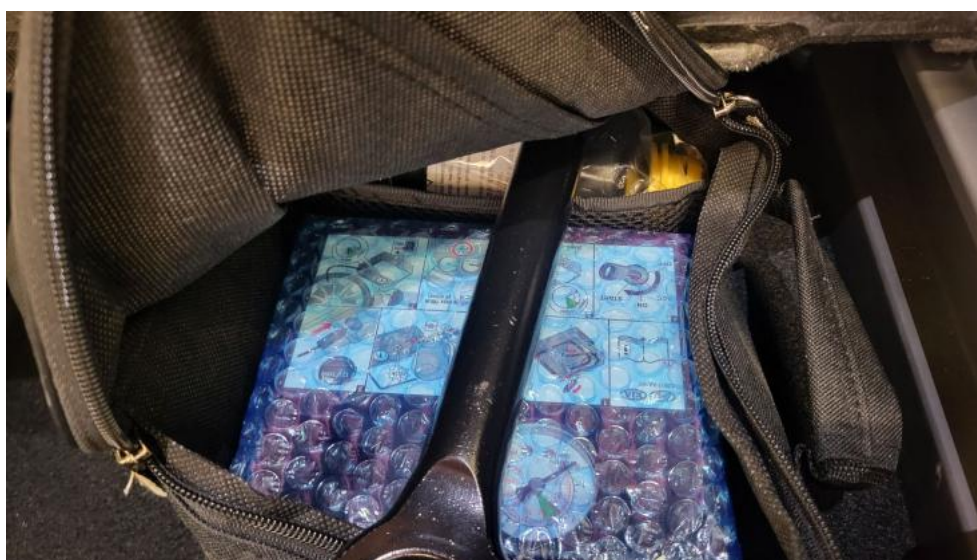

Fot. 38.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 52.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.
Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Ścianka boczna tył P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62.

Ścianka boczna tył P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.


Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

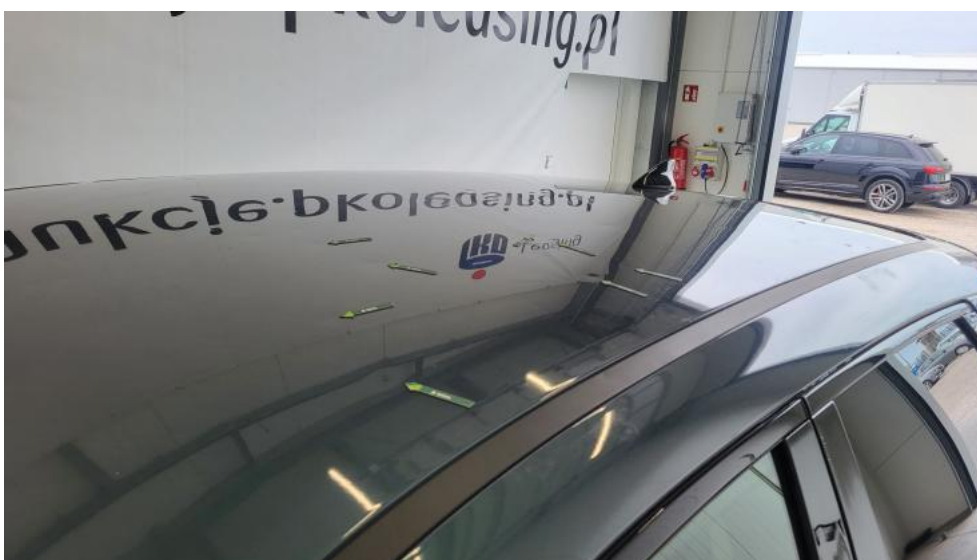

Fot. 66.


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Listwy dachu praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1

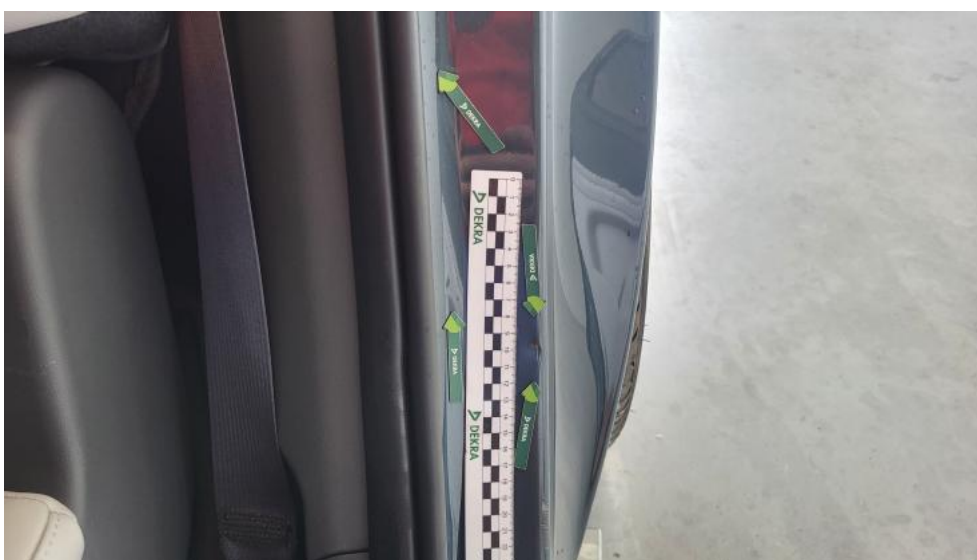

Fot. 68.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Fot. 76.

Listwa drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 2



Fot. 80.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 82.

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 84.
Podsufitka - Inne 2