

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/58763/25/08/08
commission/ damage No. : PS23/00091
Date of commission: 08-08-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0140693
Manufacturer	AUDI
Model	Q7 19-24
Type / version	Q7 55 TFSI mHEV Quattro S Line
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2111
Gross vehicle weight [kg]	2830
Wheelbase 1/2	2995
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	2995
Engine Power [hp/kW]	340/250
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU4162P
VIN / serial number	WAUZZZ4M6PD004343
Date of first registration	23-01-2023
Date of next. tech. test	22-01-2026
Year of manufacture	2022 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	186 878 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, CONTIWINTERCONTACT TS830 P	285/45 20 112V	2,5 mm
	left	CONTINENTAL, CONTIWINTERCONTACT TS830 P	285/45 20 112V	3,0 mm
back	right	CONTINENTAL, CONTIWINTERCONTACT TS830 P	285/45 20 112V	3,5 mm

left	CONTINENTAL, CONTIWINTERCONTACT TS830 P	285/45 20 112V	3,0 mm
------	---	----------------	--------

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Additional gauges, Park Distance Control front, Park Distance Control rear | 35. Hill holder |
| 2. Air suspension, Electronic controlled suspension, Sport suspension | 36. Kamera cofania |
| 3. Alarm | 37. LED Daytime running lights |
| 4. All wheel drive in general, Limited slip differential: other | 38. LED rear lights |
| 5. Antilock-Brake-System (ABS) | 39. Leather upholstery |
| 6. Armrest (s) front | 40. Light Alloy wheels 19" |
| 7. Audi music interface | 41. Metal finish |
| 8. Automatic climate control | 42. Mirror: others |
| 9. Bez układu zmywania reflektorów | 43. Mobile Tire System |
| 10. Bluetooth interface | 44. On board computer, On board monitor |
| 11. Body-coloured bumpers | 45. Other |
| 12. Child seat fixation | 46. Other |
| 13. Cruise control | 47. Other |
| 14. Door mirror with memory | 48. Other |
| 15. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 49. Oświetlenie wnętrza |
| 16. Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated | 50. Passive Tyre pressure control |
| 17. Driver airbag, Passenger airbag | 51. Podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa |
| 18. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | 52. Pre-Crash System |
| 19. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 53. Rear bench foldable in two separate parts |
| 20. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 54. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 21. Electric parking brake | 55. Rear-view mirror autodimming |
| 22. Electric tailgate | 56. Reflektory podstawowe |
| 23. Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej | 57. Roof railing |
| 24. Elektryczna nagrzewnica powietrza | 58. Selectable driveline characteristics |
| 25. Exterior design: other | 59. Servotronic |
| 26. Exterior design: other | 60. Soundsystem |
| 27. Exterior design: other | 61. Start/Stop system |
| 28. Floor mat | 62. Steering wheel manually adjustable |
| 29. Full Cabin Spoiler | 63. Szyba przednia termoizolacyjna |
| 30. Górna część deski rozdzielczej ze szwem kontrastowym | 64. Uni-Lackierung |
| 31. Hamulce tarczowe z przodu (18") | 65. Wariant dla niepalących |
| 32. Hamulce tarczowe z tyłu (17") | 66. Wykończenie podłogi bagażnika wykładziną |
| 33. Head airbags rear, Side airbag driver and passenger | 67. Zagłówki z przodu |
| 34. Heat reflecting windows | 68. Zestaw wskaźników |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptive Cruise Control, Cornering Headlights, Curve trace assistant, Headlamp wash, LED front dim light, Mobile phone preparation, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Soundsystem | - |
| Audi phone box | |
| System nagłośnienia Bose Surround Sound z dźwiękiem 3D (19 głośników) | |
| Lampy przednie HD Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami i spryskiwaczami | |
| Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył | |
| Wzmocnienie odbioru LTE | |
| Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim | |
| 2. Automated High-beam assist | - |
| 3. Heated seat driver, Heated seat passenger | - |
| 4. Interior lights: other accessories | - |
| 5. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | - |

- 6. Light Alloy wheels 20'' -
- 7. Metallic paint -
- 8. On board computer, On board monitor -
- 9. Tinted rear windows -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Other

- Regularity of service review -
- Earlier repairs -
- Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 25-08-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

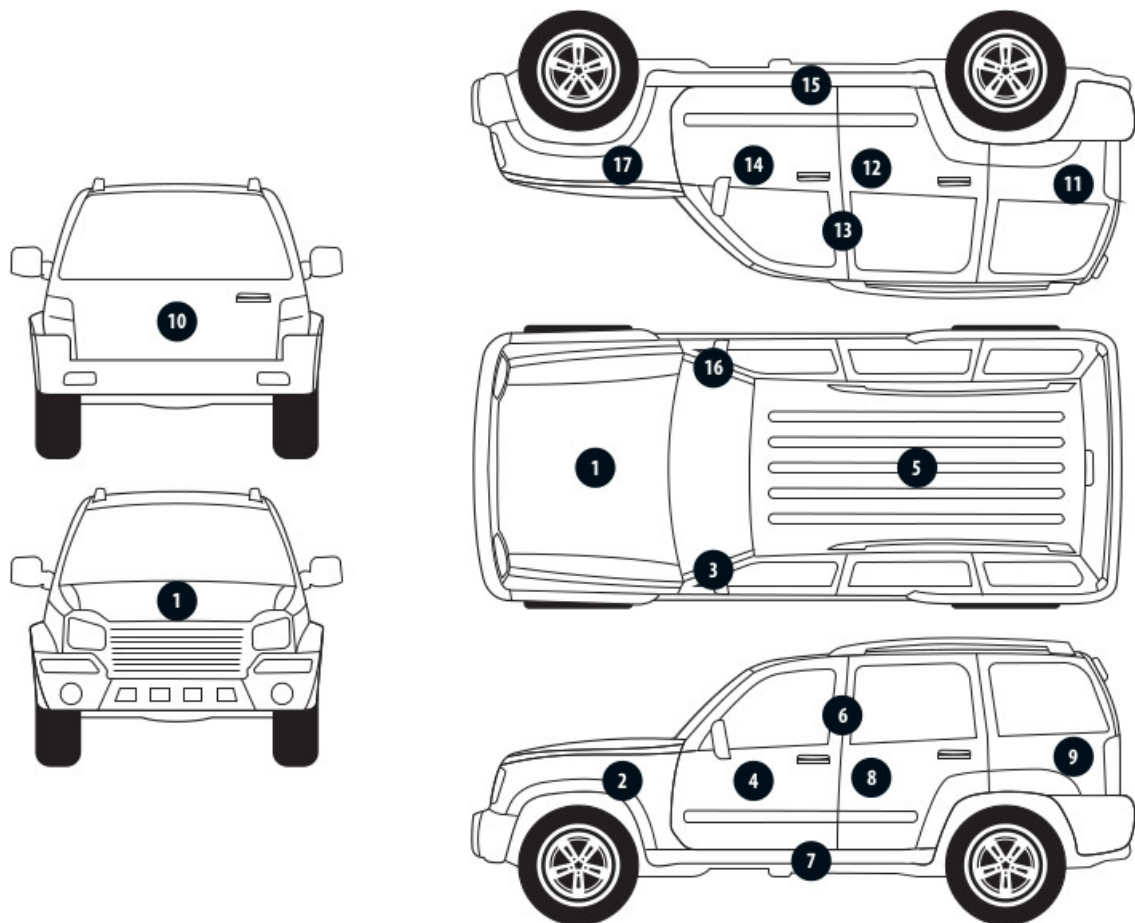Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	150 - 300

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Ruchomy prawy reflektor. Informacja o okładzinie hamulca. Przekroczony przegląd od 32800km. Głośna praca prawego lusterka podczas rozkładania.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

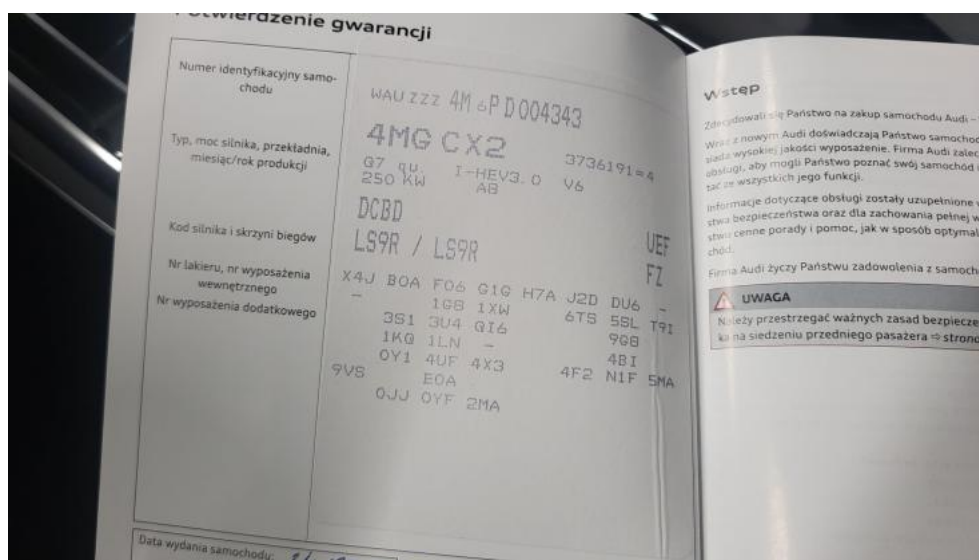
Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

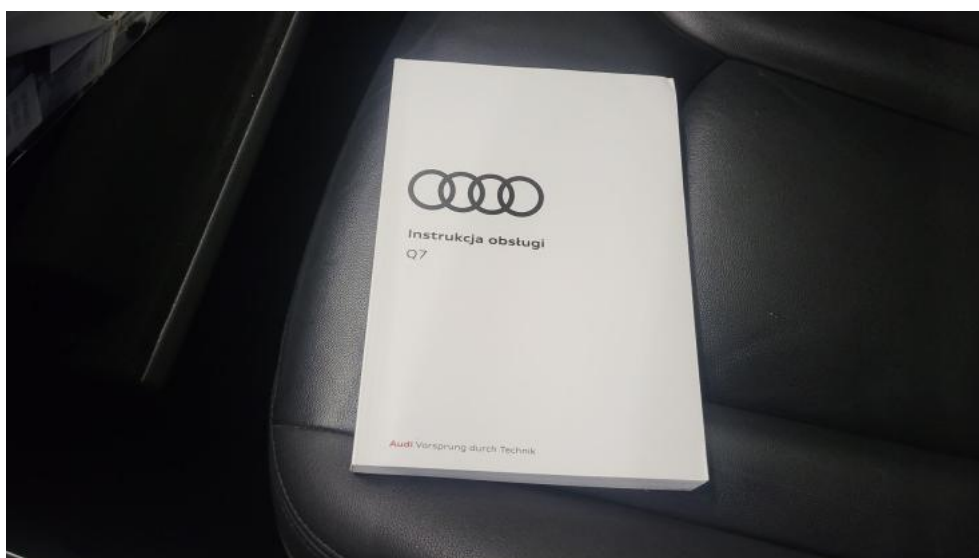


Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zestaw naprawczy koła



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

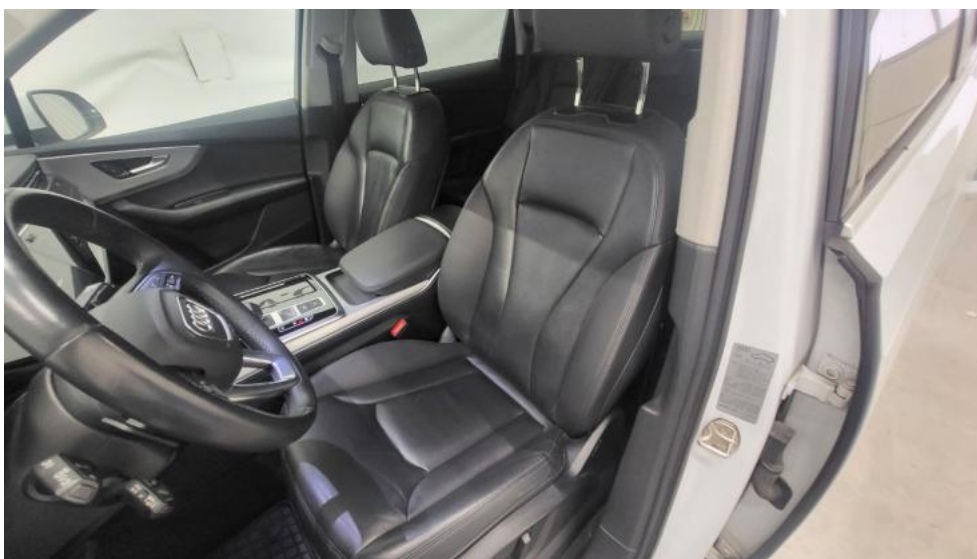


Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

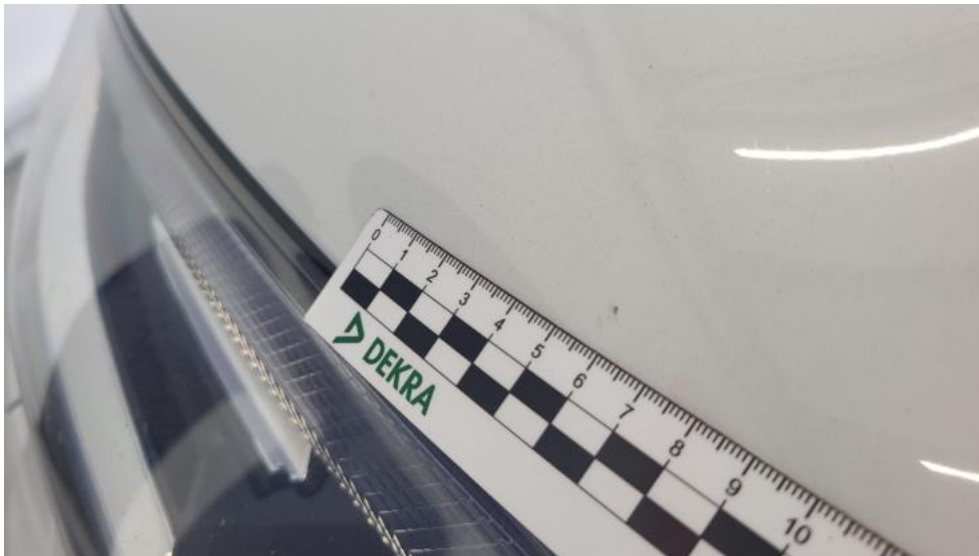


Photo 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1

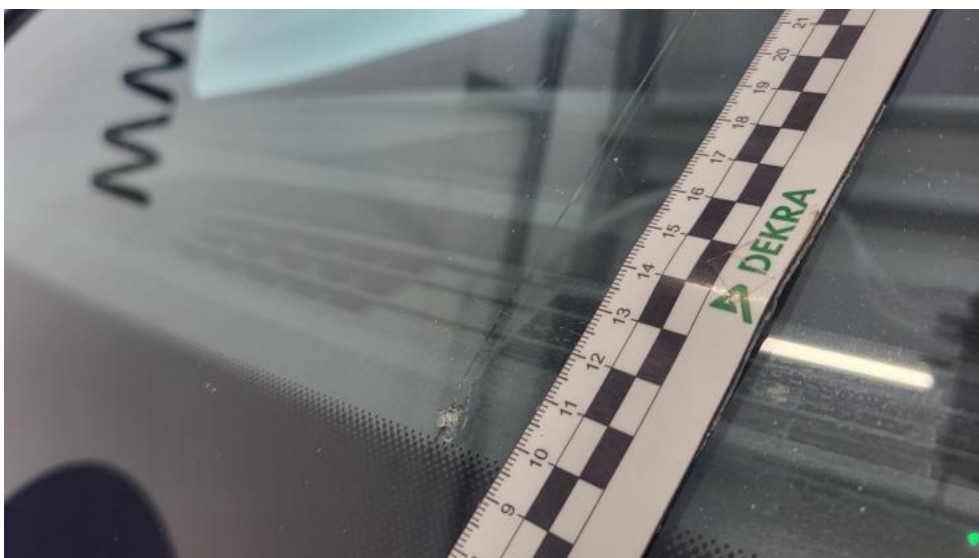


Photo 48.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

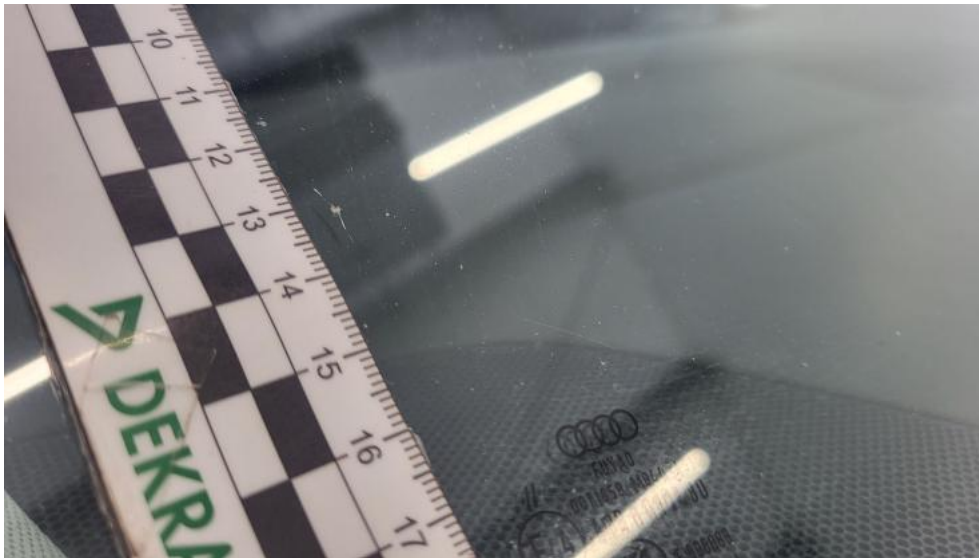


Photo 49.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 50.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 54.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.
Reflektor P - Inne 1



Photo 56.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

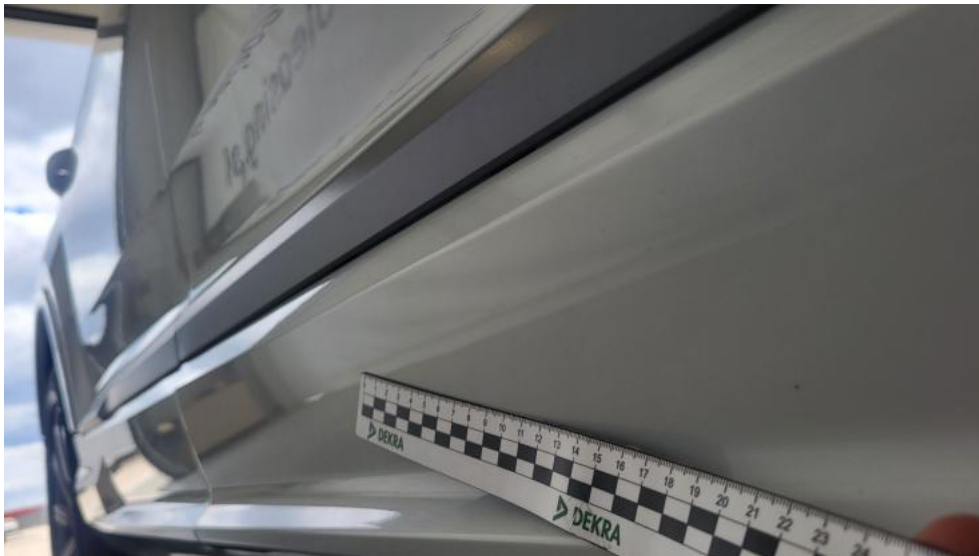


Photo 57.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 66.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 72.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

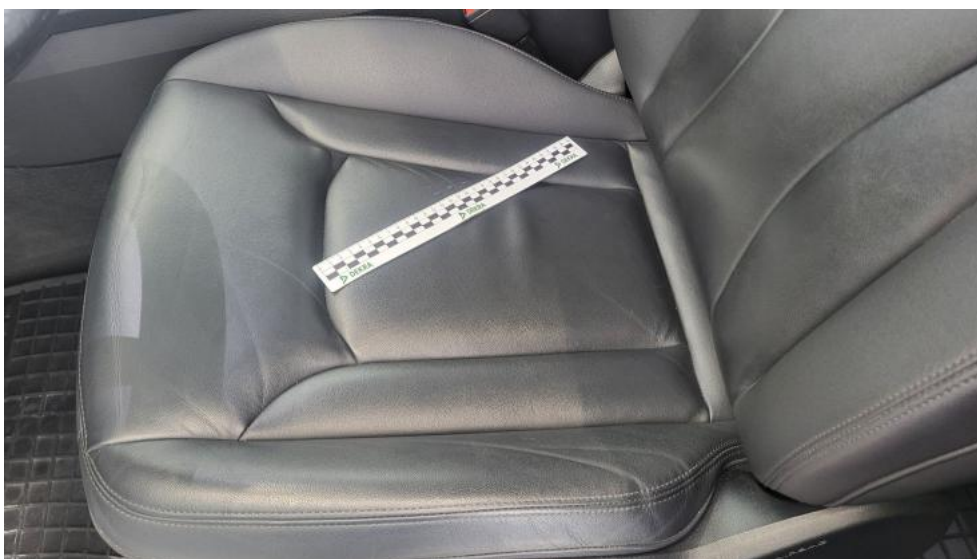


Photo 73.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 74.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 76.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1