

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/58915/26/06/26
Nr zlecenia/szkody: 24/018873
Data zlecenia: 26-06-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0145964
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Golf VIII Variant 20-24
Typ/wersja	Golf VIII 2.0 TDI Life
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1427
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2000
Rozstaw osi 1/2	2669
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	115/85
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	GD4N751
VIN	WVWZZZCDXRW853614
Data 1. rejestracji	20-05-2024
Data nast. bad. techn.	20-05-2027
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	94 436 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GT RADIAL, WINTER PRO 2 EVO	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	GT RADIAL, WINTER PRO 2 EVO	205/55 16 91H	4,5 mm
tylna	prawe	GT RADIAL, WINTER PRO 2 EVO	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	GT RADIAL, WINTER PRO 2 EVO	205/55 16 91H	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 7 głośników
2. App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji
3. Asystent podjazdu
4. Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów
5. Czujnik systemów asystujących
6. Czujnik zmierzchu
7. Digital Cockpit - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym 10.25 cala, personalizowany
8. Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
9. Dźwignia zmiany biegów w skórze
10. ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy
11. Felgi aluminiowe 16 Norfolk
12. Fotel kierowcy i pasażera z manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
13. Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
14. Funkcja hamowania przed nadjeżdżającym pojazdem z asystentem wymijania
15. Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej
16. Gniazdo 12V w bagażniku
17. Gniazdo 2x USB-C (45W) z przodu oraz gniazdo USB-C (45W) do ładowania z tyłu
18. Gwarancja 2 lata
19. Immobilizer
20. Interfejs Bluetooth z funkcją ładowania indukcyjnego
21. Kierownica multifunkcyjna skórzana
22. Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 1- strefowa, z filtrem Air Care
23. Lakier uni
24. Lampy tylne LED
25. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci
26. Lusterka boczne, asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera
27. Oświetlenie Ambient - 10 kolorów oświetlenia
28. Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami - przód
29. Podnośnik
30. Poduszki kierowcy i pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
31. Poduszki powietrzne, czołowa, boczne, kurtyny przednie oraz centralna
32. Podłokietnik przedni ze schowkiem
33. Podświetlane klamki w drzwiach
34. Przygotowanie do We Connect oraz We Connect Plus
35. Przygotowanie do montażu fotelika Isofix
36. Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, wyświetlacz 10.25
37. Reflektory LED Basic
38. Relingi dachowe - czarne
39. Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
40. System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy
41. System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu
42. System Start/Stop
43. System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów
44. System wykrywający pieszych
45. System wykrywania zmęczenia kierowcy
46. Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
47. Tapicerka drzwi i paneli bocznych
48. Tapicerka materiałowa Maze
49. Tempomat proaktywny ACC z funkcją stop & go
50. Trójkąt ostrzegawczy
51. Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem środkowym oraz uchwytem na kubki
52. XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
53. Zamek centralny z dwoma kluczykami i funkcją KessyGo
54. eCall - automatyczne wzywanie pomocy
55. Światła autostradowe
56. Światła do jazdy dziennej LED
57. Światła tylne przeciwmgielne

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Fotel kierowcy ErgoActive -
Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwi i funkcją masażu
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z regulacją podparcia lędźwi i funkcją pamięci
2. Kamera cofania -
3. Lakier metalik -
4. Pakiet Czujnik deszczu -

- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
Czujnik deszczu
Czujnik deszczu
5. Pakiet Zimowy -
Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
Dźwignia zmiany biegów w skórze
Fotele przednie, podgrzewane
Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, ogrzewana
6. Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 13-07-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

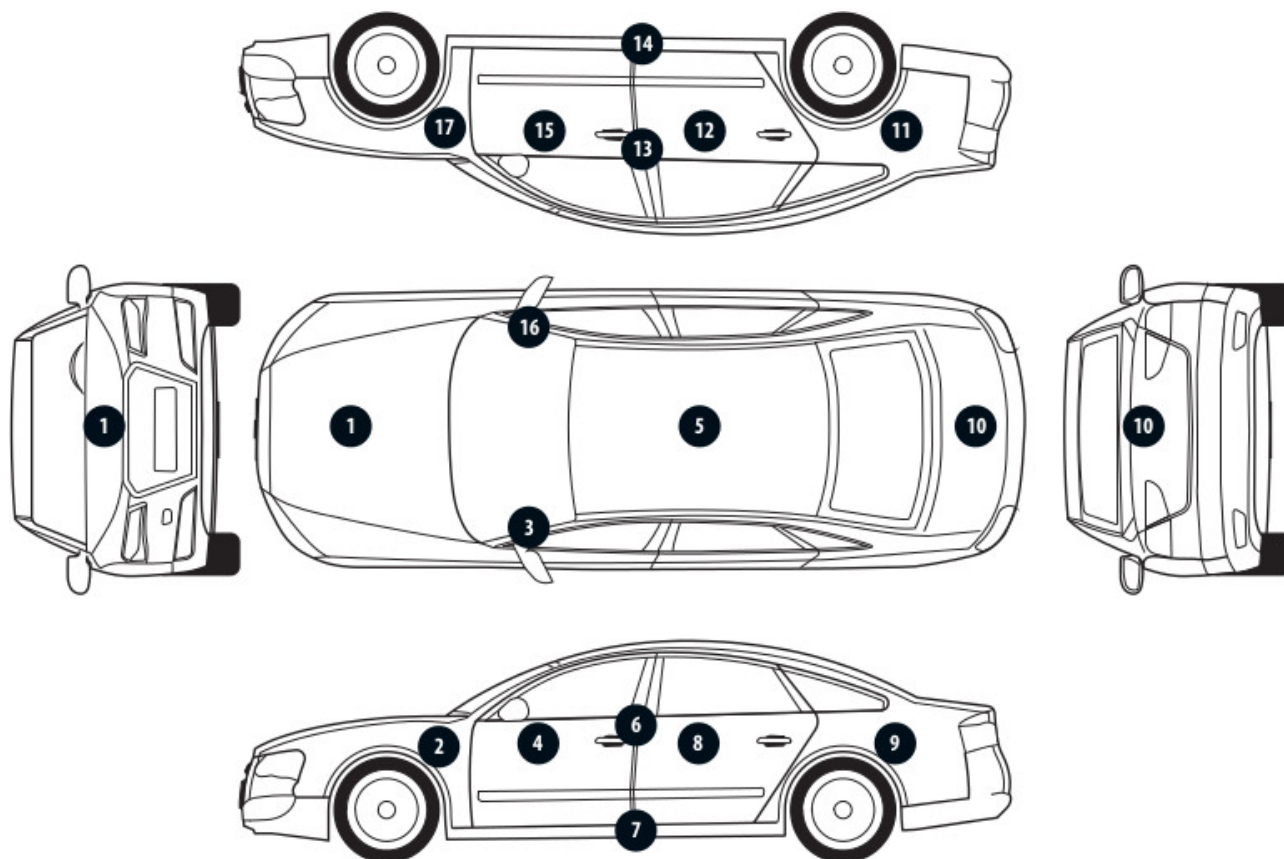

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światłotłok przedni lewy	do 150
3	Słupka przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światłotłok tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światłotłok tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupka przedni prawy	do 150
17	Światłotłok przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Wymagana wymiana oleju od 5600km. Wymagany przegląd od 600km.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

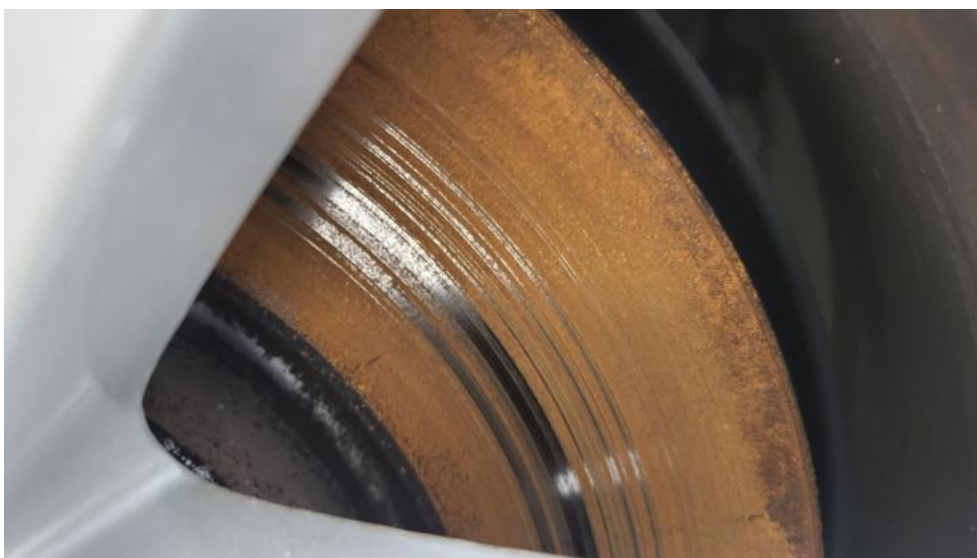

Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Kierownica z lewej strony



Fot. 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy




Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33.


Dowód rej. Str. 1

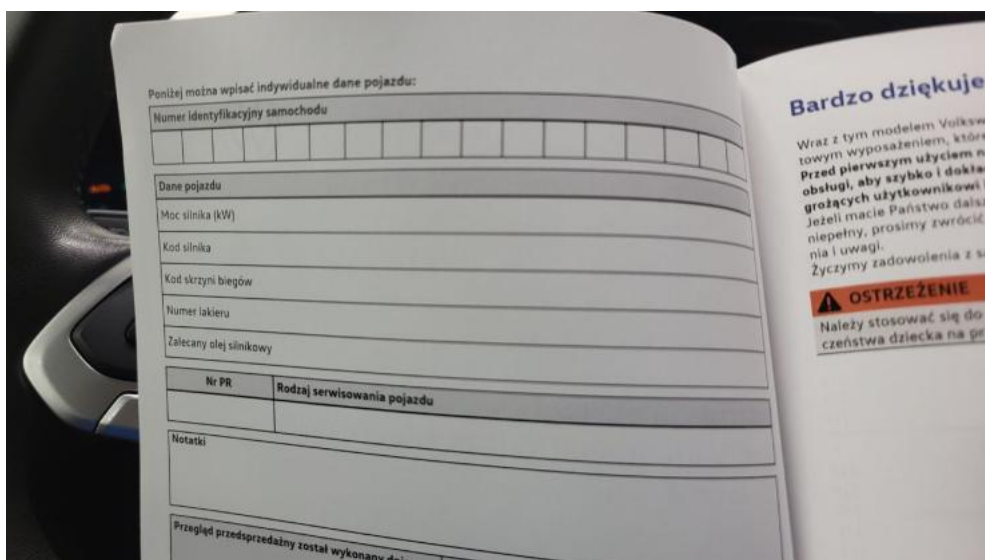

Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

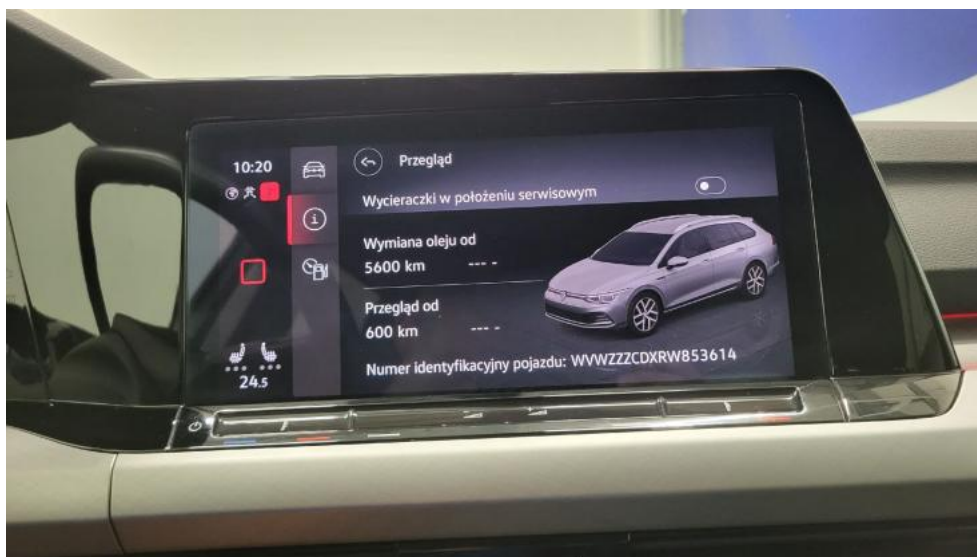

Fot. 35.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

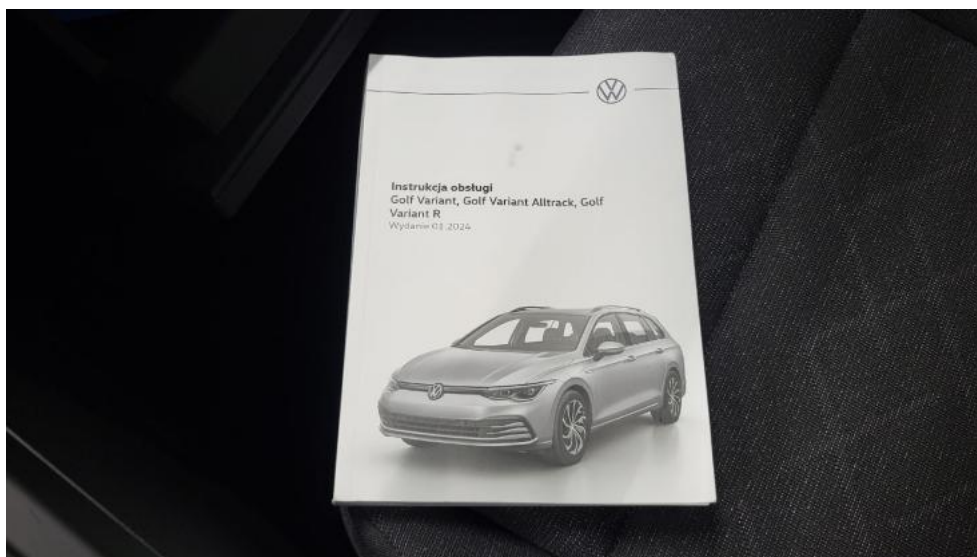

Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 45.
Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 46.
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

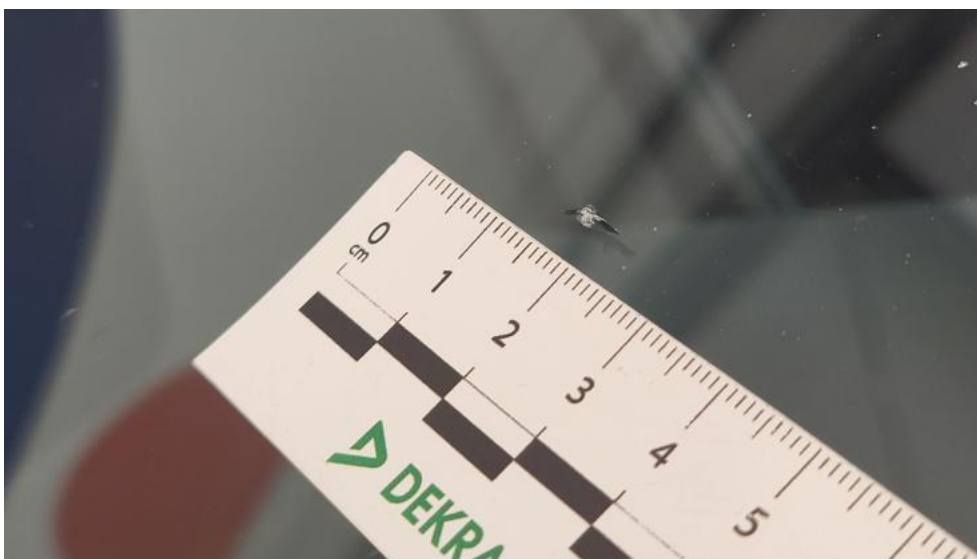

Fot. 47.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 50.


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.


Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

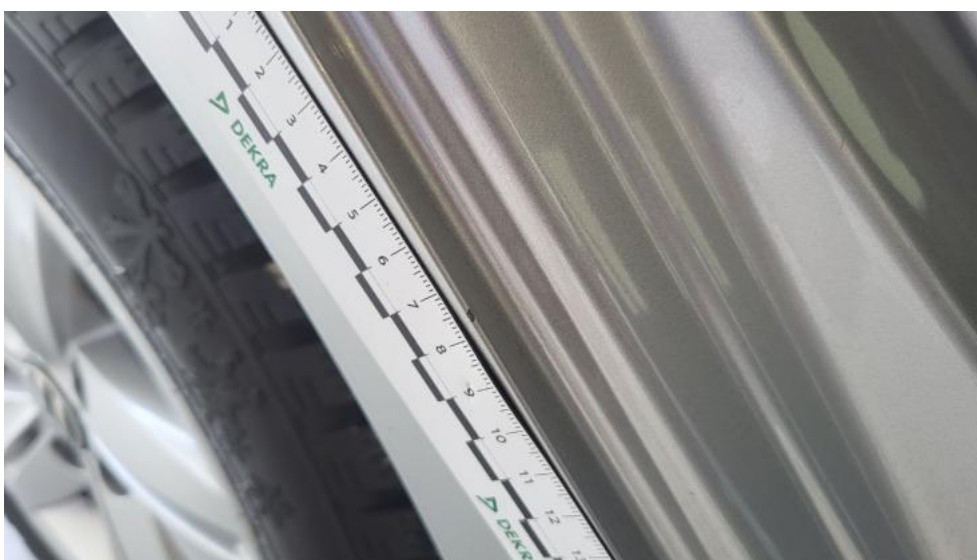

Fot. 52.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

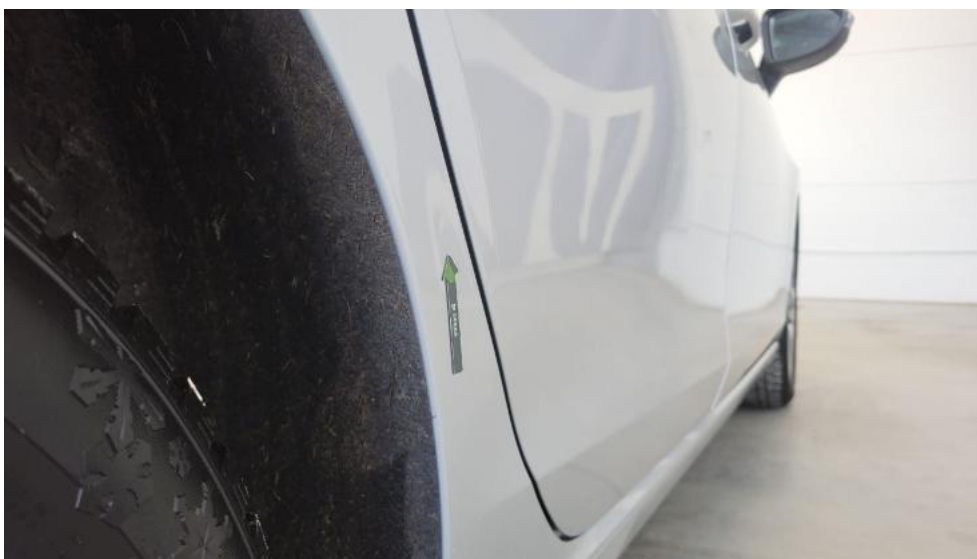

Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58.

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Uchwyt drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1