

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/77042/26/08/18
Nr zlecenia/szkody: 21/044114
Data zlecenia: 18-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0138626
Producent	OPEL
Model	Corsa F Hatchback 19-23
Typ/wersja	Corsa 1.2 Edition S&S
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1055
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1660
Rozstaw osi 1/2	2538
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1199
Moc silnika [KM/kW]	75/55
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	WZ114EG
VIN	VXKUPHMHDM4237841
Data 1. rejestracji	30-08-2021
Data nast. bad. techn.	27-08-2026
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	125 355 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 4	195/55 16 87H	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 4	195/55 16 87H	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 4	195/55 16 87H	3,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 4	195/55 16 87H	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Elektryczne szyby przednie | 17. Przyciski sterowania na kierownicy |
| 2. Felgi aluminiowe 16", 8-ramienne, z ogumieniem 195/55 | 18. System Multimedia, 6 głośników, ekran kolorowy dotykowy 7", obsługa głosem |
| 3. Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia) | 19. System monitorowania ciśnienia w oponach |
| 4. Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia oparcia) | 20. System ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automat. hamowania przy niskich prędkościach |
| 5. Fotele przednie komfortowe | 21. System przypominania o zapięciu pasów przód-tył |
| 6. Interfejs Bluetooth | 22. System wykrywania zmęczenia kierowcy |
| 7. Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40 | 23. Tapicerka materiałowa Fresez, czarna |
| 8. Klamki drzwi w kolorze nadwozia | 24. Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości |
| 9. Klimatyzacja manualna | 25. Tuner cyfrowy DAB |
| 10. Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach | 26. Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości |
| 11. Komputer pokładowy | 27. Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control |
| 12. Lakier metaliczny, Pomarańczowy Power | 28. Układ utrzymania na pasie ruchu |
| 13. Lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane, w kolorze czarnym | 29. Układ wspomagania ruszania pod górę HSA |
| 14. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli | 30. Wyświetlacz kolorowy 3,5" pomiędzy wskaźnikami |
| 15. Nawiewy układu wentylacji i ogrzewania na tylne siedzenia | 31. Zamek centralny sterowany pilotem |
| 16. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach | 32. Zestaw naprawczy do opon z kompresorem |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Lakier metalik | - |
| 2. Pakiet Parking | - |
| Kamera cofania - panoramiczna 180 stopni | |
| Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | |
| 3. Pakiet Premium Edition | - |
| Elektryczne szyby, tył | |
| Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu | |
| Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem | |
| 4. Przygotowanie pod koło zapasowe | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebieg

WypożyczenieOgumienieInne

Regularność przeglądów serwisowych -
Stan dbałości o pojazd -
stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 24-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

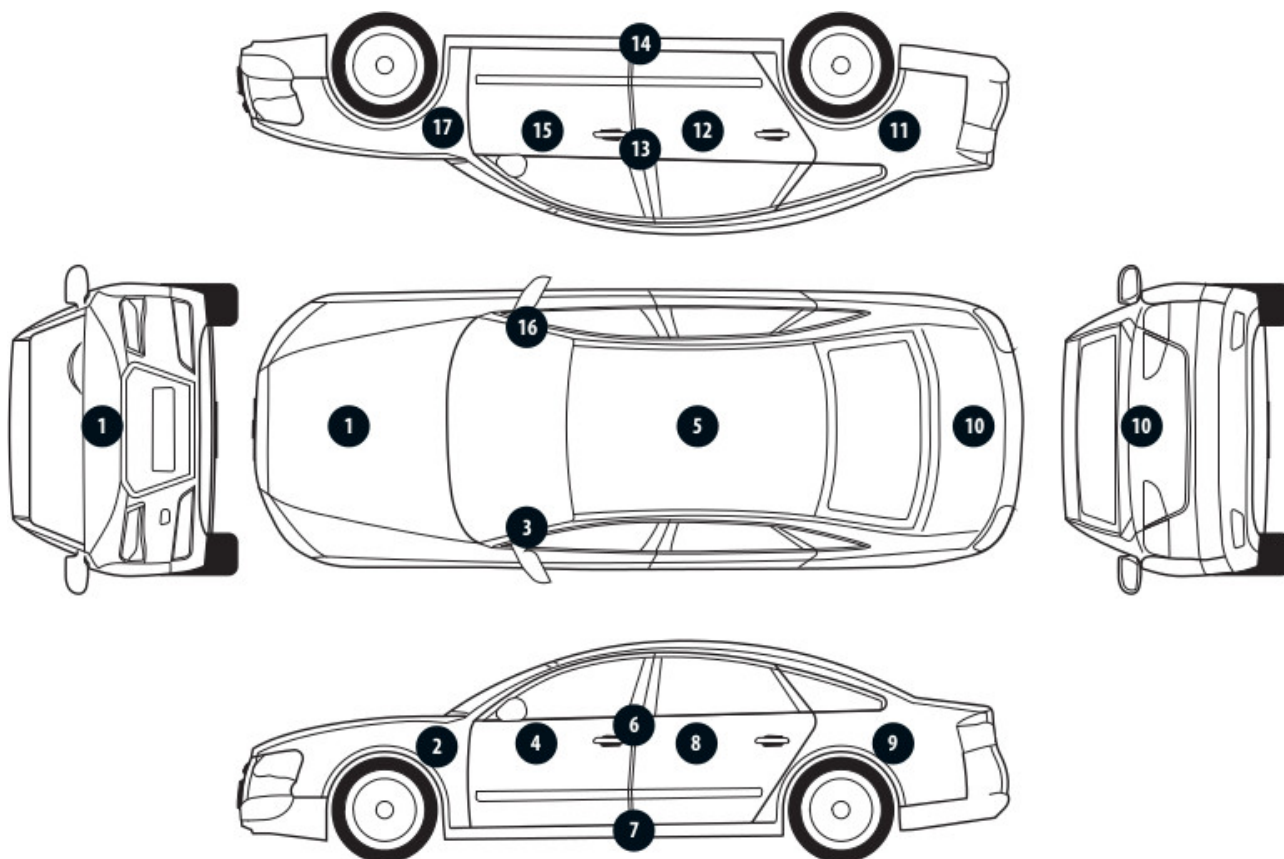

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupka przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupka przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

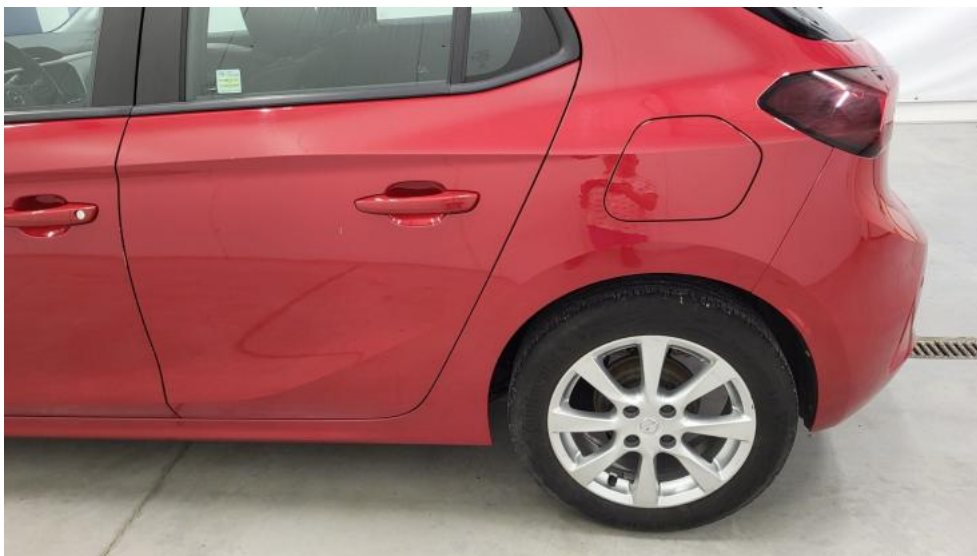


Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

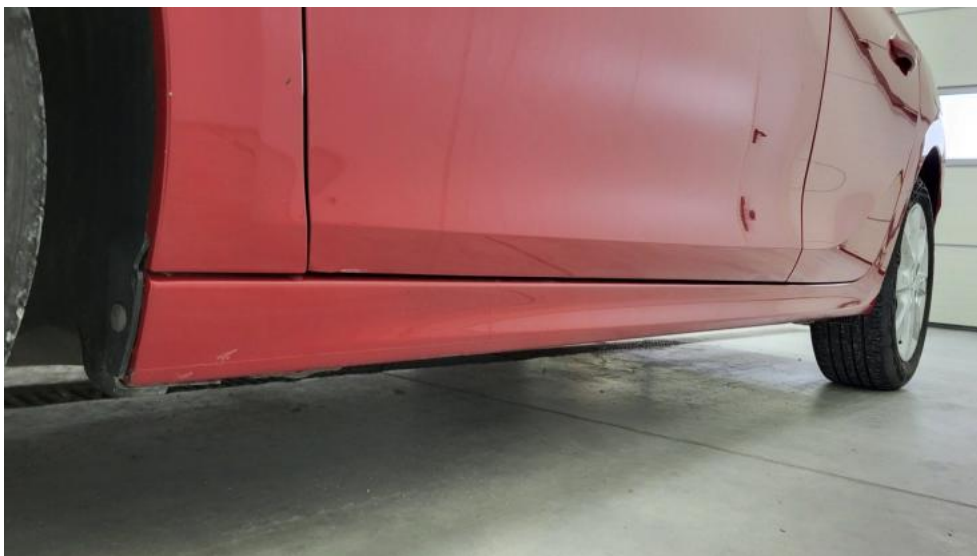

Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)

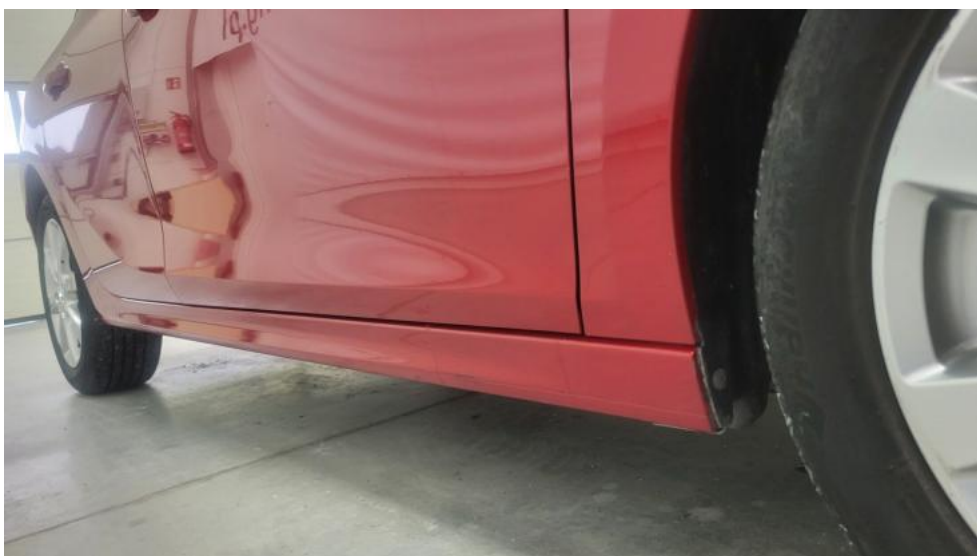

Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny

Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny.
Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.

Dane pojazdu

Model: CLIO 4 EDITION
Numer identyfikacyjny pojazdu: VXL0PMMH0M4234841
Typ silnika, numer silnika: F12XEL
Skrzynia biegów: MT5
Kod koloru lakieru: G12
Kod wykończenia wnętrza: TAU6
Numer kluczyka: A1552

Fot. 33.
Książka serwisowa – dane

Przegląd okresowy

Data: 23.08.24 km: 73724

Olej silnikowy: 0.20 W: 0.20 C: 0.20
Lepkość: 0.20
Środek przeciwzależający zamarzaniu, płyn chłodzący: 0.20
Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtrowanie powietrza
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wieloramienny
☐ Pasek zębaty
☐ Filtrowanie paliwa

Przegląd okresowy

Data: 23.08.24 km: 73724

Olej silnikowy: 0.20 W: 0.20 C: 0.20
Lepkość: 0.20
Środek przeciwzależający zamarzaniu, płyn chłodzący: 0.20
Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtrowanie powietrza
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wieloramienny
☐ Pasek zębaty
☐ Filtrowanie paliwa

Przegląd okresowy

Data: 23.08.24 km: 73724

Olej silnikowy: 0.20 W: 0.20 C: 0.20
Lepkość: 0.20
Środek przeciwzależający zamarzaniu, płyn chłodzący: 0.20
Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtrowanie powietrza
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wieloramienny
☐ Pasek zębaty
☐ Filtrowanie paliwa

Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 58.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 61.
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

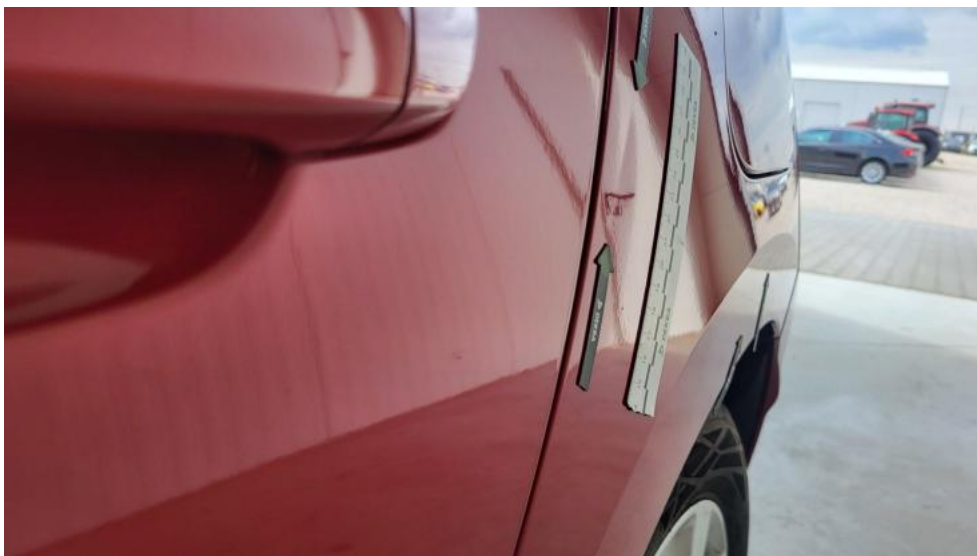

Fot. 63.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

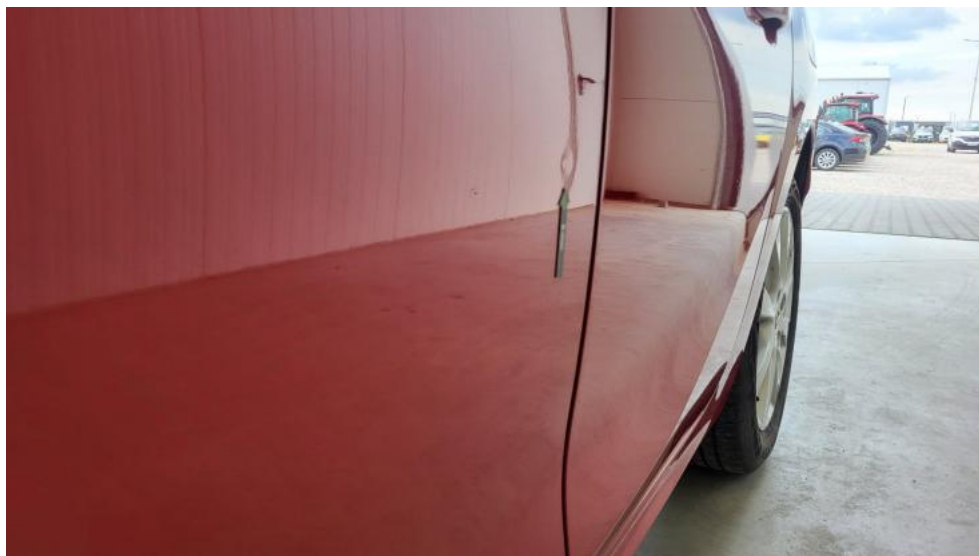

Fot. 65.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

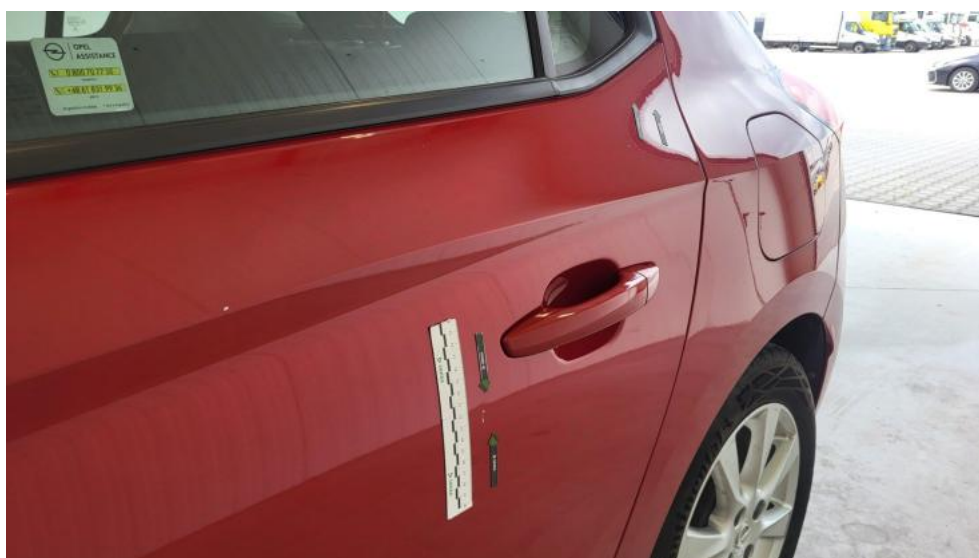

Fot. 66.

Drzwi tylne L - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 76.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 80.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1