

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/06894/26/01/27
Nr zlecenia/szkody: 23/013215
Data zlecenia: 27-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Bartłomiej Chodakowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0142116
Producent	SKODA
Model	Octavia IV 20-24
Typ/wersja	Octavia 1.5 TSI ACT Style
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1340
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1900
Rozstaw osi 1/2	2669
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1498
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	FZ1815T
VIN	TMBAR8NXXPY108880
Data 1. rejestracji	19-05-2023
Data nast. bad. techn.	18-05-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	76 070 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 91Y	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 91Y	4,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 91Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/45 18 91Y	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 2 lampki do czytania z przodu i oświetlenie części pasażerskiej z tyłu
2. Auto Light Assist- automatyczne włączanie i wyłączanie światła drogowych
3. Bluetooth
4. Care Connect - 1 rok
5. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
6. DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych
7. DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
8. Dekor STYLE
9. Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
10. ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+
11. Elektryczne podnoszenie szyb, przód
12. Elektryczne podnoszenie szyb, tył
13. Felgi aluminiowe 18 PERSEUS 7,5J z ogumieniem
14. Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową
15. Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
16. Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym dla urządzeń Apple iOS
17. Gniazdo 12V w bagażniku
18. Gwarancja 3 lata / 60000 km
19. Głośniki - 8 sztuk
20. Haczyki na torby
21. Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
22. Hamulec postojowy, elektromechaniczny
23. Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
24. Immobilizer - Blokada przeciwwuruchomieniowa
25. KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu
26. Kamera cofania
27. Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna
28. Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
29. Kurtyny powietrzne
30. LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu
31. Lakier uni
32. Lampy przednie LED Top Matrix
33. Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu
34. Lusterka boczne elektrycznie składane i podgrzewane, aut. przyciemniające się lust. po str. kierowcy
35. Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
36. Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności
37. Ogrzewanie przednich foteli
38. Oświetlenie części bagażowej - 1 lampka
39. Pakiet CHROM - chromowana listwa wokół krawędzi okien bocznych oraz chromowana listwa zderzaka przód
40. Parasolka w schowku drzwi kierowcy
41. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył
42. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
43. Poduszka powietrzna, centralna
44. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
45. Podłokietnik z przodu
46. Podłokietnik z tyłu
47. Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku
48. Radio BOLERO (10 cali, 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych)
49. Ramka grilla chromowana
50. Regulacja wysokości przednich zagłówków
51. Schowek na kamizelkę odblaskową
52. Schowek na okulary
53. Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
54. Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową
55. SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika
56. System kontroli ciśnienia w oponach TPM
57. Tapicerka materiałowa
58. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
59. Trzecie światło STOP
60. Trzy zagłówki tylne
61. Tylne kanapa składana i dzielona
62. Tylne światła LED TOP z dynamicznymi kierunkowskazami
63. Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy
64. VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników
65. Wspomaganie układu kierowniczego
66. Zamek centralny zdalnie sterowany
67. Zestaw do naprawy przebitej opony
68. Zestaw siatek w bagażniku
69. Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów i z LED
70. Światła przeciwmgielne tylne

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Koło zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz -
2. Lakier metalik -
3. Pakiet Selection -
 - Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise control)
 - Oświetlenie deski rozdzielczej, drzwi oraz miejsca na nogi, podświetlenie wewnętrznych klamek drzwi
 - Elektrycznie i bezdotykowo otwierana pokrywa bagażnika
 - Pokrywa bagażnika bezdotykowo otwierana, elektrycznie sterowana
4. Wycieraczka szyby tylnej AERO -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 17-02-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Bartłomiej Chodakowski (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

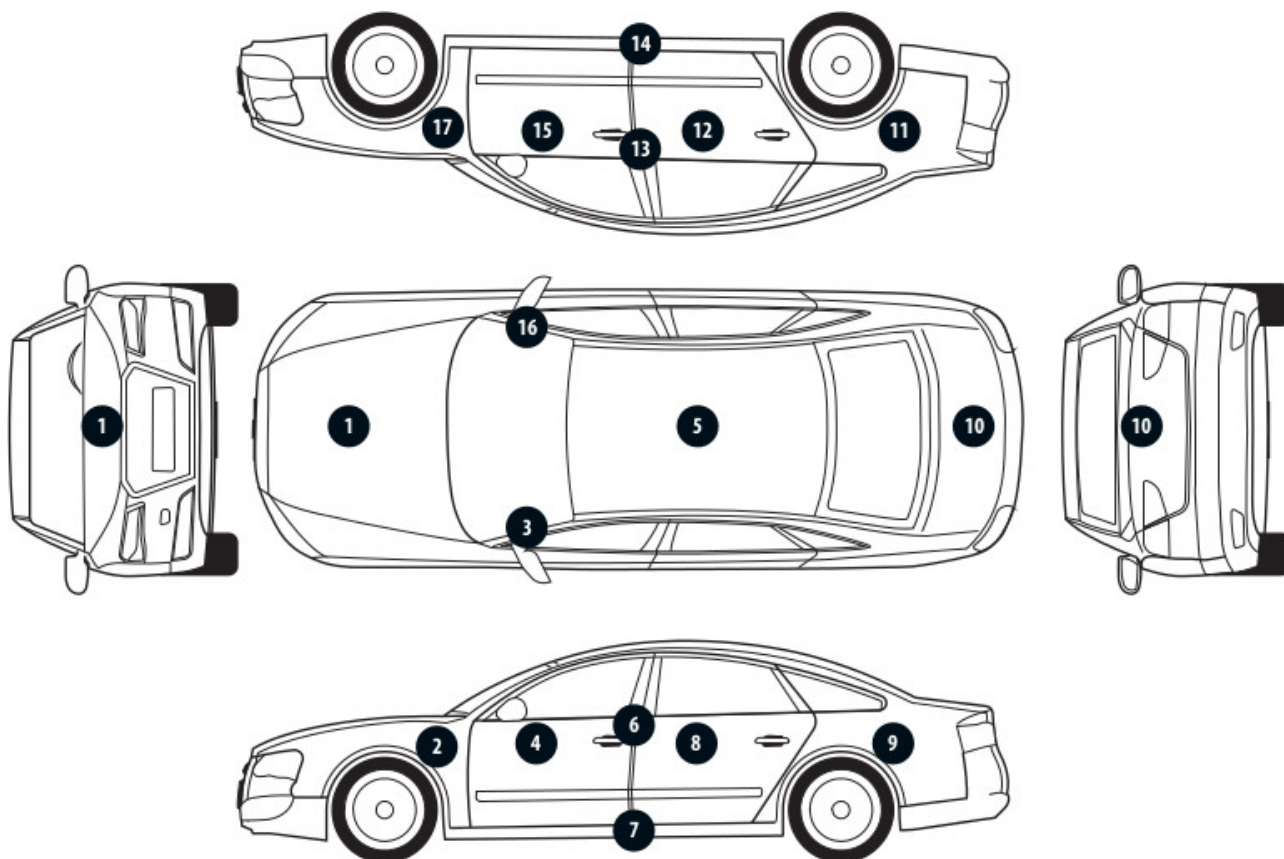

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)

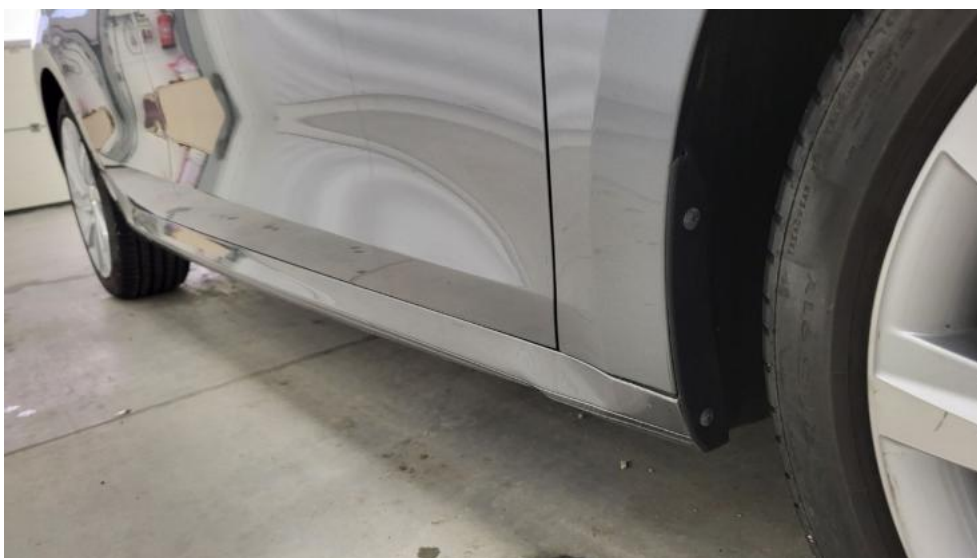

Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38.


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

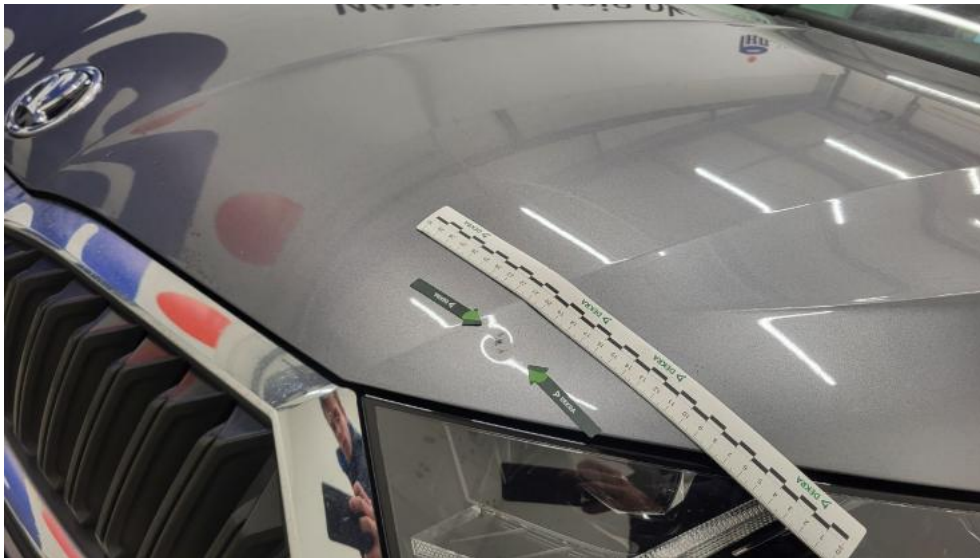

Fot. 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

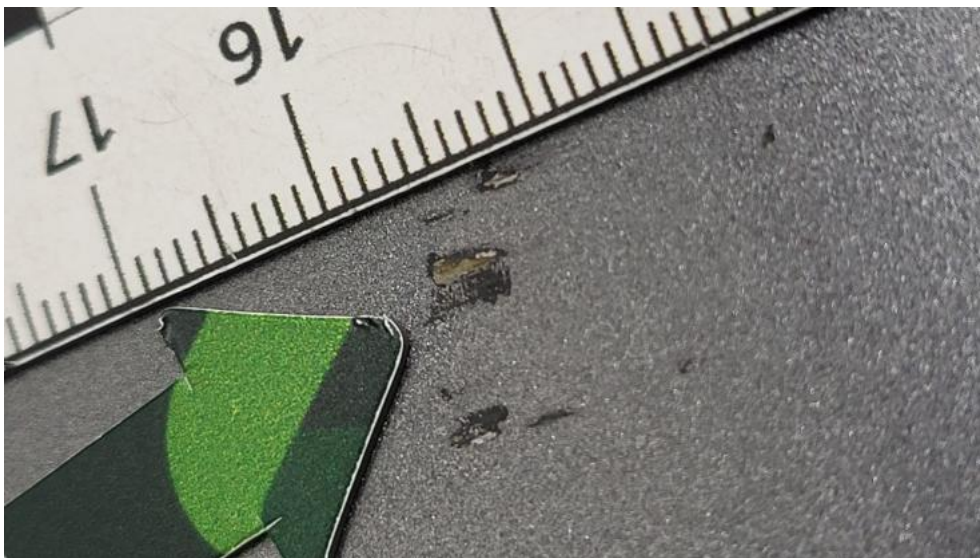

Fot. 40.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 54.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 56.
Uchwyt drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1