

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/73439/26/08/06
commission/ damage No. : 24/013410
Date of commission: 06-08-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0158839
Manufacturer	BMW
Model	X6 [G06] 23-
Type / version	X6 xDrive30d mHEV sport-aut
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2220
Gross vehicle weight [kg]	2950
Wheelbase 1/2	2975
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	2993
Engine Power [hp/kW]	285/210
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU1363S
VIN / serial number	WBA11EY0309V80792
Date of first registration	08-05-2024
Date of next. tech. test	07-05-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	102 929 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	275/40 21 107Y	5,0 mm
	left	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	275/40 21 107Y	5,0 mm
back	right	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	315/35 21 111Y	4,0 mm
	left	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	315/35 21 111Y	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Active body control | 50. Kierownica sportowa skórzana M, 3-ramienna, obręcz obszyta skórą Walknappa |
| 2. Additional gauges | 51. Klakson dwutonowy |
| 3. Aerodynamics package, Exterior design: other | 52. LED rear lights |
| 4. Airbag: other | 53. Lane control assistant |
| 5. Antilock-Brake-System (ABS) | 54. Light Alloy wheels 20'', Runflat tyres |
| 6. Armrest (s) front, Armrest (s) rear | 55. Listwy ozdobne, drewno szlachetne Finition Stripe w kolorze brązowym o wysokim połysku |
| 7. Automated High-beam assist | 56. Luggage:other |
| 8. Automatic Emergency Call | 57. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger |
| 9. Automatic Emergency Call | 58. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją parkingową, asferyczne |
| 10. Automatic climate control | 59. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie, elektrochromatyczne |
| 11. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 60. Możliwości przechowywania w schowku i przestrzeni bagażowej |
| 12. BMW Live Cockpit Plus,nawigacja, RDS,LTE,BT, zestaw wskaźników 12.3" i wyświetlacz 14.9" | 61. Multi functional steering wheel |
| 13. Bord entertainment: other accessories | 62. Oparcie przednich foteli z kieszenią na klapie |
| 14. Bord entertainment: other accessories | 63. Ostrzeżenie o włączonym świetle |
| 15. Bord entertainment: other accessories, Mobile phone | 64. Other |
| 16. Child lock manually | 65. Other |
| 17. Child seat fixation | 66. Other |
| 18. Collision Warning System | 67. Other |
| 19. Cruise control, Distance control | 68. Other |
| 20. Czujnik poziomu i klasy oleju | 69. Other |
| 21. DAB radio | 70. Oś przednia z podwójnymi wahaczami |
| 22. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 71. Oświetlenie ambientowe LED, nastrojowe i konturowe oświetlenie wnętrza i otoczenia pojazdu |
| 23. Dostęp komfortowy z BMW Digital Key | 72. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera |
| 24. Driver airbag, Passenger airbag | 73. Particle filter |
| 25. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | 74. Power assisted brakes |
| 26. Driver-information-system | 75. Power windows front, Power windows rear |
| 27. Dywaniki podłogowe welurowe | 76. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 28. Electric parking brake | 77. Selectable driveline characteristics |
| 29. Electric tailgate | 78. Servotronic |
| 30. Exterior design: other | 79. Side Pre-Crash System |
| 31. Exterior design: other | 80. Side airbag driver and passenger |
| 32. Exterior design: other | 81. Skrzynia biegów automatyczna sportowa Steptronic, 8-biegowa z dźwignikami zm.biegów przy kierownicy |
| 33. Exterior design: other | 82. Soundsystem |
| 34. Exterior design: other | 83. Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania |
| 35. Exterior lighting: other | 84. Sport seats front |
| 36. Extra power outlet | 85. Start/Stop system |
| 37. Fire protection system | 86. Steering wheel manually adjustable |
| 38. Follow me home | 87. System Active Protection (odwracalne napięcie pasów, automatyczne zamykanie szyb i dachu) |
| 39. Follow me home | 88. System alarmowy (czujnik ruchu wnętrza i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym) |

- | | |
|--|---|
| 40. Gniazda USB (1x uchwyt na kubek, 1x schowek w środkowym podłokietniku) | 89. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny |
| 41. Grill osłony chłodnicy z listwami kratki w kolorze perłowego chromu | 90. System zamykania z centralnym zamkiem |
| 42. Grill osłony chłodnicy z ramą w kolorze chromu o wysokim połysku | 91. Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnym obszyciem |
| 43. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata | 92. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją |
| 44. Haczyki wielofunkcyjne | 93. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 45. Headlamp wash nozzle heated | 94. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 46. Heated seat driver, Heated seat passenger | 95. Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia |
| 47. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa, Apple CarPlay i Android Auto | 96. Uni-Lackierung |
| 48. Interior: other | 97. Wheel bolt locks |
| 49. Keyless Engine start | 98. Wireless device charging |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. 4 or more zone automatic climate control, Air condition rear | - |
| 2. Comfort driver seat, Comfort passenger seat | - |
| 3. Door: other | - |
| 4. Felgi aluminiowe 21", V-Spoke 915 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat | - |
| 5. Listwy ozdobne, drewno szlachetne topoli słojuwanej, antracytowobrazowe z otwartymi porami | - |
| 6. Metallic paint | - |
| 7. Pakiet Innowacji | - |
| Obsługa za pomocą gestów | |
| Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W | |
| Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam | |
| Asystent parkowania profesjonalny (zautomatyzowane parkowanie, asystent manewrowania, Drive Recorder) | |
| Systemy asystujące kierowcy | |
| BMW Live Cockpit Professional, navi, RDS, LTE, BT, zakrzywiony wyświetlacz 12.3" i wyświetlacz 14.9", HUD | |
| 8. Pakiet Komfort | - |
| Uchwyty na napoje z regulacją temperatury | |
| Fotele tylne ogrzewane | |
| Pakiet ogrzewania Comfort (podgrzewane podłokietniki oraz kierownica) | |
| 9. Pakiet M Sport Pro | - |
| Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk | |
| Reflektory M Shadow Line | |
| Układ wydechowy sportowy M | |
| Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach M | |
| Obramowania M Shadow Line z wysokim połyskiem o rozszerzonym zakresie | |
| 10. Pakiet Travel | - |
| Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych | |
| System Travel & Comfort | |
| Dach szklany panoramiczny, dwuczęściowy, elektryczny, z osłoną przeciwsłoneczną oraz przeciwwiatrową | |
| Pakiet przedziału bagażowego, szyna przesuwana i antypoślizgowa, dodatkowe siatki, pasek mocujący | |
| 11. Systemy asystujące kierowcy Professional | - |
| Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go | |
| System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu | |
| Asystent unikania kolizji | |
| System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania | |
| Asystent kierowania i pasa ruchu | |
| Asystent zatrzymania awaryjnego | |
| Asystent utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną | |
| System ostrzegania przed skrzyżowaniami z funkcją hamowania miejskiego | |
| Systemy asystujące kierowcy | |
| Asystent ograniczania prędkości, manualny i automatyczny | |
| 12. Tinted rear windows | - |
| 13. Ventilated front seat | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (gross) -

CorrectionsMileageEquipmentTyresOther

Current market situation -


Uszkodzenia, stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 11-08-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

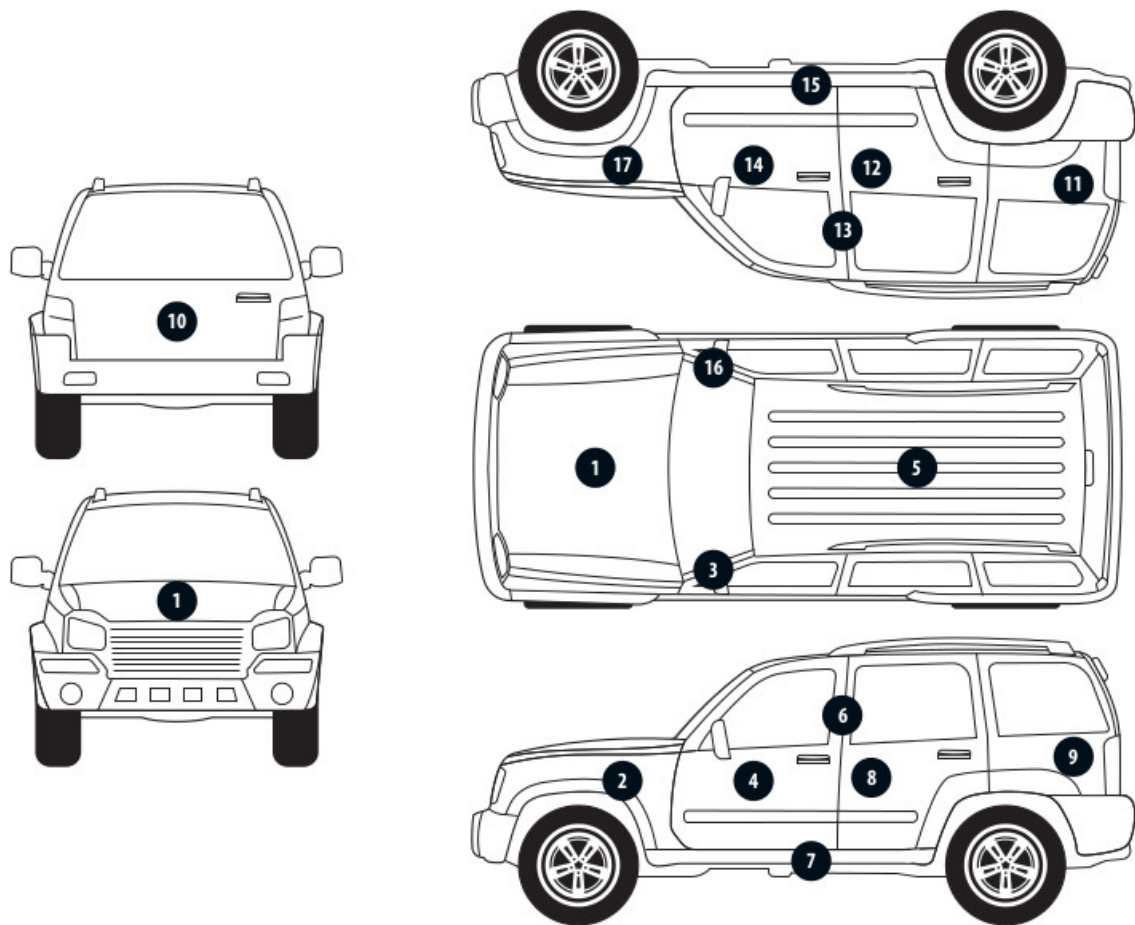Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	150 - 300
2	Left front fender	150 - 300
3	Left front pillar	150 - 300
4	Left front wall	to 150
5	Roof	150 - 300
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	150 - 300
17	Right front fender	150 - 300

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Reflektory i lusterka oklejone folią. Pojazd oklejony folią, pomiar lakieru wykonany na folii elementy: pokrywa przednia, dach, słupek przedni lewy/prawy, błotnik przedni lewy/prawy. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa

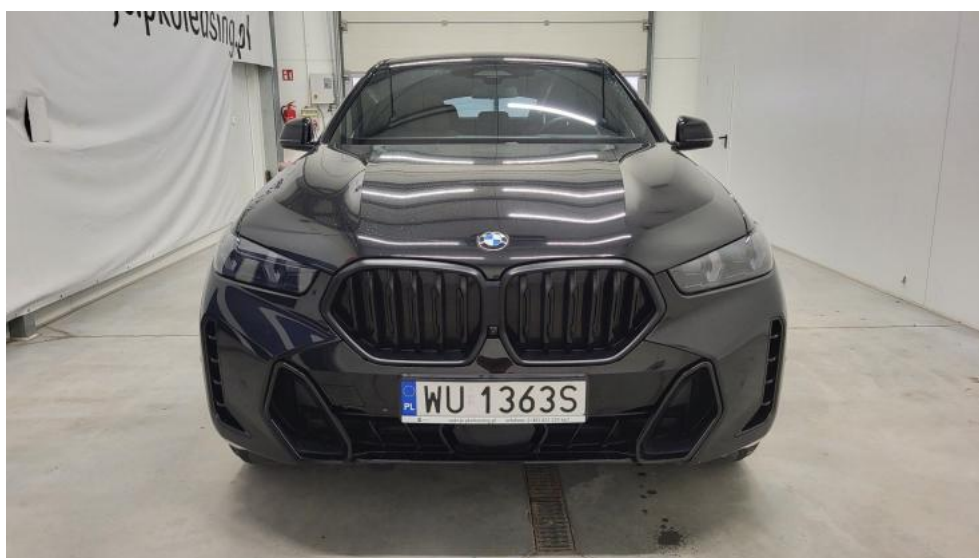


Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

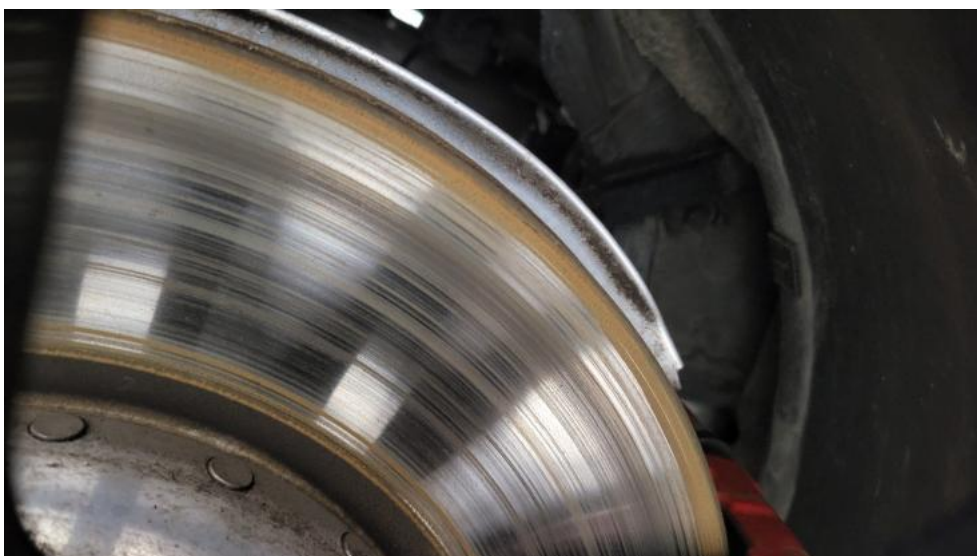


Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

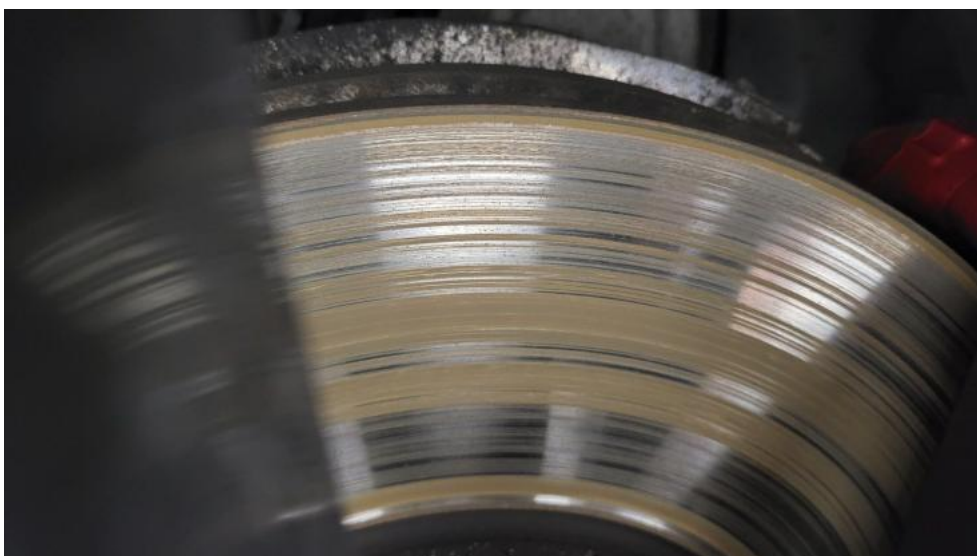


Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Książka serwisowa – dane

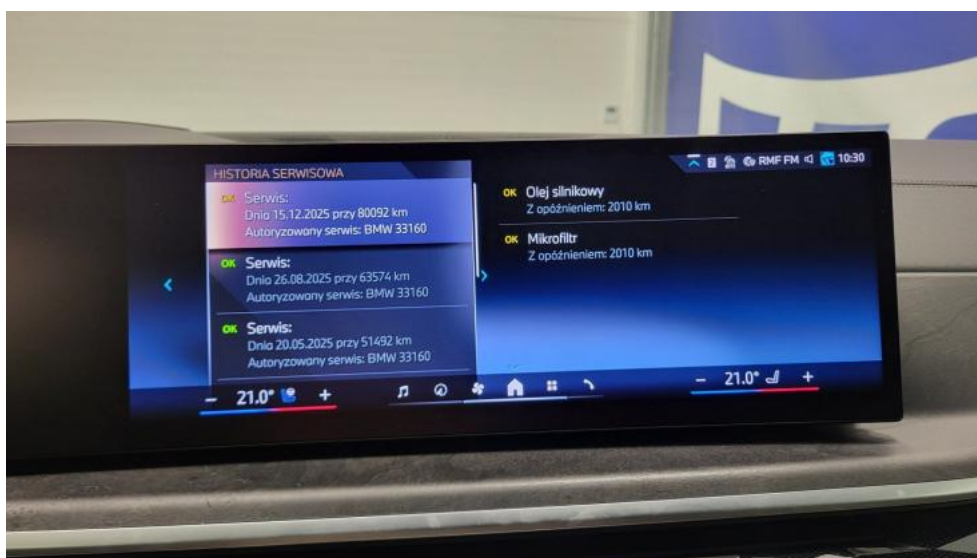
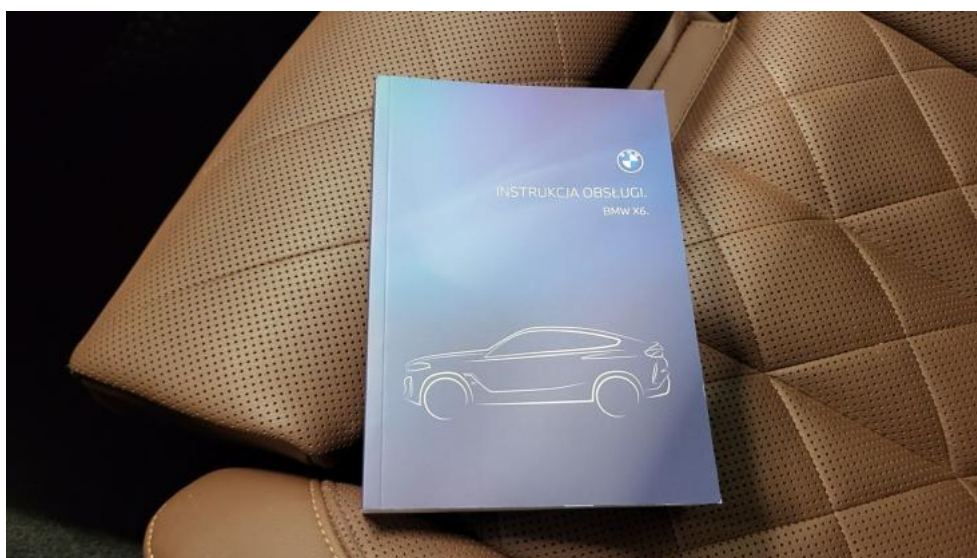


Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. Str. 2

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Kóło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Listwy deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1