

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/74972/26/08/11
commission/ damage No. : 22/022399
Date of commission: 11-08-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0124296
Manufacturer	SKODA
Model	Octavia III 17-20
Type / version	Octavia 1.6 TDI Active
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1265
Gross vehicle weight [kg]	1855
Wheelbase 1/2	2667
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	1598
Engine Power [hp/kW]	115/85
Gearbox	manual 5- gear
Registration /record No.	BI298GL
VIN / serial number	TMBAG7NE6J0312578
Date of first registration	07-06-2018
Date of next. tech. test	10-03-2027
Year of manufacture	2018 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	280 876 (read)
Body color / type of coating	grafitowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	GOOD RIDE, SNOWMASTER SW 608	195/65 15 91H	2,0 mm
	left	GOOD RIDE, SNOWMASTER SW 608	195/65 15 91H	3,0 mm
back	right	GOOD RIDE, SNOWMASTER SW 608	195/65 15 91H	4,0 mm
	left	GOOD RIDE, SNOWMASTER SW 608	195/65 15 91H	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. Air conditioning | 21. Other |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 22. Other |
| 3. Automatic limited slip differential | 23. Other |
| 4. Child seat fixation | 24. Other |
| 5. Colored glass | 25. Power assisted brakes |
| 6. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 26. Power steering |
| 7. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 27. Power windows front |
| 8. Driver knee airbag | 28. Radio, USB in |
| 9. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 29. Rear seat-backs foldable |
| 10. Exterior design: other | 30. Remote controlled central locking |
| 11. Free service 4 years or more, upto 60000 km | 31. Steel rims |
| 12. Interior lights: other accessories | 32. Steering: other |
| 13. Interior: other | 33. Storage facilities in general |
| 14. LED Daytime running lights | 34. Storage facilities in general |
| 15. Mobile Tire System | 35. Textile upholstery |
| 16. On board computer | 36. Traction control |
| 17. Other | 37. Tyre pressure control (RDC) |
| 18. Other | 38. Uni-Lackierung |
| 19. Other | 39. Vehicle immobilizer |
| 20. Other | 40. {TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy} |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Alarm | - |
| 2. Armrest (s) front, Storage facilities in general | - |
| 3. Bord entertainment: other accessories, Fog lamps, Leather steering wheel, On board monitor, Park Distance Control rear | - |
| Wyświetlacz Maxi-DOT (kolorowy) | |
| Kierownica skórzana 3 ramienna z małym pakietem skórzanym | |
| Światła przeciwmgielne | |
| Cztery dodatkowe głośniki z tyłu | |
| Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST | |
| 4. Full size spare wheel | - |
| 5. Metallic paint | - |
| 6. On board monitor | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
Stan dbałości o pojazd -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 18-08-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 200
2	Front left fender	150 - 300
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	150 - 200
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 200
9	Rear left fender	150 - 200
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 500
12	Right rear door	150 - 300
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 300
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: parking

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/58

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Głośna praca drzwi przednich prawych, do weryfikacji serwisowej. Wymagana wymiana oleju od 2800km. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej. Nieprzyjemny zapach w samochodzie.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa

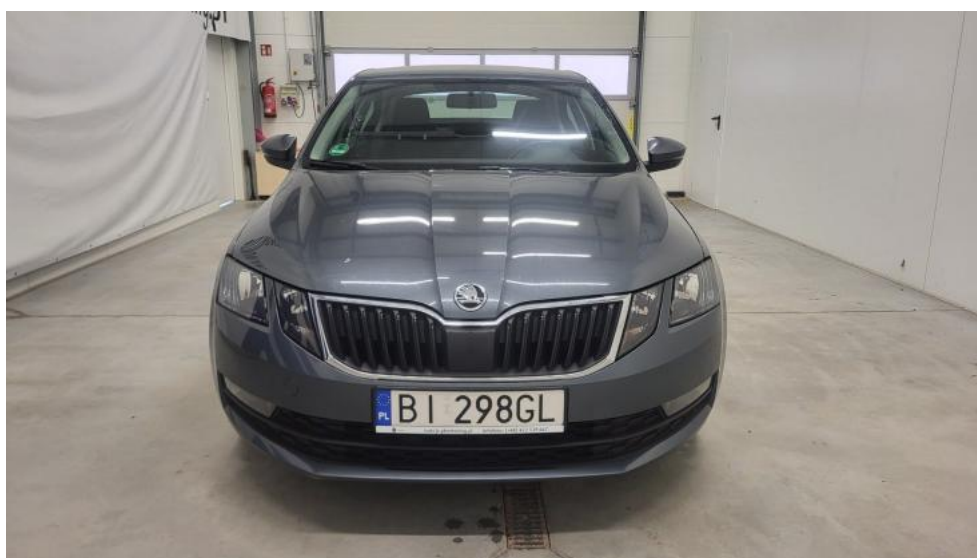


Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

A close-up photograph of the rear side of a grey car. The image shows the rear wheel with a black tire and a silver hubcap. Above the wheel is the rear door with a silver handle and a fuel filler door. The car is parked on a light-colored concrete floor. In the background, a white wall with a black number '7' is visible.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika

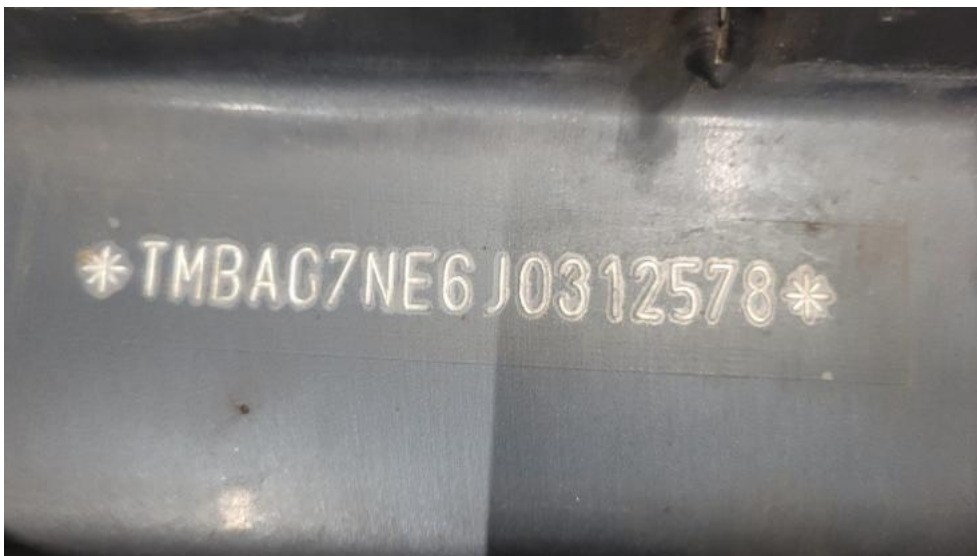


Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

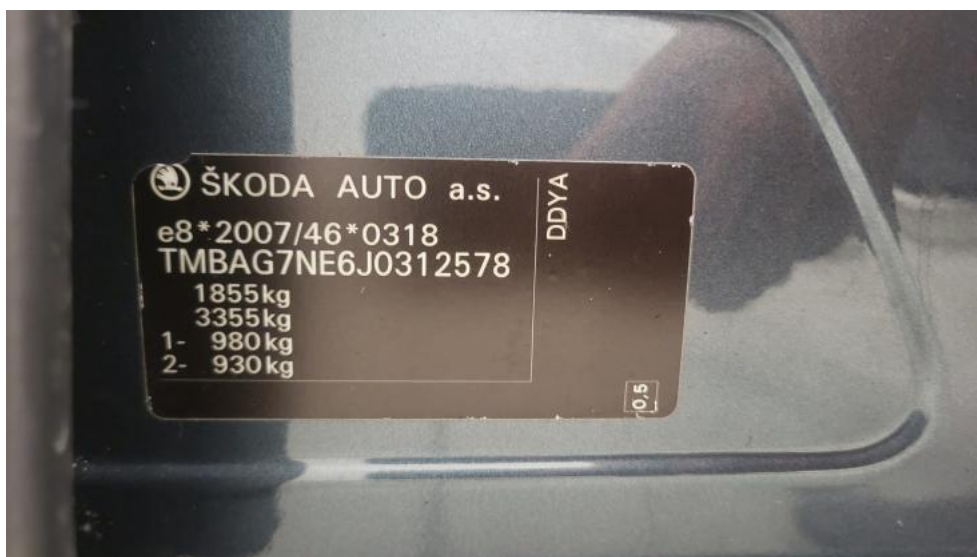


Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dowód rej. Str. 1

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 36.**

Dow. Rej. Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 40.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 42.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Słupek przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Photo 52.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

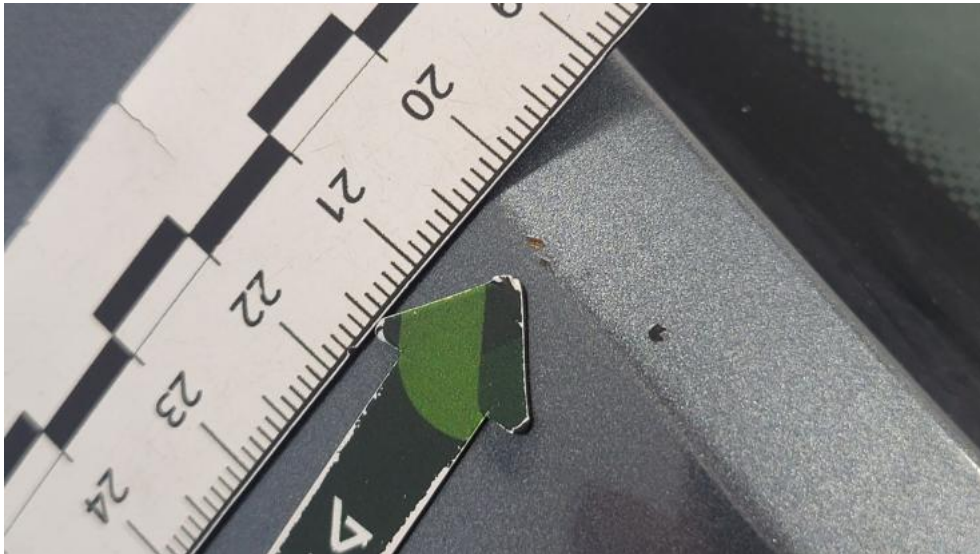


Photo 53.

Słupek przedni P - Inne 1



Photo 54.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

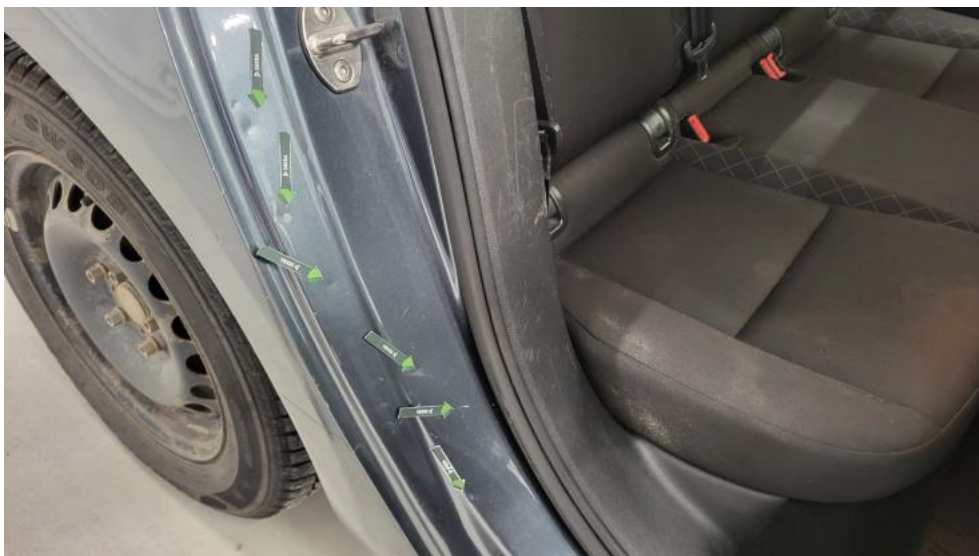


Photo 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

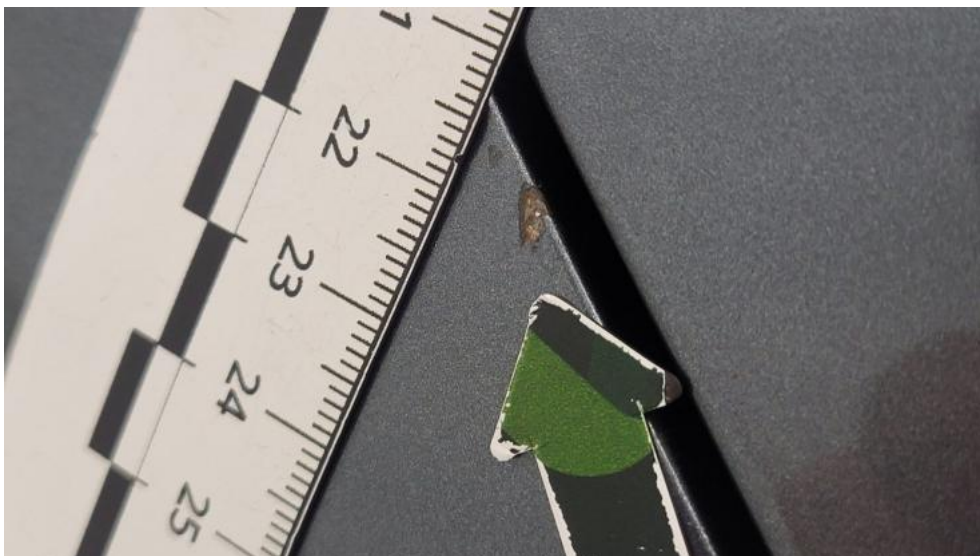


Photo 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Lampa przeciwmgielna tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 60.

Lampa zespolona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogłądowe 1



Photo 62.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Photo 64.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 68.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

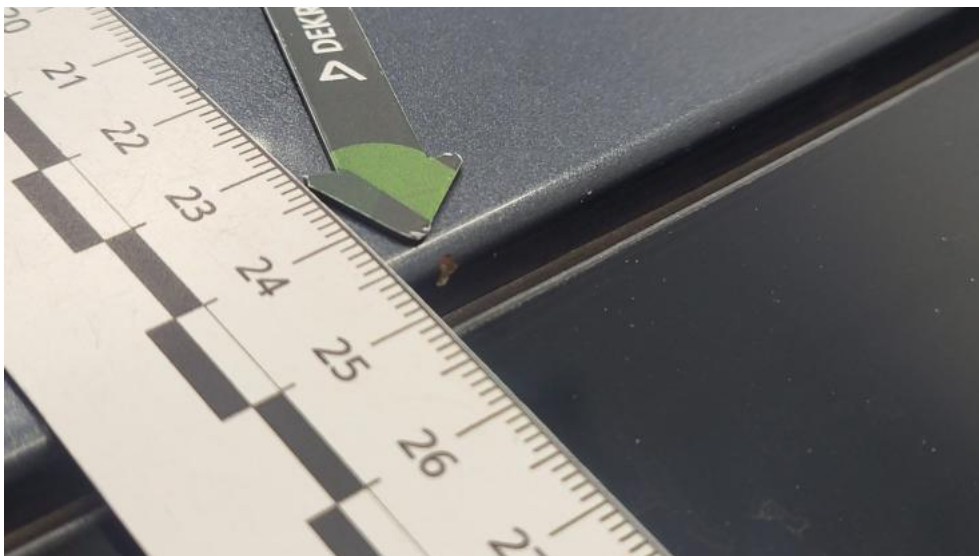


Photo 70.

Dach - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 72.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Photo 74.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 76.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 80.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 82.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Stupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Stupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

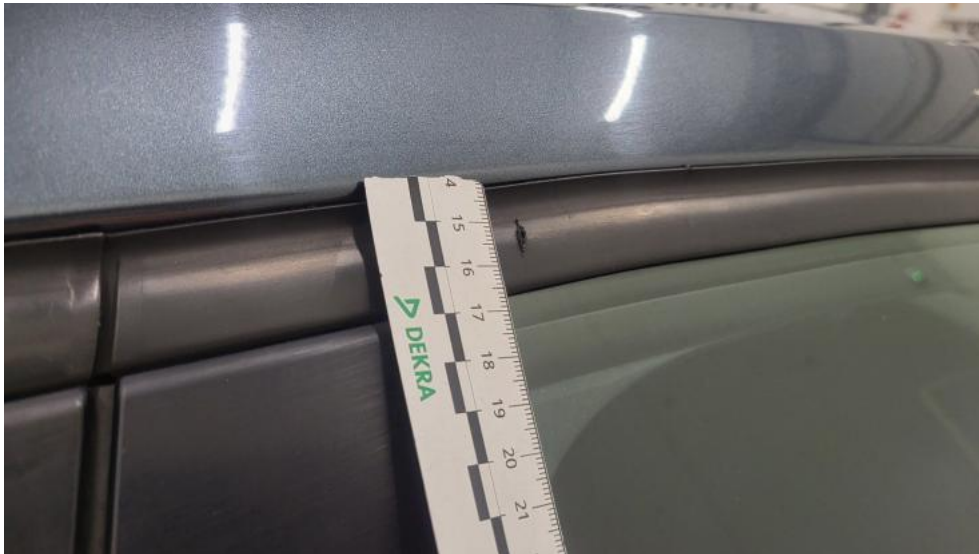


Photo 85.

Uszczelka szyby drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1



Photo 86.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Koło kierownicy - Inne 1



Photo 88.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 90.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 92.
Kanapa tyl. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Photo 94.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 95.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Photo 96.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

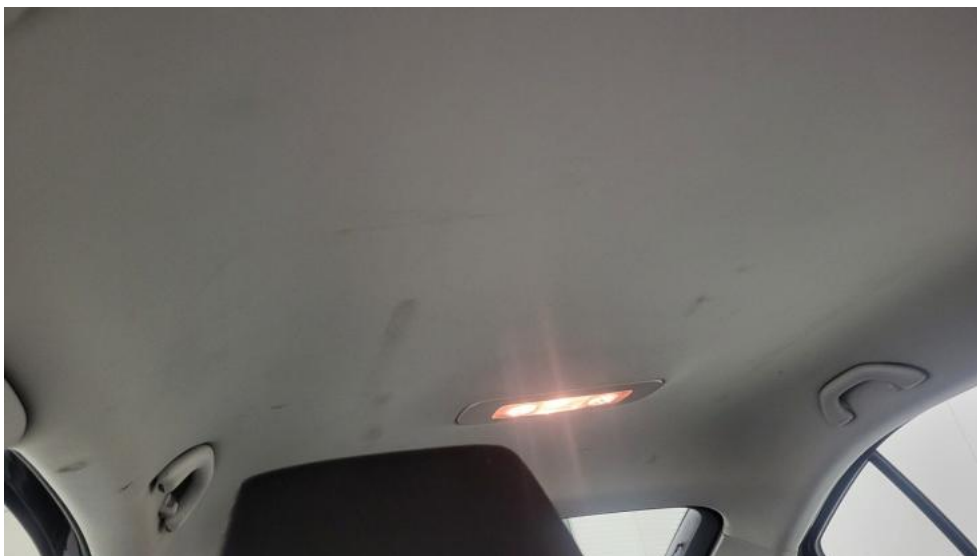


Photo 97.
Podsufitka - Inne 2



Photo 98.
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 99.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1

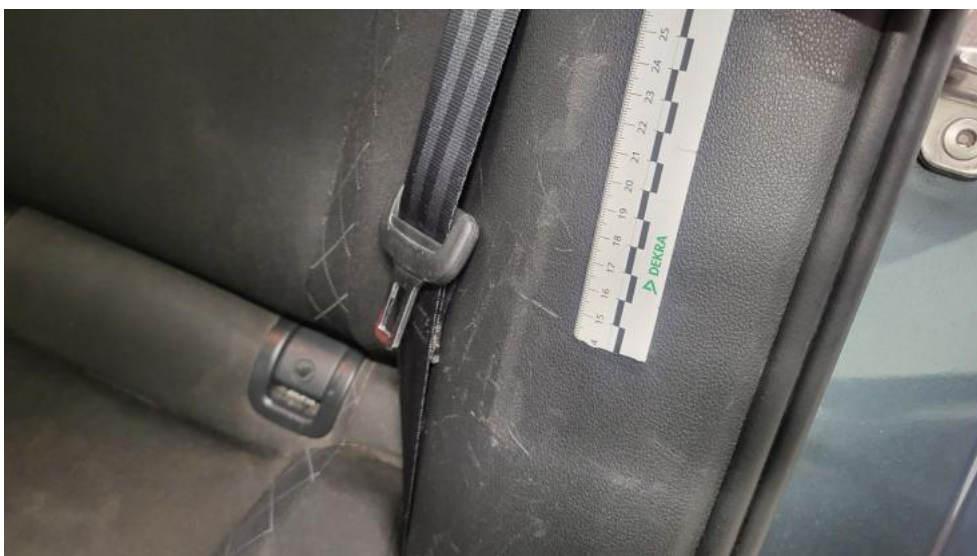


Photo 100.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 101.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1



Photo 102.

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 103.

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1



Photo 104.

Wykładzina podłogi - Inne 1