

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/04971/26/01/21
commission/ damage No. : PS22/02930
Date of commission: 21-01-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0109031
Manufacturer	AUDI
Model	A6 Avant [4G] 14-18
Type / version	A6 3.0 TDI Quattro S tronic
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1830
Gross vehicle weight [kg]	2460
Wheelbase 1/2	2912
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	2967
Engine Power [hp/kW]	218/160
Gearbox	automatic
Registration /record No.	SK535WN
VIN / serial number	WAUZZZ4G9HN107441
Date of first registration	04-04-2017
Date of next. tech. test	09-04-2026
Year of manufacture	2017 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	177 975 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	245/45 18 100V	5,0 mm
	left	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	245/45 18 100V	5,0 mm
back	right	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	245/45 18 100V	5,0 mm
	left	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	245/45 18 100V	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Alarm | 27. Light alloy wheels from 17" |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 28. Metal finish |
| 3. Armrest (s) front | 29. On board computer, On board monitor |
| 4. Armrest (s) rear | 30. On board monitor |
| 5. Automated High-beam assist | 31. Other |
| 6. Automatic climate control | 32. Other |
| 7. Automatic dimlight activation | 33. Other |
| 8. Child seat fixation | 34. Other |
| 9. Colored glass | 35. Other |
| 10. Cruise control | 36. Power windows front, Power windows rear |
| 11. Diminished spare wheel | 37. Pre-Crash System |
| 12. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 38. Radio |
| 13. Door mirrors heated | 39. Rain sensor |
| 14. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 40. Rear bench foldable in two separate parts |
| 15. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable | 41. Remote controlled central locking |
| 16. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 42. Roof railing |
| 17. Electric tailgate | 43. Selectable driveline characteristics |
| 18. Exterior design: other | 44. Servotronic |
| 19. Exterior design: other | 45. Sport suspension |
| 20. Exterior design: other | 46. Start/Stop system |
| 21. Extra power outlet | 47. Steering wheel manually adjustable |
| 22. Floor mat | 48. Textile upholstery |
| 23. Full Cabin Spoiler | 49. Tyre pressure control (RDC) |
| 24. Headlamp wash, LED Daytime running lights, Xenon-light | 50. Uni-Lackierung |
| 25. LED rear lights | 51. Wheel bolt locks |
| 26. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Alcantara upholstery, Leather upholstery | - |
| 2. Automatic headlight elevation control, Cornering Headlights, Exterior lighting: other, LED front dim light | - |
| 3. Bord communication: other, Hands-free system, Heated seat driver, Heated seat passenger, Internet access, Leather upholstery, Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric, Navigation system, Soundsystem | - |
| Fotele przednie ogrzewane | |
| Tapicerka skórzana Milano | |
| System nagłośnienia Audi Sound System | |
| Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa | |
| Lampy w technologii LED (diodowe) z asystentem świateł drogowych, skrętne | |
| System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus na dysku twardym z MMI touch | |
| Audi Connect + Audi Phone Box | |
| 4. Bumpers: other, Exterior design: other, Light Alloy wheels 18'' | - |
| Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) V-design z ogumieniem 245/45 | |
| Pakiet stylistyczny S line Exterieur | |
| 5. Door mirrors electrically foldable | - |
| 6. Electric tailgate | - |
| 7. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel heated | - |
| 8. Metallic paint | - |
| 9. On board computer | - |
| 10. Other | - |
| 11. Park Distance Control front, Park Distance Control rear | - |
| 12. Sport seats front | - |

Fotele przednie sportowe
Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
Braki uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 01-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 30-01-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 1000
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	150 - 300
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	150 - 200
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 2000
12	Right rear door	150 - 300
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 200
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Aktywna kontrolka silnika. Rysy na samochodzie. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Wymagana wymiana oleju od 6100km i przegląd od 300km. Widoczne wady lakiernicze. Pokrywa bagażnika otwiera się elektrycznie w niepełnym zakresie. Odpryski na szybie czołowej. Brak dekielka felgi prawej przedniej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa

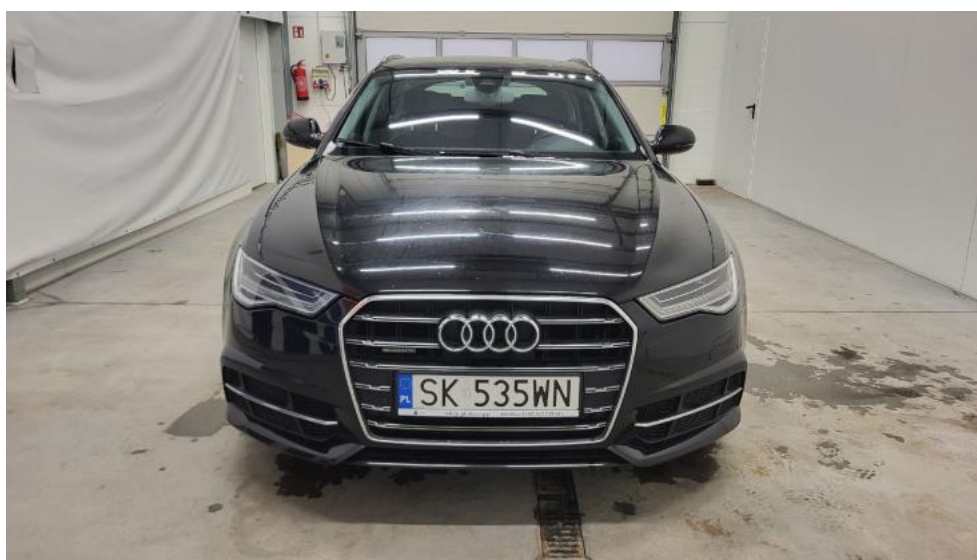


Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.
Przekątna przednia prawa



Photo 4.
Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tył



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

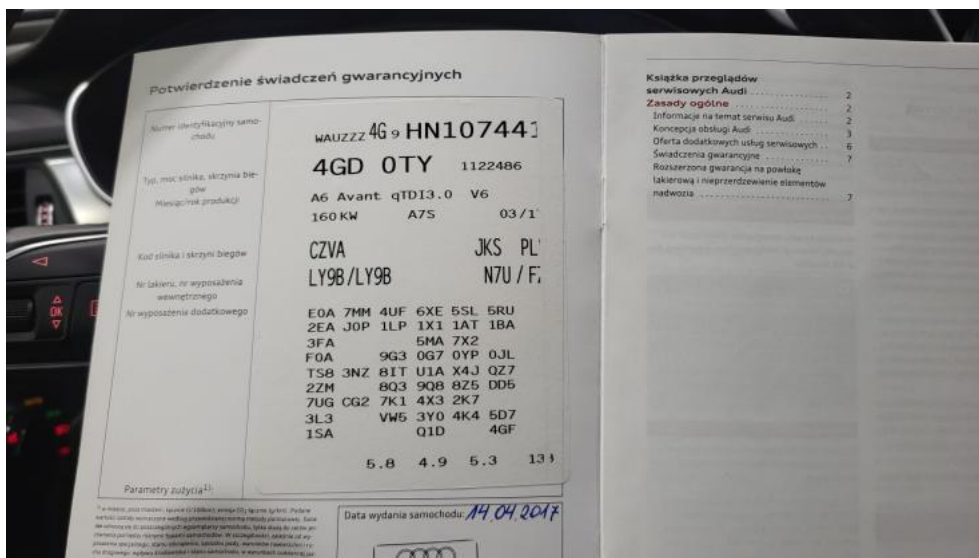


Photo 34.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zdjęcie do protokołu

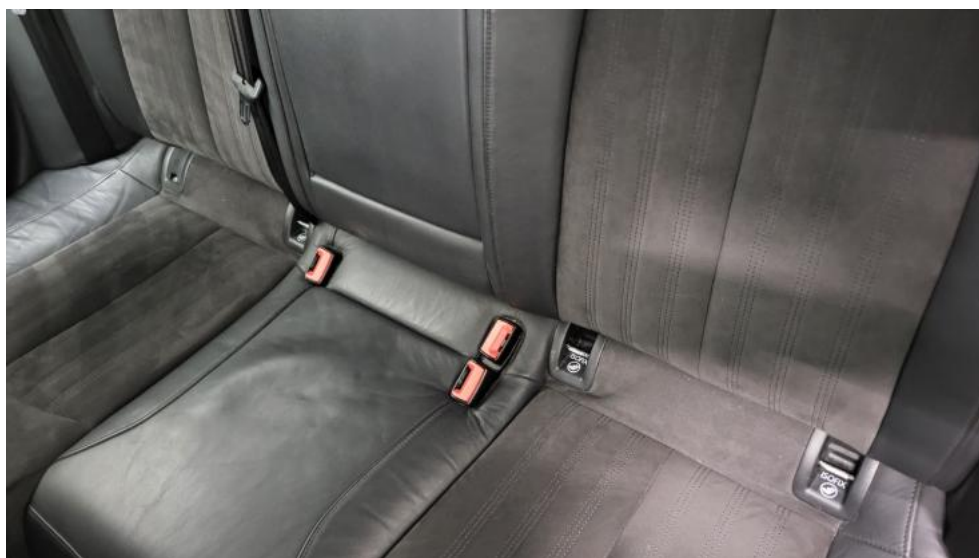


Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu

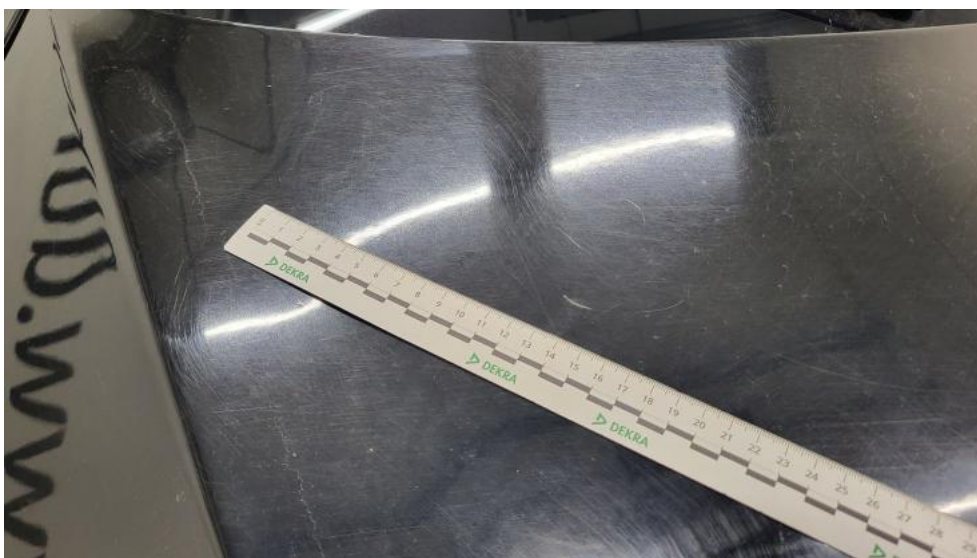


Photo 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

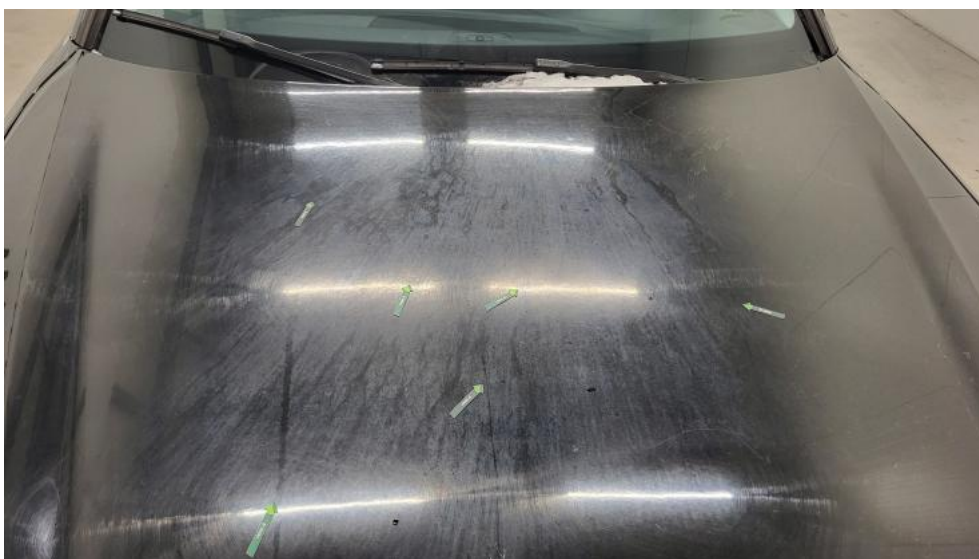


Photo 41.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.
Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Photo 44.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 48.
Zderzak - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.
Felga aluminiowa przednia P - Inne 1



Photo 52.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Photo 56.
Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.
Zderzak tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Photo 64.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Photo 72.
Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 74.
Zamek drzwi przednich L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Konsola tunelu śr. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.
Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Photo 82.
Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Photo 84.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Photo 86.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Rysa/odprysk 1