

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/04344/26/01/19
Nr zlecenia/szkody: 24/051975
Data zlecenia: 19-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0138284
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Passat [B8] 19-22
Typ/wersja	Passat 2.0 TDI Elegance DSG
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1541
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2110
Rozstaw osi 1/2	2786
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	DLU8157E
VIN	WVWZZZ3CZLE063203
Data 1. rejestracji	24-01-2020
Data nast. bad. techn.	16-01-2026
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	127 723 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	215/55 17 98V	3,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	215/55 17 98V	2,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	215/55 17 98V	4,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	215/55 17 98V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash
2. Czujnik ciśnienia w oponach
3. Czujnik deszczu
4. Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył
5. Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home
6. Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
7. ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy
8. Elementy dekoracyjne wnętrza - Piano Black
9. Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy
10. Felgi aluminiowe 17 Istanbul z ogumieniem samouszczelniającym się 215/55 + śruby antykradzieżowe
11. Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
12. Fotele przednie - podgrzewane
13. Fotele przednie komfortowe
14. Fotele przednie z regulacją wysokości
15. Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej
16. Gniazdo 12V w bagażniku
17. Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
18. Immobilizer
19. Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzane z łopatkami zmiany biegów
20. Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych
21. Kieszenie w oparciach foteli przednich
22. Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa
23. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
24. Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT
25. Kurtyny powietrzne
26. Lakier uni
27. Lampki LED ostrzegawcze we wszystkich drzwiach
28. Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED
37. Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż.
38. Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED
39. Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się
40. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
41. MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
42. Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
43. Oświetlenie przestrzeni zewnętrznej podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
44. Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączaniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania
45. Poduszka kolanowa kierowcy
46. Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
47. Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość
48. Podświetlenie w listwach wykończeniowych w drzwiach i desce rozdzielczej
49. Przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu
50. Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C
51. Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia
52. Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją
53. System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu
54. System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku
55. System automatycznego hamowania po kolizji
56. System rozpoznawania przechodniów
57. System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
58. System wykrywania zmęczenia kierowcy
59. Szyba przednia odblaskowa
60. Szyby boczne podnoszone elektrycznie
61. Szyby termoizolujące
62. Tapicerka łączona Alcantara/Vienna
63. Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu
64. Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika

- | | |
|--|---|
| <p>29. Lampy tylne LED</p> <p>30. Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu</p> <p>31. Listwy dekoracyjne aluminiowe Dayton Brush na desce rozdzielczej i drzwiach</p> <p>32. Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane</p> <p>33. Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane</p> <p>34. Listwy progowe ze stali szlachetnej</p> <p>35. Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, chromowane</p> <p>36. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne</p> | <p>65. We connect i We connect Plus dla naw. (wzywanie pomocy,przeglądy,raport,mobile usługi online 1 rok)</p> <p>66. Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości</p> <p>67. Wybór profilu jazdy (tryby: Sport, Normal, Eco, Individual)</p> <p>68. Wyłącznik poduszki powietrznej</p> <p>69. Zamek centralny z pilotem</p> <p>70. Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia</p> <p>71. Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrętu</p> |
|--|---|

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, wzmocnienie sygnału LTE | - |
| 2. Pakiet Premium | - |
| Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu | |
| System Easy open / Easy close, bezdotykowe sterowanie bagażnikiem, bezkluczykowy dostęp do samochodu | |
| System nawigacji Discover Media (8,0 cali)FM/MP3/WMA/Mapy Europy/Sign Assist/WeConnect/WeConnectPlus | |
| 3. Panel do sterowania klimatyzacją i dodatkowe gniazda do ładowania | - |
| Gniazdo USB | |
| Gniazdo 230V w konsoli środkowej z tyłu | |
| Panel do sterowania klimatyzacją konsoli środkowej z tyłu | |
| 4. Roleta tylnej szyby - elektryczna + manualne rolety szyb bocznych | - |
| 5. System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme | - |
| 6. Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, podgrzewana | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 01-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 23-01-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

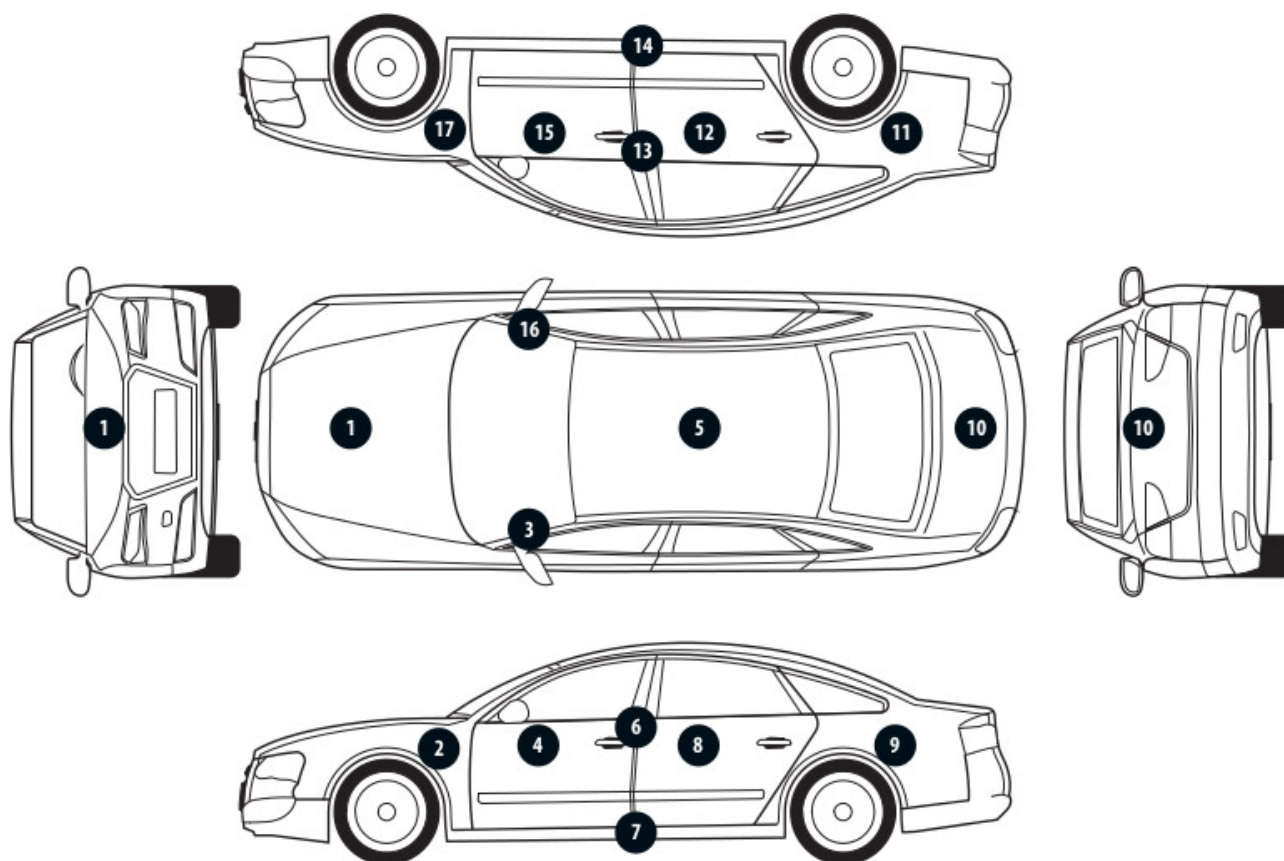

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	150 - 300
3	Słupka przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupka przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Brak aktualnych badań technicznych. Rysy na samochodzie. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa




Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu

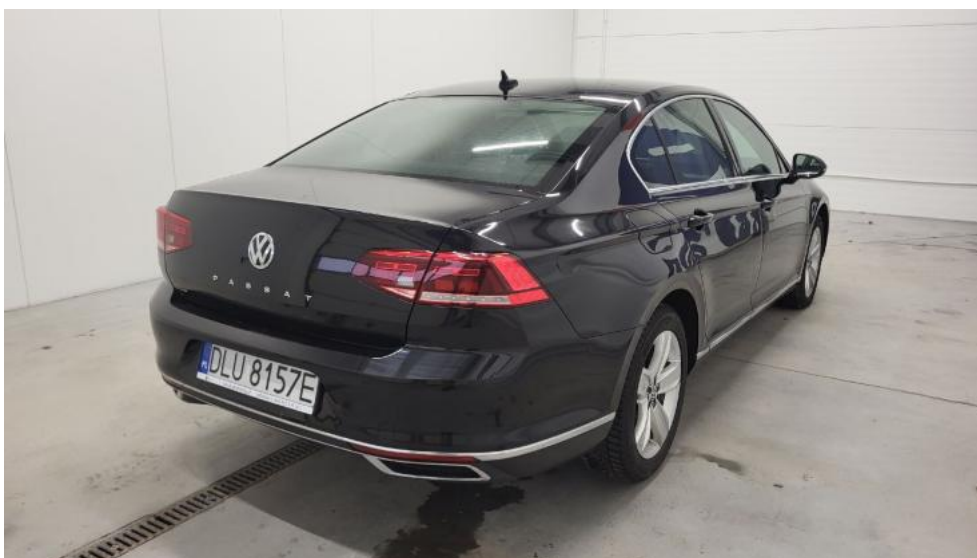

Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył




Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu

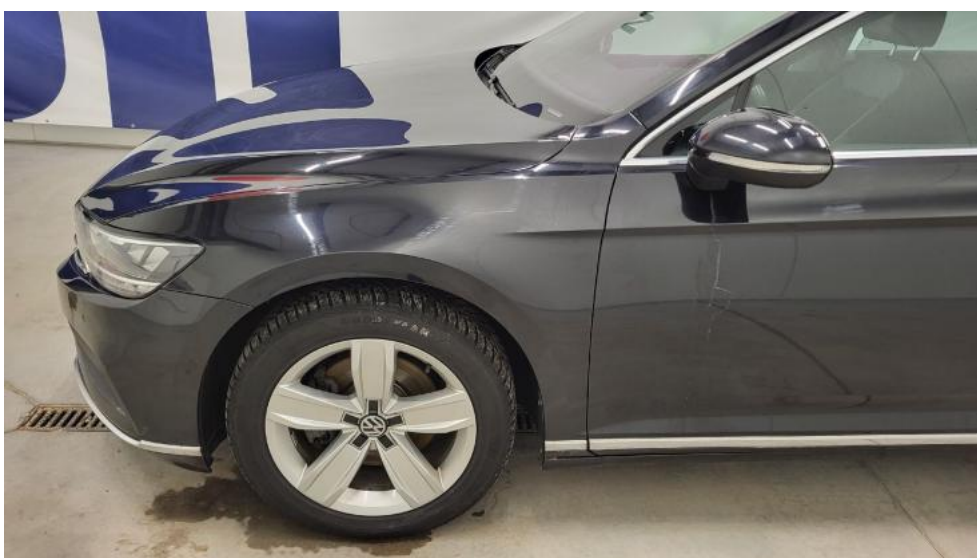

Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

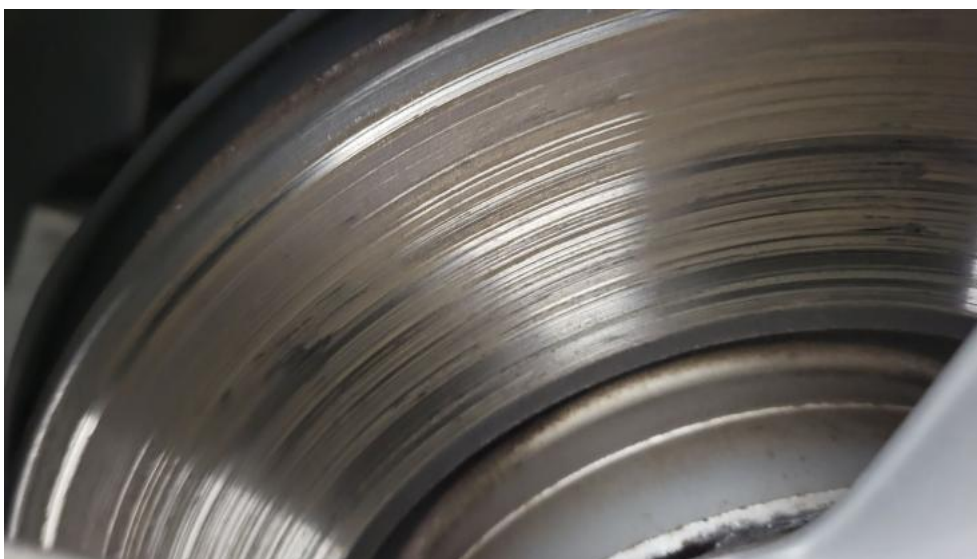

Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

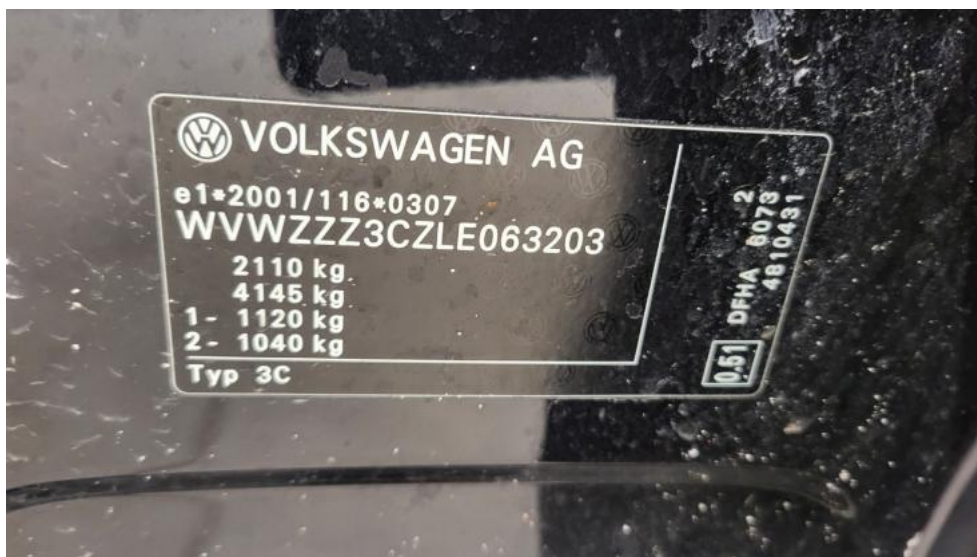

Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa

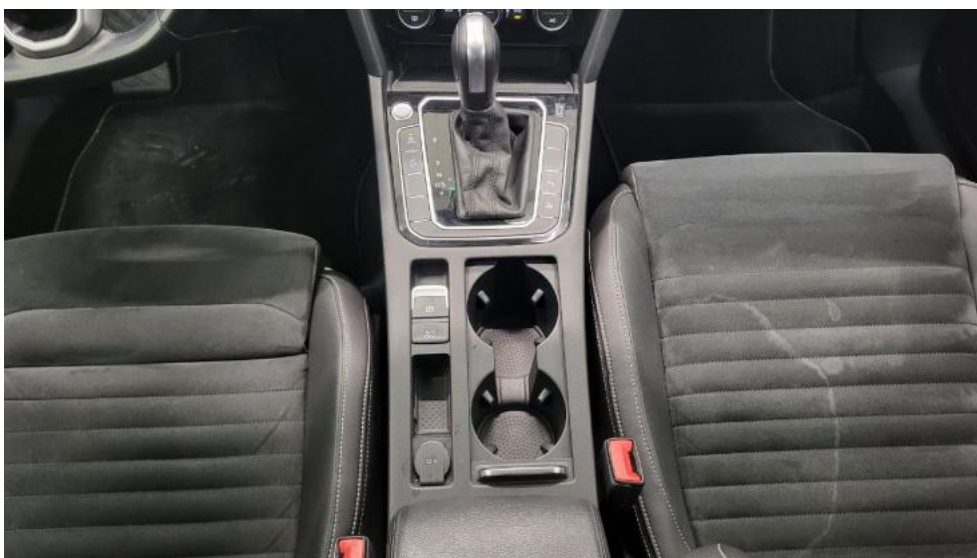

Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

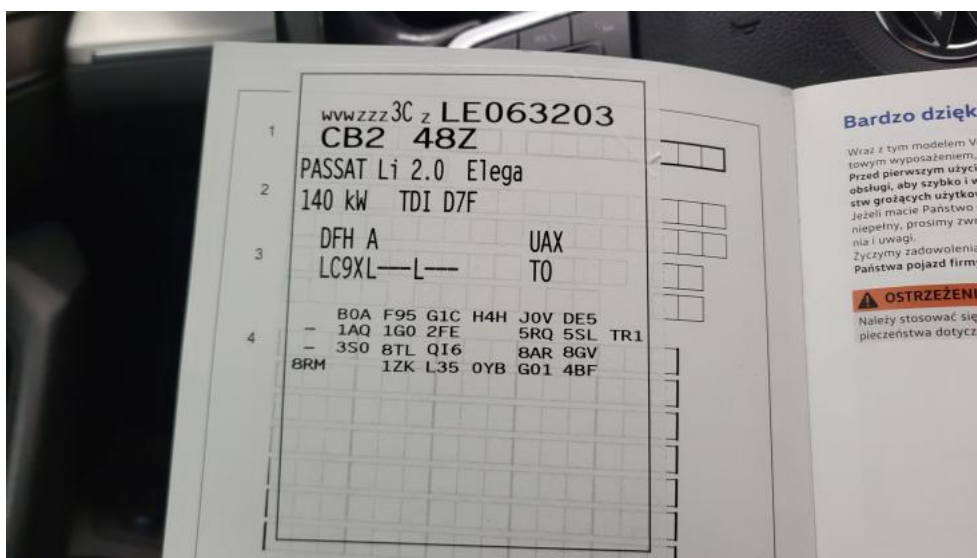


Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

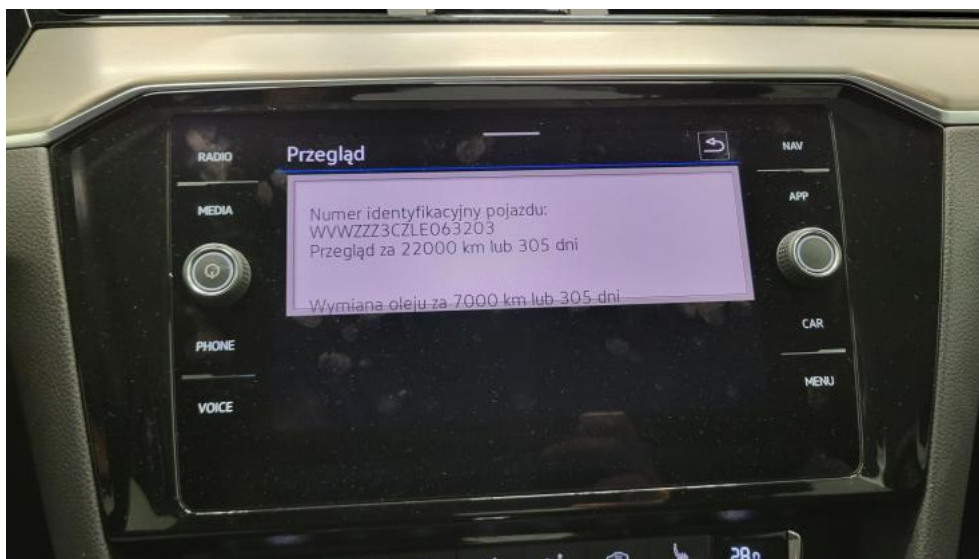

Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

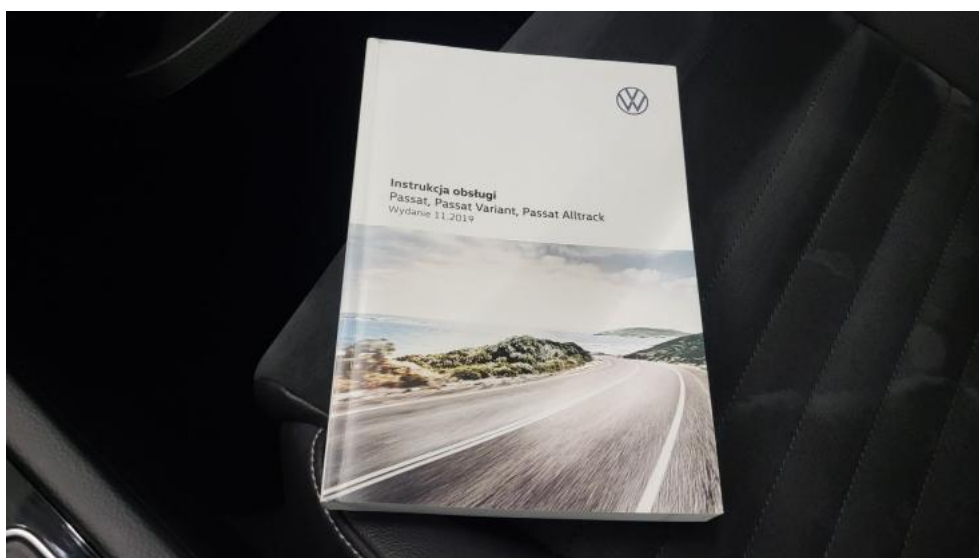

Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Zestaw naprawy koła



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

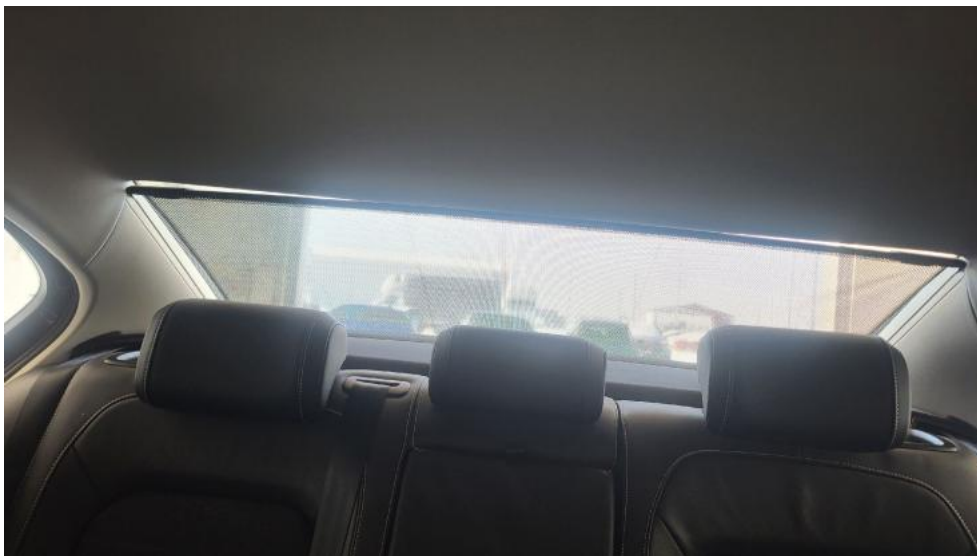

Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

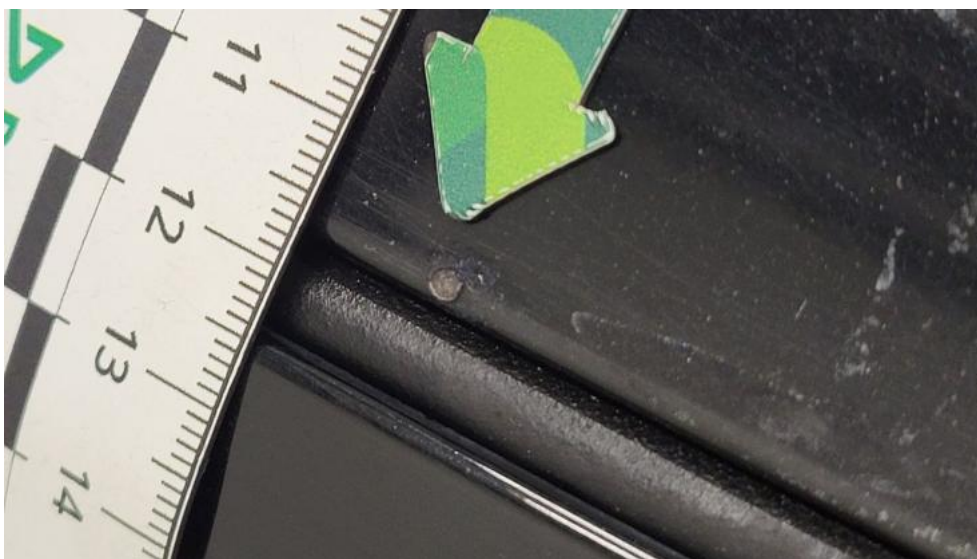

Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 44.

Pokrywa komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.


Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.


Światnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

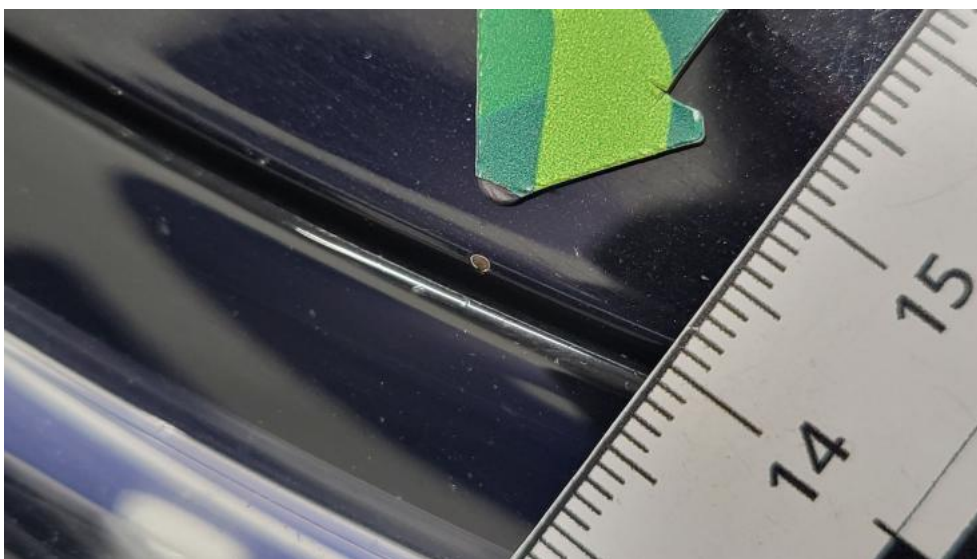

Fot. 49.

Błotnik przedni P - Inne 1

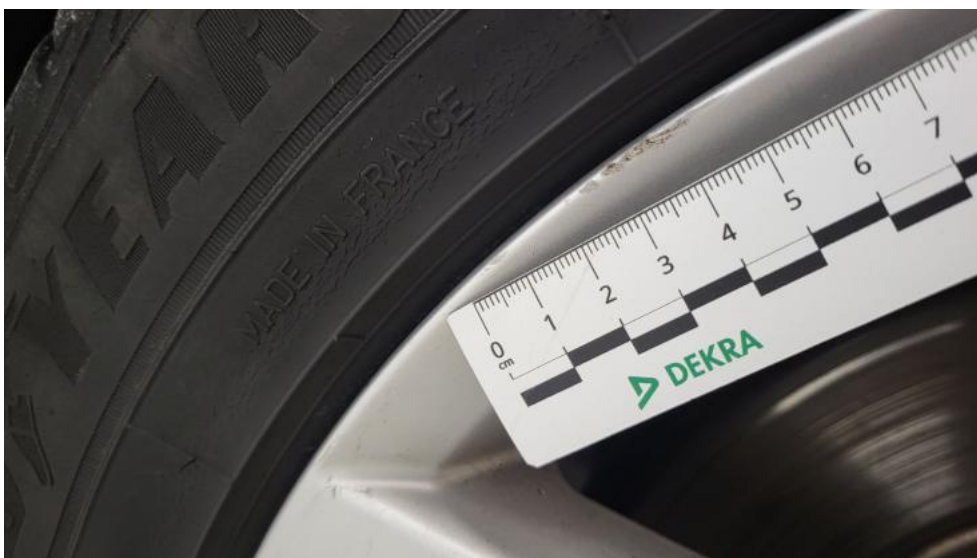

Fot. 50.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Ścianka boczna P / Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Ścianka boczna P / Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Listwa św zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60.

Listwa św zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1




Fot. 76.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Fotel prz. praw. - Inne 1

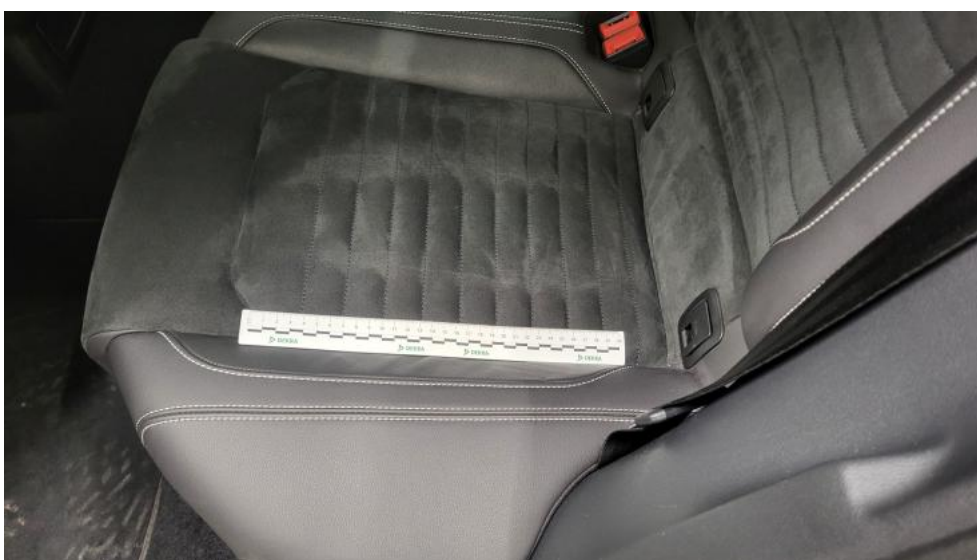

Fot. 78.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 2