

Nr zlecenia: 73/10/04/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/04/10

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF7YD3MAU12H83327
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	EL7ML71
Model pojazdu:	Jumper 35 2.0 BlueHDi MR`14 E6 3.5t	Nr Info-Ekspert:	008-03844
Wersja:	35+ L3	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	400924 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/05/27		
Data ważności badania technicznego	2026/04/01		
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa z opończą		
Rodzaj kabiny	krótka		
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg / 909 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 120kW (163KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy typu uni		

RÓŻNICE WZGLĘDEM POJAZDU BAZOWEGO

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbliżonych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

Pojazd bazowy	Pojazd wyceniany
Wypożyczenie kabiny:	Zabudowa sypialna kabiny tylna podwójna
Wymiary zabudowy	dług.: 4200 mm / szer.: 2200 mm
Wypożyczenie zabudowy:	Stelaż z opończą

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Fotel pasażera podwójny
- 2 Immobilizer
- 3 Kolumna kierownicy regulowana
- 4 Komputer pokładowy
- 5 +Osłony międzyosiołowe
- 6 Poduszka powietrzna kierowcy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 7 Przygotowanie do montażu radia
- 8 Przyłącze dla adaptatora
- 9 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 10 Wspomaganie układu kierowniczego
- 11 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 12 Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fartuchy p/błotne 4 szt.
Fartuchy p/błotne przednie
Fartuchy p/błotne tylne
- 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego + podłokie
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela pasażera
Podłokietnik fotela kierowcy
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Klimatyzacja automatyczna
- 2 +Ogrzewanie niezależne
- 3 +Radioodtwarzacz z wyświetlaczem dotykowym
- 4 +Skrzynki narzędziowe - 2 szt.
- 5 +Zawieszenie osi tylnej pneumatyczne
- 6 +Zbiornik na wodę

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*ROADMARCH 225/65 R16C 112/110R VAN A/S	5,0
Przednie prawe:	*ROADMARCH 225/65 R16C 112/110R VAN A/S	4,5
Tylne lewe:	*ROADMARCH 225/65 R16C 112/110R VAN A/S	7,0
Tylne prawe:	*ROADMARCH 225/65 R16C 112/110R VAN A/S	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA ZMIANĘ WYPOSAŻENIA KABINY KIEROWCY	(+)
KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Liczba miejsc siedzących - 2. Brak możliwości zmiany w programie IE.

Wymiary zabudowy:

- długość: 4200 mm
- szerokość: 2200 mm
- wysokość: 2200 mm

Zabudowa tylna kabiny LAMAR, data produkcji: 20.11.2018.

Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Próg	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140-180 µm	
2	Błotnik przedni	L	140-180 µm	
3	Drzwi	L	140-180 µm	
4	Błotnik przedni	P	140-180 µm	
5	Drzwi	P	140-180 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana, pęknięta		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Wgnieciony		
4	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony, ubytki materiału podłokietnika		
2	Zabudowa górna		Brak stelażu pod łóżko górne oraz materaca		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Stwierdzono zabrudzenie olejem silnika w części dolnej. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Burta tylna skrzyni ładunkowej		Wgnieciona		
2	Listwy boczne drewniane		Braki w kompletacji		
3	Opończa boczna	L	Przecięcia, ślady napraw		
4	Opończa boczna	P	Przecięcia, ślady napraw		
5	Opończa tylna		Przecięcia, ślady napraw		
6	Burta boczna skrzyni ładunkowej	L	Wgnieciona		
7	Burta boczna skrzyni ładunkowej	P	Wgnieciona		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | Hamulce zablokowane przy próbie ruszenia. Po ruszeniu słyszalne piski z układu hamulcowego, wyczuwalny opór przy próbie jazdy. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | Brak reakcji. Duży opór na dźwigni. |

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego. Akumulator całkowicie rozładowany.

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z

prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:

- usterka silnika

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Do oględzin okazano tymczasowy dowód rejestracyjny. |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14

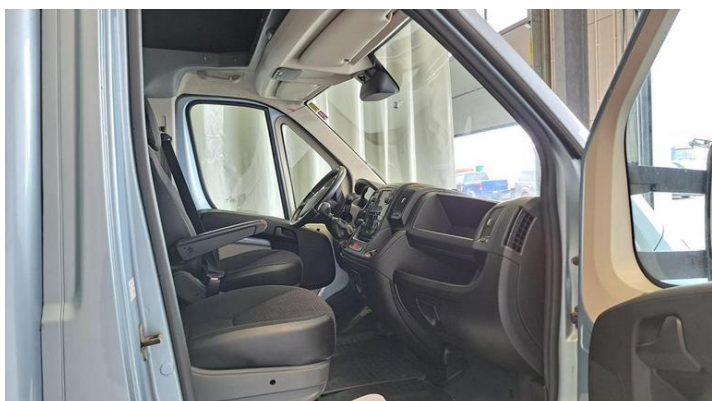

Fot. nr 15

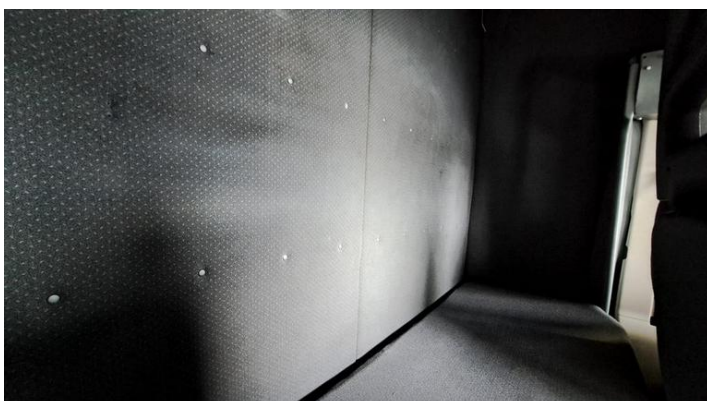

Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23

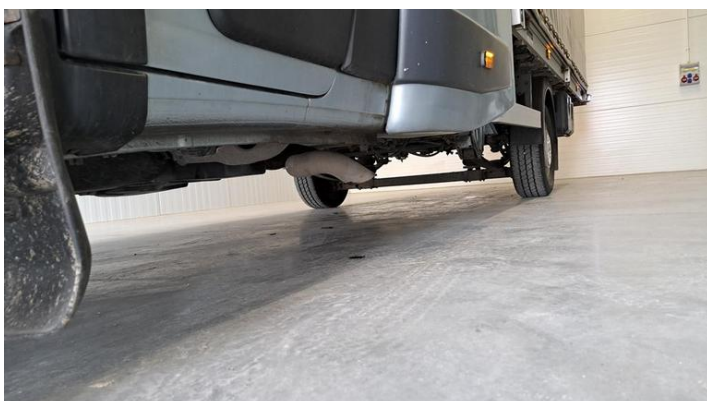


Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26

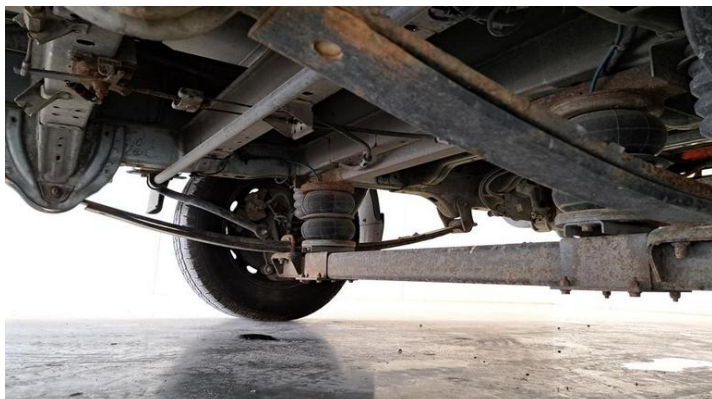

Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38

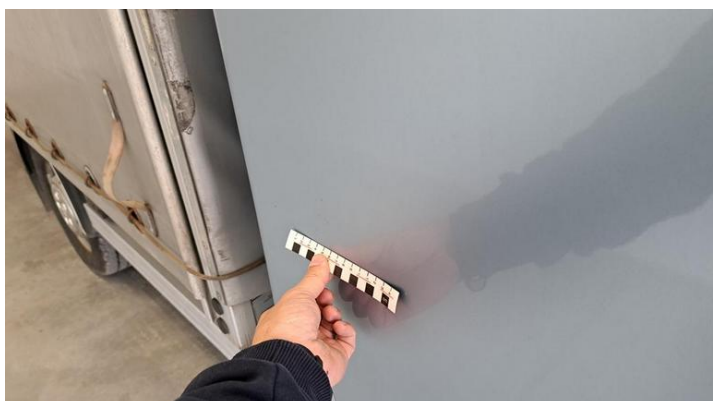

Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42

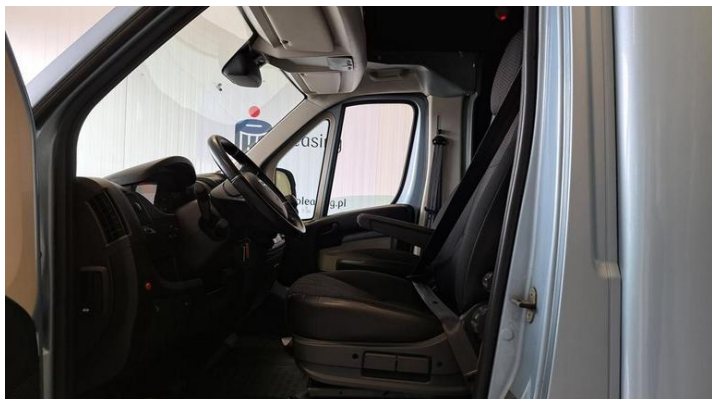

Fot. nr 43

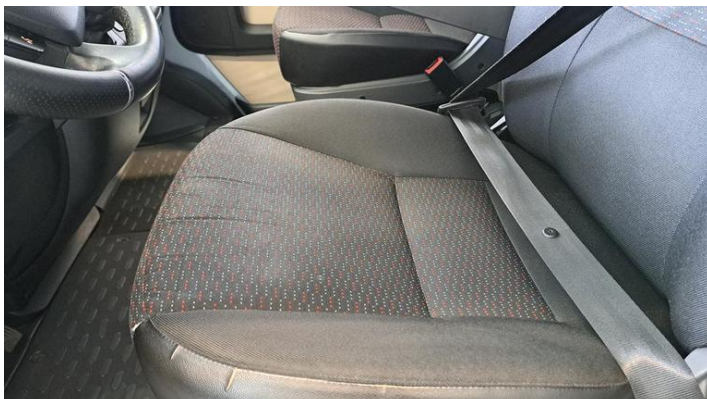

Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49

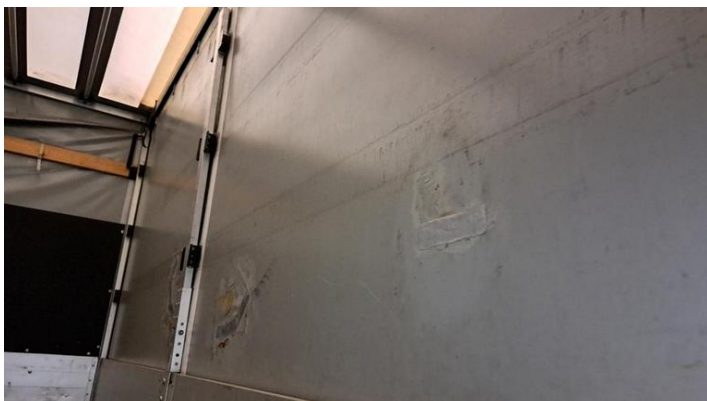

Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu