

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/25091/25/04/04
commission/ damage No. : 24/005422
Date of commission: 04-04-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	vans up to 3.5 t
EC code (Eurotax)	0156213
Manufacturer	FORD
Model	Transit Connect 1.5 EcoBlue Euro 6 1498ccm - 100KM
Type / version	2-2,4t 18 Transit Connect Kombi 230 L2 Trend N1
Body type	KOM
Curb weight [kg]	1654
Gross vehicle weight [kg]	2380
Wheelbase 1/2	3062
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1498
Engine Power [hp/kW]	100/74
Gearbox	manual 6- gear
Registration /record No.	TK867EK
VIN / serial number	WF07XXWPG7RA78777
Date of first registration	10-05-2024
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	30 696 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Profile / Consumption
1	left	Imperial, SNOWDRAGON HP	205/60 R16 96H	6.0 mm
1	right	Imperial, SNOWDRAGON HP	205/60 R16 96H	6.0 mm
2	left	Imperial, SNOWDRAGON HP	205/60 R16 96H	7.0 mm
2	right	Imperial, SNOWDRAGON HP	205/60 R16 96H	7.0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. 2 kluczyki - 1 z pilotem zdalnego sterowania zamykania, 1 zwykły kluczyk | 31. Radio cyfrowe (DAB) w standardzie 1DIN |
| 2. ABS | 32. Rear wing door with window |
| 3. Air conditioning | 33. Rear wing door without window |
| 4. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 34. Rear wiper |
| 5. Driver airbag | 35. Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej |
| 6. Driver seat height adjustable | 36. Remote controlled central locking |
| 7. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 37. Schowek - nad zestawem wskaźników |
| 8. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 38. Seats: other |
| 9. Gniazdo zasilania - 2 x 12V | 39. Skrzynia biegów - manualna, 6-biegowa |
| 10. Gniazdo zasilania - złącze USB umieszczone pomiędzy fotelami | 40. Sliding door left |
| 11. Gwarancja na pojazd - 2 lata | 41. Sliding door right |
| 12. Hamulce - tarczowe z przodu i z tyłu | 42. Storage facilities in general |
| 13. Hill holder | 43. System stabilizacji przyczepy (TSC) |
| 14. Kierownica - 4 ramienna | 44. Szyba przednia podgrzewana Quickclear |
| 15. Klamki drzwi oraz lusterka boczne w kolorze tworzywa | 45. Szyby - elektrycznie sterowane szyby drzwi tylnych |
| 16. Kolumna kierownicy - z regulacją odległości i kąta pochylenia | 46. Szyby - przednie, sterowane elektrycznie z opuszczaniem za jednym przyciśnięciem po stronie kierowcy |
| 17. Krata wlotu powietrza - w kolorze tworzywa | 47. Textile upholstery |
| 18. Listwy boczne szerokie - w kolorze tworzywa | 48. Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończenie poliuretanowe |
| 19. Luggage:other | 49. Uchwyty na napoje - podwójny |
| 20. Lumbar adjust driver | 50. Uni-Lackierung |
| 21. Modem FordPass Connect | 51. Vehicle immobilizer |
| 22. Nakładki tylnego zderzaka - w kolorze nadwozia | 52. Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z gumy |
| 23. On board computer | 53. Zawieszenie przednie |
| 24. Other | 54. Zawieszenie tylne - belka skrętna |
| 25. Other | 55. Zderzak przedni w kolorze nadwozia |
| 26. Oświetlenie w kabinie - lampka w podsufitce oraz 2 lampki do czytania | 56. Zderzak tylny - w kolorze tworzywa |
| 27. Passenger seat height adjustable, Passenger seat with adjustable inclination | 57. Zestaw do naprawy ogumienia |
| 28. Power assisted brakes | 58. Światła przeciwmgielne - przednie |
| 29. Power steering | 59. Światła przeciwmgielne - tylne |
| 30. Przegroda przesuwana z kraty | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Pakiet Lightning | - |
| Kierownica skórzana | |
| Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości | |
| Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | |
| Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów | |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net)

Corrections

Mileage

Equipment

Other

stwierdzone braki i uszkodzenia -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 04-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 12-04-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
inż. Józef Orłowski

Document issued electronically valid without signature.

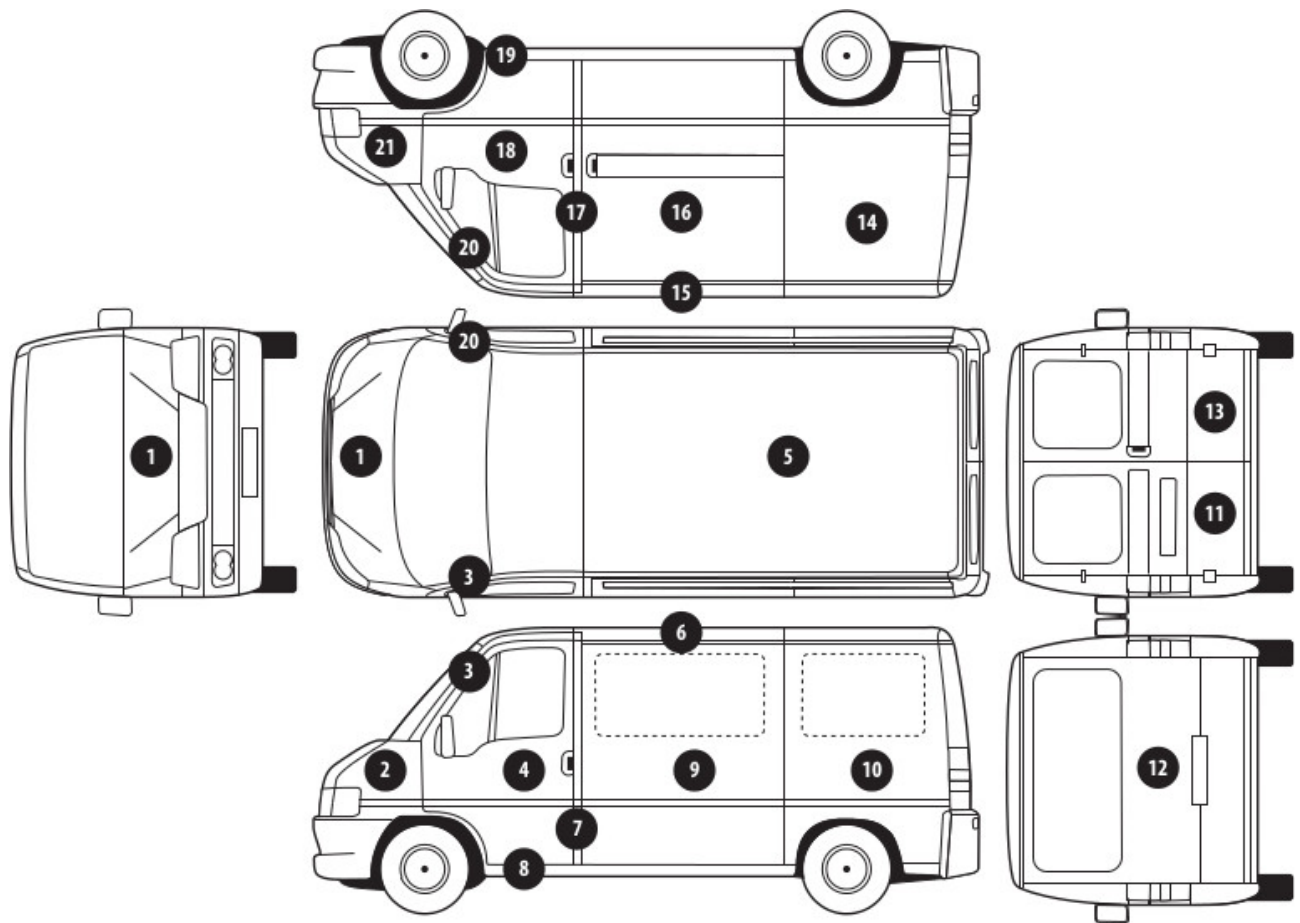Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Leftfront fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Leftfront door	to 150
5	Roof	to 150
7	Left middle pillar	to 150
8	Left side sill	to 150
9	Left side door	to 150
10	Left side wall	to 150
12	Cover / tailgate	to 150
14	Right sidewall	to 150
16	Right side door	to 150
17	Right middle pillar	to 150
18	Right front door	to 150
19	Right side sill	to 150
20	Right front pillar	to 150
21	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

PC

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

immobilizer

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Aktywna ikona spalin. Wyczuwalny nieprzyjemny zapach. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Konieczna wymiana oleju. Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.

Spód pojazdu przód



Photo 14.

Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Bagażnik



Photo 16.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Komora silnika



Photo 18.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.

Tabliczka znamionowa



Photo 20.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 22.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 24.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Konsola środkowa

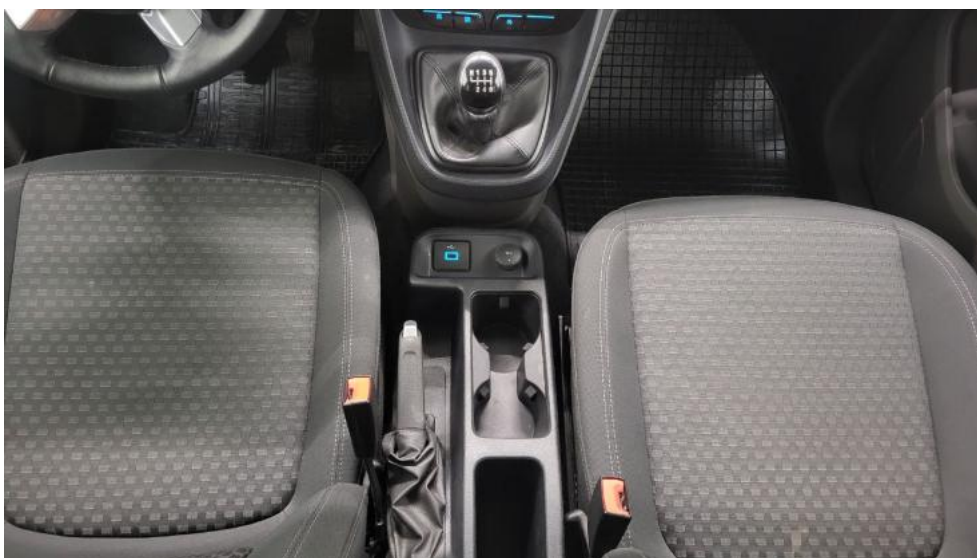


Photo 26.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica (na wprost)

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie, gdy został wydany w momencie przekazania nowego pojazdu, odpowiednio podpisany przez Dealera Sprzedawcę i właściciela pojazdu lub ich przedstawicieli. Okres obowiązywania gwarancji właściwy dla tego pojazdu jest podany w niniejszej Książce Serwisowej.

IMIE I NAZWISKO KLIENTA: S.A. W. Szymankiewicz

ADRES KLIENTA: 25-323 Kade 00-000 Warszawa 01 Kiele al. Solidarności 31

TYP POJAZDU: 21.25/G71 Kiera 20.0 W. Biedronka

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: KFDYXX4PG FRA 78777

DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI: 17.05.2024

Dealer Sprzedawca poświadczając, że powyższe dane są prawdziwe, że pojazd został rzetelnie przygotowany zgodnie ze standardami przeglądu przedsprzedażnego firmy Ford, i że zostało to zapisane w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych pojazdu.

Pieczęć Gwaranta - Autoryzowanego Dealera: B.CH. Bogdan Chwałowski
ul. Agnieszki Osieckiej 1
45-836 Opole
754-033-43-17

Podpis Autoryzowanego Dealera: [Podpis]
Data: 17.05.2024

Zasady i warunki gwarancji oraz wymagania dotyczące obsługi obowiązujące dla tego pojazdu zostały umieszczone przez Gwaranta - Dealera Sprzedawcę.


Historia obsługi pojazdu zapisana w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych. Przegląd w centralnej bazie danych jest bezpieczny, dokładny i nie może zostać zmieniony przed nadaniem nowego przeglądu. Elektroniczny Rejestr Okresowych jest dostępny dla Autoryzowanych Dealerów. Będą mieli bezpośredni dostęp do historii obsługi pojazdu. Właściciel pojazdu może w każdej chwili uzyskać dostęp do historii przeglądów pojazdu. Kompletny zakres wartości sprzedaży. Przy zakupie należy prosić o akt Elektronicznego Rejestru Okresowych. Można kieszonki tylnej okładki.

PLAN OBSŁUGI

Bardzo ważne jest, aby przed przegladem zgłosić wszystkie uszkodzenia. Przeglądy dokonywane są w wyznaczonych terminach. Ważne jest, aby...

Photo 28.

Książka serwisowa – dane

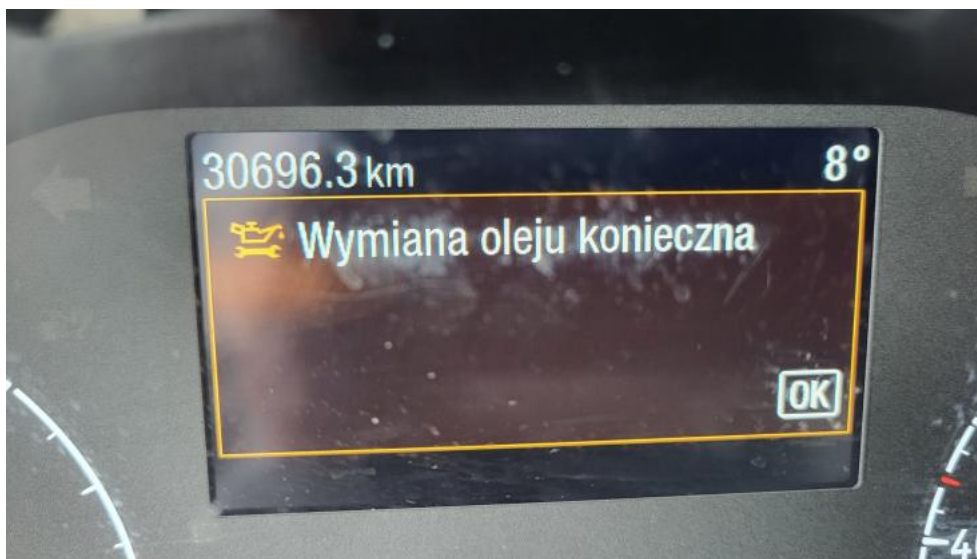PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 29.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 30.**

Dow. rej. tym. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze

**Photo 32.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Zdjęcie do protokołu



Photo 34.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Zdjęcie do protokołu



Photo 36.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

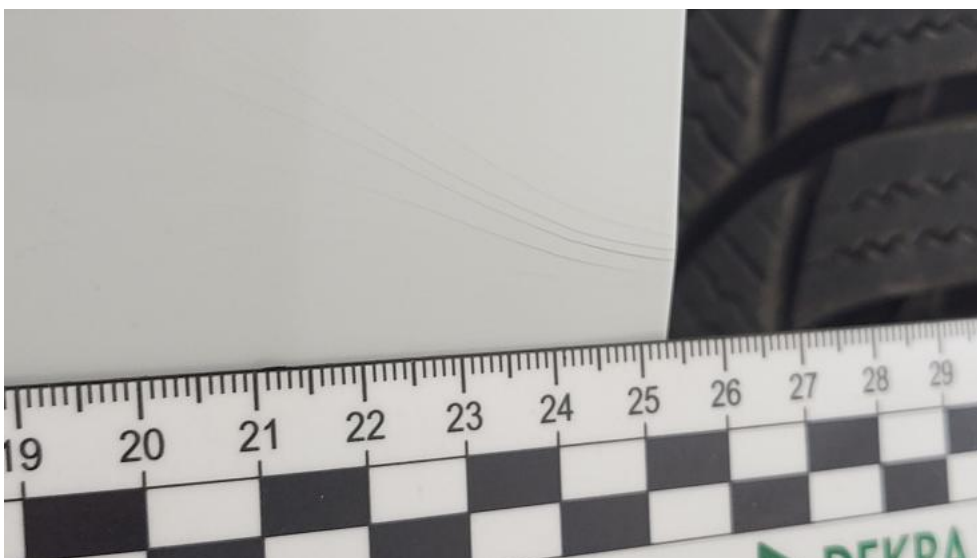


Photo 40.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Photo 46.

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 50.

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Słupiek przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

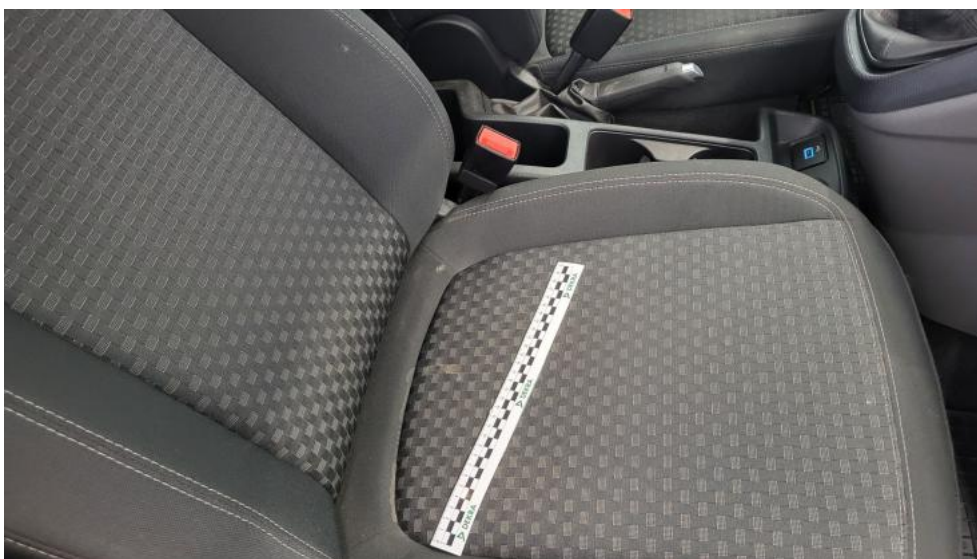


Photo 57.

Fotel prz. praw. - Inne 1

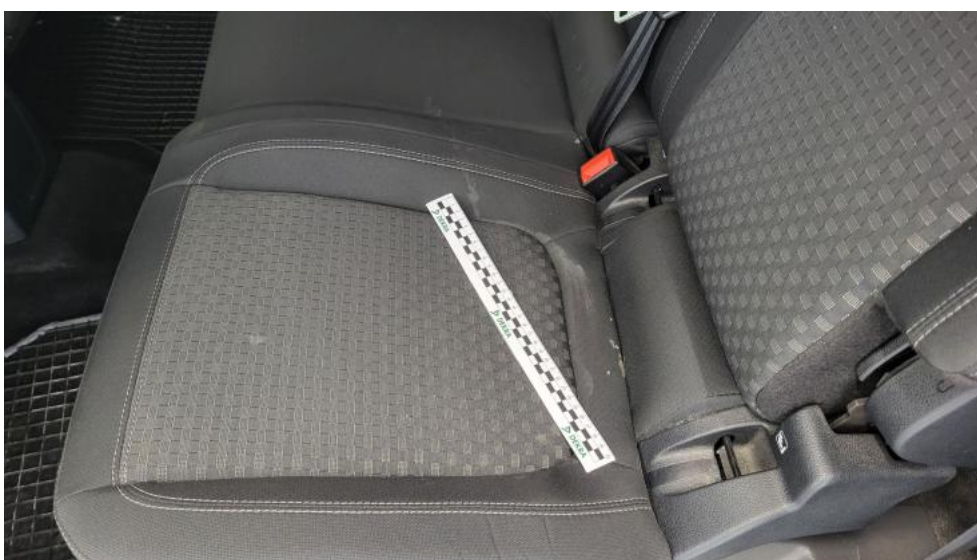


Photo 58.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1