

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/99348/26/10/23
Nr zlecenia/szkody: 22/026066
Data zlecenia: 23-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0126823
Producent	HYUNDAI
Model	i30 17-20
Typ/wersja	i30 1.4 Comfort
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1232
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1750
Rozstaw osi 1/2	2650
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1368
Moc silnika [KM/kW]	100/74
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	DJA31269
VIN	TMAH2514ALJ131786
Data 1. rejestracji	23-03-2020
Data nast. bad. techn.	17-08-2027
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	215 454 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	beżowy/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	205/55 16 91H	2,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	205/55 16 91H	1,5 mm
tylna	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	205/55 16 91H	3,5 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	205/55 16 91H	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Alarm | 34. Lampy przednie projekcyjne (mijania i drogowe) |
| 2. Blokada drzwi tylnych | 35. Lampy z funkcją doświetlania zakrętów, statyczne |
| 3. Bluetooth | 36. Listwy satynowe pod bocznymi szybami |
| 4. Czujnik ciśnienia w oponach | 37. Lusterka boczne składane elektrycznie |
| 5. Czujniki odległości przy parkowaniu - tył | 38. Lusterka boczne w kolorze nadwozia |
| 6. Daszki przeciwsłoneczne z podświetleniem | 39. Mocowanie fotelików dziecięcych |
| 7. Dwupoziomowa podłoga bagażnika | 40. Możliwość wyboru sportowego trybu pracy wspomagania kierownicy |
| 8. ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji | 41. Pakiet 5-lat usług assistance |
| 9. Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami | 42. Pakiet gwarancji 5-letni bez limitu kilometrów |
| 10. Elektryczne szyby z czujnikiem zabezpieczającym przed przycisnięciem | 43. Podgrzewane fotele przednie i kierownica |
| 11. Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55 | 44. Podsufitka w kolorze czarnym |
| 12. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości | 45. Poduszki powietrzne boczne z przodu |
| 13. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości | 46. Poduszki powietrzne kurtynowe |
| 14. Fotele przednie z regulacją podparcia lędźwiowego | 47. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera |
| 15. Gniazdo 12 V w bagażniku | 48. Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty |
| 16. Gniazdo AUX | 49. Radio z 8 calowym kolorowym ekranem dotykowym i kamerą cofania |
| 17. Gniazdo USB | 50. Schowek centralny na okulary nad głową |
| 18. Grill przedni z elementami chromowanymi | 51. Spojler dachowy |
| 19. HAC - system kontroli podjazdu | 52. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 20. Instalacja radiowa + 6 głośników | 53. System autonomicznego hamowania (Tryb Miejski) |
| 21. Integracja z telefonem Apple/Android | 54. System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA) |
| 22. Interfejs Bluetooth | 55. Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył |
| 23. Kierownica i drążek biegów skórzane | 56. Szyby tylne dodatkowo przyciemniane |
| 24. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | 57. Tapicerka materiałowa |
| 25. Kierownica ze sterowaniem radia | 58. Tempomat |
| 26. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 59. Wspomaganie kierownicy - elektryczne |
| 27. Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem | 60. Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera |
| 28. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 61. Zamek centralny |
| 29. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa z jonizatorem i systemem odszraniania | 62. Zestaw Zegarów z centralnym wyświetlaczem mono 3,5 |
| 30. Koło zapasowe - dojazdowe | 63. Światła automatyczne |
| 31. LKAS - system utrzymania toru jazdy | 64. Światła do jazdy dziennej LED |
| 32. Lakier uni | 65. Światła drogowe inteligentne |
| 33. Lampki do czytania z przodu | 66. Światła przeciwmgielne przednie |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metalik -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -
Wcześniejsze naprawy -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 28-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

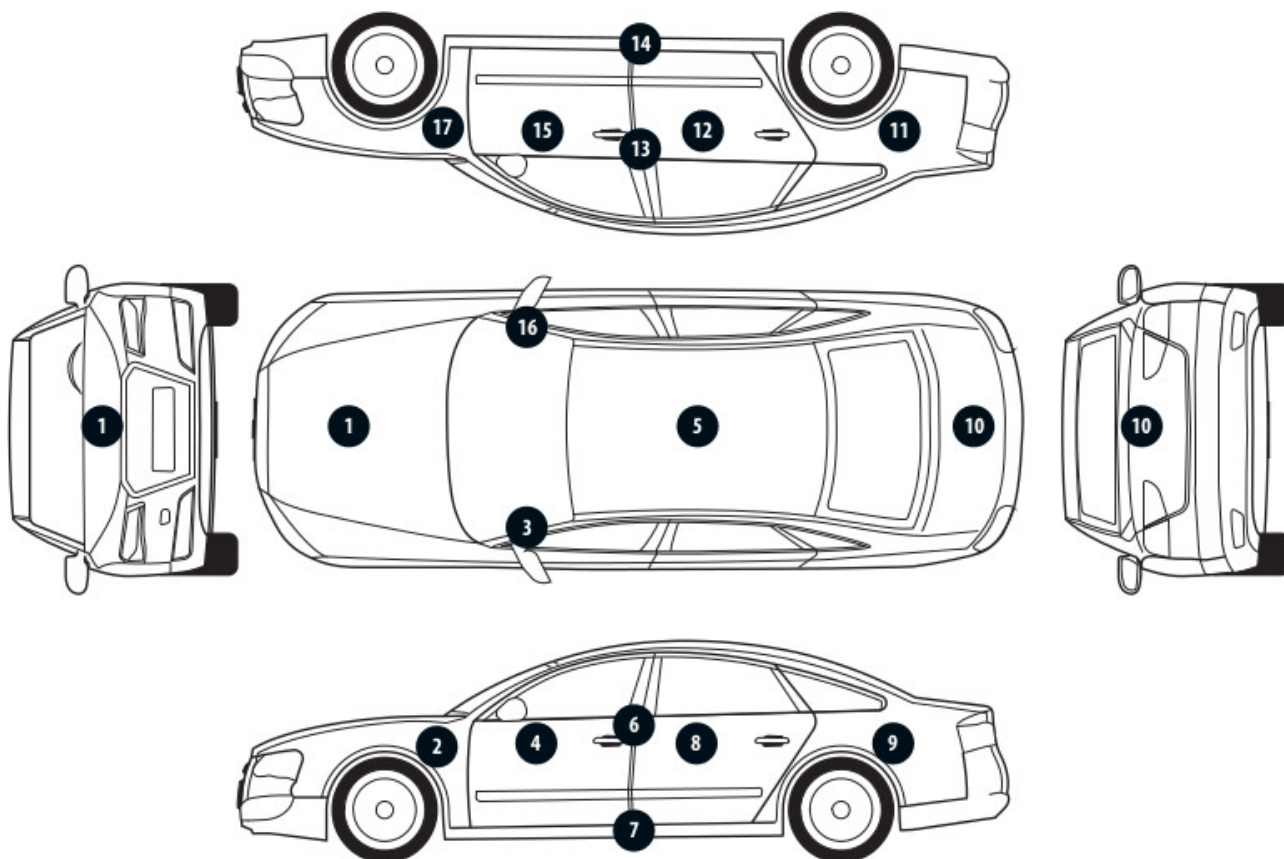

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	150 - 200
14	Próg prawy	150 - 300
15	Drzwi przednie prawe	150 - 300
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
parking

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Utrudnione wysuwanie grota w jednym z kluczyków. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Poziom oleju silnikowego poniżej minimum. Konieczny przegląd od 69553km. Głośna i nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Brak dekielków felg lewy/prawy przód. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

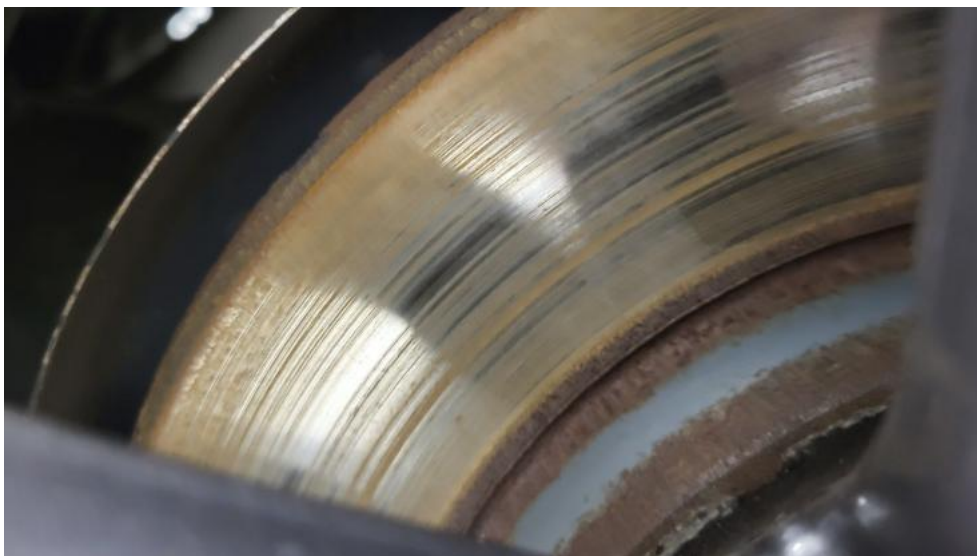

Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy




Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33.


Dowód rej. Str. 1

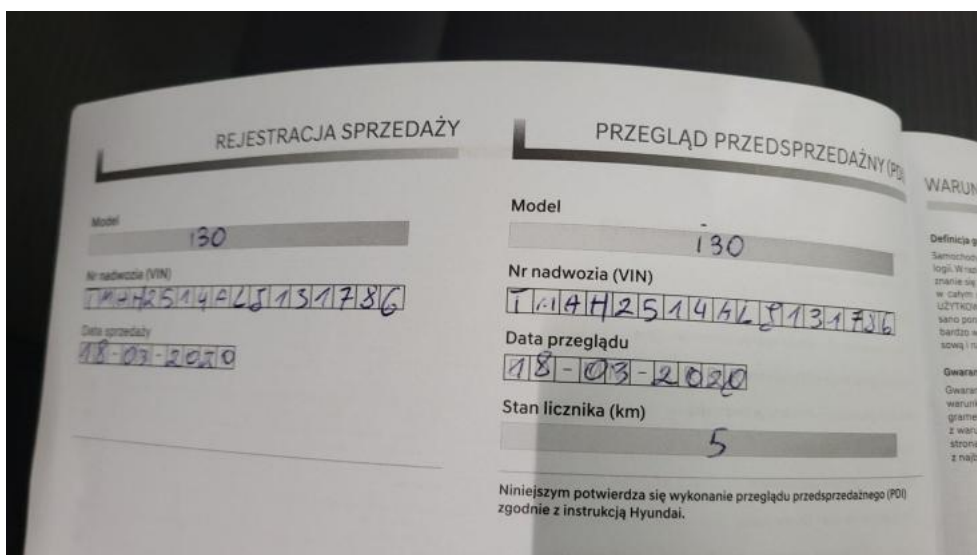

Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

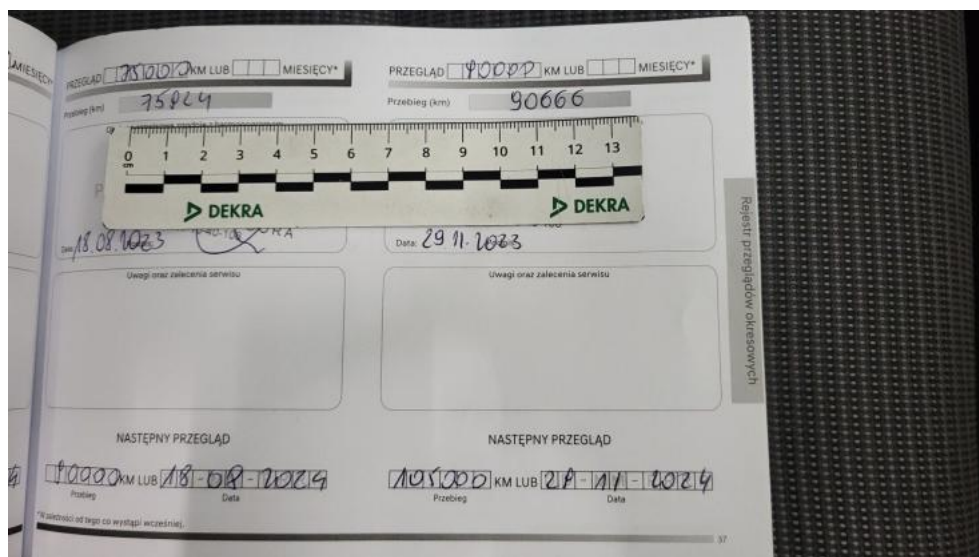


Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

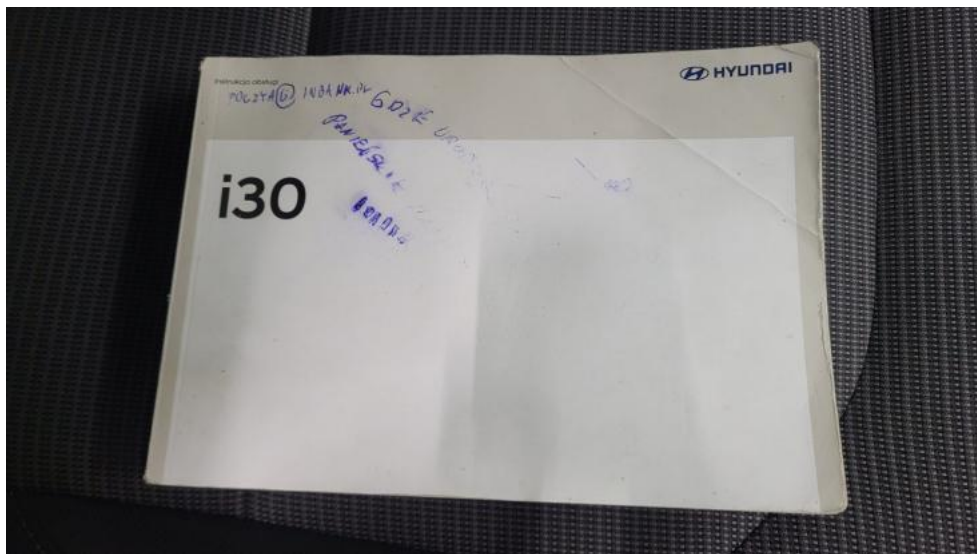

Fot. 37.
Instrukcje




Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu

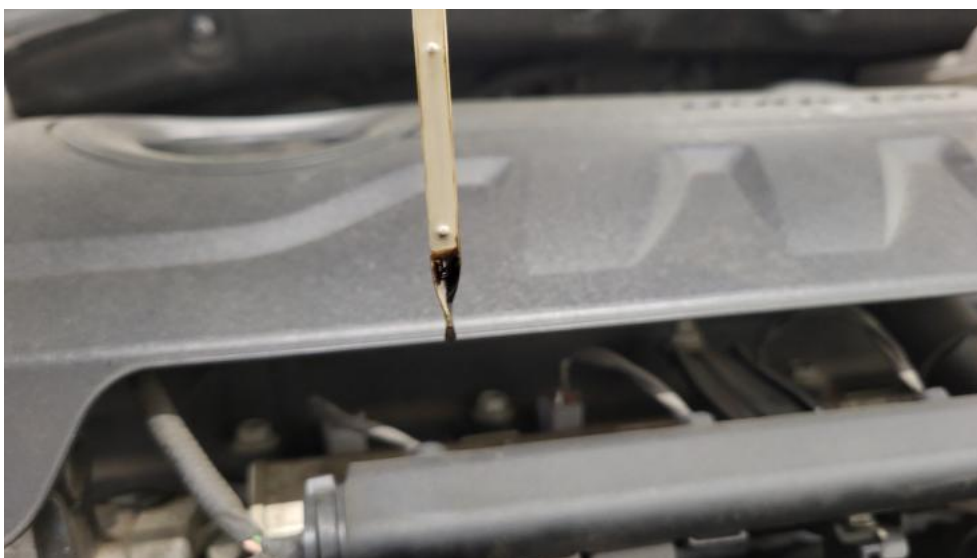


Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

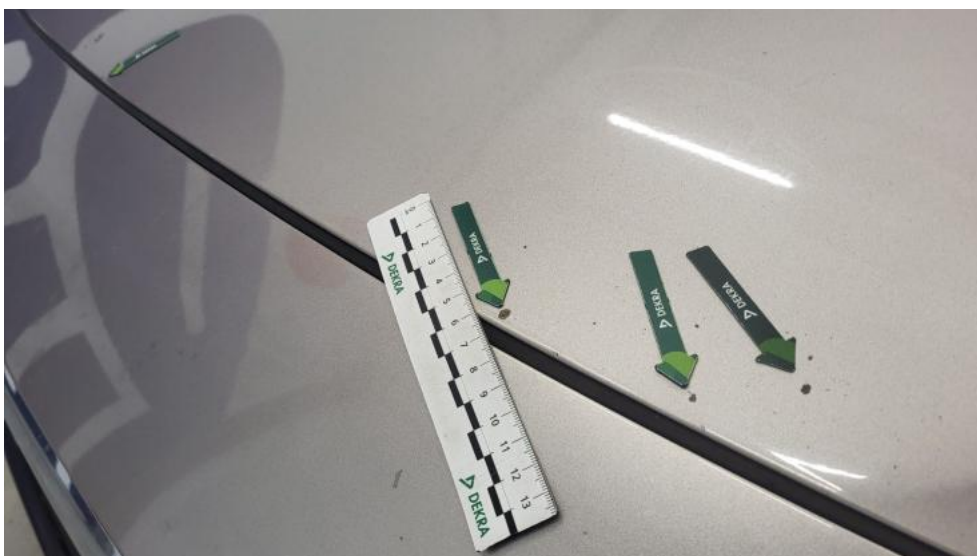

Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zaślepka prz haka hol. - Inne 1



Fot. 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 48.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 50.
Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zderzak - Inne 2



Fot. 52.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1



Fot. 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Pióro wycieraczki szyby tyl - Inne 1



Fot. 62.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Dach - Inne 1



Fot. 66.
Dach - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Lusterko zew L - Inne 1




Fot. 76.
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

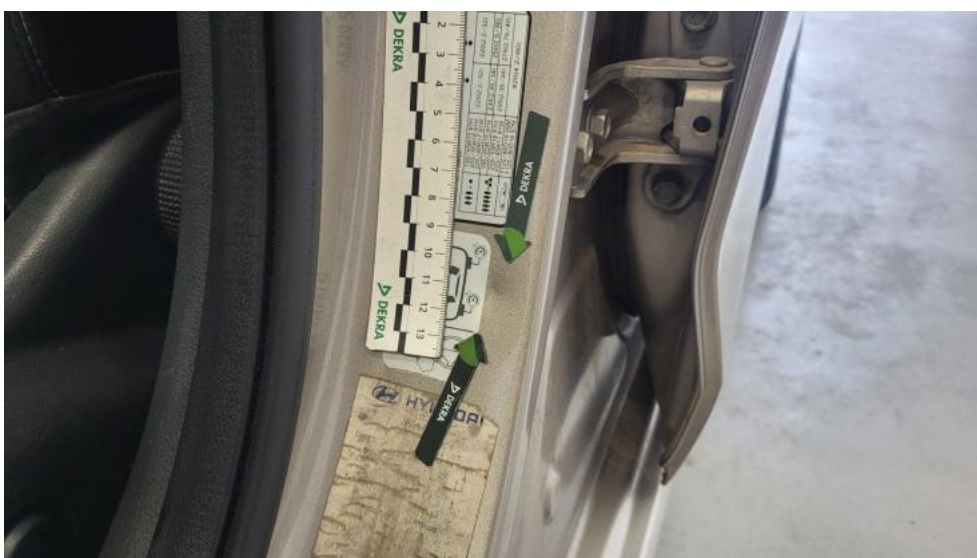


Fot. 78.
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

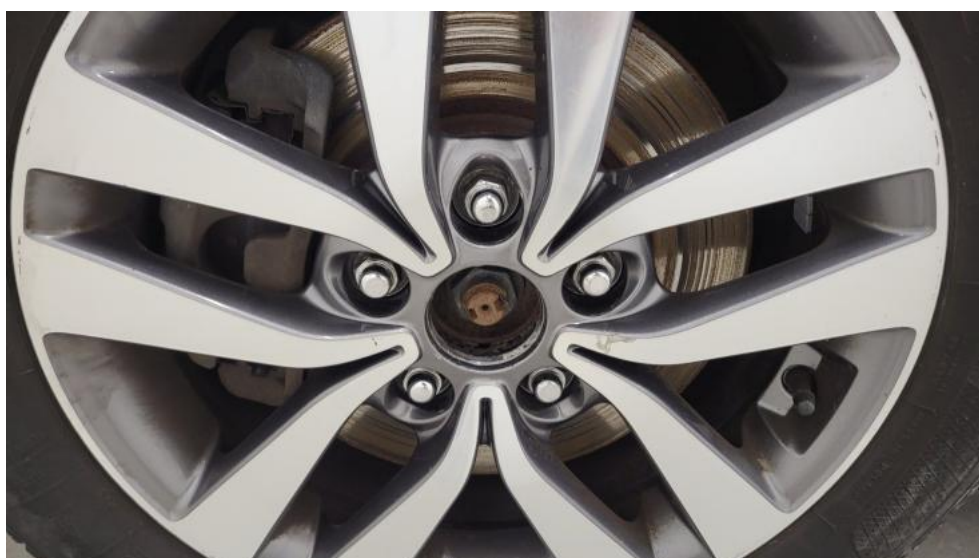

Fot. 80.

Felga Aluminiowa przednia L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 82.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 84.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 86.
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 88.

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 90.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1