

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/41906/25/06/10
Nr zlecenia/szkody: 20/030965
Data zlecenia: 10-06-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0133908
Producent	TOYOTA
Model	Camry 18-20
Typ/wersja	Camry 2.5 Hybrid Comfort CVT
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1620
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2100
Rozstaw osi 1/2	2825
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	2487
Moc silnika [KM/kW]	177/131
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WR699CX
VIN	JTNB23HKX03080461
Data 1. rejestracji	02-09-2020
Data nast. bad. techn.	02-09-2023
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	192 962 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR A4	235/45 18 98V	2,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR A4	235/45 18 98V	2,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR A4	235/45 18 98V	3,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR A4	235/45 18 98V	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. ABS | 36. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |
| 2. Alarm | 37. Poduszki powietrzne kurtynowe |
| 3. Automatyczne światła drogowe | 38. Podłokietnik, tył |
| 4. BA - system wspomagania hamowania | 39. Radio RDS + DAB + MP3 + Bluetooth + 6 głośników |
| 5. Chromowane elementy wykończenia wnętrza | 40. Reflektory przednie w technologii Bi-LED |
| 6. Czujnik deszczu | 41. Selektor profili jazdy z trzema trybami |
| 7. Czujnik zmierzchu | 42. Siatka pionowa bagażnika |
| 8. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył | 43. Spryskiwacze lamp przednich |
| 9. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 44. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 10. Ekran kolorowy, dotykowy 7 cali | 45. System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) |
| 11. Elektrycznie regulowane szyby tylne | 46. System Inteligentny klucz - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka |
| 12. Elektryczny hamulec postojowy (EPB) | 47. System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall) |
| 13. Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/55 | 48. System monitorowania ciśnienia w oponach |
| 14. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie | 49. System multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym 7 calowym wyświetlaczem dotykowym |
| 15. Gniazdo 12V | 50. System ochrony przedzderzeniowej (PCS) |
| 16. Gniazdo USB i Aux-In | 51. System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy |
| 17. HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu | 52. System rozpoznawania znaków drogowych (RSA) |
| 18. Immobilizer | 53. System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) |
| 19. Kamera cofania | 54. Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 20. Kanapa tylna składana, dzielona 60/40 | 55. Szyby tylne przyciemniane |
| 21. Kierownica regulowana w pionie i poziomie | 56. TRC - system kontroli trakcji |
| 22. Kierownica skórzana | 57. Tapicerka materiałowa |
| 23. Kierownica wielofunkcyjna | 58. Tempomat aktywny |
| 24. Kierunkowskazy LED | 59. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego |
| 25. Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych | 60. Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop |
| 26. Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie | 61. Usługi łączności Toyota Connected Car |
| 27. Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z technologią nano-e | 62. VSC - system stabilizacji toru jazdy |
| 28. Komputer pokładowy | 63. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 29. Lakier uni | 64. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 30. Listwa okienna chromowana | 65. Wyświetlacz kolorowy między zegarami |
| 31. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 66. Zamek centralny sterowany pilotem |
| 32. Lusterka boczne składane elektrycznie | 67. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 33. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się) | 68. Światła do jazdy dziennej typu LED |
| 34. Poduszka powietrzna kolan kierowcy | 69. Światła przeciwmgielne LED |
| 35. Poduszki powietrzne boczne - przód | 70. Światła stop typu LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metalik

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Ważność badania technicznego -
Stan dbałości o pojazd -
Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 19-06-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych. Odpryski na szybie czołowej. niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

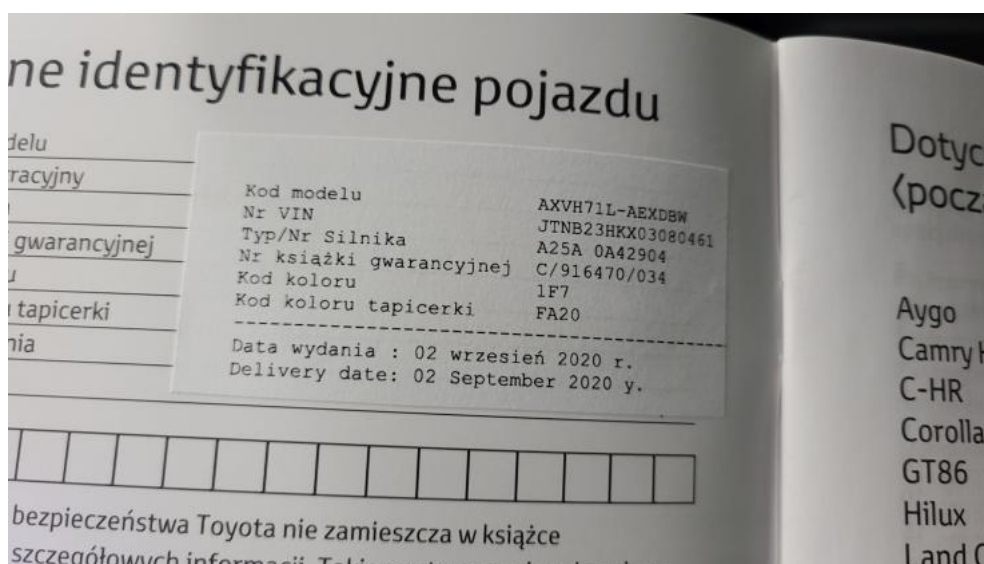


Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

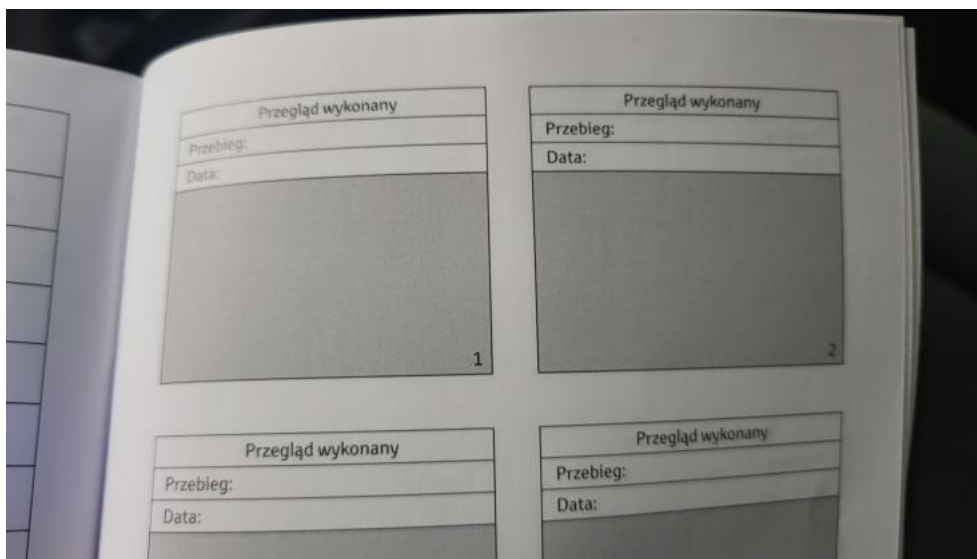

Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

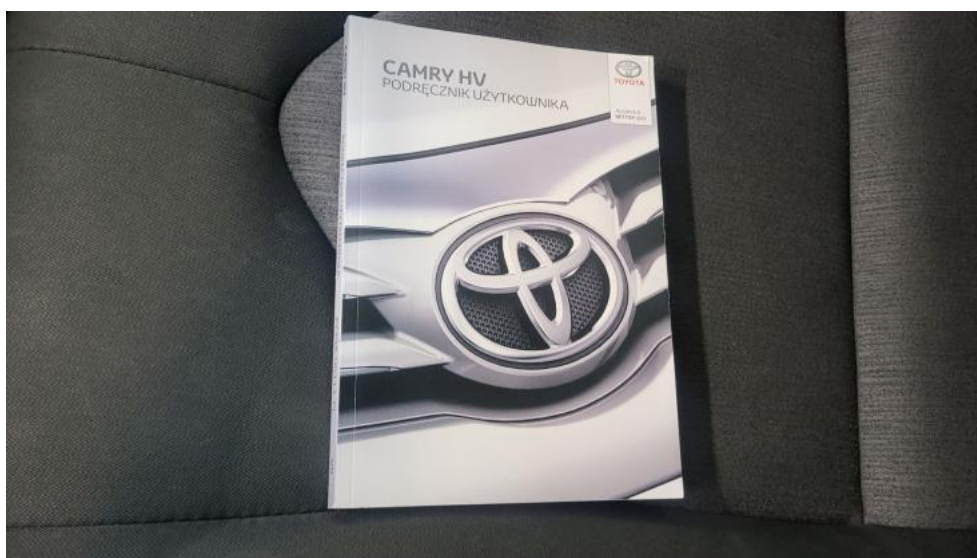

Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

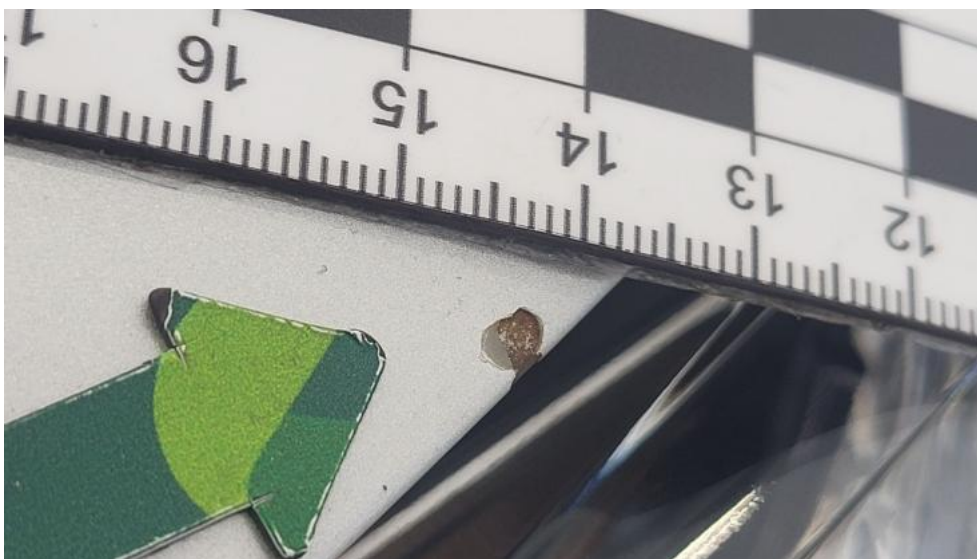

Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 44.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 46.


Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

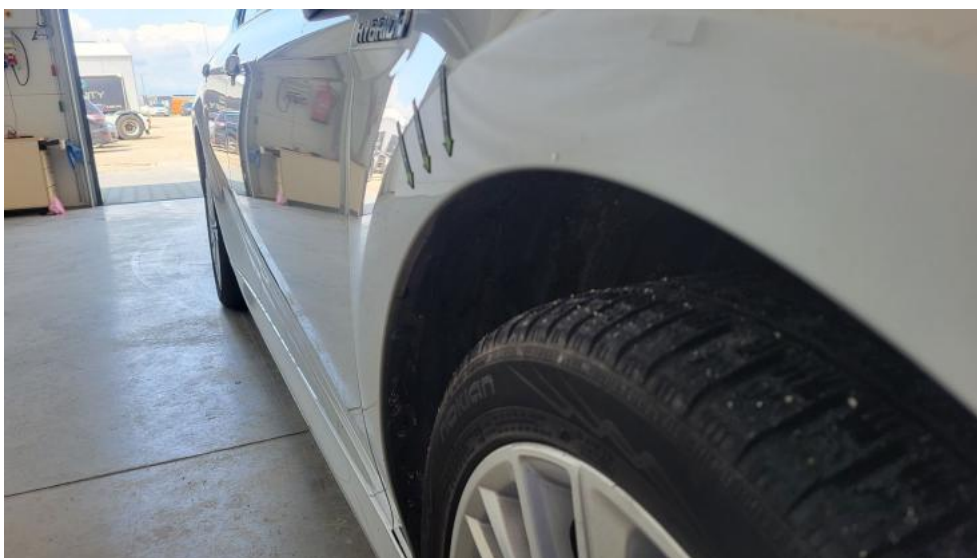

Fot. 48.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.


Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

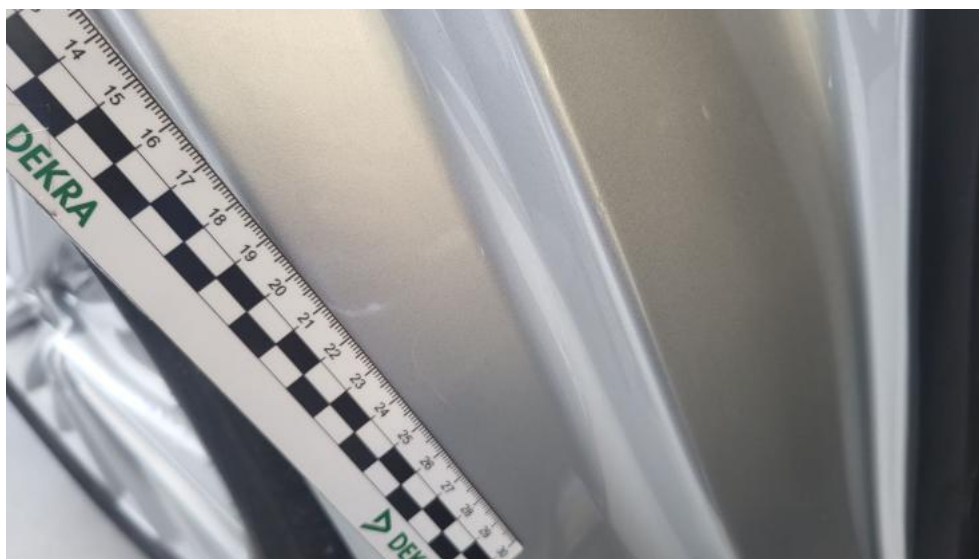

Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




Fot. 58.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zderzak tylny cz dolna - Inne 1

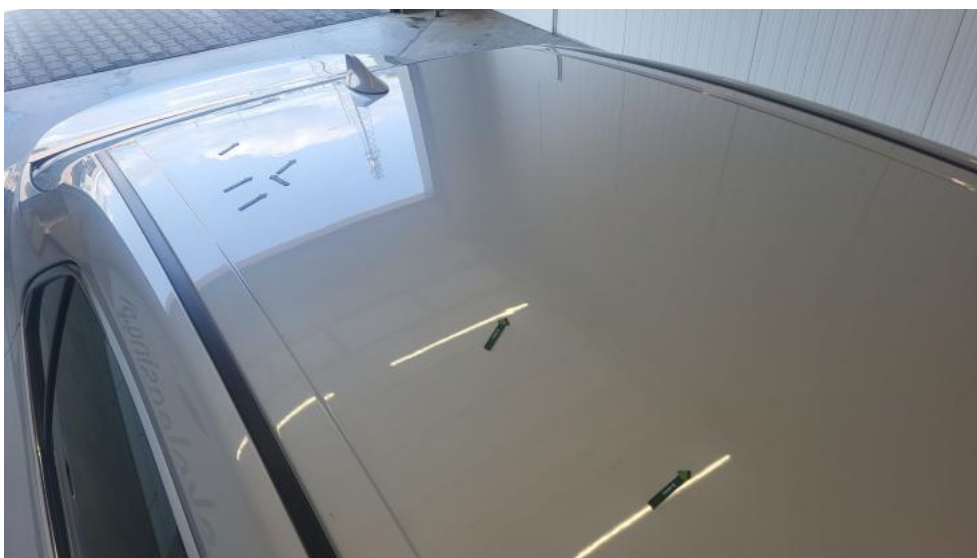

Fot. 60.


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

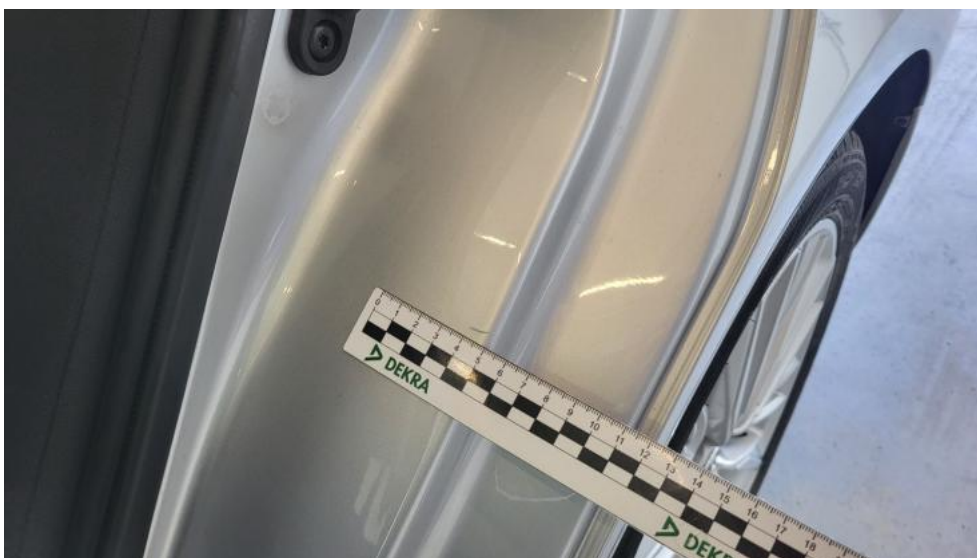

Fot. 62.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68.

Słupek przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Deska rozdzielcza - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.


Deska rozdzielcza - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

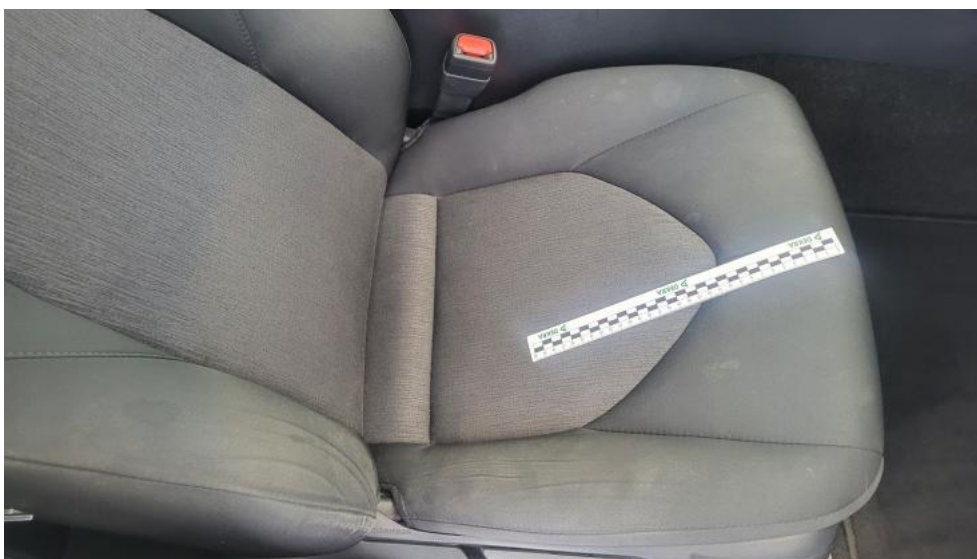

Fot. 73.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 74.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1