

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/102262/25/12/23
commission/ damage No. : 24/001437
Date of commission: 23-12-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0126624
Manufacturer	SKODA
Model	Rapid Liftback 17-19
Type / version	Rapid 1.0 TSI Ambition
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1142
Gross vehicle weight [kg]	1644
Wheelbase 1/2	2602
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	999
Engine Power [hp/kW]	95/70
Gearbox	manual 5- gear
Registration /record No.	DLU9629C
VIN / serial number	TMBAP6NHXK4050658
Date of first registration	26-04-2019
Date of next. tech. test	29-04-2026
Year of manufacture	2019 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	253 814 (read)
Body color / type of coating	silver/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	SPORTIVA, SNOW WIN 2	195/65 15 91T	5,5 mm
	left	SPORTIVA, SNOW WIN 2	195/65 15 91T	6,0 mm
back	right	SPORTIVA, SNOW WIN 2	195/65 15 91T	5,5 mm
	left	SPORTIVA, SNOW WIN 2	195/65 15 91T	6,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Air conditioning | 30. Mobile Tire System |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 31. On board computer |
| 3. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 32. On board monitor |
| 4. Automatic limited slip differential | 33. Other |
| 5. Body-coloured bumpers, Exterior design: other | 34. Other |
| 6. Bord communication: other, Radio, USB in | 35. Other |
| 7. Bord entertainment: other accessories | 36. Other |
| 8. Cabin air filter | 37. Other |
| 9. Child seat fixation | 38. Other |
| 10. Colored glass | 39. Other |
| 11. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 40. Park Distance Control rear |
| 12. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 41. Passenger seat height adjustable |
| 13. Driver seat height adjustable | 42. Power assisted brakes |
| 14. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 43. Power windows front |
| 15. Exterior design: other | 44. Power windows rear |
| 16. Exterior design: other | 45. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 17. Exterior design: other | 46. Rear window heating |
| 18. Exterior design: other | 47. Remote controlled central locking |
| 19. Fog lamps | 48. Start/Stop system |
| 20. Free service 4 years or more, upto 60000 km | 49. Steel rims |
| 21. Interior decoration: other | 50. Steering wheel manually adjustabe |
| 22. Interior lights: other accessories | 51. Storage facilities in general |
| 23. Interior lights: other accessories | 52. Storage facilities in general |
| 24. Interior: other | 53. Storage facilities in general |
| 25. Interior: other | 54. Third braking light |
| 26. Interior: other | 55. Traction control |
| 27. Interior: other | 56. Tyre pressure control (RDC) |
| 28. LED Daytime running lights | 57. Uni-Lackierung |
| 29. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Bluetooth interface | - |
| 2. Bord communication: other, Radio, USB in | - |
| 3. Metallic paint | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

EquipmentTyresOther

Earlier repairs -
The specific type of the operation -
Uszkodzenia, braki, stan, brak dokumentacji LPG weryfikacja serwisowa -

Gas-fittings


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 01-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 19-01-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

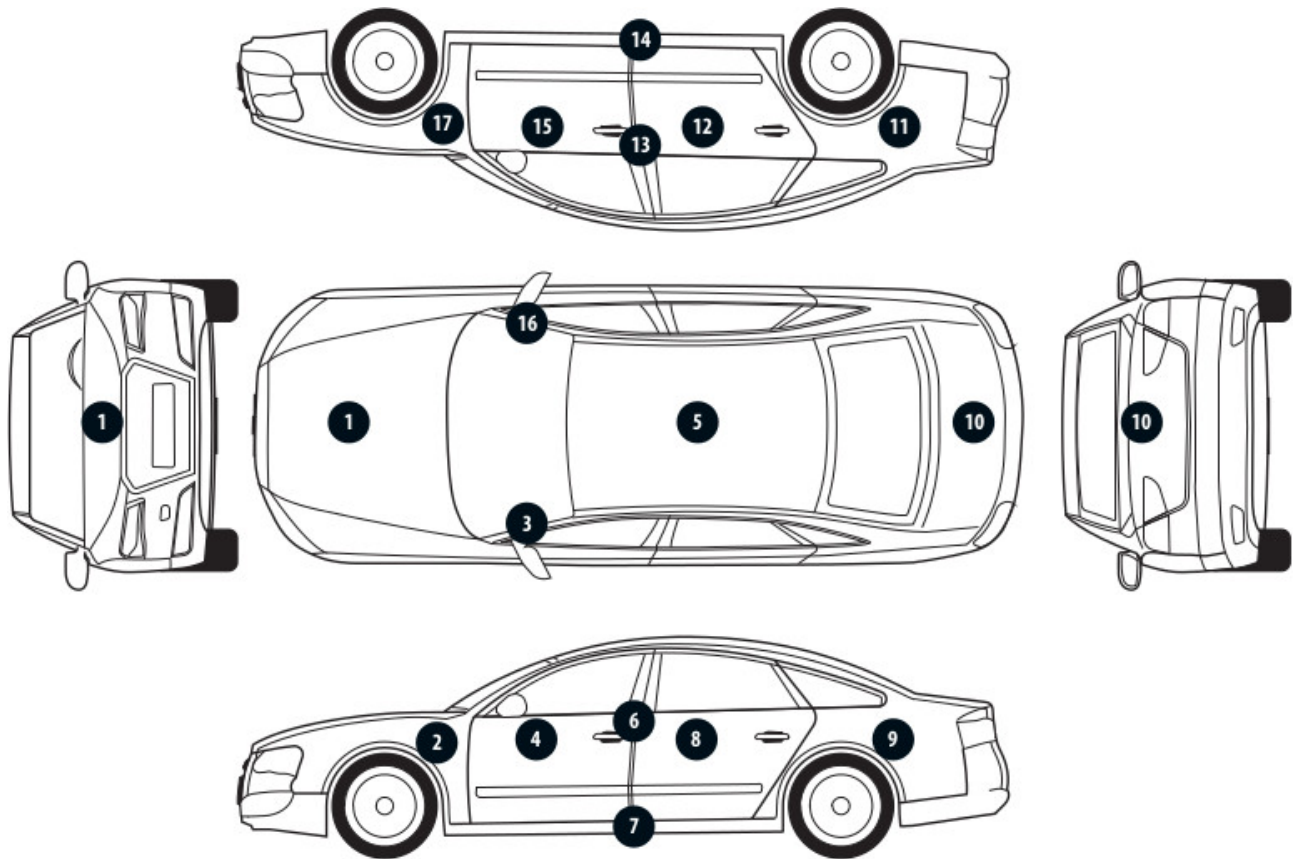Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	150 - 200
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 5/52

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Pojazd TAXI. Pojazd zasilany gazem. Brak homologacji na butle na gaz. Aktywna kontrolka silnika. Nierówna praca silnika. Rysy na samochodzie. Niesprawny akumulator. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Bagażnik



Photo 16.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

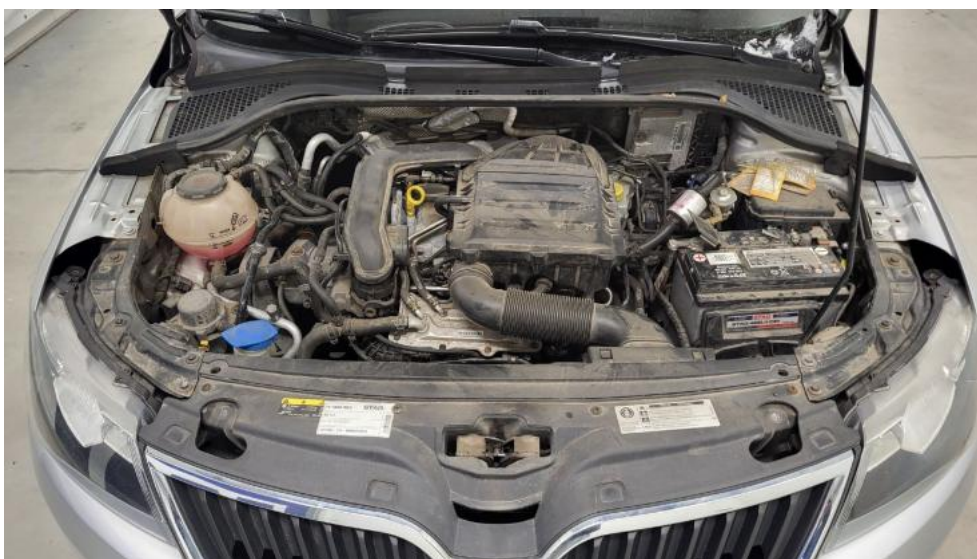


Photo 17.
Komora silnika



Photo 18.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Tabliczka znamionowa



Photo 20.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 22.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 24.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Konsola środkowa

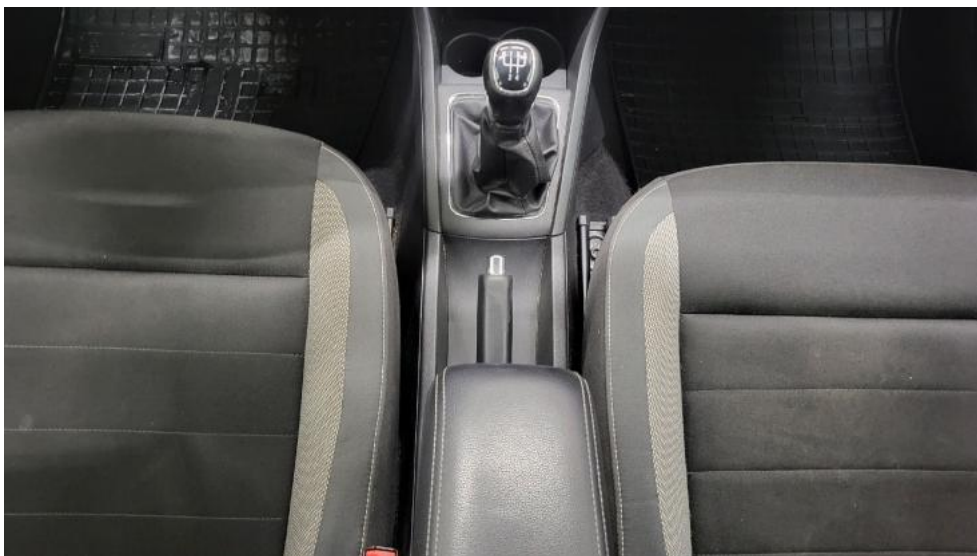
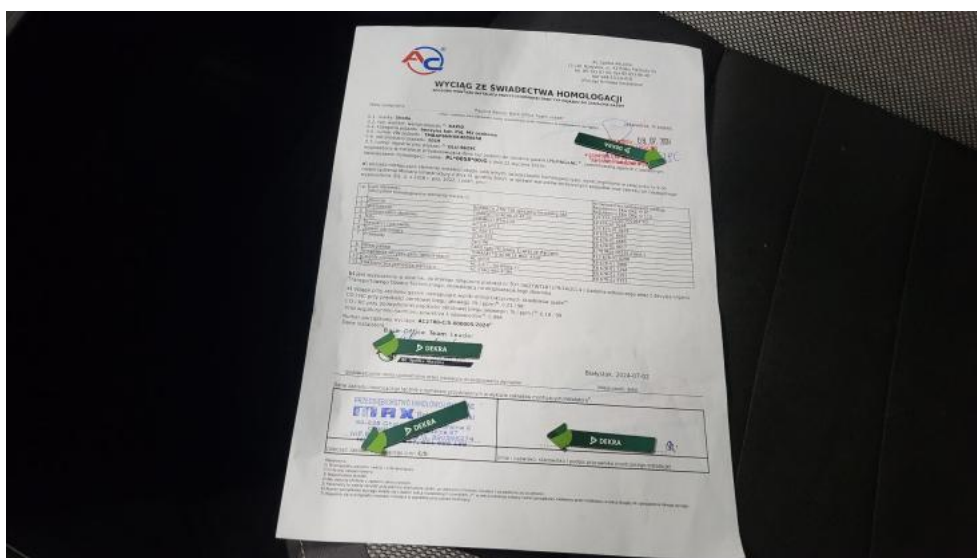


Photo 26.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 29.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 30.**

Dokumentacja instalacji gazowej

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Książka serwisowa – dane



Photo 32.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Zestaw naprawczy koła



Photo 34.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zdjęcie do protokołu



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

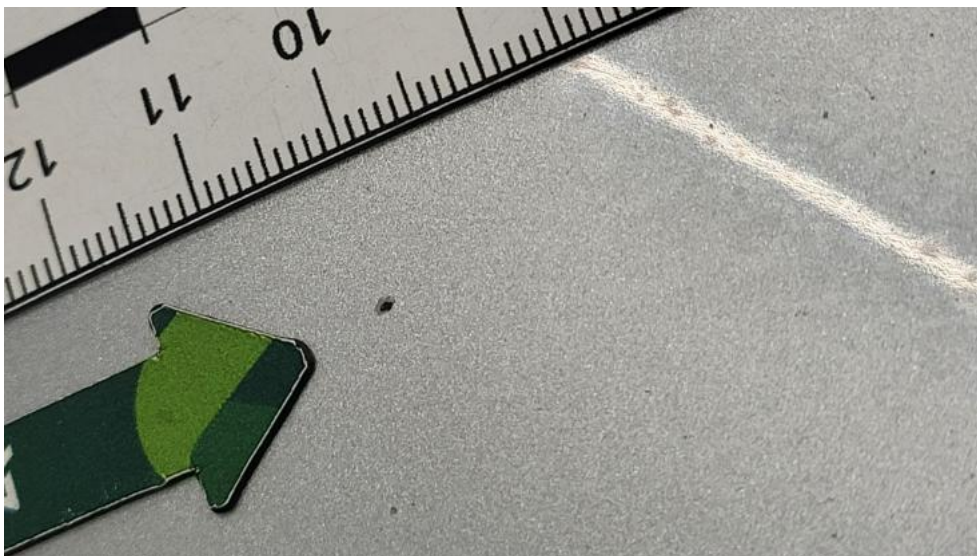


Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 44.

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 52.

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 56.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

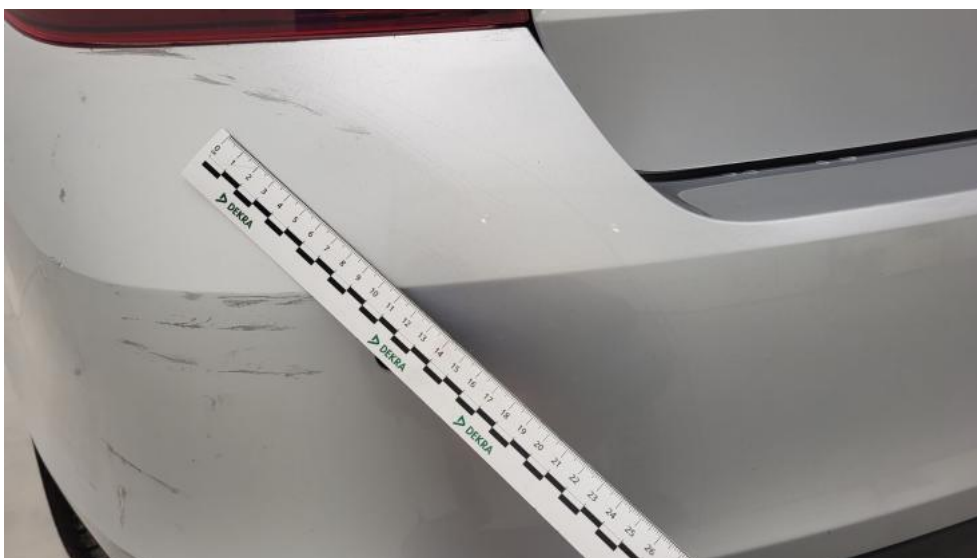


Photo 58.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

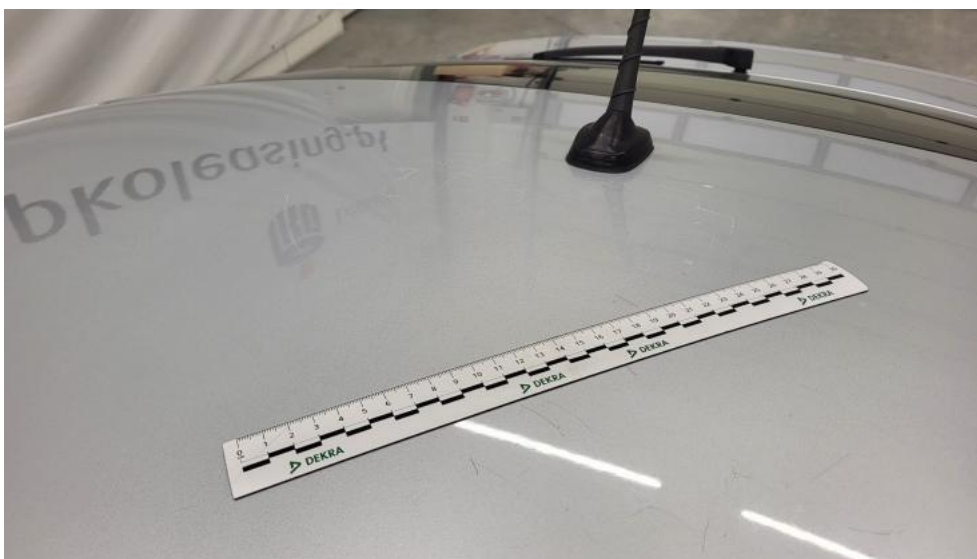


Photo 61.

Dach - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

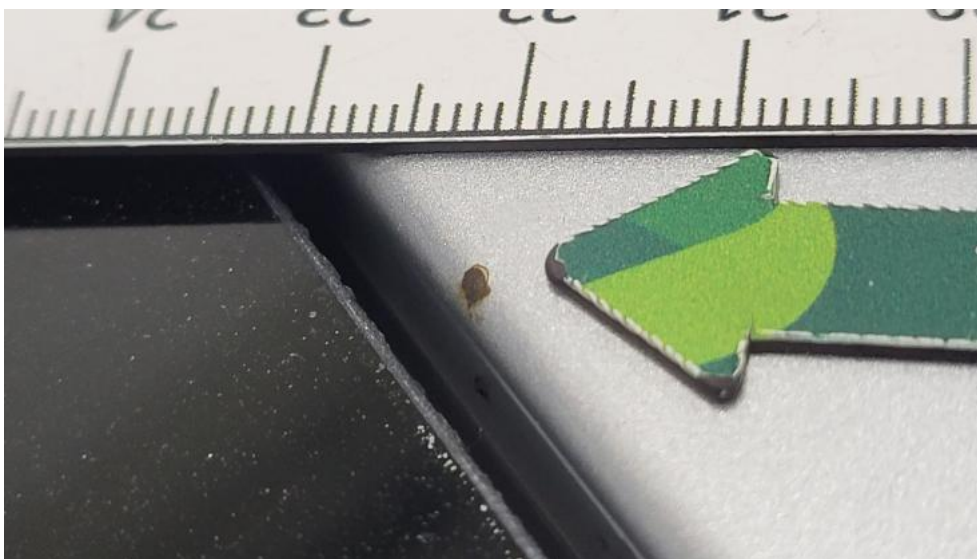


Photo 63.

Dach - Inne 1



Photo 64.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 66.

Kołpak tylny L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

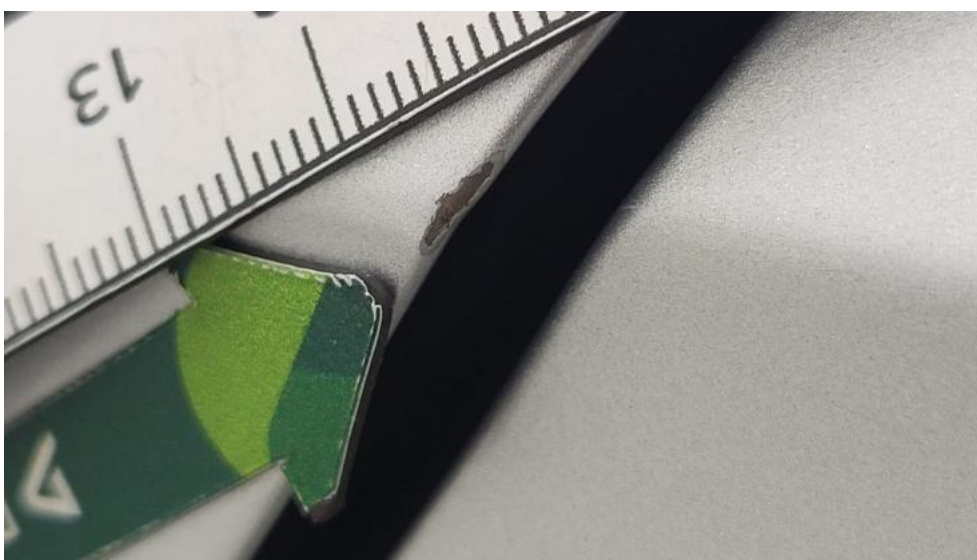


Photo 72.

Drzwi tylne L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Photo 74.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 76.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 78.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

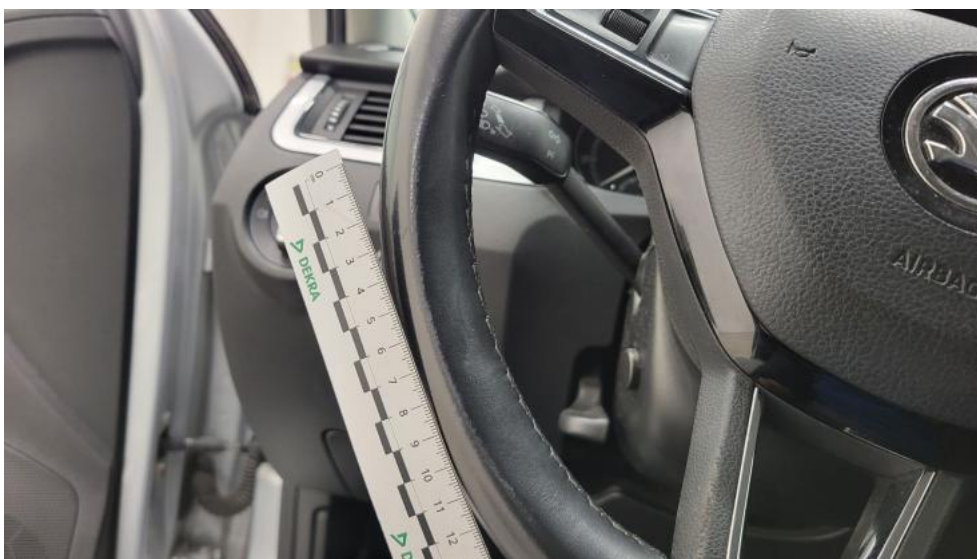


Photo 79.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 82.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.
Kanapa tyl. - Inne 2



Photo 84.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Photo 86.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

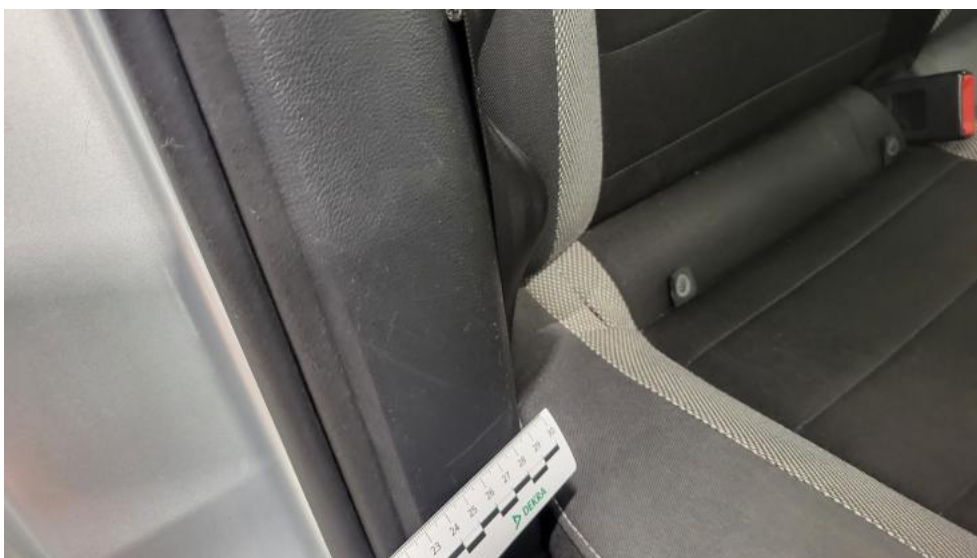


Photo 88.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1