

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/56280/26/06/18
Nr zlecenia/szkody: PS23/00344
Data zlecenia: 18-06-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr Patryk Salzer
DEKRA Polska - współpraca O/Lębork

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0140938
Producent	KGM / SSANGYONG
Model	Korando 19-
Typ/wersja	Korando 1.5 T-GDI Quartz 2WD aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1469
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2005
Rozstaw osi 1/2	2675
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1497
Moc silnika [KM/kW]	163/120
Skrzynia biegów	automatyczna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	SC547CM
VIN	KPT60A1YSMP058703
Data 1. rejestracji	14-10-2021
Data nast. bad. techn.	14-10-2026
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	121 603 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony/2-warstwowy metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	TOYO, SNOWPROX S954 SUV	235/55 18 104H	2,5 mm
	lewo	TOYO, SNOWPROX S954 SUV	235/55 18 104H	3,0 mm
tylna	prawo	TOYO, SNOWPROX S954 SUV	235/55 18 104H	6,0 mm

lewe TOYO, SNOWPROX S954 235/55 18 104H
SUV

6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ABS 2. Alarm 3. Alert o niebezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu SDA 4. Alert sprawnego ruszania FVSA 5. Android Auto, Apple CarPlay 6. Asystent pasa ruchu LKAS 7. Asystent wjazdu na wzniesienie HSA 8. Asystent zmęczenia kierowcy DAA 9. Automatyczne odparowywanie szyb 10. Czujnik deszczu 11. Czujnik zmiernych 12. Czujniki parkowania, przód i tył 13. Elektryczny hamulec postojowy z Auto-hold 14. Felgi aluminiowe 18", diamentowe, z ogumieniem 235/55 15. Fotel kierowcy z regulacją wysokości 16. Fotele przednie ogrzewane 17. Głośniki - 6 szt. (w tym 2 wysokotonowe) 18. Immobilizer 19. Kamera cofania 20. Kanapa tylna składana i dzielona w proporcjach 60:40 21. Kierownica podgrzewana 22. Kierownica skórzana 23. Klamki wewnętrzne srebrne 24. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia 25. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa 26. Kluczyk składany 27. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach 28. Komputer pokładowy 29. Lakier uni 30. Lusterka boczne składane elektrycznie 31. Lusterka zewnętrzne podgrzewane 32. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie 33. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z kierunkowskazami LED | <ol style="list-style-type: none"> 34. Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne 35. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX 36. Moduł bezprzewodowy Bluetooth z zestawem głośnomówiącym 37. Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami 38. Poduszki powietrzne, 7 sztuk 39. Podłoga dwupoziomowa bagażnika 40. Podłokietnik centralny ze schowkiem 41. Relingi dachowe, srebrne 42. Roleta bagażnika 43. Spoiler tylny dachowy 44. System Start/Stop 45. System audio sterowany z kierownicy 46. System automatycznej zmiany świateł drogowe/mijania - HBA 47. System autonomicznego hamowania AEBS 48. System eCall 49. System kontroli zjazdu - HDC 50. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) 51. System nawigacji GPS (TomTom) z 9" wyświetlaczem 52. System rozpoznawania znaków drogowych TSR 53. System zapobiegający dachowaniu ARP 54. Szyba tylna podgrzewana 55. Szyby boczne sterowanie elektrycznie, przód i tył 56. Szyby przednie podnoszone i opuszczane za jednym dotknięciem 57. Szyby tylne przyciemniane 58. Tapicerka materiałowa 59. Tempomat 60. Wejście USB 61. Wspomaganie kierownicy elektryczne 62. Zamek centralny z pilotem 63. Zestaw do naprawy przebitej opony 64. Światła do jazdy dziennej LED 65. Światła przeciwmgielne LED |
|--|---|

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | | |
|---|--|-------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakier metalik 2. Pakiet Elegance | <p>Ładowarka bezprzewodowa telefonu</p> <p>Gniazdo 220V</p> <p>Klamki wewnętrzne chromowane</p> <p>Podłokietnik tylny z uchwytem na kubki</p> <p>Tapicerka materiałowa z bokami ze skóry TPU</p> | <p>-</p> <p>-</p> |
|---|--|-------------------|

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -
Stwierdzone braki/uszkodzenia -
Uszkodzenia do weryfikacji warsztatowej (wartość hipotetyczna) -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-07-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr Patryk Salzer

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

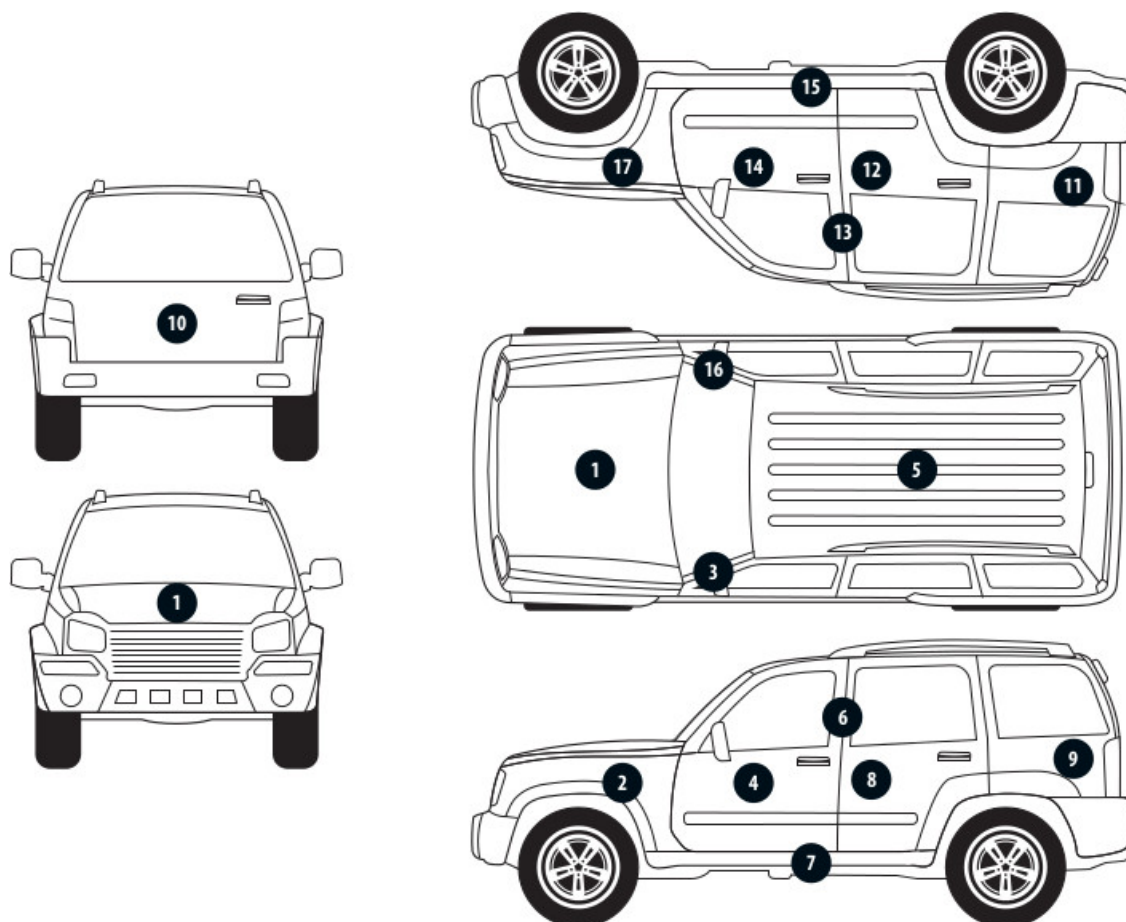

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6/53

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Brak możliwości dokładnej oceny stanu technicznego i powłoki lakierniczej.

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.

Nie dokonywano demontażu osłon i innych.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Rysy na samochodzie.

Pojazd uszkodzony przodem, zakres uszkodzeń do weryfikacji serwisowej.

Ruchomy lewy reflektor.

Szyba kierowcy podczas zamykania cofa się, do weryfikacji serwisowej.

Odpryski na szybie czołowej.

Nietypowe odgłosy pochodzące z przedniej części pojazdu podczas próby ruchowej do weryfikacji serwisowej.

Niestandardowy ruch pedału hamulca, do weryfikacji serwisowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

- Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.


- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa

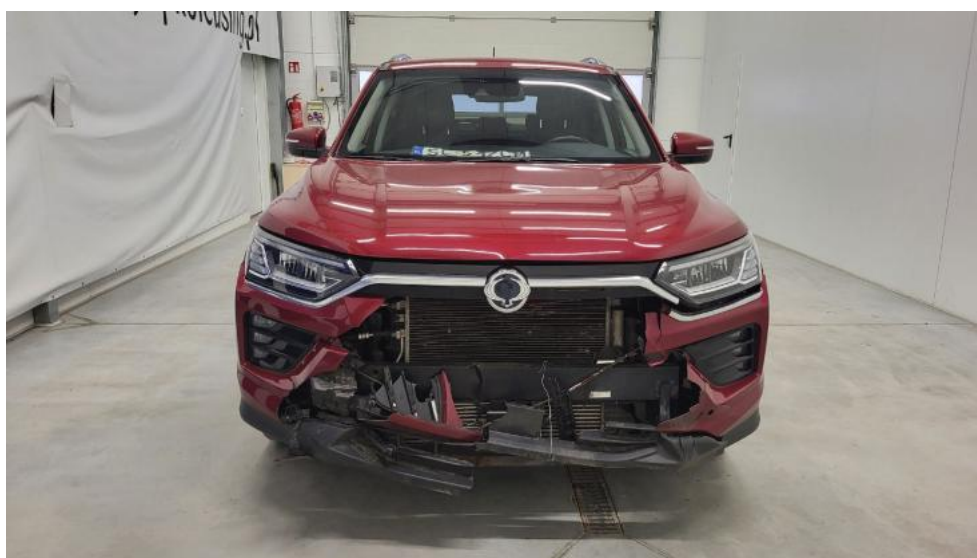

Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

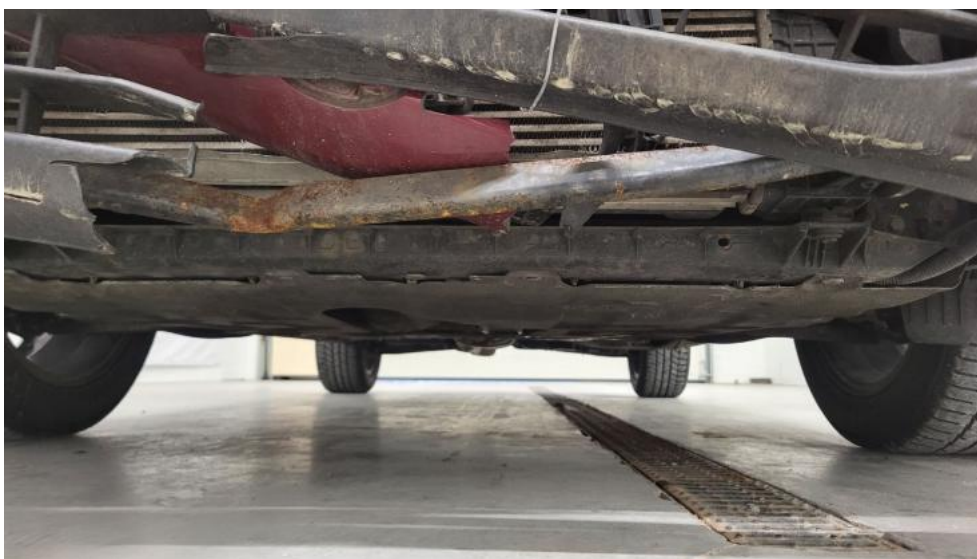

Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny




Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg

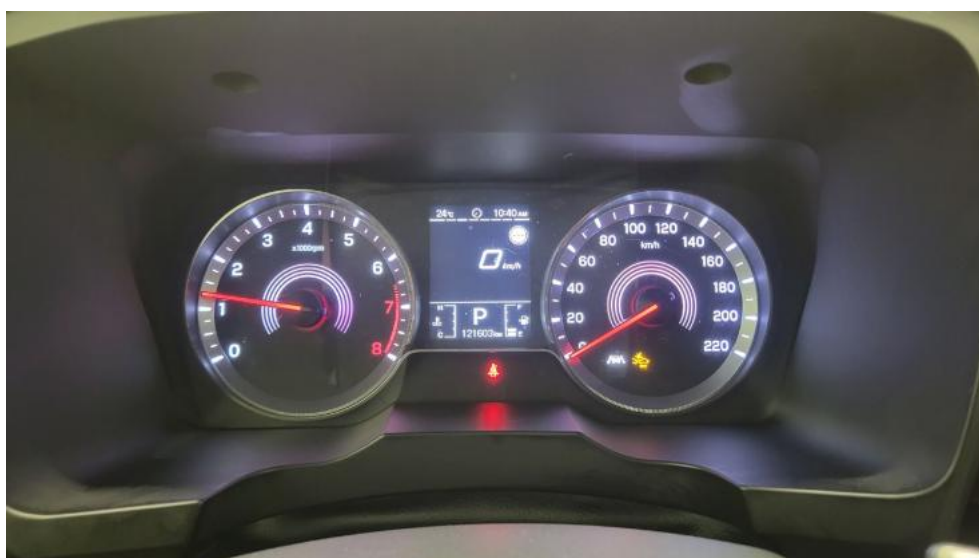

Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

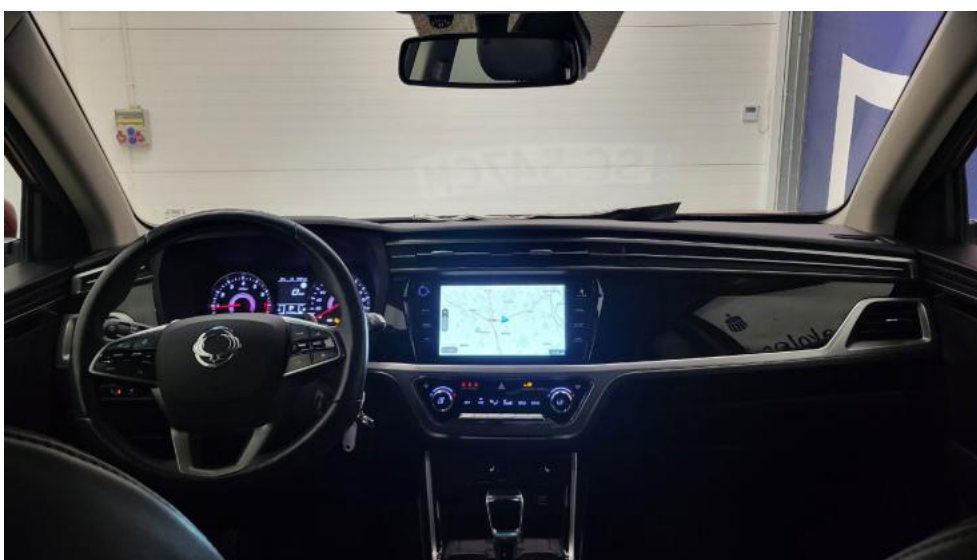


Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa

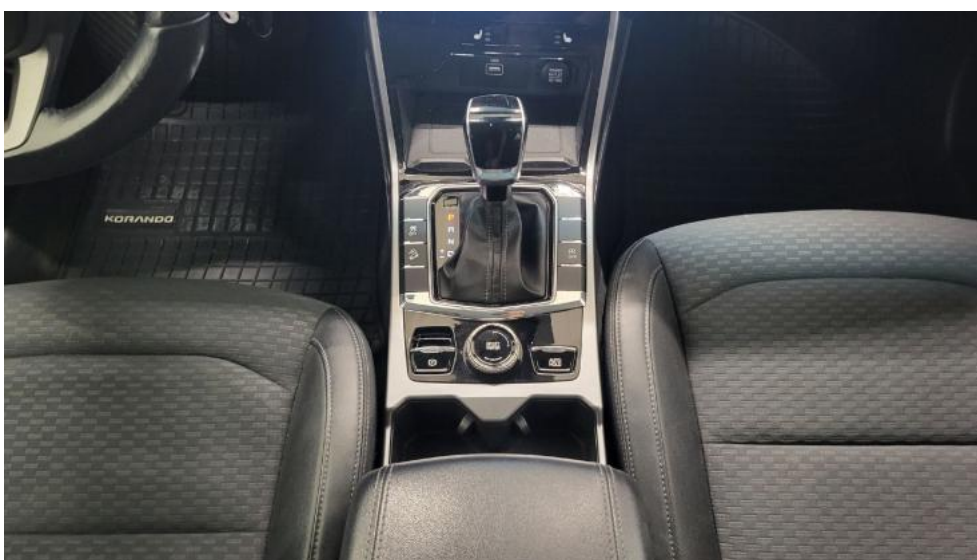

Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dowód rej. str. 2

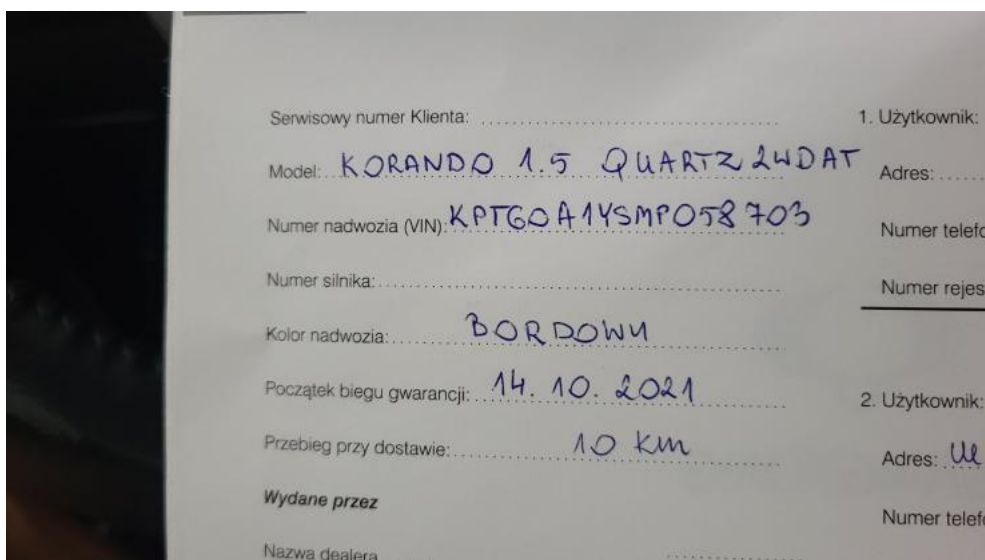

Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

PRZEGLĄDY OKRESOWE			
5 PRZEGLĄD OKRESOWY	6 PRZEGLĄD OKRESOWY	7 PRZEGLĄD OKRESOWY	8 PRZEGLĄD OKRESOWY
Data: 14.10.2024	Data: 20.01.2025	Data:	Data:
Przebieg: 77827 km	Przebieg: 91904 km	Przebieg:	Przebieg:
Uwagi:	Uwagi: - olej 0W30 - filtr oleju - filtr kabiny - filtr powietrza - płyn hamulcowy	Uwagi:	Uwagi:
Pieczęć i podpis dealera	Pieczęć i podpis dealera	Pieczęć i podpis dealera	Pieczęć i podpis dealera

Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Atrapa przednia - Inne 1



Fot. 46.
Chłodnica klimatyzacji - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Czujniki parkowania przód - Inne 1



Fot. 48.

Krata zderzaka prz. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Kratka/zaślepka halogenu L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50.

Kratka/zaślepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Listwa śr zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52.

Listwa śr zderzaka przedniego - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Wzmocnienie czołowe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Zderzak - Inne 1



Fot. 58.
Zderzak przedni cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

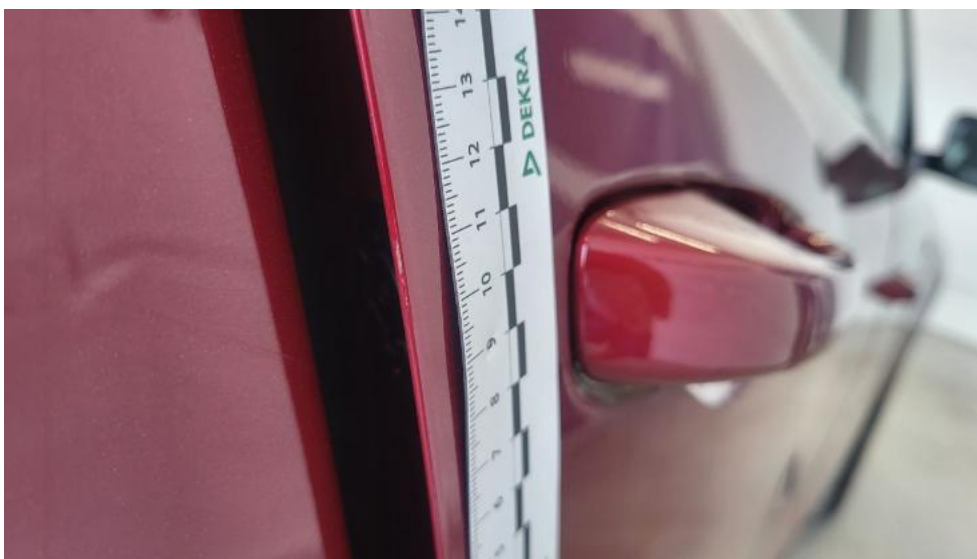

Fot. 63.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.


Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

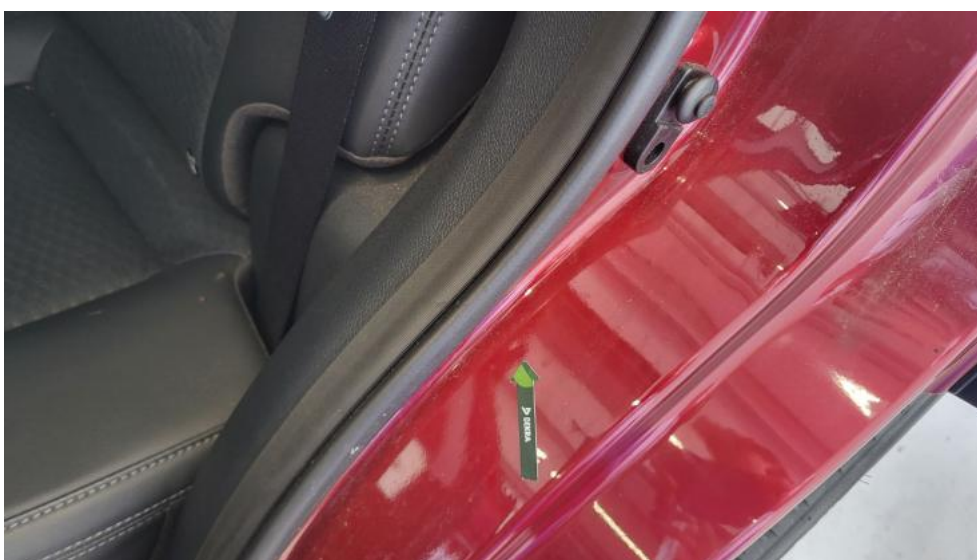

Fot. 68.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

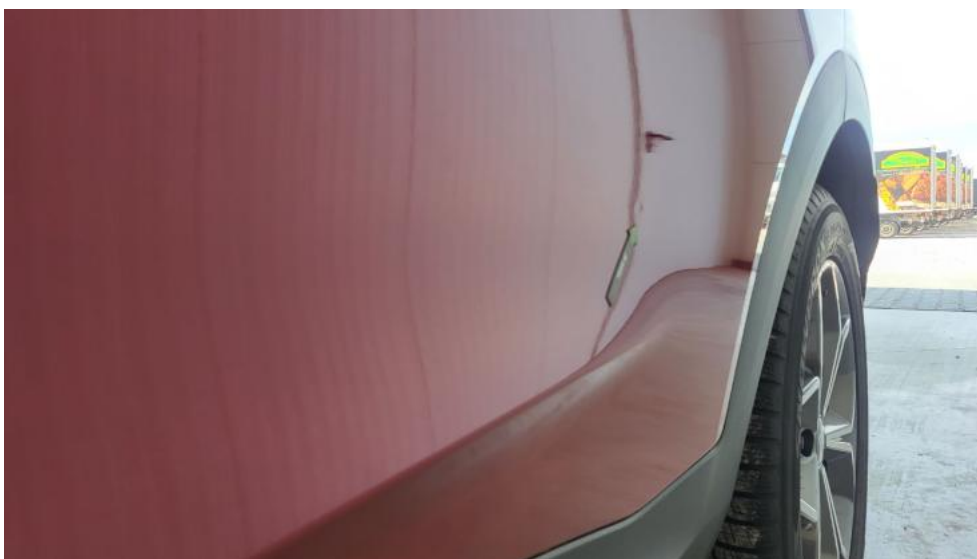

Fot. 73.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.


Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Listwa drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1

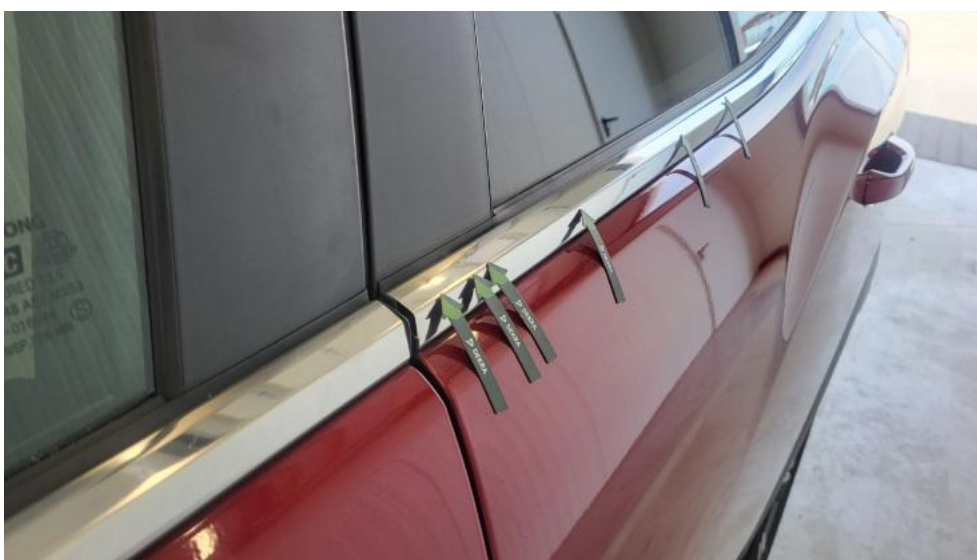

Fot. 76.

Listwa drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Łotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Listwa krawędzi błotnika prz L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.
Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1




Fot. 82.
Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

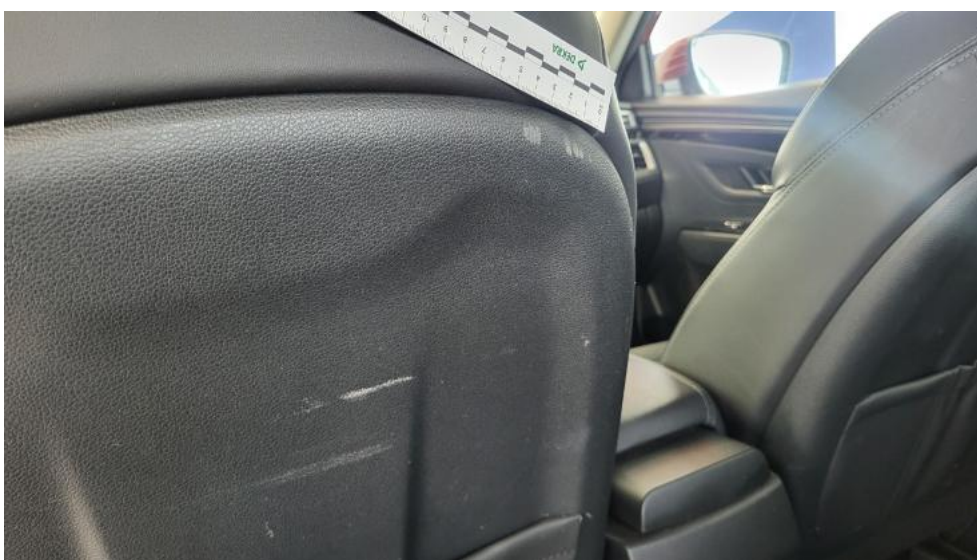

Fot. 84.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 86.
Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 88.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 90.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1