

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/74972/26/08/11
Nr zlecenia/szkody: 22/022399
Data zlecenia: 11-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0124296
Producent	SKODA
Model	Octavia III 17-20
Typ/wersja	Octavia 1.6 TDI Active
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1265
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1855
Rozstaw osi 1/2	2667
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc silnika [KM/kW]	115/85
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	BI298GL
VIN	TMBAG7NE6J0312578
Data 1. rejestracji	07-06-2018
Data nast. bad. techn.	10-03-2027
Rok produkcji	2018 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	280 876 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOOD RIDE, SNOWMASTER SW 608	195/65 15 91H	2,0 mm
	lewe	GOOD RIDE, SNOWMASTER SW 608	195/65 15 91H	3,0 mm
tylna	prawe	GOOD RIDE, SNOWMASTER SW 608	195/65 15 91H	4,0 mm
	lewe	GOOD RIDE, SNOWMASTER SW 608	195/65 15 91H	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 21. Lakier uni |
| 2. ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania | 22. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane |
| 3. Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne) | 23. Lusterka boczne w kolorze czarnym |
| 4. Airbag kolan kierowcy | 24. MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem |
| 5. CBC - system regulacji hamowania na zakręcie | 25. Oświetlenie bagażnika |
| 6. DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą | 26. Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km |
| 7. Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu | 27. Radio Skoda Auto Swing SD, USB |
| 8. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania | 28. Siedzisko kanapy nieskładane, oparcie kanapy składane 60:40 |
| 9. EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego | 29. Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera |
| 10. ESP - system stabilizacji toru jazdy | 30. Szyby elektrycznie sterowane przednie |
| 11. Felgi stalowe 15 z ogumieniem | 31. Szyby przyciemniane (barwione) |
| 12. Hamulec antykolizyjny - multicollision brake | 32. TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu |
| 13. Immobilizer | 33. TSA - system stabilizacji toru jazdy przyciępy |
| 14. Kierownica 3-ramienna | 34. Tapicerka materiałowa |
| 15. Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy | 35. Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach |
| 16. Klamki wewnętrzne chromowane | 36. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 17. Klimatyzacja manualna Climatic | 37. XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów |
| 18. Komputer pokładowy | 38. Zamek centralny z pilotem |
| 19. Konsola centralna ze schowkiem (niezamkniętym) | 39. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 20. Kontrola niezamkniętych drzwi | 40. Światła do jazdy dziennej LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu | - |
| 2. Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe | - |
| 3. Lakier metalik | - |
| 4. Pakiet amazing | - |
| Wyświetlacz Maxi-DOT (kolorowy) | |
| Kierownica skórzana 3 ramienna z małym pakietem skórzanym | |
| Światła przeciwmgielne | |
| Cztery dodatkowe głośniki z tyłu | |
| Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST | |
| 5. Przedni podłokietnik ze schowkiem | - |
| 6. Wyświetlacz Maxi-DOT | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
Stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 18-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

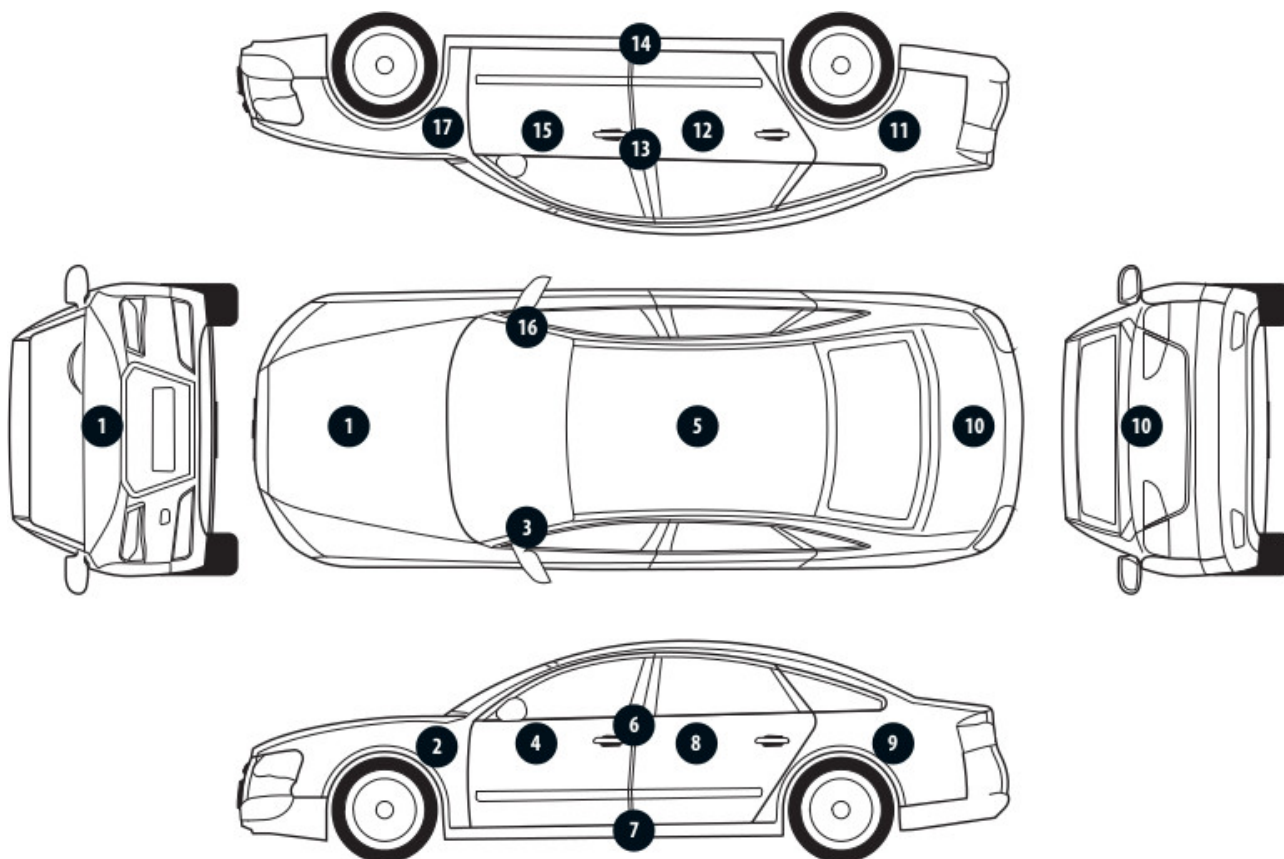

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
2	Łotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Łotnik tylny lewy	150 - 200
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 500
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 300
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

parking

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Głośna praca drzwi przednich prawych, do weryfikacji serwisowej. Wymagana wymiana oleju od 2800km. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej. Nieprzyjemny zapach w samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny


- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa

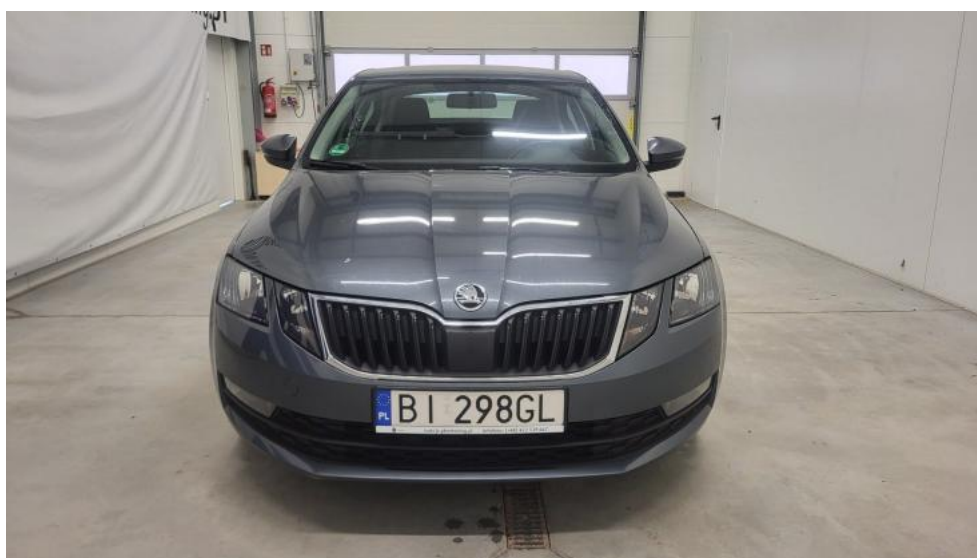

Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)

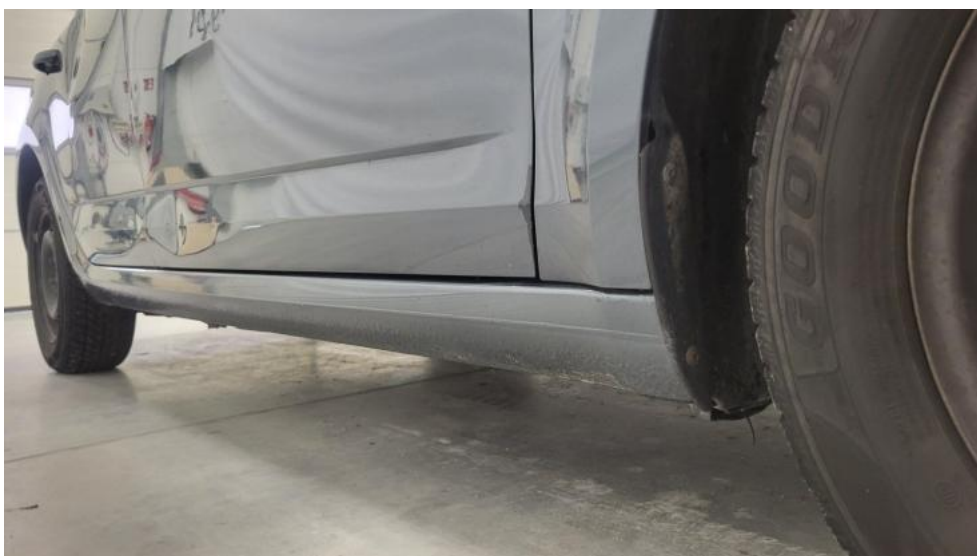

Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika

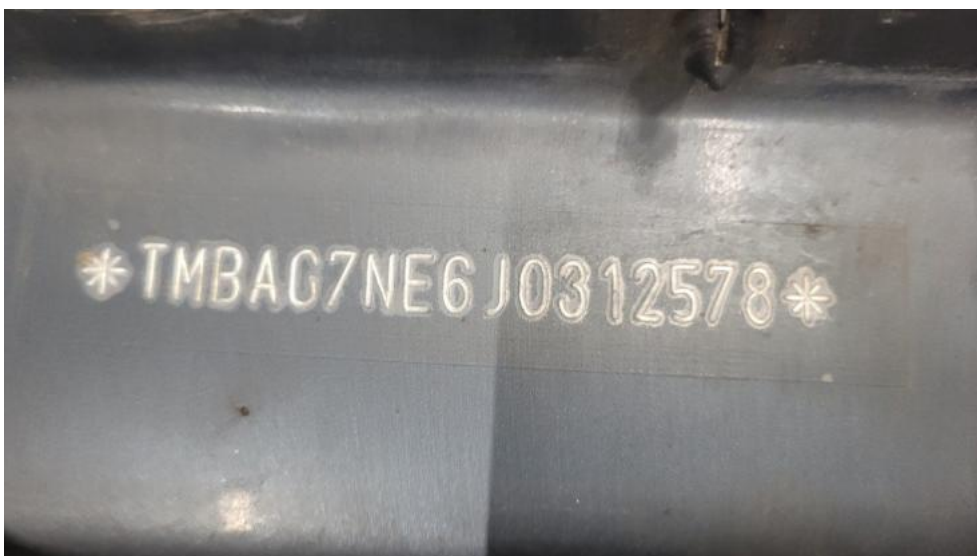

Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

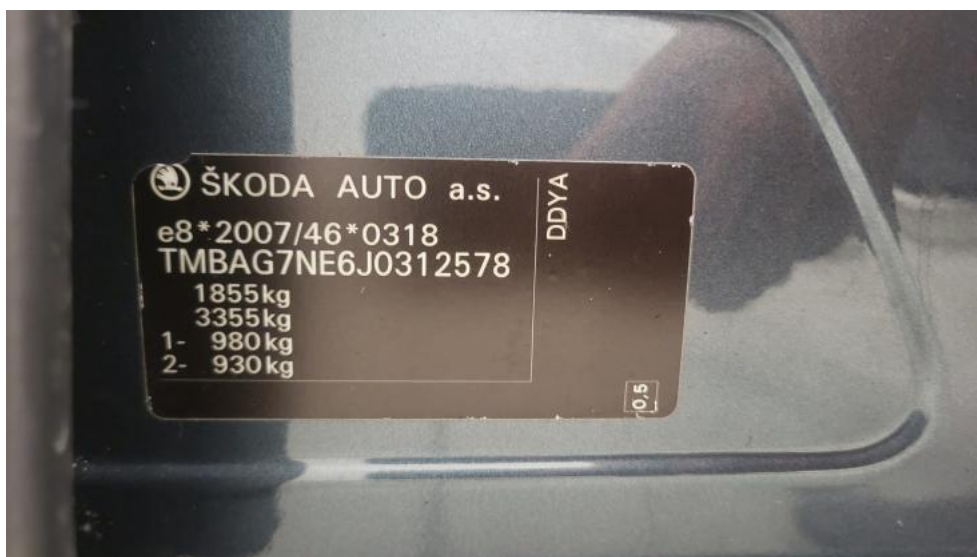

Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.


Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

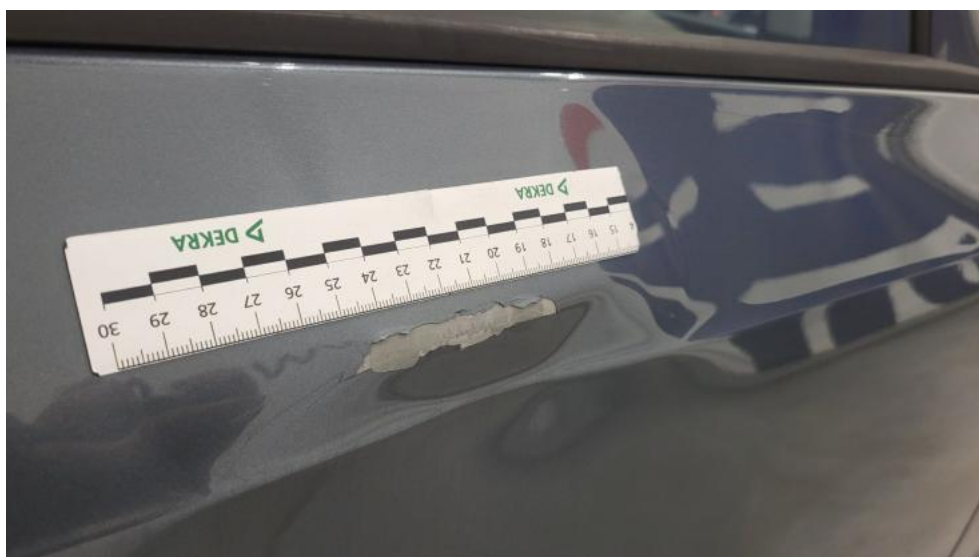

Fot. 47.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.


Słupek przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

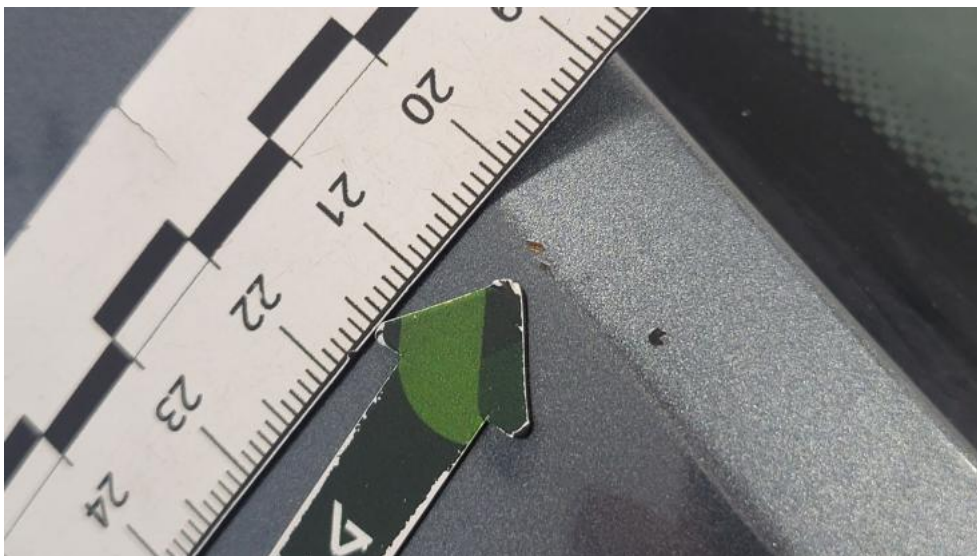

Fot. 53.

Śtupek przedni P - Inne 1



Fot. 54.


Śluznik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

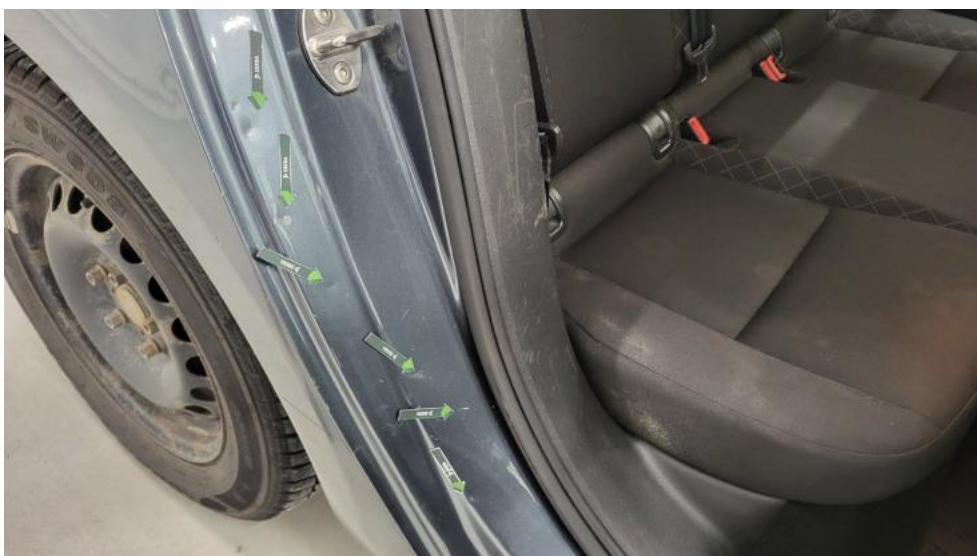

Fot. 56.


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

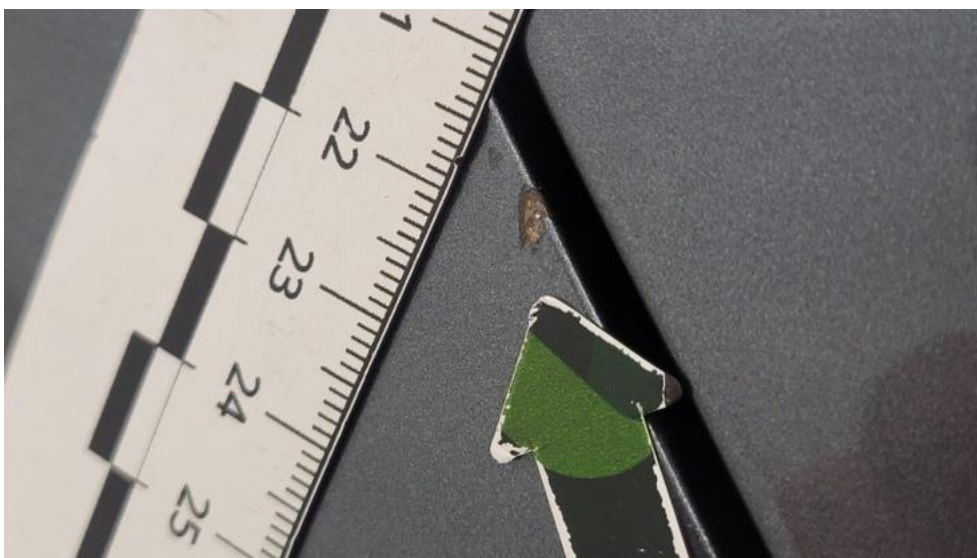

Fot. 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Lampa przeciwmgielna tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60.

Lampa zespolona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 62.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 64.
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 68.


Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

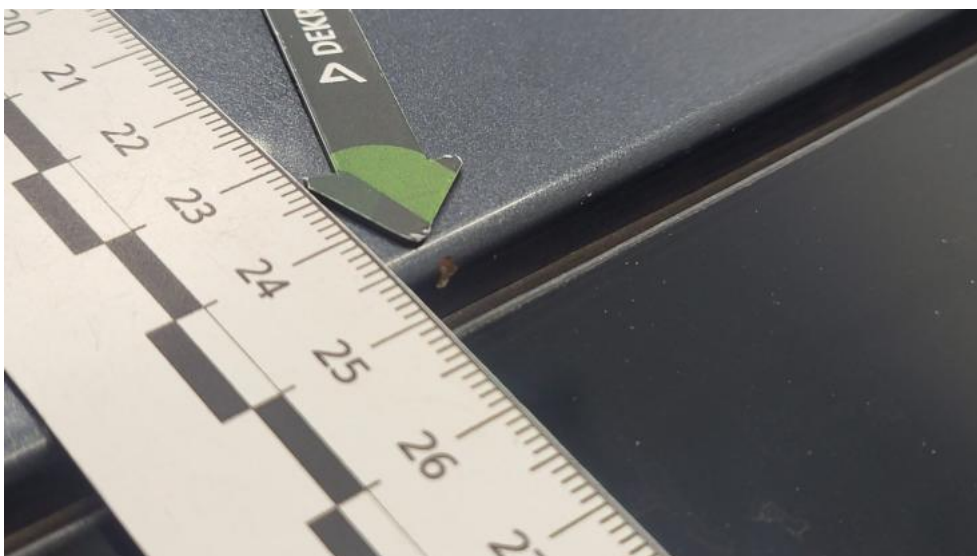

Fot. 70.

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 74.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 76.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.
Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Uszczelka szyby drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.
Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 88.
Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 90.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 92.
Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 94.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.


Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 96.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

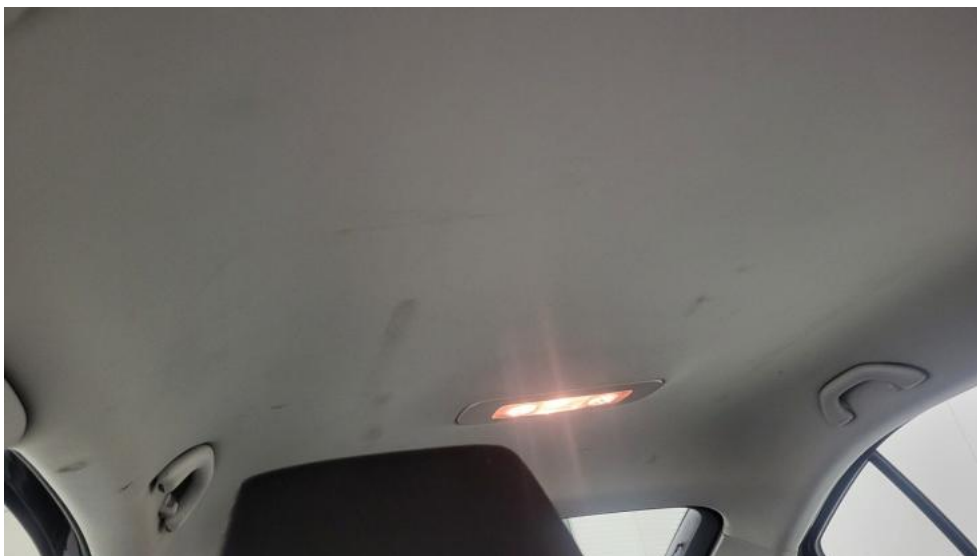

Fot. 97.
Podsufitka - Inne 2




Fot. 98.
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1

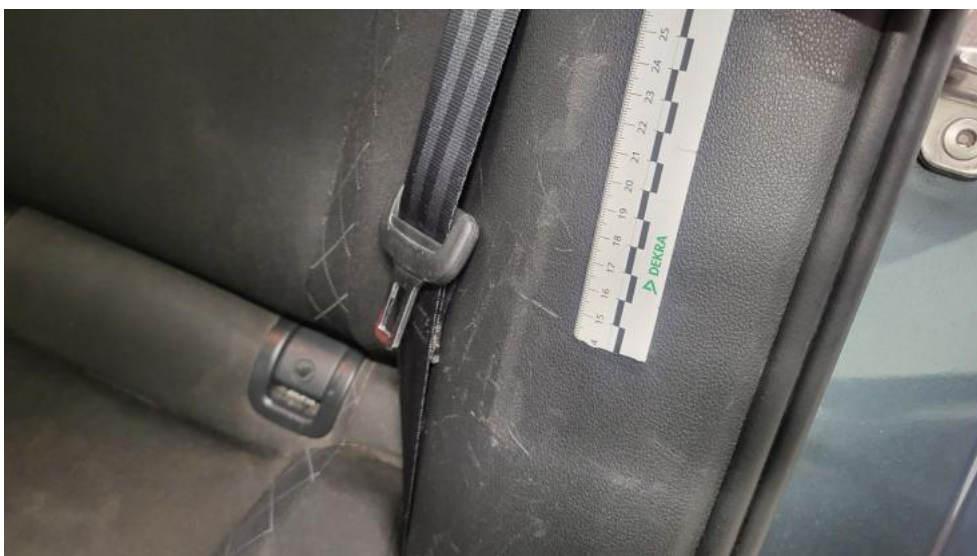

Fot. 100.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 102.

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103.

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 104.

Wykładzina podłogi - Inne 1