

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/73439/26/08/06
Nr zlecenia/szkody: 24/013410
Data zlecenia: 06-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0158839
Producent	BMW
Model	X6 [G06] 23-
Typ/wersja	X6 xDrive30d mHEV sport-aut
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2220
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2950
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2993
Moc silnika [KM/kW]	285/210
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WU1363S
VIN	WBA11EY0309V80792
Data 1. rejestracji	08-05-2024
Data nast. bad. techn.	07-05-2027
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	102 929 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	275/40 21 107Y	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	275/40 21 107Y	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	315/35 21 111Y	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO3 SUV	315/35 21 111Y	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Guard
3. Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu
4. Asystent uwagi
5. Asystent świateł drogowych
6. BMW ID
7. BMW Live Cockpit Plus, nawigacja, RDS, LTE, BT, zestaw wskaźników 12.3" i wyświetlacz 14.9"
8. ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
9. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł drogowych
10. Czujnik kolizji
11. Czujnik poziomu i klasy oleju
12. Dostęp komfortowy z BMW Digital Key
13. Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi
14. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
15. Dywaniki podłogowe welurowe
16. Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat
17. Filtr cząstek stałych
18. Fotele przednie ogrzewane
19. Fotele przednie regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawień fotela kierowcy
20. Fotele przednie sportowe
21. Fotele przednie z regulacją lędźwiową
22. Funkcja Follow-Me-Home
23. Gniazda 12V (2x w konsoli centralnej, 1x w przedziale bagażowym)
24. Gniazda USB (1x uchwyt na kubek, 1x schowek w środkowym podłokietniku)
25. Grill osłony chłodnicy z listwami kratki w kolorze perłowego chromu
26. Grill osłony chłodnicy z ramą w kolorze chromu o wysokim połysku
27. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
28. Haczyki wielofunkcyjne
29. Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
30. In-Car Experiences
31. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa, Apple CarPlay i Android Auto
32. Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
50. Nakładki na lusterka w kolorze nadwozia
51. Obrazowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk
52. Ochrona pieszych - pasywna
53. Ochrona przed uderzeniem bocznym
54. Oparcie przednich foteli z kieszenią na klapie
55. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
56. Ostrzeżenie o włączonym świetle
57. Oznaczenia modelu
58. Oś przednia z podwójnymi wahaczami
59. Oświetlenie ambientowe LED, nastrojowe i konturowe oświetlenie wnętrza i otoczenia pojazdu
60. Oświetlenie powitalne
61. Pakiet aerodynamiczny M
62. Panel podłogowy bagażnika ze zintegrowaną półką do przechowywania
63. Podsufitka M Anthracite
64. Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
65. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
66. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
67. Podłokietnik przedni i tylny
68. Przełącznik właściwości jezdnych
69. Przycisk Start/Stop
70. Real Time Traffic Information
71. Remote Services (Usługi zdalne)
72. Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
73. Skrzynia biegów automatyczna sportowa Steptronic, 8-biegowa z dźwignikami zm. biegów przy kierownicy
74. Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania
75. System Active Protection (odwracalne napięcie pasów, automatyczne zamykanie szyb i dachu)
76. System Auto Start Stop
77. System alarmowy (czujnik ruchu wnętrza i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
78. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny
79. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
80. System zamykania z centralnym zamkiem
81. Szyby atermiczne

- | | |
|--|---|
| 33. Karta osobista eSIM | 82. Szyby elektryczne |
| 34. Kierownica sportowa skórzana M, 3-ramienna, obręcz obszyta skórą Walknappa | 83. Taca do ładowania bezprzewodowego urządzeń |
| 35. Kierownica wielofunkcyjna | 84. Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnym obszyciem |
| 36. Klakson dwutonowy | 85. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją |
| 37. Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie | 86. Tele Services |
| 38. Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa | 87. Tempomat z funkcją hamowania |
| 39. Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie | 88. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 40. Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, chromowane | 89. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 41. Lakier niemetalizowany | 90. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 42. Lampy tylne LED | 91. Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia |
| 43. Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline Stripe w kolorze brązowym o wysokim połysku | 92. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka |
| 44. Listwy progowe z napisem BMW z przodu i tyłu, podświetlane | 93. Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |
| 45. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 94. Wspomaganie hamowania |
| 46. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją parkingową, asferyczne | 95. Zawieszenie adaptacyjne M |
| 47. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie, elektrochromatyczne | 96. Zestaw Hi-Fi z 10 głośnikami i wzmacniaczem 205W |
| 48. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX | 97. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 49. Możliwości przechowywania w schowku i przestrzeni bagażowej | 98. Światła hamowania dynamiczne |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Felgi aluminiowe 21", V-Spoke 915 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat | - |
| 2. Fotele przednie komfortowe | - |
| 3. Fotele przednie z aktywną wentylacją | - |
| 4. Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa | - |
| 5. Lakier metalizowany | - |
| 6. Listwy ozdobne, drewno szlachetne topoli słojuwanej, antracytowobrazowe z otwartymi porami | - |
| 7. Pakiet Innowacji | - |
| Obsługa za pomocą gestów | |
| Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W | |
| Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam | |
| Asystent parkowania profesjonalny (zautomatyzowane parkowanie, asystent manewrowania, Drive Recorder) | |
| Systemy asystujące kierowcy | |
| BMW Live Cockpit Professional, navi, RDS, LTE, BT, zakrzywiony wyświetlacz 12.3" i wyświetlacz 14.9", HUD | |
| 8. Pakiet Komfort | - |
| Uchwyty na napoje z regulacją temperatury | |
| Fotele tylne ogrzewane | |
| Pakiet ogrzewania Comfort (podgrzewane podłokietniki oraz kierownica) | |
| 9. Pakiet M Sport Pro | - |
| Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk | |
| Reflektory M Shadow Line | |
| Układ wydechowy sportowy M | |
| Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach M | |
| Obramowania M Shadow Line z wysokim połyskiem o rozszerzonym zakresie | |
| 10. Pakiet Travel | - |
| Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych | |
| System Travel & Comfort | |
| Dach szklany panoramiczny, dwuczęściowy, elektryczny, z osłoną przeciwsłoneczną oraz przeciwwiatrową | |

Pakiet przedziału bagażowego, szyna przesuwana i antypoślizgowa, dodatkowe siatki, pasek mocujący	
11. System łagodnego domykania drzwi	-
12. Systemy asystujące kierowcy Professional	-
Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go	
System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu	
Asystent unikania kolizji	
System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania	
Asystent kierowania i pasa ruchu	
Asystent zatrzymania awaryjnego	
Asystent utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną	
System ostrzegania przed skrzyżowaniami z funkcją hamowania miejskiego	
Systemy asystujące kierowcy	
Asystent ograniczania prędkości, manualny i automatyczny	
13. Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto) -

Korekty

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa -
Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 11-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

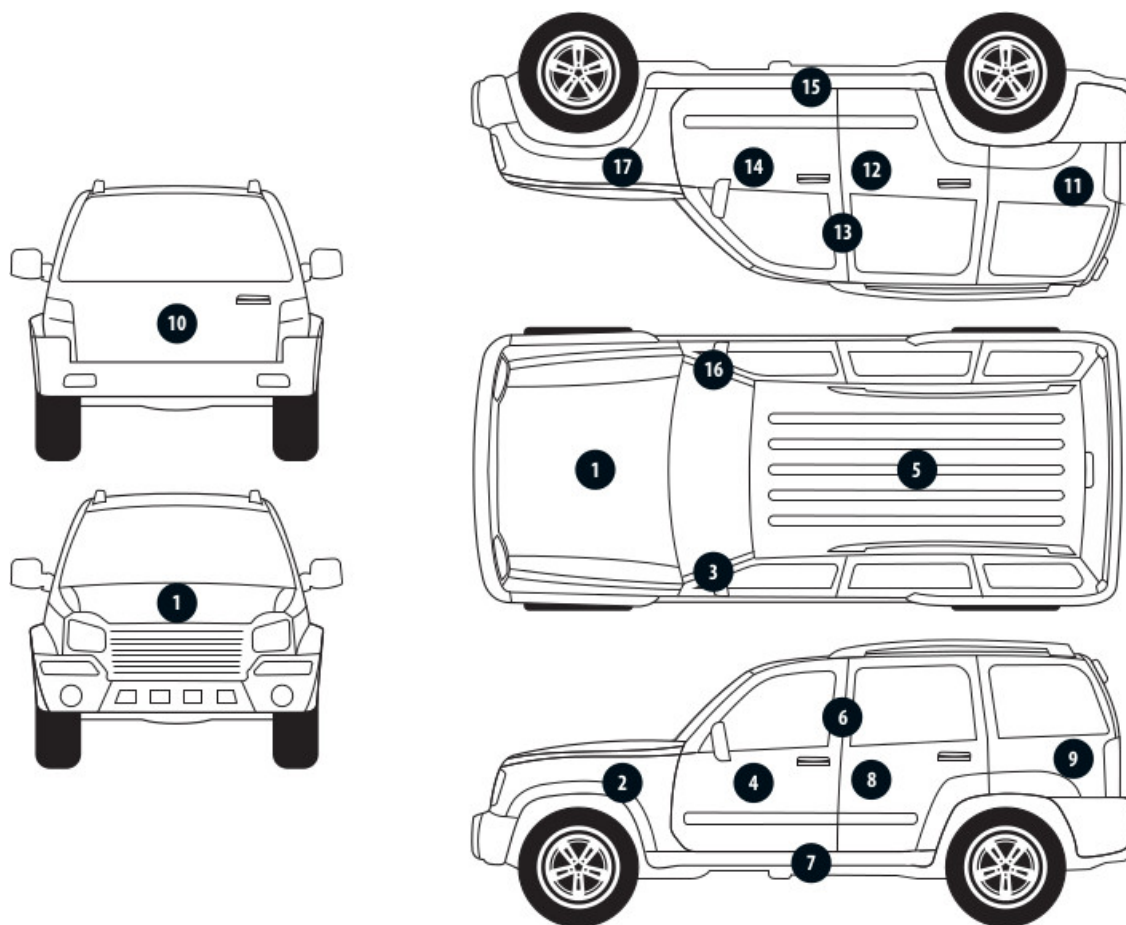

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupek przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 300
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 300
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Reflektory i lusterka oklejone folią. Pojazd oklejony folią, pomiar lakieru wykonany na folii elementy: pokrywa przednia, dach, słupki przedni lewy/prawy, błotnik przedni lewy/prawy. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.


- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa

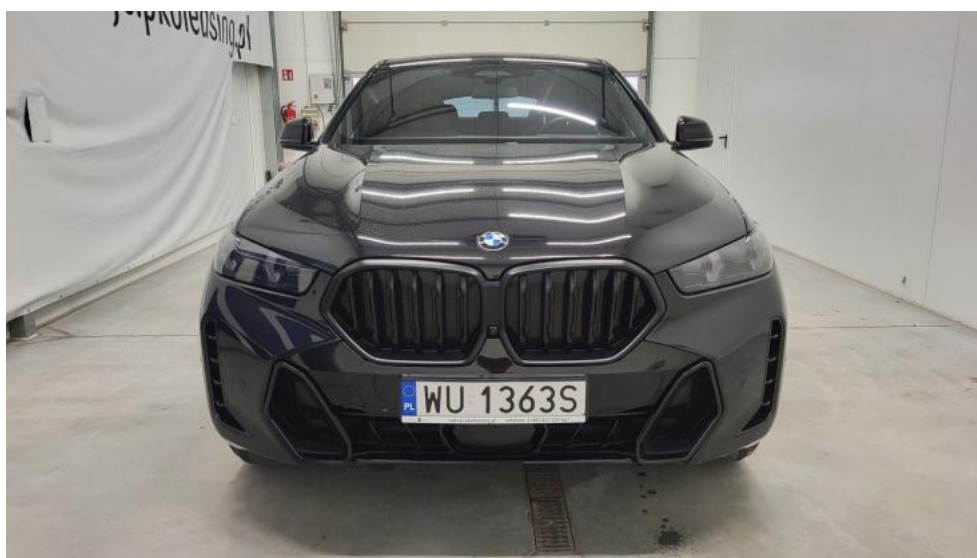

Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód

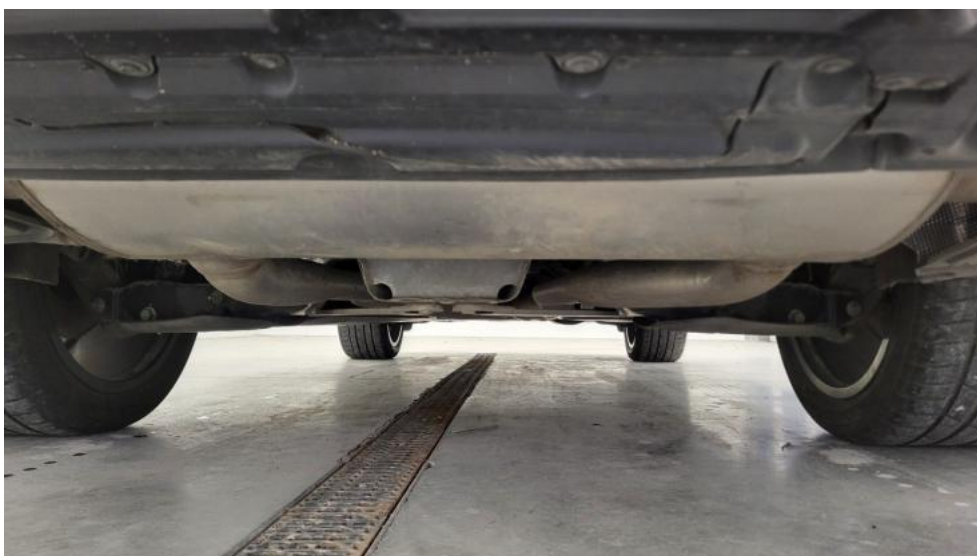


Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

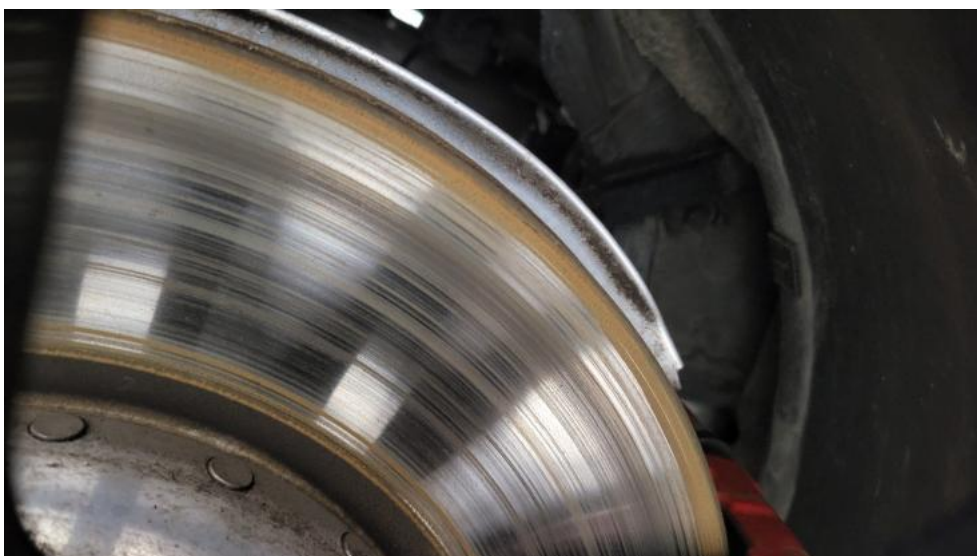

Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

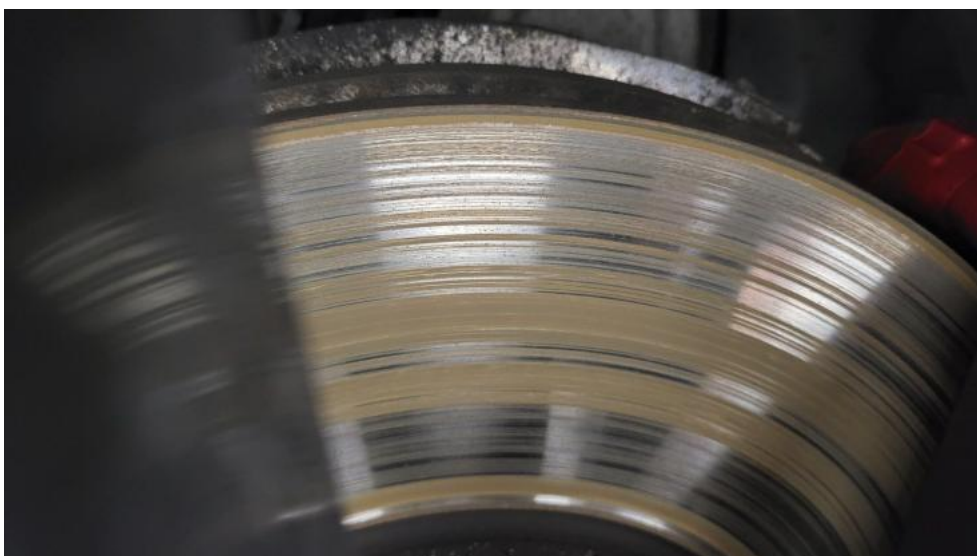

Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – dane

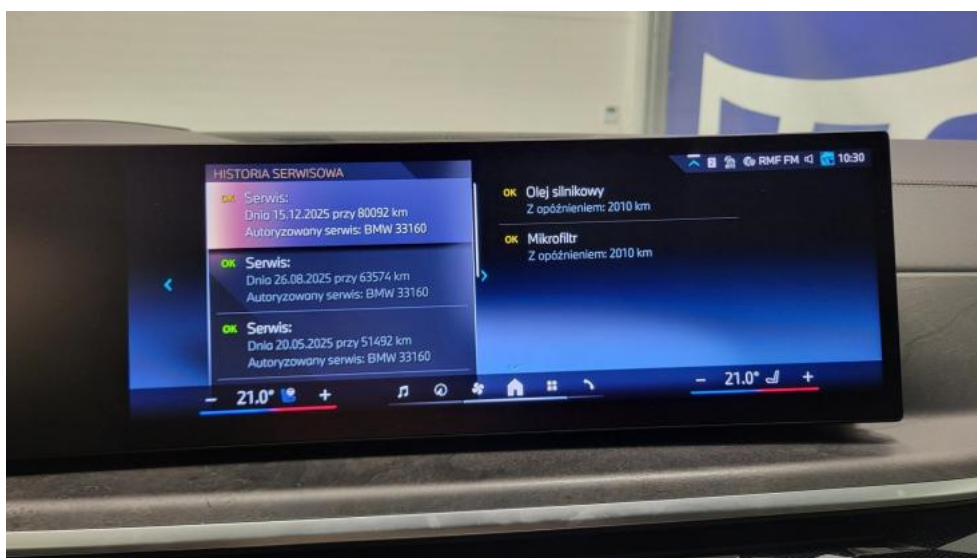


Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2

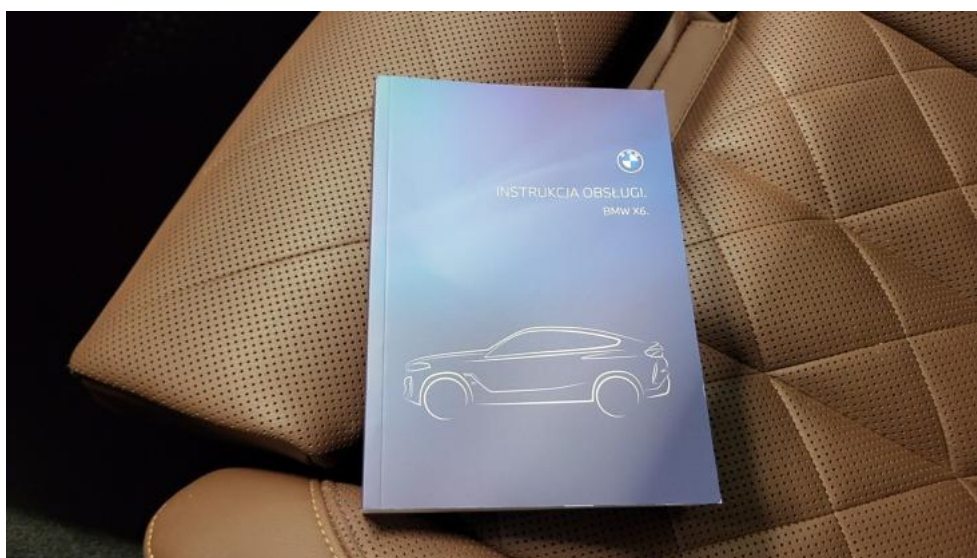

Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.


Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.


Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

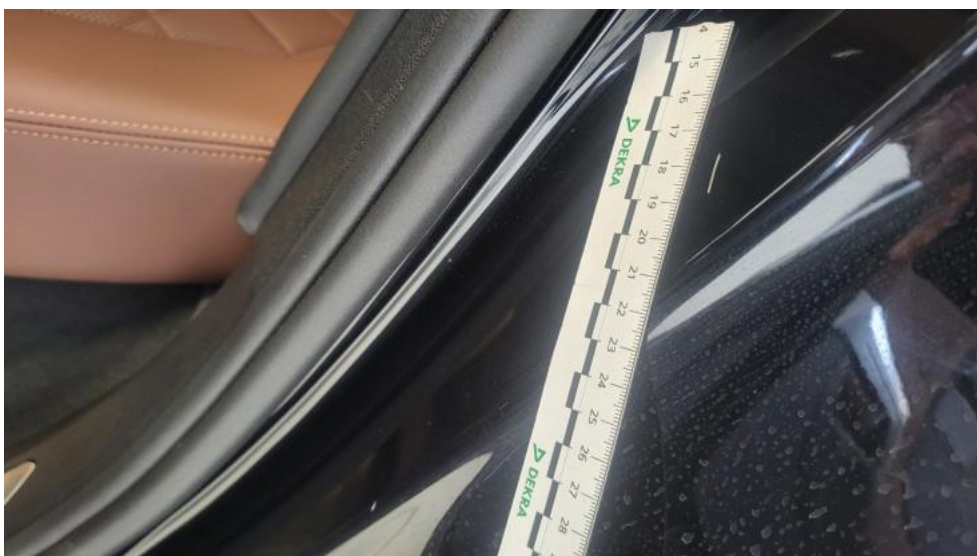

Fot. 52.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

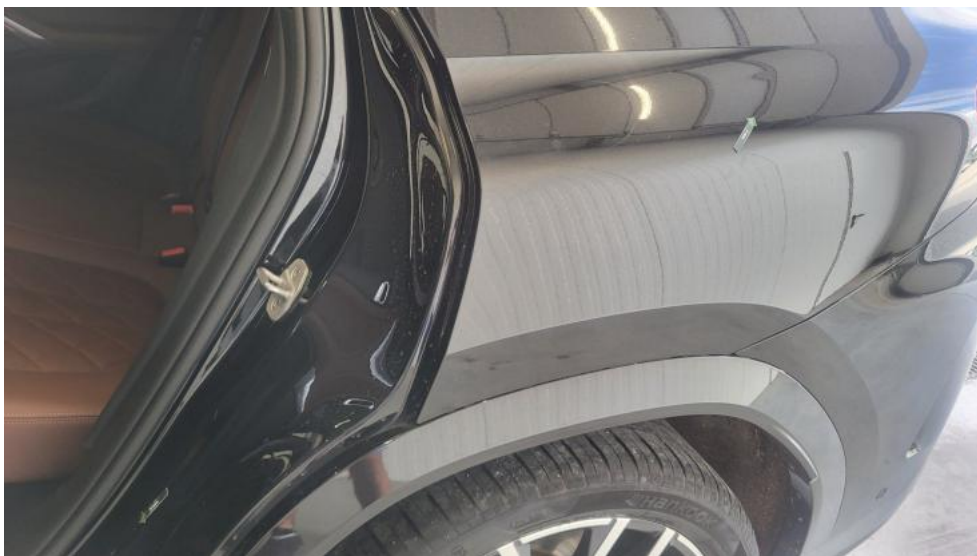

Fot. 53.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Listwy deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1