

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/70608/25/09/19
commission/ damage No. : 23/077712
Date of commission: 19-09-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0158320
Manufacturer	KIA
Model	Xceed 22-
Type / version	Xceed 1.5 T-GDI L DCT
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1325
Gross vehicle weight [kg]	1870
Wheelbase 1/2	2650
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1482
Engine Power [hp/kW]	160/118
Gearbox	automatic
Registration /record No.	PY34409
VIN / serial number	U5YH5F15GPL144900
Date of first registration	05-04-2023
Date of next. tech. test	05-04-2026
Year of manufacture	2023 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	82 746 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	235/45 18 94V	4,0 mm
	left	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	235/45 18 94V	4,0 mm
back	right	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	235/45 18 94V	5,5 mm
	left	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	235/45 18 94V	5,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Active Emergency Brake Assist, Collision Warning System, Pedestrian Emergency Brake Assist, Pre-Crash System
2. Adaptive Cruise Control, Distance control
3. Air condition rear, Armrest (s) front, Interior: other
4. Airbag: other
5. Alarm
6. Antilock-Brake-System (ABS)
7. Armrest (s) rear
8. Automated High-beam assist
9. Automatic climate control
10. Automatic dimlight activation
11. Bluetooth interface, Bord entertainment: other accessories, Hands-free system, Radio, Steering wheel with radio operation, USB in
12. Body-coloured bumpers
13. Child seat fixation
14. Collision Warning System, Pre-Crash System
15. Colored glass
16. Cruise control
17. Diminished spare wheel
18. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated
19. Door mirrors electrically foldable
20. Driver airbag, Passenger airbag
21. Driver conditioning monitoring
22. Driver seat height adjustable
23. ESP (Electronical Stabilizing Program)
24. Electric parking brake
25. Exterior design: other
26. Exterior design: other
27. Exterior design: other
28. Exterior design: other
29. Exterior lighting: other
30. Exterior lighting: other
31. Extra power outlet
32. Fog lamps
33. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
34. Funkcja pomiaru ciśnienia w oponach
35. Head airbags front, Head airbags rear, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger
36. Hill holder
40. Kia Connect - wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o samochodzie
41. Kia Live - usługi cyfrowe dla kierowcy (ruch drogowy, pogoda, ceny paliw, parking, stacje ładowania)
42. Komputer pokładowy z wyświetlaczem kolorowym LCD o przekątnej 4,2", regulacja podświetlenia zegarów
43. LED Daytime running lights
44. LED Daytime running lights, LED rear lights
45. Leather steering wheel
46. Light Alloy wheels 18"
47. Luggage compartment partitioning
48. Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric
49. Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne z cienką ramką
50. Mirror: others, Side indicators
51. OTA (Over The Air) - zdalna aktualizacja oprogramowania i map nawigacji całej Europy, darmowo 1 rok
52. Osłony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania
53. Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary
54. Other
55. Other
56. Other
57. Other
58. Park Distance Control rear
59. Power windows front, Power windows rear
60. Rain sensor
61. Rear seat-backs foldable in two separate parts
62. Rear view camera
63. Remote controlled central locking
64. Roof railing
65. Seatbelt pretensioner front
66. Seatbelts vertically adjustable front
67. Servotronic
68. Spojler tylny wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED
69. Steering wheel manually adjustable
70. System nawigacji satel., kolor. ekran dotyk. 10,25 LCD, DAB, BT z możliwością podłączenia 2 urządzeń
71. Tapicerka skórzano-materiałowa (skóra ekologiczna), jasne przeszycia foteli, czarne boczki drzwi
72. Tinted rear windows
73. USB in
74. Uni-Lackierung
75. Vehicle immobilizer

37. Interior: other
38. Interior: other
39. Interior: other

76. {Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu
LFA}
77. {Asystent utrzymania pasa ruchu}

Dealer's equipment (selected items)

1. Metallic paint -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review -
Uszkodzenia stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 07-10-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/33

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Odpryski na szybie czołowej. Rysy na samochodzie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

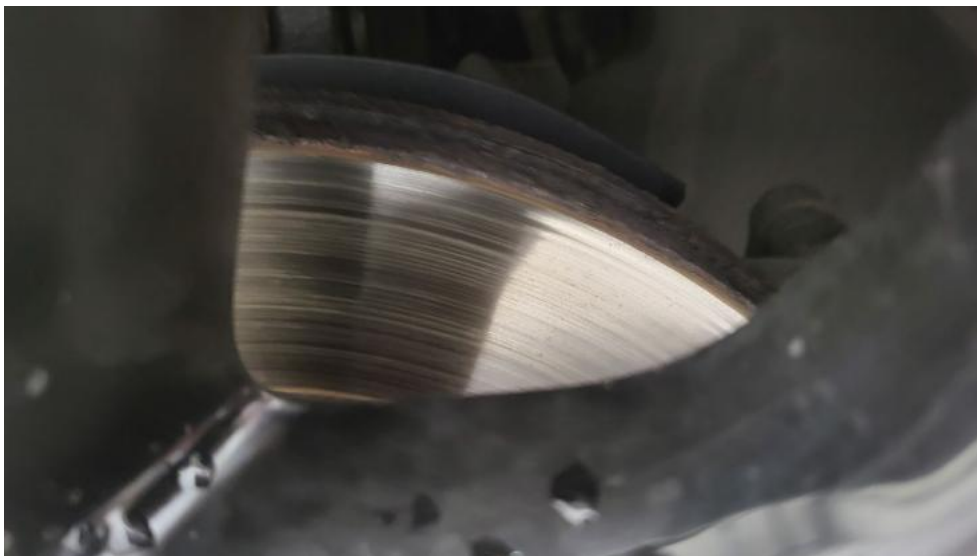


Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

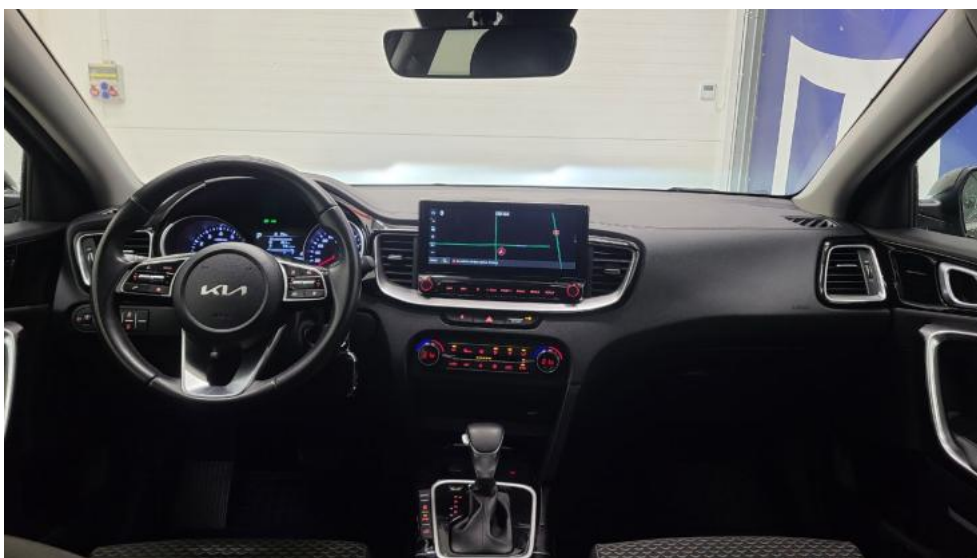


Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

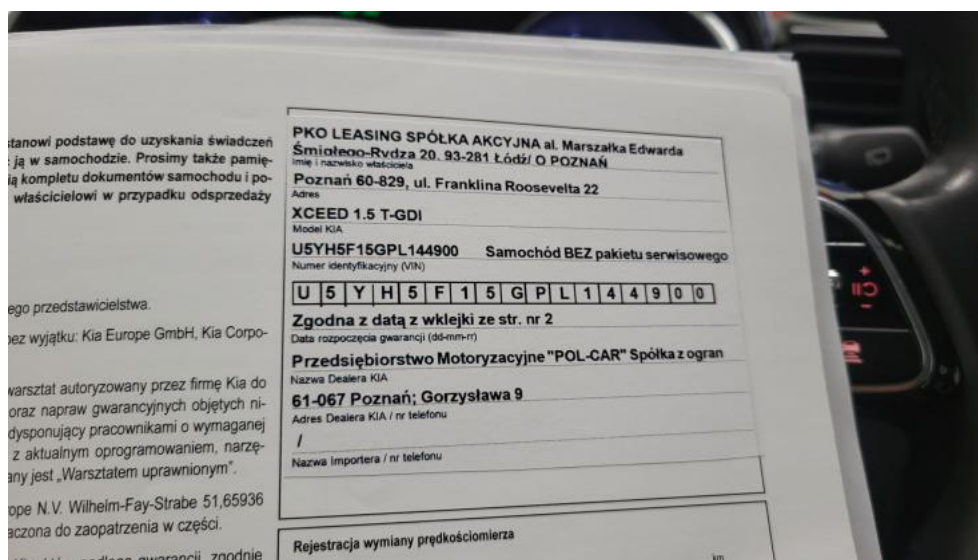
Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane


PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD I: <u>20000</u> km	Wykonane czynności:	TAK	NIE
Data przeglądu: <u>11.01.2024</u>	Wymiana oleju:	☒	☐
Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: <u>25973 km</u>	Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	<u>KIA OW-20</u>	
Wynik badania testerem diagnostycznym: <u>OK-V</u>	Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Termin następnego przeglądu nie później niż - data / przebieg: <u>11-01-2025 / 40973 km</u>	Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: <u>P. Biednarek</u>	Wymiana filtra powietrza:	☐	☒
Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: <u>M. Bysiekowski</u>	Czynności dodatkowe: <u>Wym. F. PŁY KOLEGO</u>		
Uwagi dotyczących zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:	  KIA MOTORS ul. Nowy Świat 2, 00-001 Warszawa, tel. 22 670 50 20 Faks: 22 670 50 21, e-mail: kontakt@kpl.kia.pl Poleczona ASO i punkty obsługi technologicznej		

Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

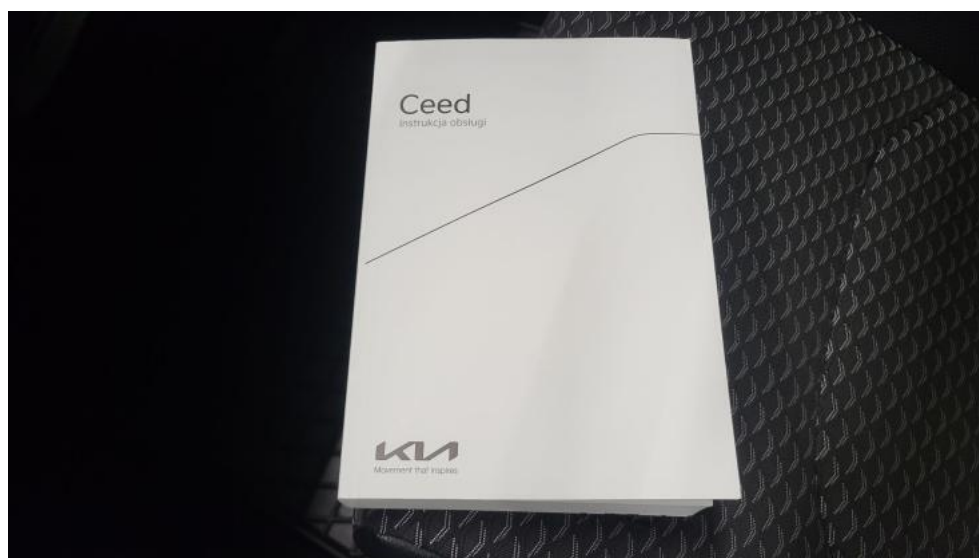**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 38.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Listwa zderzaka prz P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Nadkole przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

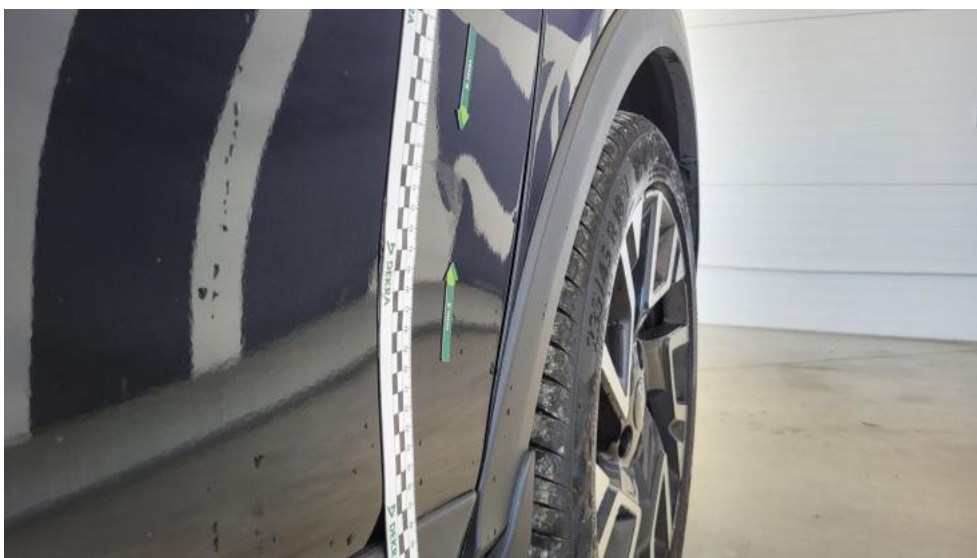


Photo 42.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Listwa drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Słupek środkowy P - Wgniecie/odkształcenie 1



Photo 46.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Photo 52.

Próg L - Rysa/odprysk 1