

Nr zlecenia: 35/10/07/2026/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 10.07.2026

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [C] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Ciągnik samochodowy	VIN:	VF611A16XJD025159
Marka:	RENAULT	Nr rejestracyjny:	WGM8844G
Model pojazdu:	T 460 E6 18.0t	Nr Info-Ekspert:	031-06269
Wersja:	T 460 T4x2 Night & Day	Rok produkcji:	2017
Data pierwszej rejestracji	26.10.2017, (w Polsce: 26.08.2022)		
Data ważności badania technicznego	4.11.2025		
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy z kabiną długą		
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	długa (odchylana) / Night & Day		
Dop. masa całkow.	18000 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu	2 / 4x2		
Rozstaw osi	3800 mm		
Oznaczenie silnika	DT11		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	10837 ccm / 345kW (469KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	15	Podgrzewanie i izolacja układu napędowego
2	Głośniki 2 szt.	16	Podłokietniki fotela kierowcy
3	Gniazdo OBD w kabinie do łączności z pojazdem	17	Pulpit zdejmowany na kierownicy
4	Gniazdo sprężonego powietrza pod fotelem kierowcy	18	Radioodtwarzacz CD
5	Hamulec parkingowy automatyczny	19	System hamulcowy elektroniczny EBS

6	+Kierownica pokryta skórą	20	Szyby regulowane elektrycznie
7	Kierownica wielofunkcyjna	21	Tachograf elektroniczny
8	Klimatyzacja automatyczna	22	Tempomat
9	Kolumna kierownicy regulowana	23	Wyświetlacz wielofunkcyjny 7"
10	Leżanka dolna	24	Wywietrznik dachowy elektryczny
11	Ogranicznik prędkości do 90 km/h	25	Zamek centralny zdalnie sterowany
12	Ogrzewanie dodatkowe powietrzne	26	Zasłona wokół kabiny
13	Oslona p/słoneczna przednia	27	Zwalniacz
14	Podgrzewacz paliwa		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Klimatyzacja postojowa

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FALKEN 315/70 R22.5 156/150L RI 151 (154/150M)	2,2
Przednie prawe:	*FALKEN 315/70 R22.5 156/150L RI 151 (154/150M)	3,5
Tylne LZ:	*DUNLOP 315/70 R22.5 154/152L SP 446 (152/148M)	6,0
Tylne LW:	*DUNLOP 315/70 R22.5 154/152L SP 446 (152/148M)	6,0
Tylne PZ:	*DUNLOP 315/70 R22.5 154/152L SP 446 (152/148M)	6,0
Tylne PW:	*DUNLOP 315/70 R22.5 154/152L SP 446 (152/148M)	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Dnia 13.08.2025 - Zgłoszenie kradzieży pojazdu!

Dnia 24.08.2025 - Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania

Z uwagi na rozładowany/brakujący akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń. Konieczna weryfikacja serwisowa.

Ze względu na rozładowany akumulator nie było możliwości odczytania przebiegu pojazdu.

Ostatni zapisany przebieg w bazie CEPiK z dnia 13.02.2025 podczas kontroli drogowej wynosił 788 840km.

Przebieg pojazdu mógł ulec zmianie.

Aktualny stan licznika przebiegu pojazdu nieznany.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich

przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Mirosław Iwanek

Wycenę wykonał: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Cz. tylna popękany		
2	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Próg	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
4	Ściana tylna kabiny		Zarysowania, Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

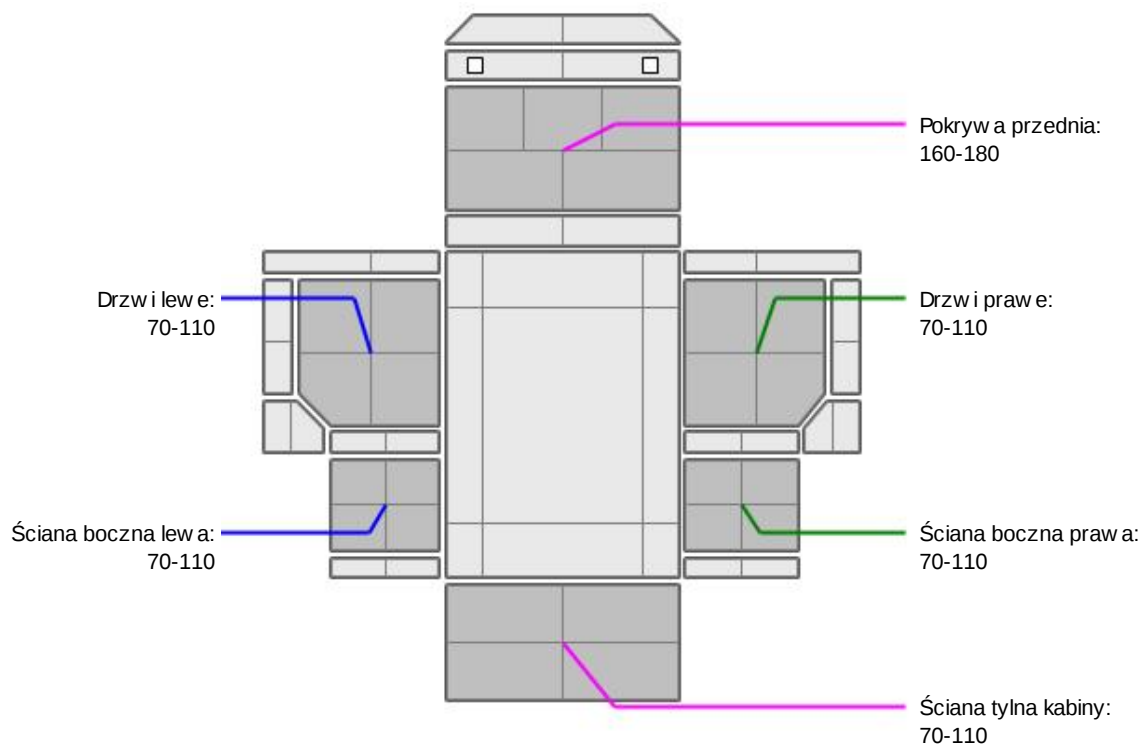

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		160-180	
2	Drzwi	L	70-110	
3	Ściana boczna	L	70-110	
4	Drzwi	P	70-110	
5	Ściana boczna	P	70-110	
6	Ściana tylna kabiny		70-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, wgnieciony, otwory		
2	Reflektor	L	Zarysowany		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Popękana, brak obudowy zewnętrznej		
5	Szyba przednia		Pęknięcie		

6	Stopień boczny	P	Popękany, zarysowany		
7	Owiewka boczna tylna	L	Pęknięta		
8	Owiewka boczna tylna	P	Pęknięta		
9	Podest tylny środkowy		Popękany, wygięty, ubytki materiału		
10	Nadkole tylne cz. środkowa	L	Popekane, zarysowane		
11	Nadkole tylne cz. środkowa	P	Popekane, zarysowane, ślady napraw, zamocowane na opaski		
12	Zbiornik	P	Obejma korozja		
13	Rura wydechowa		Korozja, pęknięta przy obejmie		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Pokrowiec, Podłokietnik, popękany, ubytki materiału		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Z uwagi na rozładowany/brakujący akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Pomimo podłączenia zewnętrznego źródła zasilania - brak reakcji na kluczyk.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.



RAMA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poprzeczka tylna		Wygięta		

Ogniska korozji



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wytarte		
2	Tarcza koła przedniego	L	Ogniska korozji, brak osłony		
3	Tarcza koła przedniego	P	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego	L	Ogniska korozji		
5	Tarcza koła tylnego	P	Ogniska korozji		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na rozładowany/brakujący akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Pomimo podłączenia zewnętrznego źródła zasilania - brak reakcji na kluczyk.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 1szt.
2	Dowód rejestracyjny	NIE
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
5	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na ramie oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie odczytano

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7

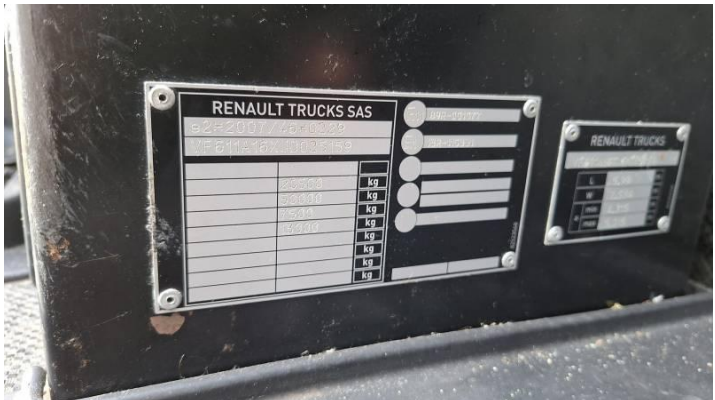

Fot. nr 8

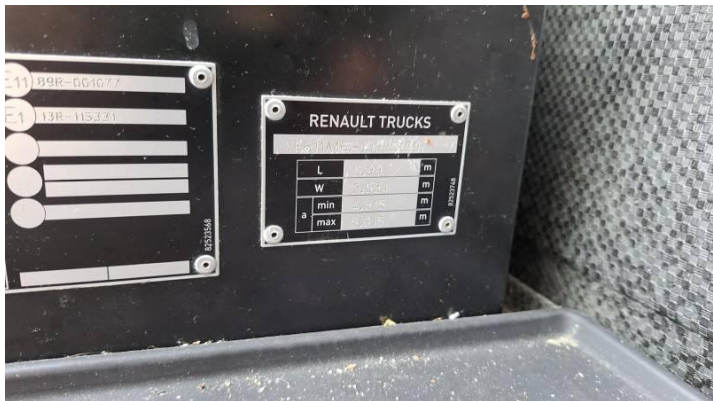

Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29

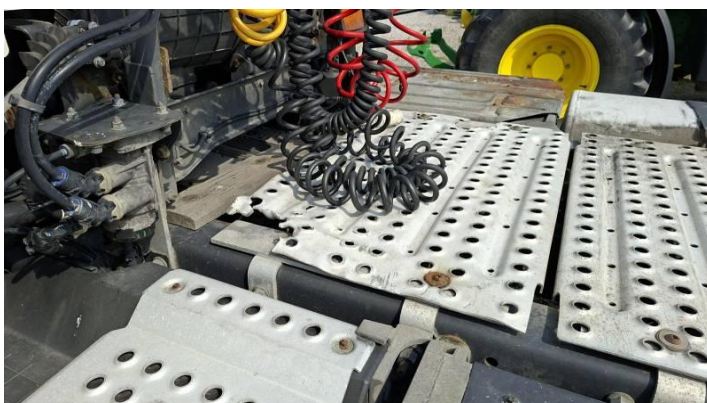

Fot. nr 30

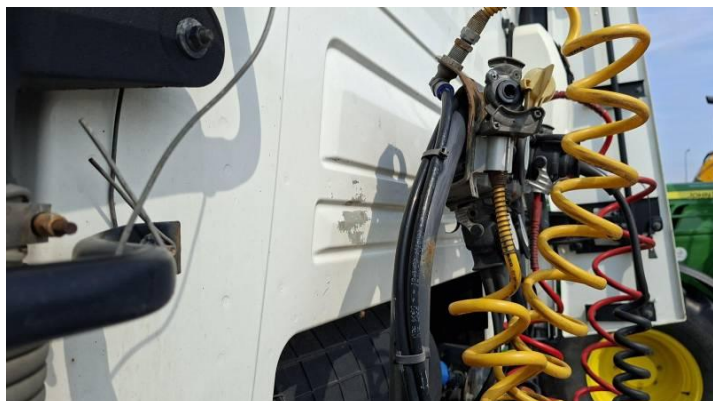

Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35

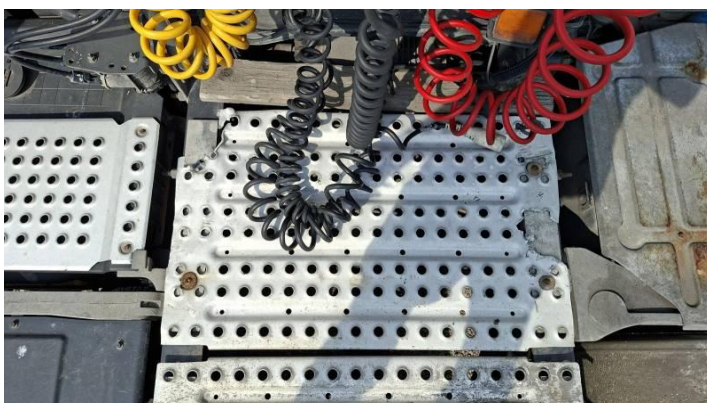

Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu