

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/66981/26/07/20
commission/ damage No. : C/L25/00400
Date of commission: 20-07-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0158663
Manufacturer	LAND ROVER
Model	Range Rover Velar 23-
Type / version	Velar 3.0 D300 mHEV Dynamic HSE
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2182
Gross vehicle weight [kg]	2710
Wheelbase 1/2	2874
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	2996
Engine Power [hp/kW]	300/221
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	WZ124KN
VIN / serial number	SALYA2BW6RA371127
Date of first registration	07-12-2023
Date of next. tech. test	07-12-2026
Year of manufacture	2023
Readout [km]	59 265 (read)
Body color / type of coating	blue/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, LATITUDE ALPIN LA2	265/45 21 104V	3,5 mm
	left	MICHELIN, LATITUDE ALPIN LA2	265/45 21 104V	3,5 mm
back	right	MICHELIN, LATITUDE ALPIN LA2	265/45 21 104V	3,5 mm
	left	MICHELIN, LATITUDE ALPIN LA2	265/45 21 104V	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów | 50. Interior: other |
| 2. Accoustic windows | 51. Jednostopniowa skrzynia rozdzielcza
Single-speed bez reduktora |
| 3. Active Emergency Brake Assist | 52. Kamera cofania |
| 4. Adaptive Cruise Control, Distance control | 53. Keyless go |
| 5. Air suspension, Electronic controlled suspension | 54. Kierownica skórzana z listwą Moonlight Chrome |
| 6. Air suspension, Electronic controlled suspension | 55. Kierunkowskazy animowane, tylne |
| 7. All season tyres | 56. LED front dim light |
| 8. Android Auto | 57. Lane control assistant |
| 9. Antilock-Brake-System (ABS) | 58. Light Allow wheels over 21" |
| 10. Apple CarPlay | 59. Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych,
podświetlane |
| 11. Asystent hamowania awaryjnego | 60. Manetki zmiany biegów w kolorze Satin Chrome |
| 12. Automatyczne włączanie świateł z czujnikiem zmierzchu | 61. Mobile Tire System |
| 13. Blind spot warning | 62. Nakładki progowe przednie metalowe, tylne z
tworzyw sztucznych z napisem Range Rover |
| 14. Bluetooth interface | 63. Obsługa komend głosowych (w języku
angielskim) |
| 15. Bord climate: other | 64. Osłona przestrzeni bagażowej |
| 16. Bord entertainment: other accessories | 65. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi
lusterkami |
| 17. Child seat fixation | 66. Other |
| 18. Collision Warning System | 67. Other |
| 19. Collision Warning System | 68. Other |
| 20. Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników | 69. Other |
| 21. Czasowy włącznik światła | 70. Other |
| 22. Czujnik deszczu z automatycznymi
wycieraczkami | 71. Other |
| 23. Czujnik wtargnięcia | 72. Pakiet online z transmisją danych |
| 24. Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa | 73. Park Distance Control front, Park Distance
Control rear |
| 25. Czujnik zużycia klocków hamulcowych | 74. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe i boczne
dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne) |
| 26. DAB radio | 75. Power steering |
| 27. Distribution of braking force electronically | 76. Power windows front, Power windows rear |
| 28. Distribution of braking force electronically | 77. Rear wiper |
| 29. Dodatkowe gniazda ładujące | 78. Rear-view mirror autodimming |
| 30. Door mirror(s) electrically adjustable in
general, Door mirrors autodimming, Door
mirrors electrically foldable, Door mirrors
heated, Floor lighting, Side indicators | 79. Siedzenia ze skóry Windsor w kolorze Ebony z
podsufitką Morzine Ebony |
| 31. Dualzone automatic climate control | 80. Soundsystem |
| 32. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 81. Steering wheel electrically adjustable |
| 33. Ekran dotykowy 11,4 cala | 82. Storage facilities in general |
| 34. Electric tailgate | 83. System automatycznego poziomowania
reflektorów |
| 35. Electronic controlled suspension | 84. System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA) |
| 36. Electronic controlled suspension | 85. Szyba tylna podgrzewana |
| 37. Elektrycznie sterowane blokady dziecięce
drzwi | 86. TVBB - wektorowanie momentu obrotowego |
| 38. Exterior design: other | 87. Traction control |
| 39. Exterior design: other | 88. Traffic sign recognition |
| 40. Floor mat | 89. Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40 |
| 41. Fotele przednie regulowane w 20 kierunkach,
pamięć ustawień fotela kierowcy, el.
pochylane fot. tył | 90. Tyre pressure control (RDC) |

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 42. Full Cabin Spoiler | 91. Uchwyty na kubki - przód/tył |
| 43. Glass sunroof fixed | 92. Uni-Lackierung |
| 44. Hamulce przednie - 380 mm / 325 mm z tyłu | 93. Wireless device charging |
| 45. Hill descent control | 94. Wykończenie wnętrza Dark Anodised |
| 46. Hill holder | 95. Zaciski standardowe |
| 47. Interior decoration: other | 96. Zagłówki pasywne przednich foteli |
| 48. Interior lights: other accessories | 97. Zagłówki przód i tył |
| 49. Interior: other | 98. Światła tylne przeciwmgielne |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Exterior design: other, Roof: other | - |
| 2. Head-Up Display | - |
| 3. Light Allow wheels over 21" | - |
| 4. Metallic paint | - |
| 5. Other | - |
| 6. Pakiet Cold Climate | - |
| Ogrzewana szyba przednia i dysze spryskiwaczy wycieraczek | |
| Kierownica ogrzewana | |
| Fotele przednie ogrzewane i wentylowane | |
| Fotele tylne ogrzewane | |
| 7. Park Assistant | - |
| 8. System składania tylnej kanapy od przestrzeni bagażowej | - |
| 9. Tinted rear windows | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
stwierdzone braki i uszkodzenia -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 26-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Document issued electronically valid without signature.

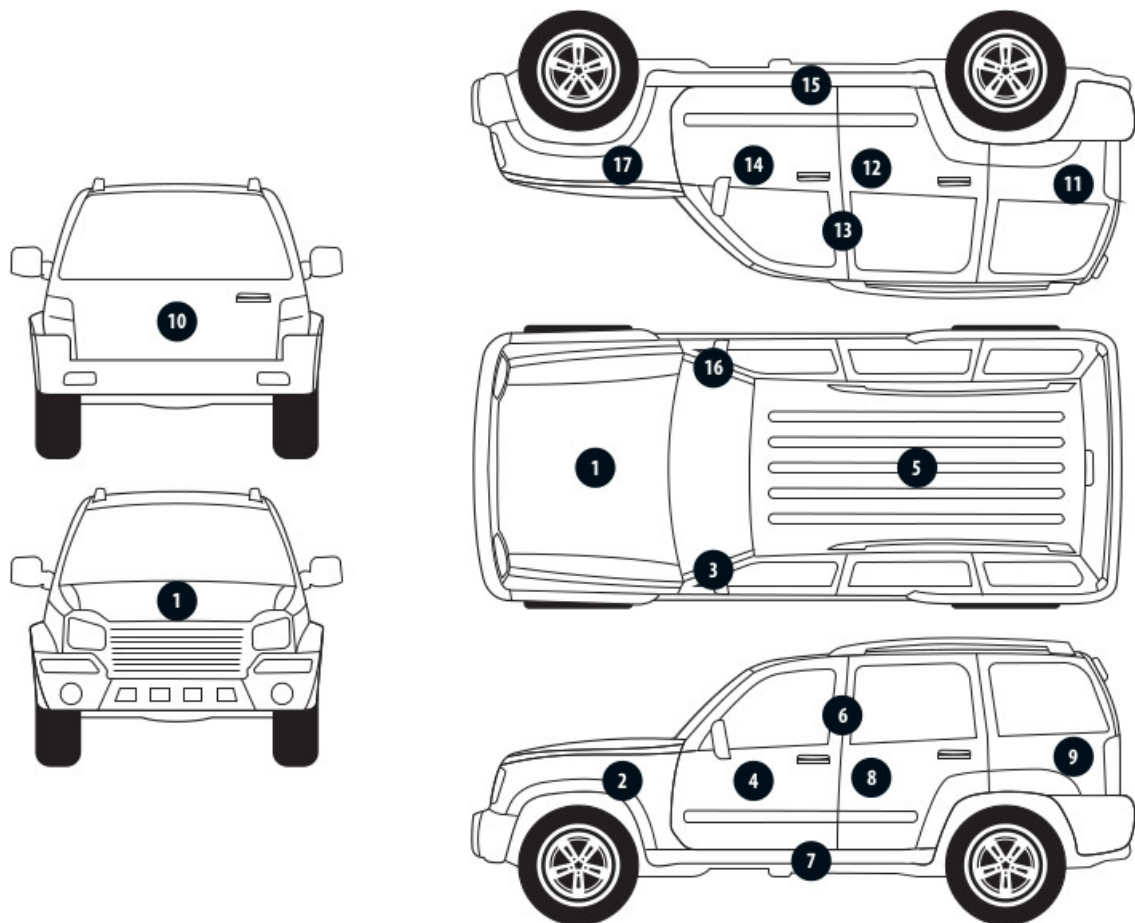Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 200
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

PC

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
OGRANICZENIA PARKINGOWE

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

IMMOBILIZER

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Informacja niski poziom baterii kluczyka inteligentnego. Odpryski na szybie czołowej. Rysy na samochodzie. Nietypowe odgłosy pochodzące z komory silnika podczas próby ruchowej, do weryfikacji serwisowej. Głośna praca silnika, do weryfikacji serwisowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

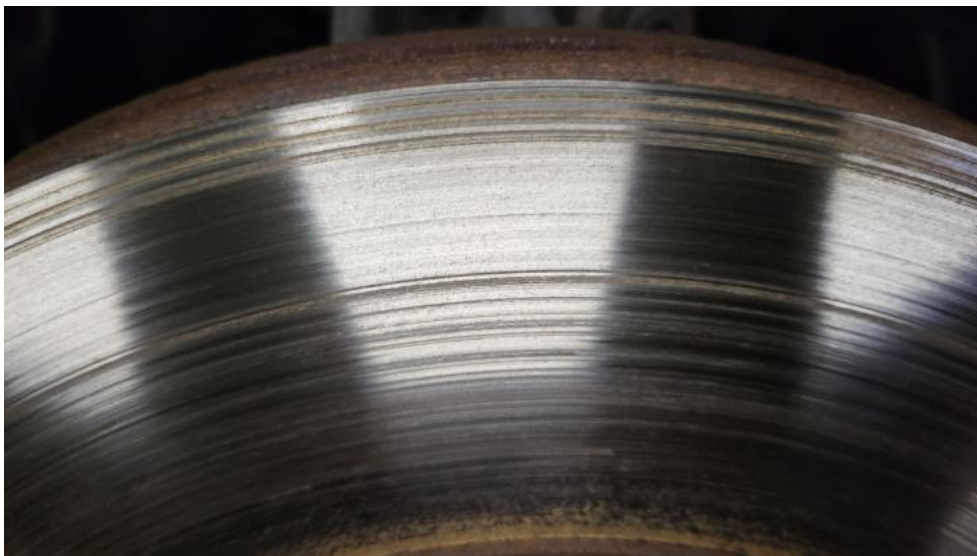


Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Photo 31.
Kierownica (na wprost)

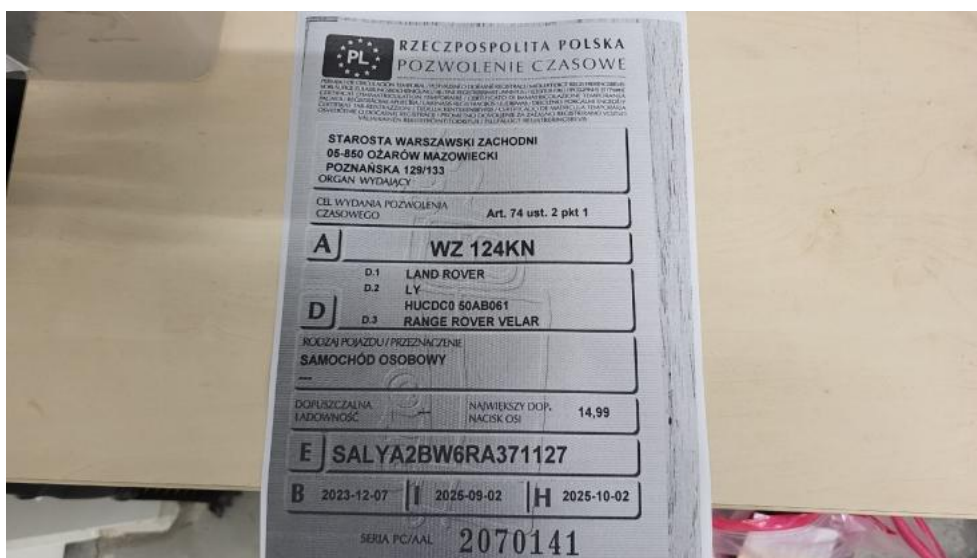
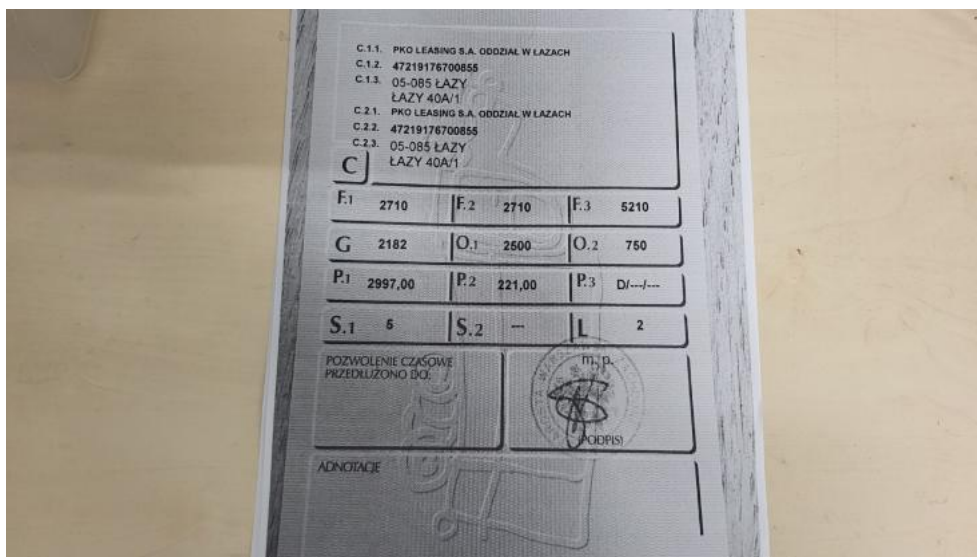


Photo 32.
Dowód rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dowód rej. ksero str. 2

**Photo 34.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Zestaw naprawczy koła



Photo 36.
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Lusterko zew P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Listwy dachu lew. - Inne 1



Photo 52.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Lusterko zew L - Inne 1



Photo 56.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

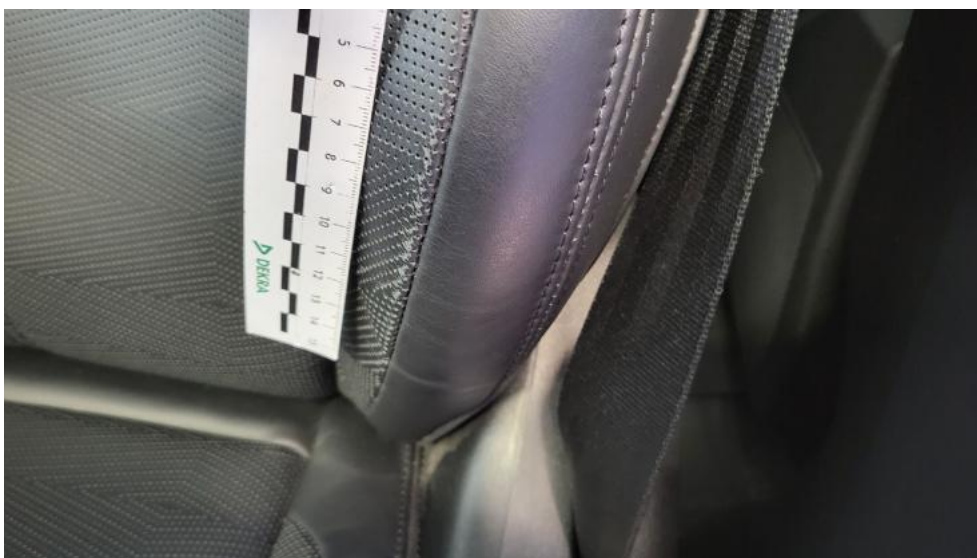


Photo 58.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1