

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/66323/25/09/05
Nr zlecenia/szkody: 22/006216
Data zlecenia: 05-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0133815
Producent	JEEP
Model	Wrangler 18-23
Typ/wersja	Wrangler Unlimited GME 2.0 Tur
Rodzaj nadwozia	S.T
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2028
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2574
Rozstaw osi 1/2	3008
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	272/200
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	RZ599CS
VIN	1C4HJXFNMW851608
Data 1. rejestracji	03-01-2022
Data nast. bad. techn.	03-01-2027
Rok produkcji	2021
Stan licznika [km]	92 526 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BFGOODRICH, MUD-TERRAIN T/A KM2	255/75 17 111108Q	7,0 mm
	lewe	BFGOODRICH, MUD-TERRAIN T/A KM2	255/75 17 111108Q	6,5 mm
tylna	prawe	BFGOODRICH, MUD-TERRAIN T/A KM2	255/75 17 111108Q	9,0 mm
	lewe	BFGOODRICH, MUD-TERRAIN T/A KM2	255/75 17 111108Q	9,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS | 32. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się |
| 2. Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu | 33. Moduł Mopar Connect |
| 3. Boczne progi ochronne Rock Rails o zwiększonej wytrzymałości, czarne | 34. Nadkola w kolorze czarnym |
| 4. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód | 35. Naklejki na pokrywie silnika |
| 5. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | 36. Nawigacja GPS |
| 6. Dach materiałowy - Soft Top Sunrider Premium | 37. Ogranicznik prędkości, aktywny |
| 7. Dywaniki podłogowe przód/tył | 38. Oświetlenie wnętrza LED |
| 8. ERM - system zapobiegający przed przewróceniem się pojazdu | 39. Pakiet palacza |
| 9. ESC + BAS - układ stabilizacji toru jazdy ze wspomaganie hamowania awaryjnego | 40. Pałak przeciwpotażowy |
| 10. Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem | 41. Poduszki powietrzne boczne |
| 11. Gniazdo 12V na konsoli centralnej | 42. Poduszki powietrzne, pełnowymiarowe, wielostopniowe dla kierowcy i pasażera |
| 12. Gniazdo 12V w bagażniku | 43. Programowane opóźnione wyłączenie reflektorów |
| 13. Gniazdo AUX | 44. System OFF-Road+ z trybami SAND i ROCK |
| 14. Gniazdo USB | 45. System Selec-Speed - system kontroli prędkości podczas wjazdu/zjazdu ze wzniesienia |
| 15. Gniazdo USB, dodatkowe | 46. System Start/Stop |
| 16. Grill przedni - w kolorze nadwozia z czarną ramką | 47. System kontroli trakcji |
| 17. HDC - asystent zjazdu ze wzniesienia | 48. System monitorowania ciśnienia w oponach TPM z wyświetlaczem |
| 18. HSA - asystent ruszania pod górę | 49. System multimedialny Uconnect 8,4 z nawigacją - 8,4 ekran dotykowy z Bluetooth i funkcją Mirroring |
| 19. Immobilizer | 50. System nagłośnienia Alpine - 9 głośników, subwoofer, wzmacniacz 552W |
| 20. Kamera przednia Off-road | 51. System powiadamiania o wypadkach drogowych eCall |
| 21. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył | 52. Szyby elektryczne, przód i tył |
| 22. Kierownica skórzana | 53. Tapicerka materiałowa Premium |
| 23. Kierownica ze sterowaniem radia | 54. Tempomat |
| 24. Klimatyzacja automatyczna | 55. Tylne szyby dodatkowo przyciemniane |
| 25. Kolorowy 7 calowy wyświetlacz TFT w panelu wskaźników | 56. Uchwyty na kubki/butelki - przód (podświetlane) |
| 26. Kompatybilność Carplay / Android Auto | 57. Wykładzina bagażnika |
| 27. Komputer pokładowy z kompasem i wskaźnikiem temperatury | 58. Zamek centralny z pilotem |
| 28. Lakier uni | 59. Zaslony słoneczne z podświetlanymi lusterkami kosmetycznymi |
| 29. Lampy przednie LED | 60. Światła do jazdy dziennej LED |
| 30. Lampy tylne w technologii LED | 61. Światła przeciwmgielne LED |
| 31. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Dach Hard Top - czarny | - |
| 2. Fotele przednie, ogrzewane | - |
| 3. Lampy z systemem SmartBeam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi | - |
| 4. Pakiet Comfort & Convenience | - |
| Podsufitka | - |
| 5. Pakiet Safety | - |
| Tempomat aktywny ACC | - |

System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW Plus
6. Tapicerka skórzana

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa
Wcześniejsze naprawy
Uszkodzenia, stan, podwyższona wartość powłoki lakierowej.

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 15-09-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

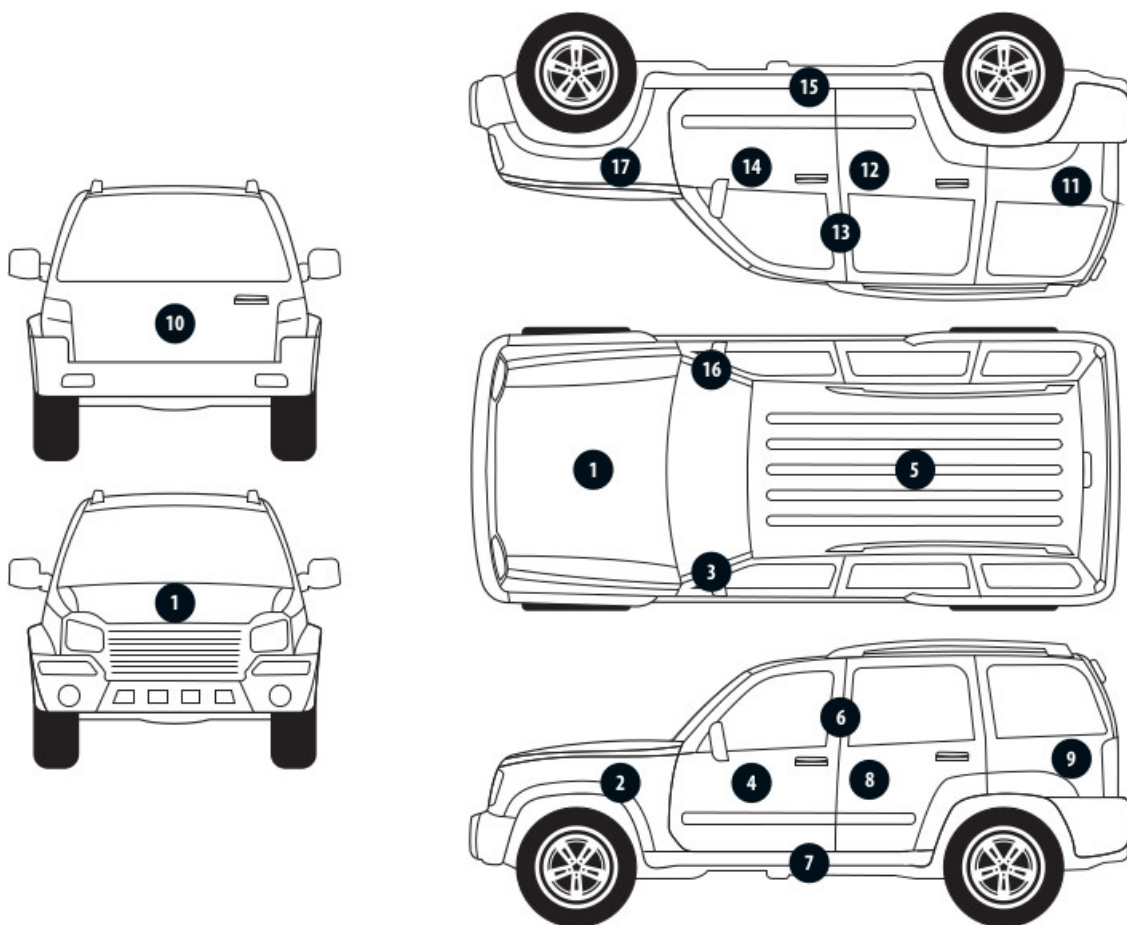

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Ściana boczna lewa	150 - 300
10	Pokrywa/klapa tylna	150 - 300
11	Ściana boczna prawa	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 300
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 300
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

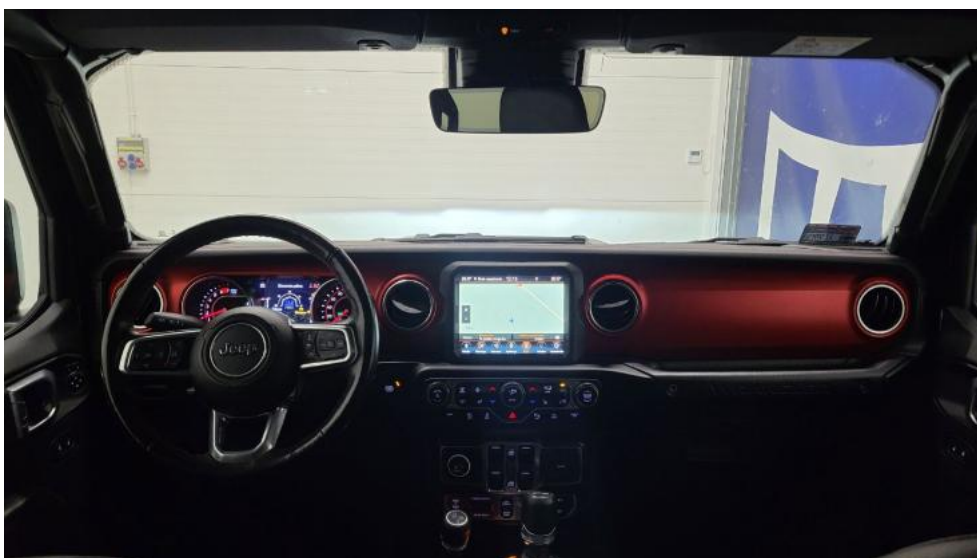

Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.


Dow. Rej. Str.2 i klucze

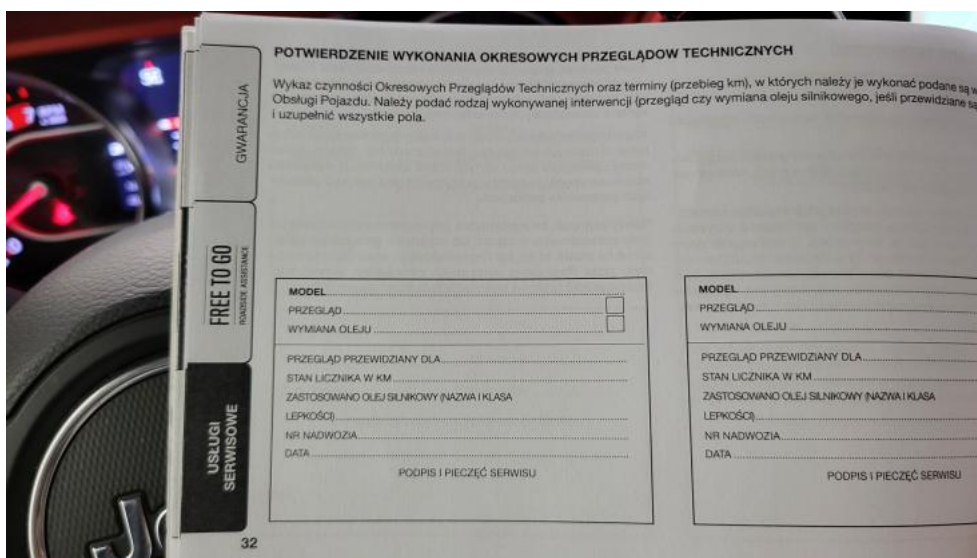

Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

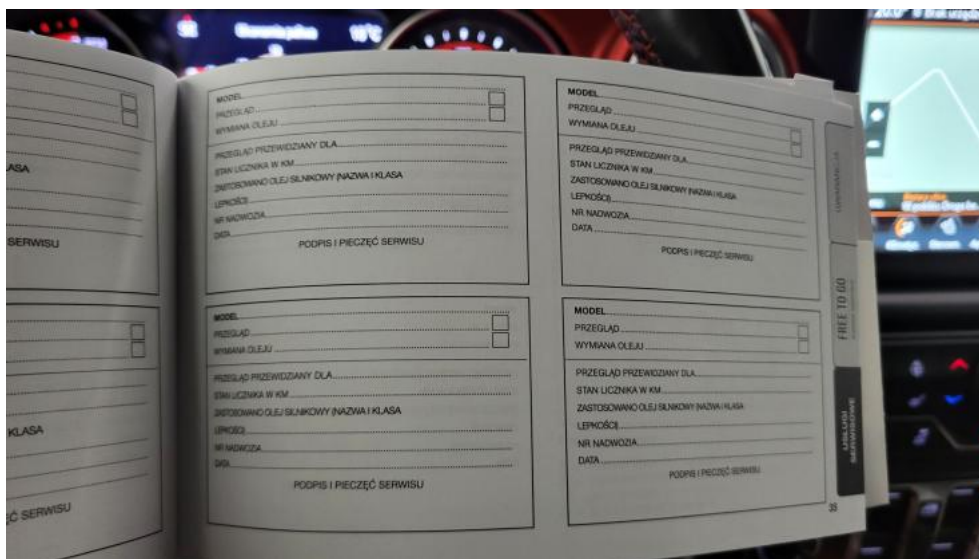

Fot. 35.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

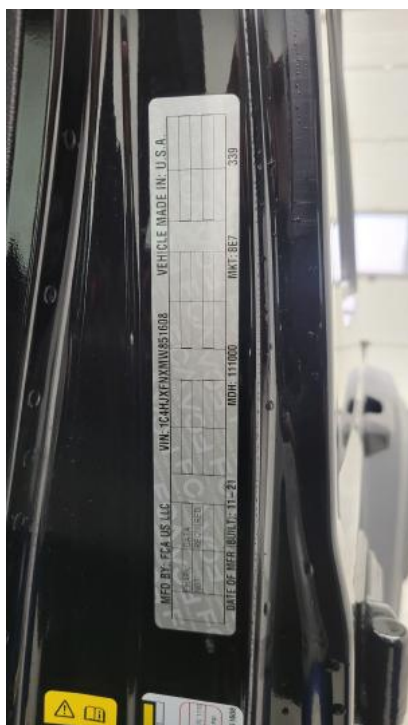

Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu

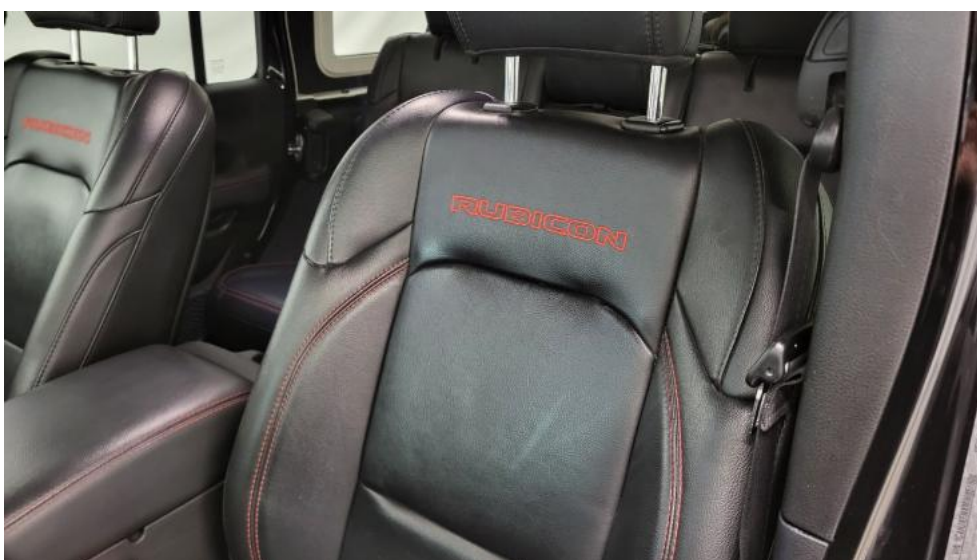

Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.
Nadkole tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak tylny cz L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zderzak tylny cz L - Inne 2



Fot. 50.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Nadkole tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 54.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Drzwi tylne L - Inne 1



Fot. 56.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Tapicerka drzwi tylnych L - Inne 1