

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/49755/25/07/08
commission/ damage No. : 24/010758
Date of commission: 08-07-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0135584
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	A Klasa [W 177] 18-22
Type / version	A 35 AMG 4-Matic 7G-DCT
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1565
Gross vehicle weight [kg]	2050
Wheelbase 1/2	2729
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1991
Engine Power [hp/kW]	306/225
Gearbox	automatic
Registration /record No.	CT742CG
VIN / serial number	WDD1770511N098631
Date of first registration	21-08-2019
Date of next. tech. test	21-08-2025
Year of manufacture	2019
Readout [km]	96 930 (read)
Body color / type of coating	yellow/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	UNIROYAL, RAINSPORT 5	235/35 19 91Y	5,5 mm
	left	UNIROYAL, RAINSPORT 5	235/35 19 91Y	6,0 mm
back	right	UNIROYAL, RAINSPORT 5	235/35 19 91Y	5,5 mm
	left	UNIROYAL, RAINSPORT 5	235/35 19 91Y	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Alarm | 24. Mobile Tire System |
| 2. Alcantara upholstery, Textile upholstery | 25. Other |
| 3. Armrest (s) front | 26. Other |
| 4. Automatic Emergency Call | 27. Other |
| 5. Automatic climate control | 28. Other |
| 6. Bord communication: other, iPod Interface | 29. Other |
| 7. Bord communication: other, iPod Interface | 30. Other |
| 8. Brake Assist | 31. Other |
| 9. Cruise control | 32. Other |
| 10. DAB radio | 33. Other |
| 11. Distance control, Pre-Crash System | 34. Other |
| 12. Driver airbag, Passenger airbag | 35. Rain sensor |
| 13. Driver knee airbag | 36. Rear bench/seats foldable |
| 14. Exterior design: other, Interior: other | 37. Rear view camera |
| 15. Floor mat | 38. Selectable driveline characteristics |
| 16. Interior: other | 39. Sport seats front |
| 17. Interior: other | 40. Sport suspension |
| 18. LED front dim light | 41. Steering: other |
| 19. Lane control assistant | 42. Storage facilities in general |
| 20. Leather steering wheel, Sports steering wheel | 43. Storage facilities in general |
| 21. Light Alloy wheels 18" | 44. Uni-Lackierung |
| 22. Light Alloy wheels 18" | 45. vehicle tracking system preparation |
| 23. Metal finish | 46. {System active Lane Change Assist} |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. 360 view camera, Park Assistant | - |
| Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe) | |
| Kamery ułatwiające parkowanie 360 | |
| 2. Armrest (s) rear, Automated High-beam assist, Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Driver seat electrically adjustable, Glass sunroof fixed, Heated seat driver, Heated seat passenger, Interior lights: other accessories, Keyless go, Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger, Memory seat, Navigation system, On board monitor, Other, Park Assistant, Rear-view mirror autodimming, Soundsystem | - |
| Fotele przednie podgrzewane | |
| System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka | |
| Dach szklany panoramiczny | |
| Tylny podłokietnik | |
| Oświetlenie Ambient | |
| Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia | |
| Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane | |
| Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi | |
| Asystent świateł drogowych PLUS - automatyczne światła drogowe | |
| System nagłośnienia Burmester Surround | |
| Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali | |
| Pakiet Lusterka | |
| System nawigacji satelitarnej na dysku twardym | |
| Pakiet asystenta parkowania | |
| Wyświetlacz IC 10,25 cali | |
| 3. Automatic headlight elevation control, Cornering Headlights, LED front dim light | - |
| 4. Blind spot warning | - |
| 5. Distance control | - |
| 6. Exterior design: other, Rear spoiler, Tinted rear windows | - |
| 7. Head-Up Display | - |
| 8. Light Alloy wheels 19" | - |
| 9. Multi functional steering wheel | - |
| 10. Other | - |
| 11. Sport suspension | - |

12. Tinted rear windows -
Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne
13. Tyre pressure control (RDC) -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

- Regularity of service review -
Current market situation -
Braki, uszkodzenia stan -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 17-07-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

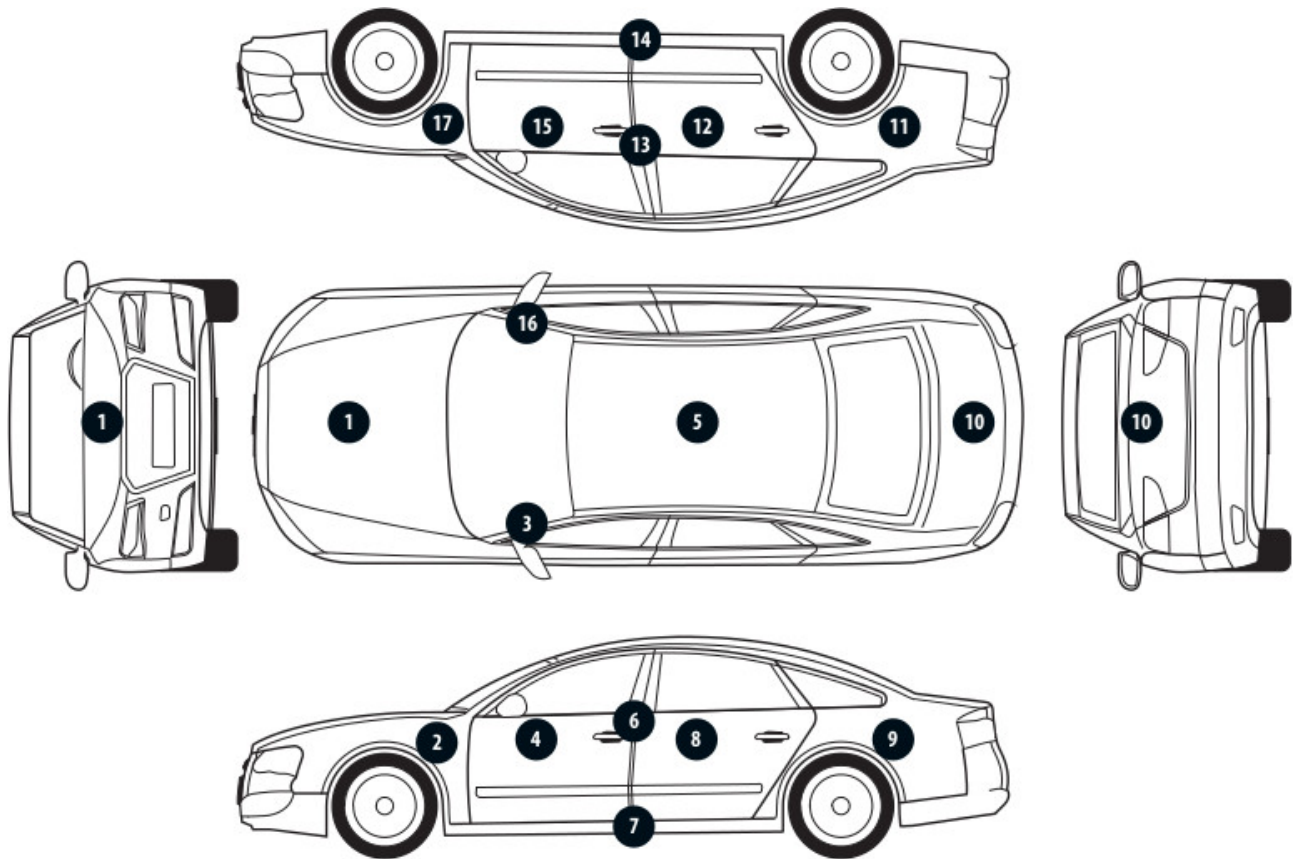Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/41

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Przegląd B wymagany. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Przedmiotowa ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Podczas oględzin okazano 1 klucz, książkę serwisową i instrukcję obsługi. Odpryski i zarysowania w obszarze całego pojazdu. Pojazd przedstawiony do oględzin zabrudzony z brakiem możliwości wykonania szczegółowej oceny powłoki lakierowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznym, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)

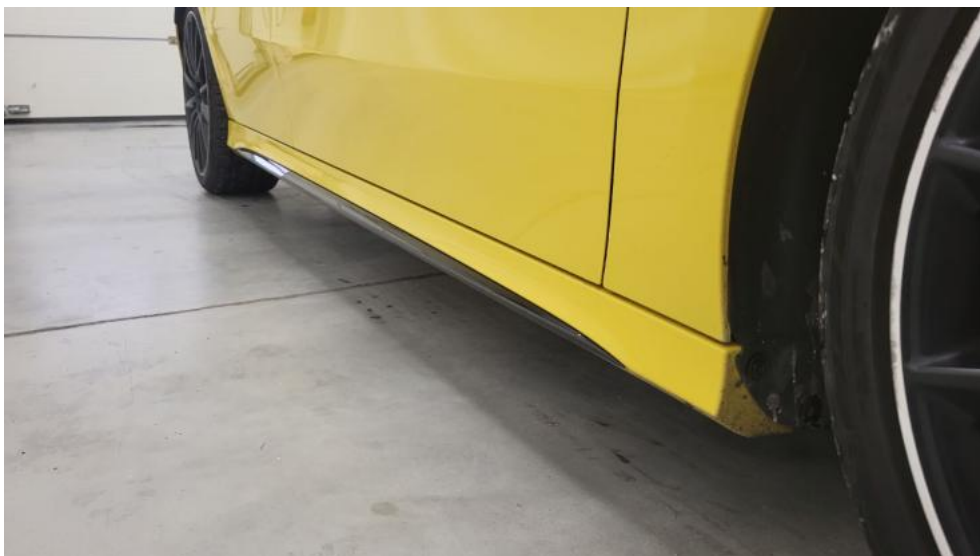


Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

A detailed view of the Mercedes-AMG GT's interior. The steering wheel is black with a silver Mercedes-Benz star in the center and 'AMG' branding at the bottom. The dashboard features a large digital display showing a racing-themed interface with a track map and performance metrics. The center console has two circular air vents with blue ambient lighting. The overall design is sleek and sporty, with a focus on high-tech features and performance-oriented aesthetics.

[illegible]

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze

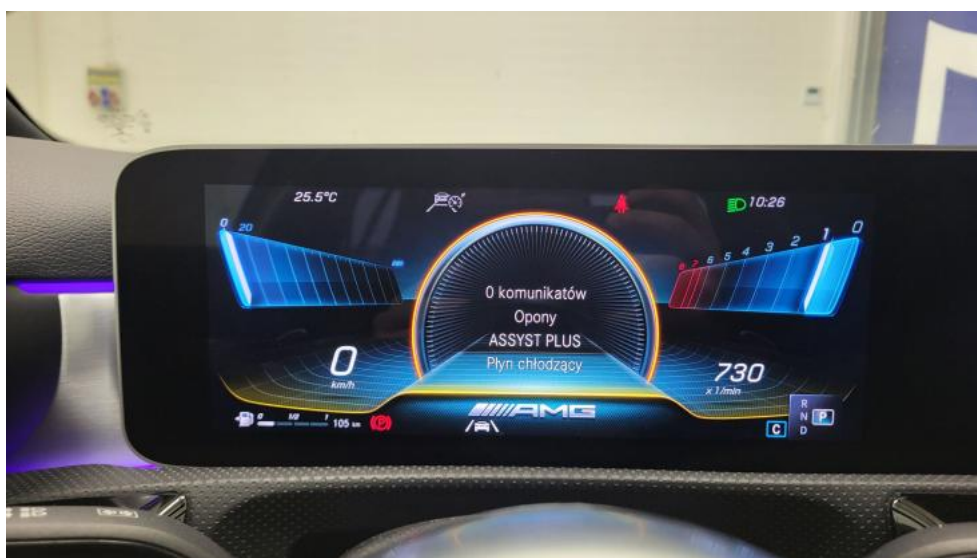


Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

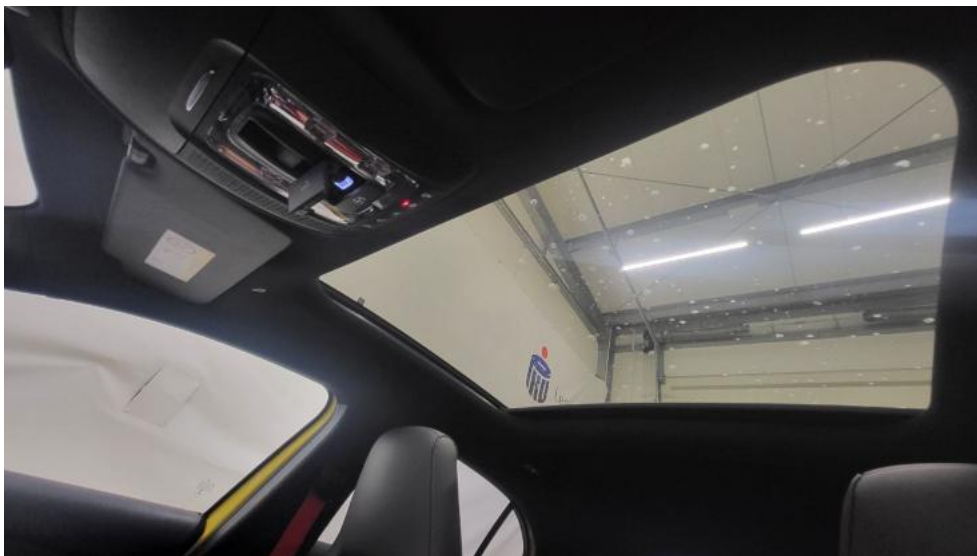


Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Słupki przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

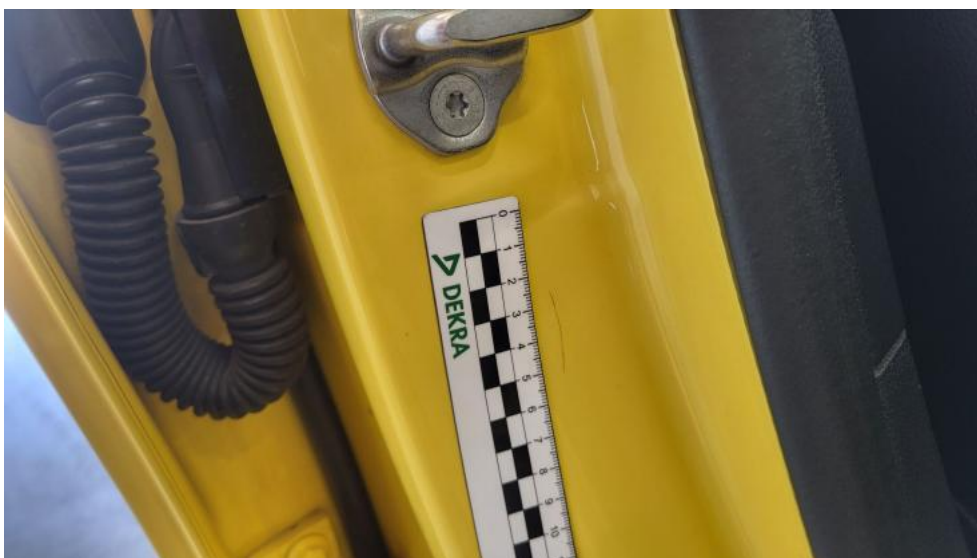


Photo 54.

Słupki środkowy P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Zderzak tylny - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 68.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1