

Nr zlecenia: 64/05/09/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/09/05

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing  
ul. Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzecznawca:**

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzecznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                                   | Dane: [D] IX-2025 |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t                        | VIN:              | VXEYDBPFCPG059919 |
| Marka:                                       | OPEL                                              | Nr rejestracyjny: | RK78092           |
| Model pojazdu:                               | Movano 2.2 Diesel MR`22 E6.4 3.5t                 | Nr Info-Ekspert:  | 028-08203         |
| Wersja:                                      | L3H2                                              | Rok produkcji:    | 2023              |
| Wskazanie drogomierza                        | 289482 km                                         |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2023/12/08                                        |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2026/12/08                                        |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy |                   |                   |
| Dop. masa całkow. / Ładowność                | 3500 kg / 1410 kg                                 |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna                      |                   |                   |
| Rozstaw osi                                  | 4035 mm                                           |                   |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                            |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2179 ccm / 103kW (140KM)                          |                   |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza                      |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                                       |                   |                   |
| Norma spalin                                 | E6.4                                              |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni                        |                   |                   |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Antena radiowa + DAB na dachu
- 2 Czujniki cofania
- 3 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 4 Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni
- 5 Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej
- 6 Immobilizer
- 7 Klimatyzacja
- 8 Kolumna kierownicy regulowana
- 9 Komputer pokładowy
- 10 Poduszka powietrzna kierowcy
- 11 Przegroda przestrzeni bagażowej

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 12 Sygnał ostrzegawczy cofania
- 13 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 14 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 15 Światła do jazdy dziennej
- 16 Tapicerka materiałowa "Darco Noir"
- 17 Tarcze kół stalowe 15"
- 18 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- 19 Wspomaganie układu kierowniczego
- 20 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 21 Zestaw naprawczy opon

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet siedzeń podstawowy  
Fotel pasażera podwójny  
Fotel kierowcy regulowany manualnie w 4 kierunkach
- 4 Radio cyfrowe DAB FM USB Bluetooth  
Radioodtwarzacz  
Głośniki 4 szt.  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
Tuner radiowy cyfrowy DAB  
Złącze USB + AUX-in

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *NEXEN 215/75 R16 116/114Q CT8               | 3,4          |
| Przednie prawe: | *NEXEN 215/75 R16 116/114Q CT8               | 3,5          |
| Tylne lewe:     | *ROADX 215/75 R16C 113/111R RXREQUEST VAN 4S | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *ROADX 215/75 R16C 113/111R RXREQUEST VAN 4S | 5,5          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Brak tabliczki znamionowej

W dniu 08-12-2023 odnotowano

Powstanie szkody istotnej

Nazwa ubezpieczyciela: ALLIANZ

Kategorie: uszkodzenie elementów układu hamulcowego

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                          | Opis                                                 | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 1    | Błotnik przedni        | P     | Widoczne ślady nieprofesjonalnej naprawy lakierniczej       | Brak listwy, pęknięcia i odpryski powłoki lakierowej |         |
| 2    | Pokrywa przednia       |       | Odpryski powłoki lakierowej                                 |                                                      |         |
| 3    | Słupek tylny           | P     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej               |                                                      |         |
| 4    | Próg                   | L     | Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu |                                                      |         |
| 5    | Próg                   | P     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej               |                                                      |         |
| 6    | Dach                   |       | Wgniecenia                                                  |                                                      |         |
| 7    | Błotnik tylny          | P     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej               | Listwa zarysowana                                    |         |
| 8    | Ściana boczna nadwozia | L     | Wgniecenia                                                  |                                                      |         |
| 9    | Ściana boczna nadwozia | P     | Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej               |                                                      |         |
| 10   | Drzwi tyłu nadwozia    |       | Zarysowania powłoki lakierowej                              | Brak zamka dodatkowego drzwi prawych wewnątrz        |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

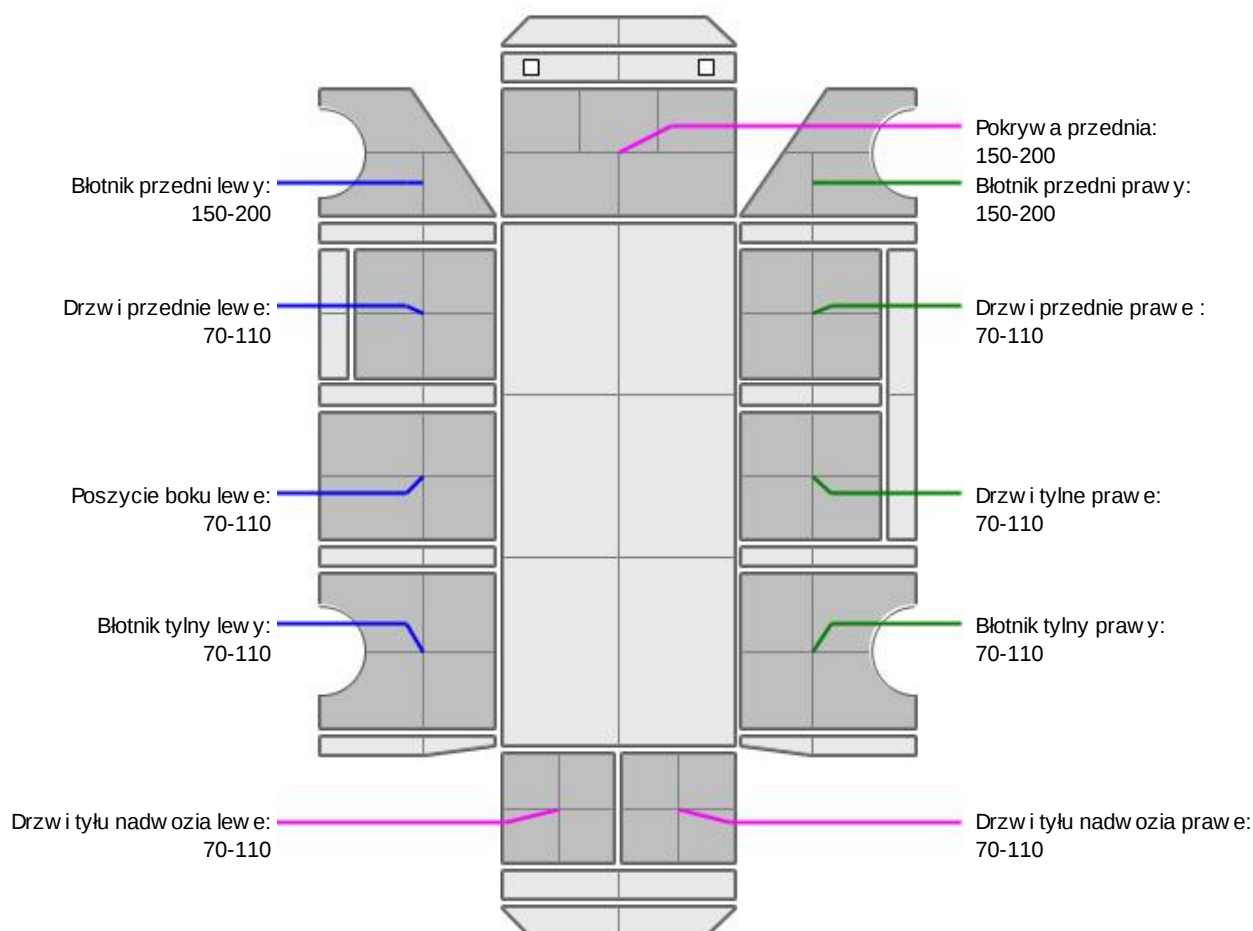

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 150-200              |      |
| 2    | Błotnik przedni     | L     | 150-200              |      |
| 3    | Drzwi przednie      | L     | 70-110               |      |
| 4    | Poszycie boku       | L     | 70-110               |      |
| 5    | Błotnik tylny       | L     | 70-110               |      |
| 6    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 70-110               |      |
| 7    | Błotnik przedni     | P     | 150-200              |      |
| 8    | Drzwi przednie      | P     | 70-110               |      |
| 9    | Drzwi tylne         | P     | 70-110               |      |
| 10   | Błotnik tylny       | P     | 70-110               |      |
| 11   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 70-110               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia       | Opis                           | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Zamontowany niepoprawnie |                                |         |
| 2    | Krata wlotu powietrza     |       | Zarysowana               |                                |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana               | Klosz kierunkowskazu rozerwany |         |
| 4    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana               |                                |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni  | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni  | P     | Zabrudzony         |      |         |

Przestrzeń ładunkowa z zarysowaniami, wgnieceniami i pęknięciami poszyć tapicerskich  
Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Brak wygłuszenia pokrywy zaworów  
Widoczne ślady wycieków płynów eksploatacyjnych

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Pojazd komunikuje błąd check engine, konieczność wymiany oleju.  
Podczas jazdy pojazd komunikuje, że drzwi tylne są otwarte pomimo ich zamknięcia  
Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |                  |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1 sztukę |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK              |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybity na karoserii zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPiK - zgodność przebiegu  
Brak tabliczki znamionowej

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13

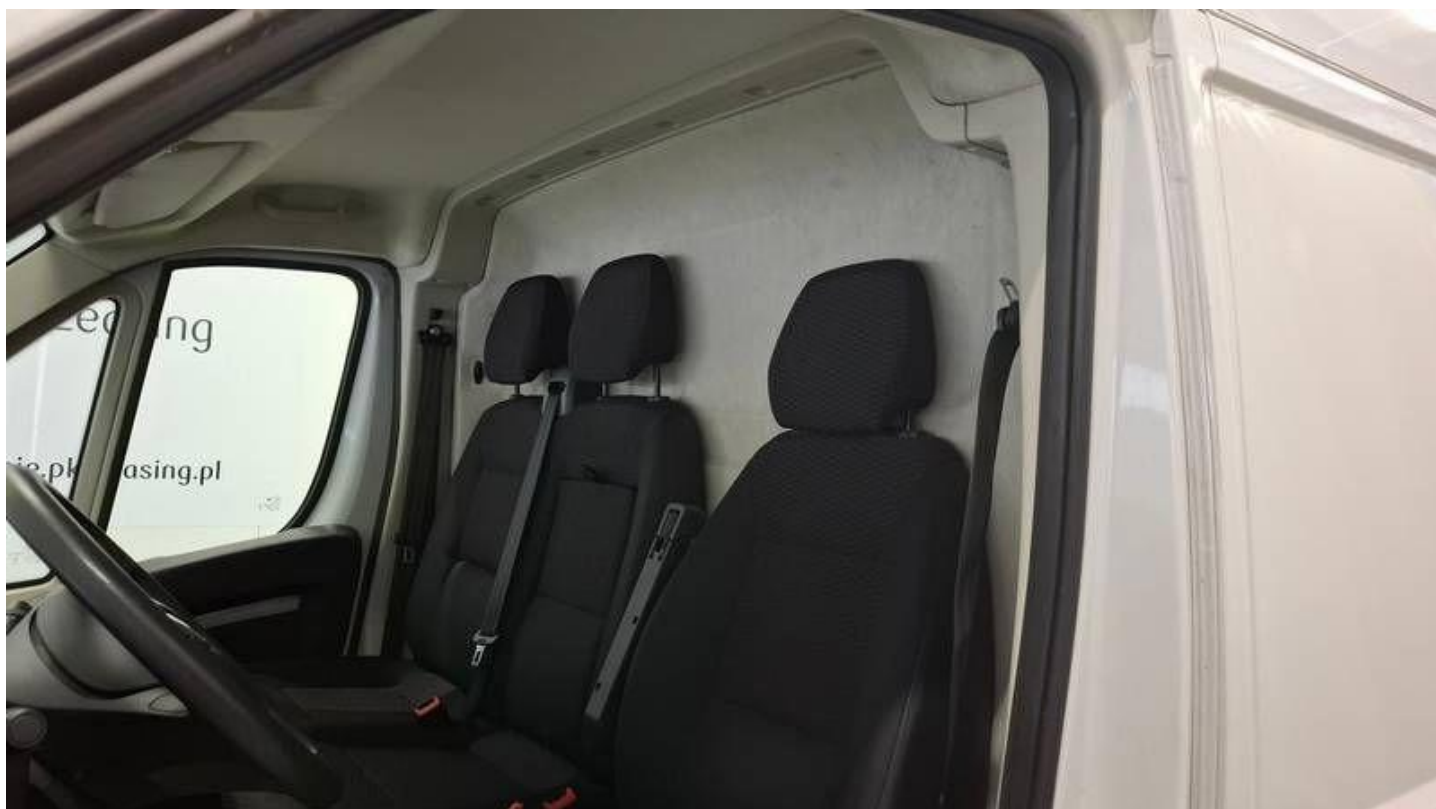

Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25

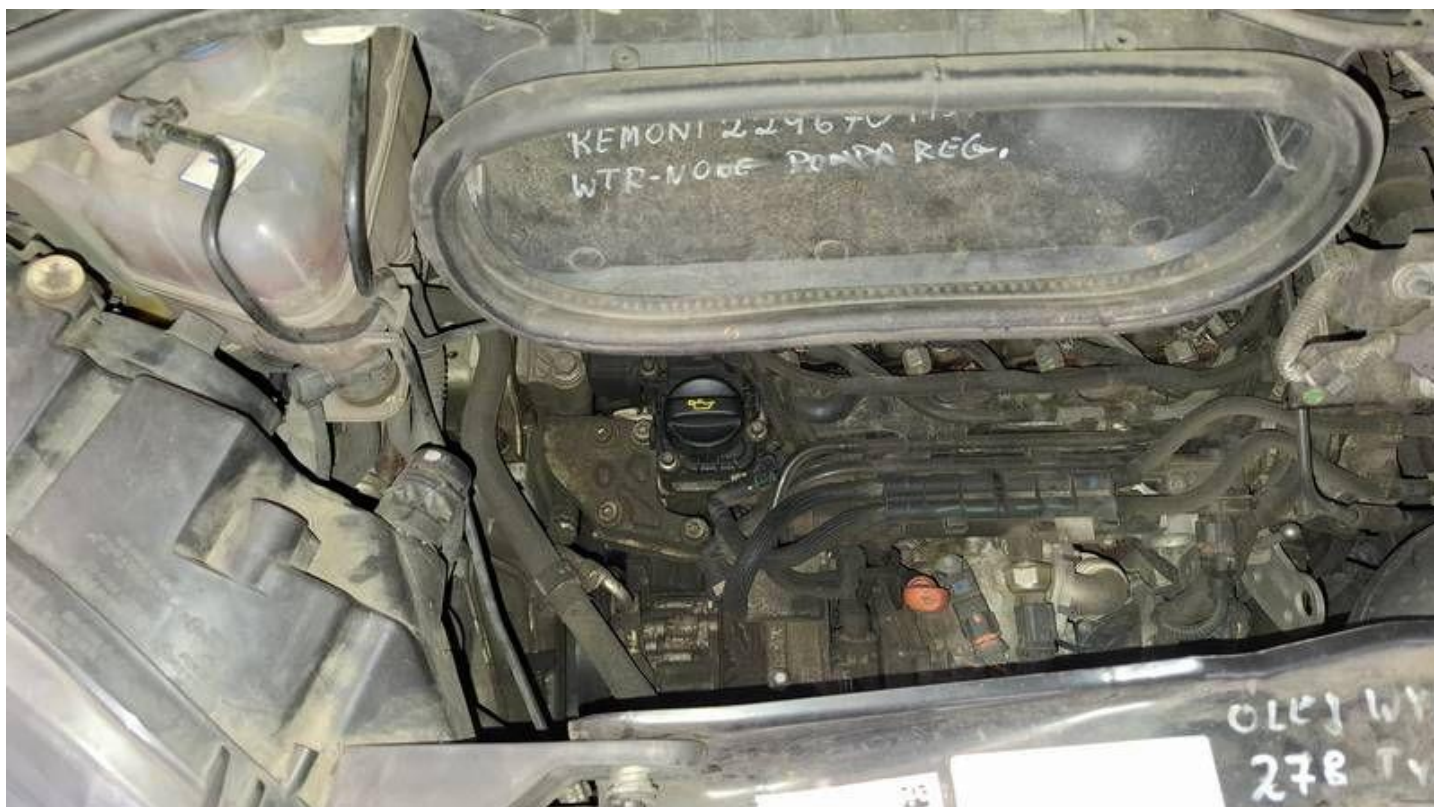

Fot. nr 26

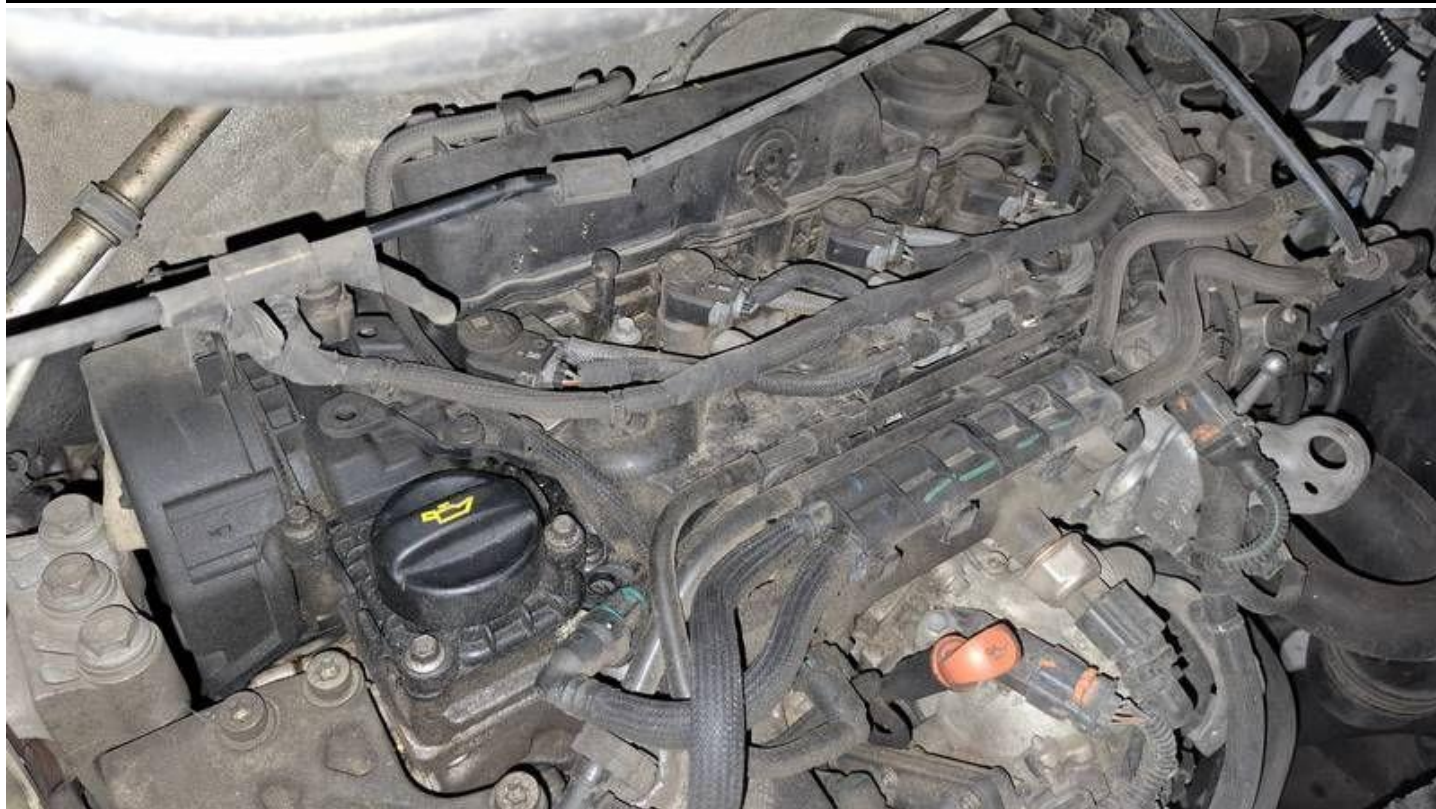

Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*