

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/42271/25/06/11
commission/ damage No. : 23/000282
Date of commission: 11-06-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0154101
Manufacturer	KIA
Model	Sportage 21-
Type / version	Sportage 1.6 T-GDI HEV Business Line 4WD aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1640
Gross vehicle weight [kg]	2245
Wheelbase 1/2	2680
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1598
Engine Power [hp/kW]	180/132
Gearbox	automatic 6- gear
Registration /record No.	GD9G259
VIN / serial number	U5YPV81GDNL054466
Date of first registration	16-01-2023
Date of next. tech. test	16-01-2026
Year of manufacture	2022 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	59 028 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	235/55 18 104H	3,0 mm
	left	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	235/55 18 104H	4,0 mm
back	right	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	235/55 18 104H	4,5 mm
	left	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	235/55 18 104H	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Accoustic windows | 43. Keyless go |
| 2. Active Emergency Brake Assist | 44. LED Daytime running lights |
| 3. Active Emergency Brake Assist, Intersection Assist, Pedestrian Emergency Brake Assist | 45. LED rear lights |
| 4. Active Emergency Brake Assist, Pedestrian Emergency Brake Assist | 46. Lane control assistant |
| 5. Adaptive Cruise Control | 47. Leather steering wheel |
| 6. Adaptive light, Automated High-beam assist, LED front dim light | 48. Light Alloy wheels 18" |
| 7. Airbag: other | 49. Lumbar adjust driver electric |
| 8. Alarm | 50. Metal finish |
| 9. Android Auto, Apple CarPlay, DAB radio, Navigation system, Radio, Touchscreen monitor | 51. On board monitor |
| 10. Antilock-Brake-System (ABS) | 52. Other |
| 11. Armrest (s) front | 53. Other |
| 12. Armrest (s) rear | 54. Other |
| 13. Automatic Emergency Call | 55. Other |
| 14. Automatic dimlight activation | 56. Other |
| 15. Bluetooth interface, Hands-free system | 57. Other |
| 16. Bluetooth interface, Multi functional steering wheel, Steering wheel with radio operation | 58. Other |
| 17. Bord climate: other | 59. Other |
| 18. Bord entertainment: other accessories, Radio preparation | 60. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 19. Carbon finish | 61. Passenger seat height adjustable |
| 20. Child seat fixation | 62. Power windows front, Power windows rear |
| 21. Diminished spare wheel | 63. Rain sensor |
| 22. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 64. Rear bench foldable in two separate parts |
| 23. Door mirrors electrically foldable | 65. Rear view camera |
| 24. Door mirrors heated | 66. Rear-view mirror autodimming |
| 25. Driver airbag, Passenger airbag | 67. Roof railing |
| 26. Driver seat electrically adjustable, Passenger seat electrically adjustable | 68. Selectable driveline characteristics |
| 27. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 69. Steering wheel heated |
| 28. Electric parking brake | 70. Steering wheel with gear-switches |
| 29. Electric tailgate | 71. Storage facilities in general |
| 30. Exterior design: other | 72. Telematic |
| 31. Exterior design: other | 73. Telematic |
| 32. Exterior design: other | 74. Tinted rear windows |
| 33. Exterior design: other | 75. Traffic jam assist |
| 34. Exterior design: other, Side indicators | 76. Trizone automatic climate control |
| 35. Extra power outlet | 77. Tyre pressure control (RDC) |
| 36. Extra power outlet | 78. USB in |
| 37. Fog lamps | 79. USB in |
| 38. Head airbags front, Head airbags rear, Side airbag driver and passenger | 80. Uni-Lackierung |
| 39. Heated seat driver, Heated seat passenger, Rear seat heating | 81. Upholstery with leather inserts |
| 40. Hill descent control | 82. Vehicle immobilizer |
| 41. Hill holder | 83. {TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy} |
| 42. Interior lights: other accessories | |

Dealer's equipment (selected items)

1. Metallic paint -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -


CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentTyresOtherState of the vehicle -
Uszkodzenia, stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 06-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 23-06-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

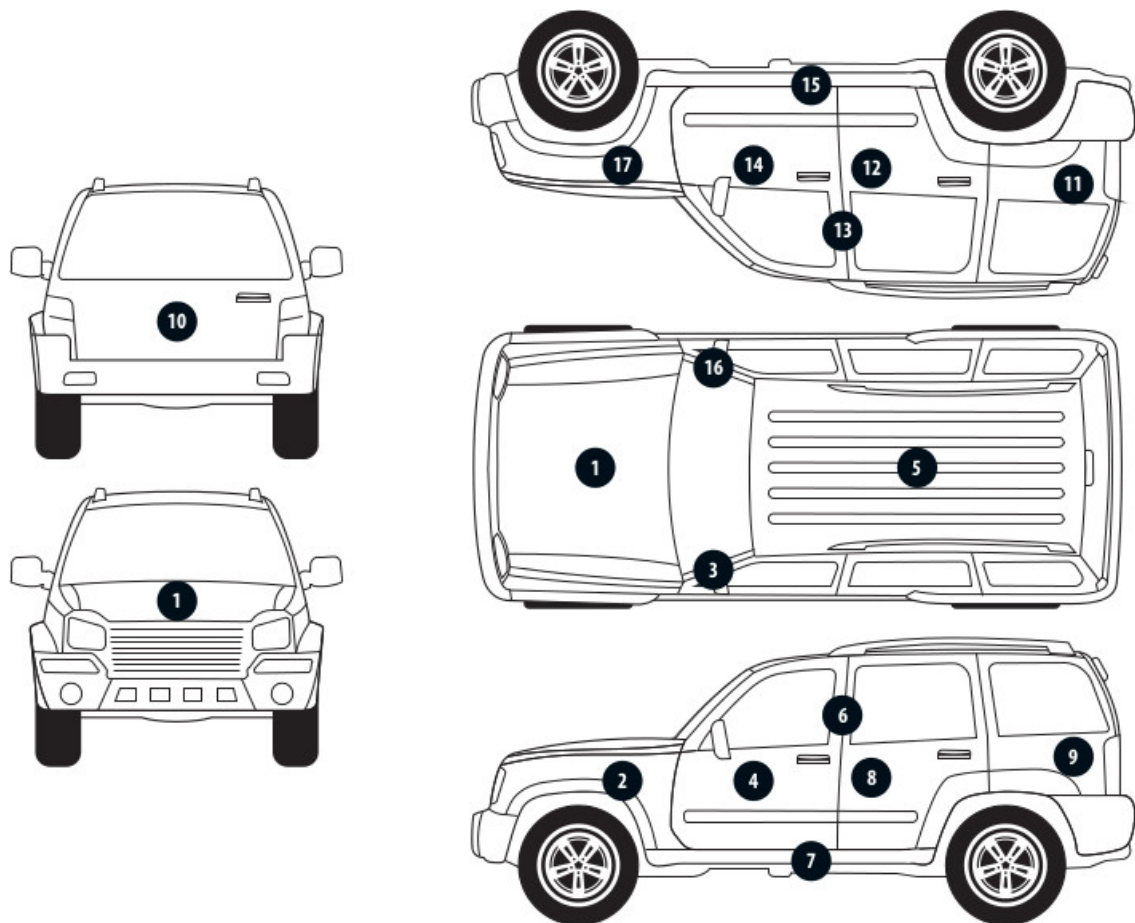Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Informacja konieczny przegląd -470km. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

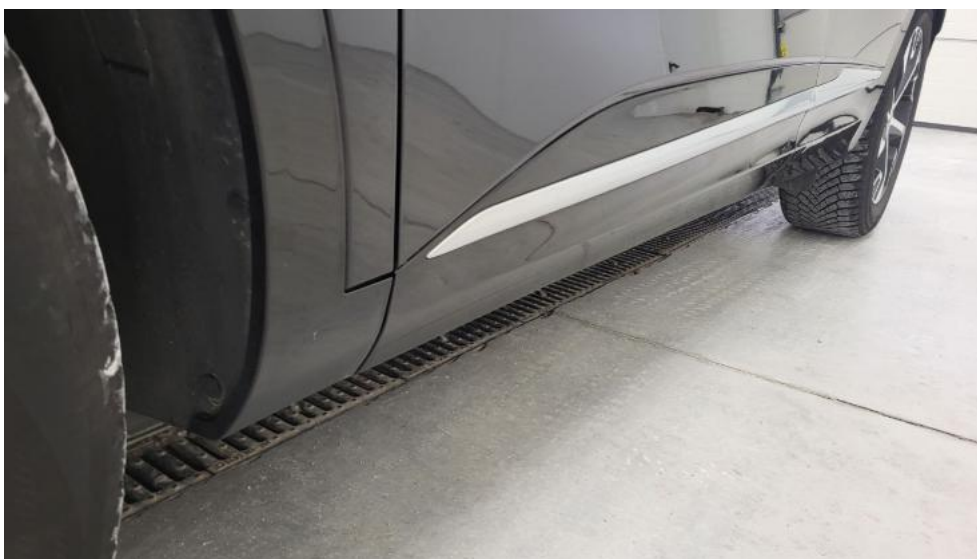


Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

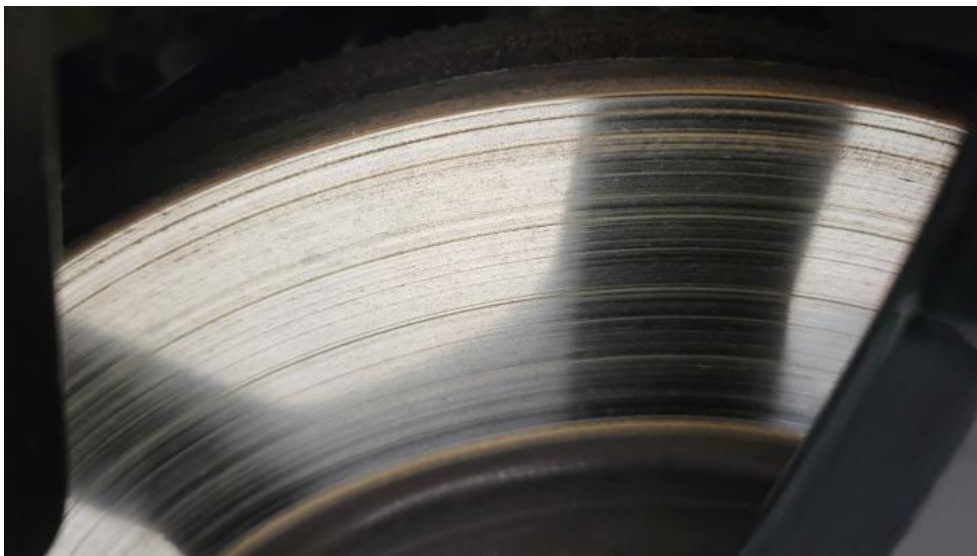


Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

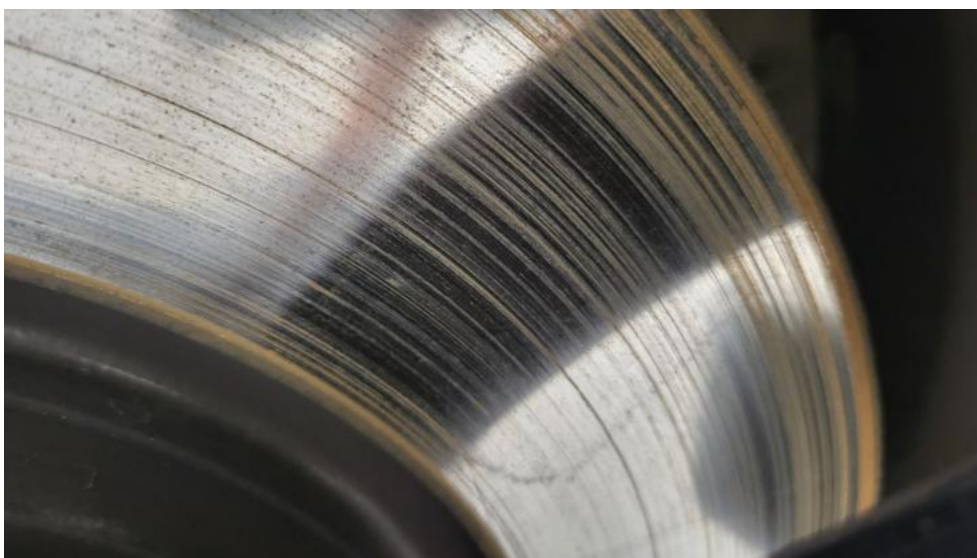


Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika

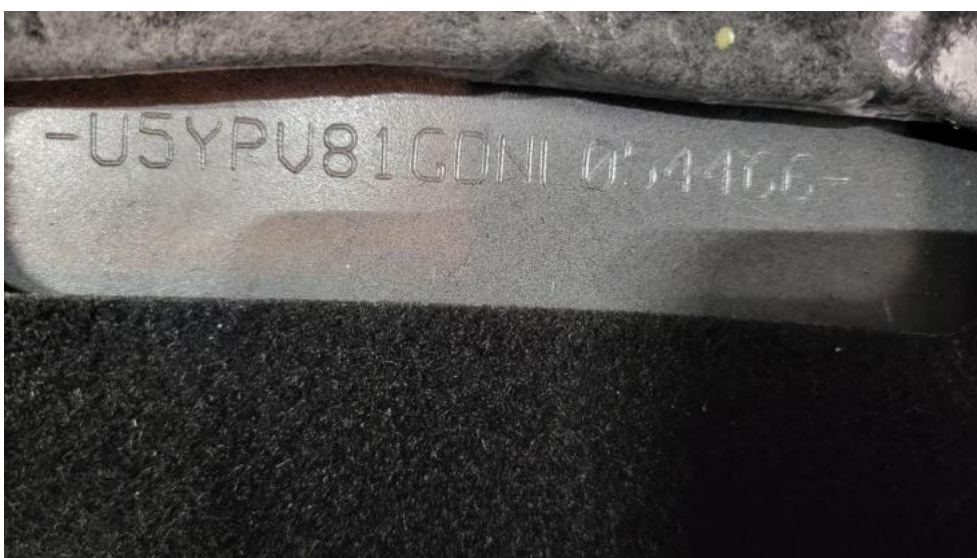


Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa

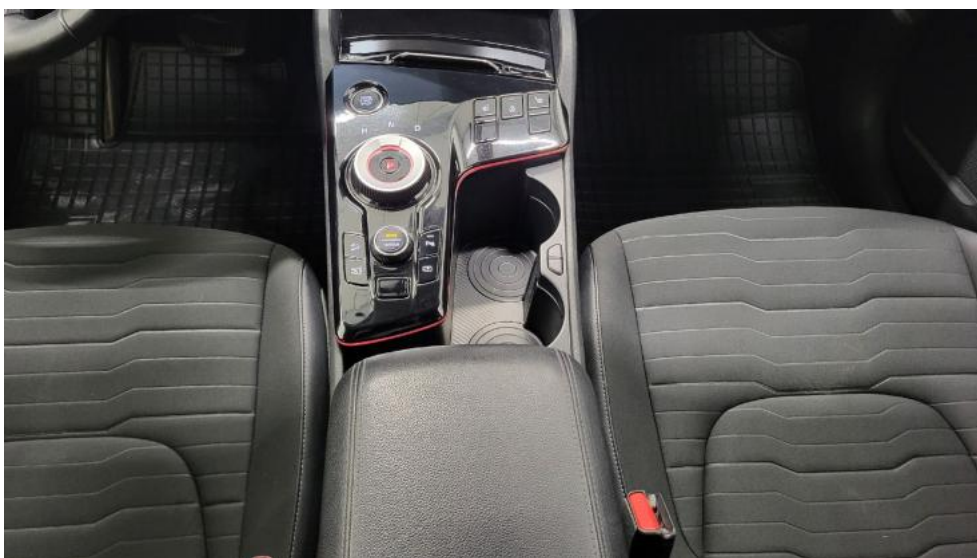


Photo 30.
Tunel środkowy


A detailed view of the front interior of a Kia Niro EV. The steering wheel is black with silver accents and features the Kia logo in the center. Behind the steering wheel is a digital instrument cluster displaying speed, RPM, and battery level. To the right is a large infotainment screen showing a navigation map. The dashboard and door panels are finished with dark leather-like material.

[illegible]

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

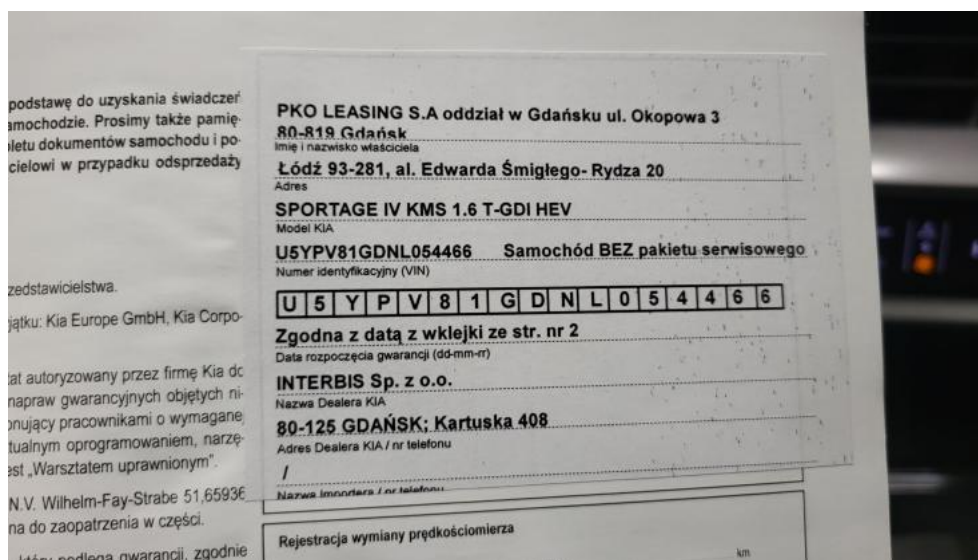**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD II: 30000 km

Data przeglądu: 27.05.2014

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 24053 km

Wynik badania testem diagnostycznym: OK

Termin następnego przeglądu nie później niż - data / przebieg: 27.05.2015 / 44053 km

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Przemysław Karol

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Adam Gutel

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:


	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Wymiana płynu hamulcowego:	☒	☐
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒

Czynności dodatkowe: Przekładnia

INTERBIS Sp. z o.o.
80-125 Gdańsk, ul. Karłowska 408
NIP 584-26-91-812
Tel. +48 58 552 61 26
serwis@interbis.pl
www.interbis.pl

Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

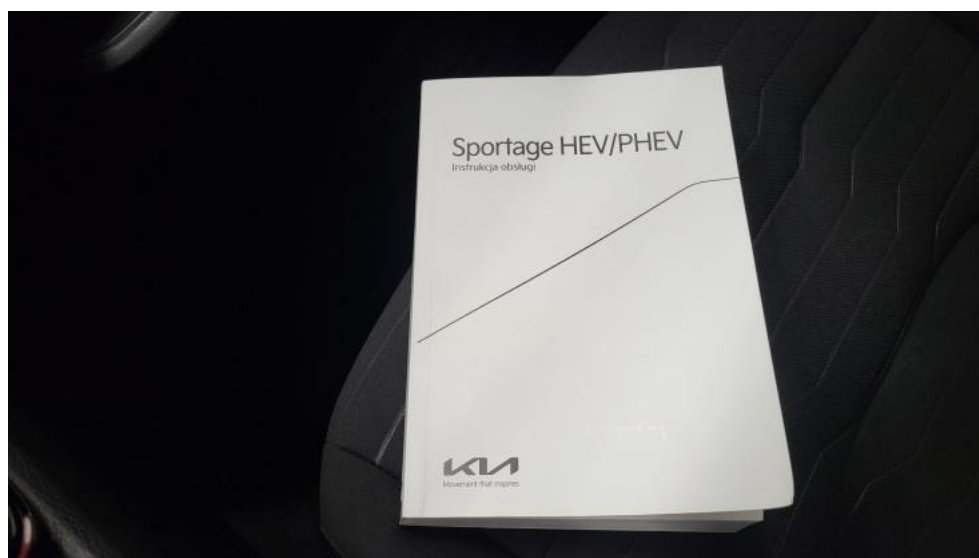**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Inne 1



Photo 52.

Listwa zderzaka tylnego P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 56.

Zderzak tylny cz P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zderzak tylny cz P - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 58.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

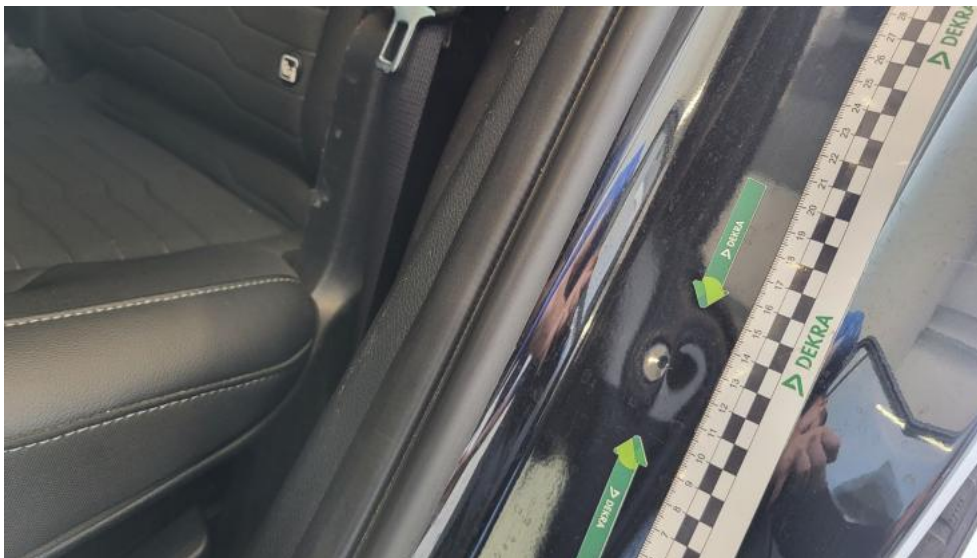


Photo 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

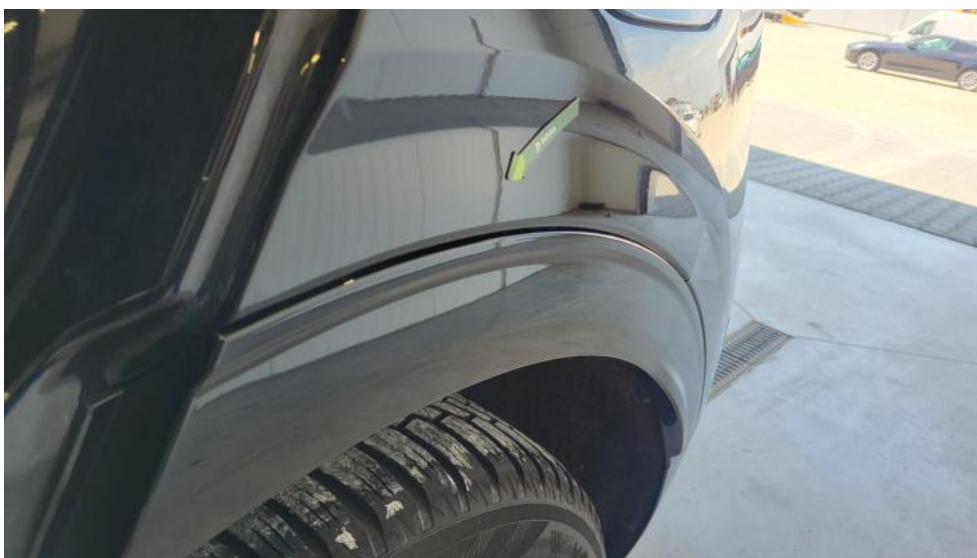


Photo 60.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 64.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 70.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

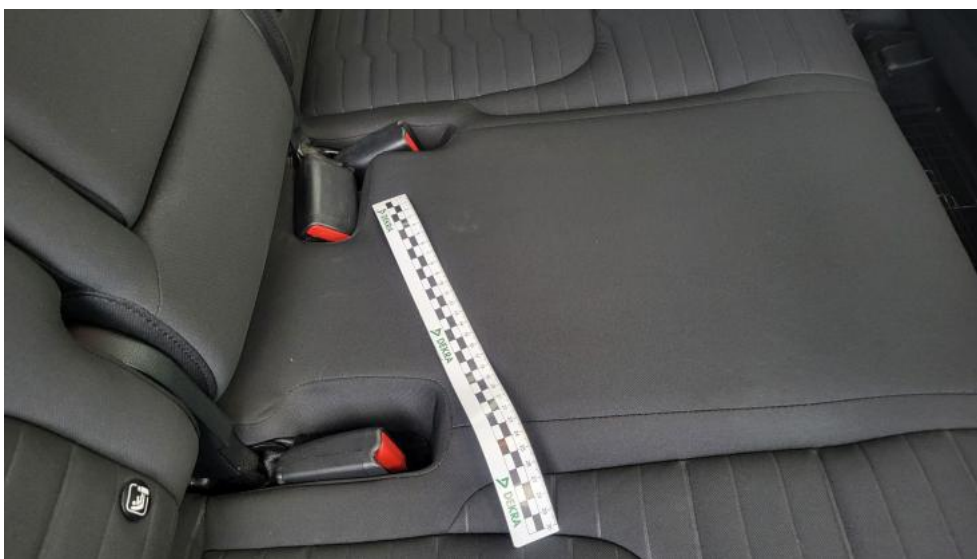


Photo 71.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 72.
Zaglówek fotela prz. L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Photo 74.

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Uszczelka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 78.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

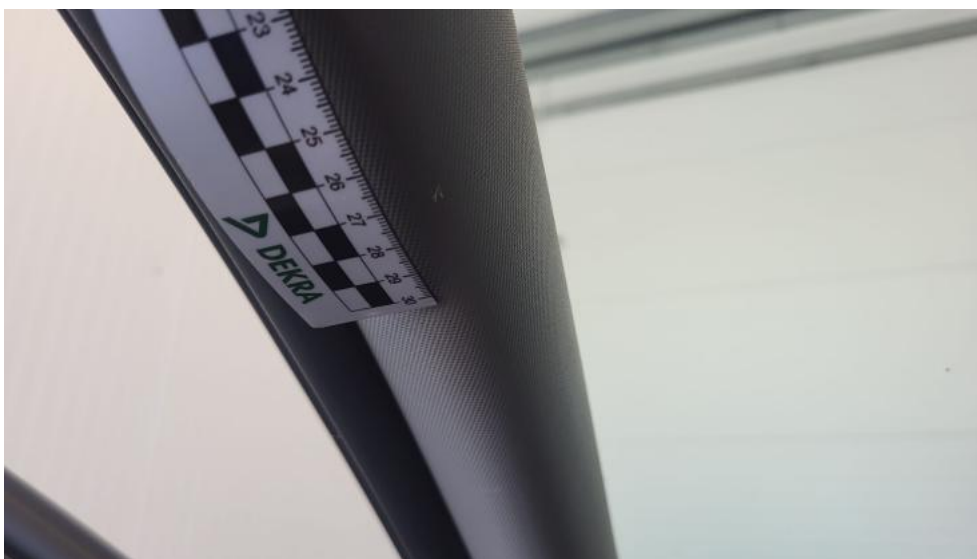


Photo 79.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Wykładzina pokrywy tylnej - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 82.

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

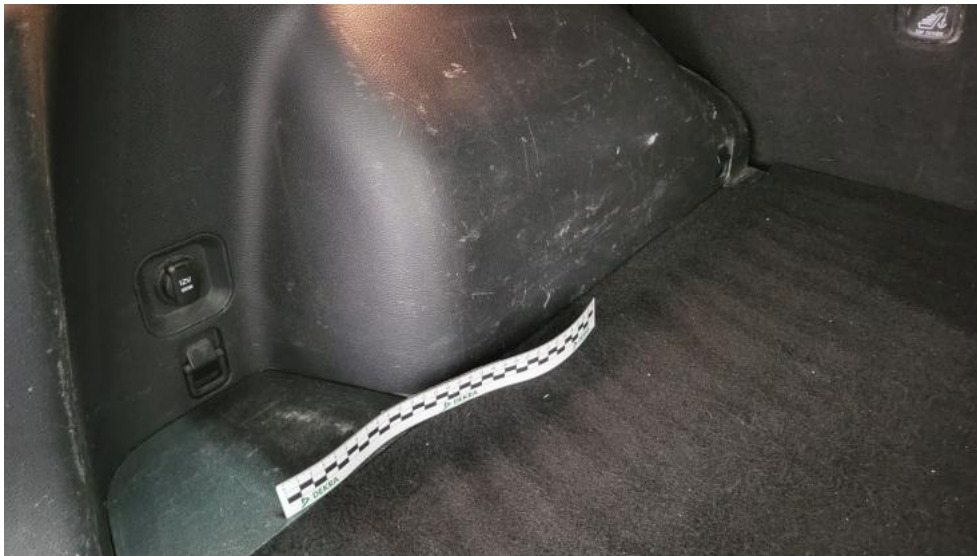


Photo 83.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Photo 84.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2