

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/32881/25/05/07
Nr zlecenia/szkody: 21/023151
Data zlecenia: 07-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0135110
Producent	TOYOTA
Model	Corolla Sedan 18-22
Typ/wersja	Corolla 1.8 Hybrid Comfort
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1370
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1835
Rozstaw osi 1/2	2700
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1798
Moc silnika [KM/kW]	98/72
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WOT82510
VIN	NMTBZ3BE80R043554
Data 1. rejestracji	04-03-2020
Data nast. bad. techn.	12-03-2025
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	294 323 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR A4	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR A4	205/55 16 91H	4,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, ALLSEASON	205/55 16 91H	5,5 mm
	lewe	KORMORAN, ALLSEASON	205/55 16 91H	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. 6 głośników | 36. Nawiew wentylacji na tylną kanapę |
| 2. ABS | 37. Obrotomierz |
| 3. Antena dachowa Shark-Fin | 38. Ogranicznik prędkości - automatyczny |
| 4. Automatyczne światła drogowe | 39. Podsufitka jasna |
| 5. BA - system wspomagania hamowania | 40. Poduszka powietrzna kolan kierowcy |
| 6. Czujnik zmiernych | 41. Poduszki powietrzne boczne - przód |
| 7. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 42. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |
| 8. ESC - układ stabilizacji toru jazdy | 43. Poduszki powietrzne kurtynowe |
| 9. Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne | 44. Podłokietnik przedni, regulowany |
| 10. Elektryczny hamulec postojowy (EPB) | 45. Podłokietnik tylny |
| 11. Elementy stylizacyjne zewnętrzne chromowane | 46. Prędkościomierz analogowy |
| 12. Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55 | 47. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 13. Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 48. System Bluetooth |
| 14. Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym | 49. System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall) |
| 15. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył | 50. System monitorowania ciśnienia w oponach |
| 16. Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home | 51. System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali |
| 17. Gniazdo 12V | 52. System oświetlenia wnętrza |
| 18. Gniazdo USB i Aux-In | 53. System rozpoznawania znaków drogowych (RSA) |
| 19. HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu | 54. System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) |
| 20. Immobilizer | 55. Tapicerka materiałowa |
| 21. Inteligentny asystent utrzymania toru jazdy (LKA) | 56. Tempomat aktywny |
| 22. Interfejs Android Auto i Apple CarPlay | 57. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego |
| 23. Kamera cofania | 58. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD) |
| 24. Kanapa tylna składana, dzielona 60/40 | 59. Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop |
| 25. Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane | 60. Usługi łączności Toyota Connected Car |
| 26. Kierownica wielofunkcyjna | 61. VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC |
| 27. Kieszeń w oparciu fotela pasażera | 62. Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym |
| 28. Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa | 63. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 29. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach | 64. Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala |
| 30. Komputer pokładowy | 65. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci |
| 31. Lakier uni | 66. Zamek centralny sterowany pilotem |
| 32. Listwa okienna chromowana | 67. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 33. Lusterka boczne ogrzewane | 68. Światła do jazdy dziennej typu LED |
| 34. Lusterka boczne regulowane elektrycznie | 69. Światła główne w technologii projektorowej |
| 35. Miękkie materiały wykończeniowe | 70. Światła przeciwmgielne LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metalik -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Ważność badania technicznego -
Wcześniejsze naprawy -
Szczególny charakter eksploatacji -
Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa -

Instalacja gazowa

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 11-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

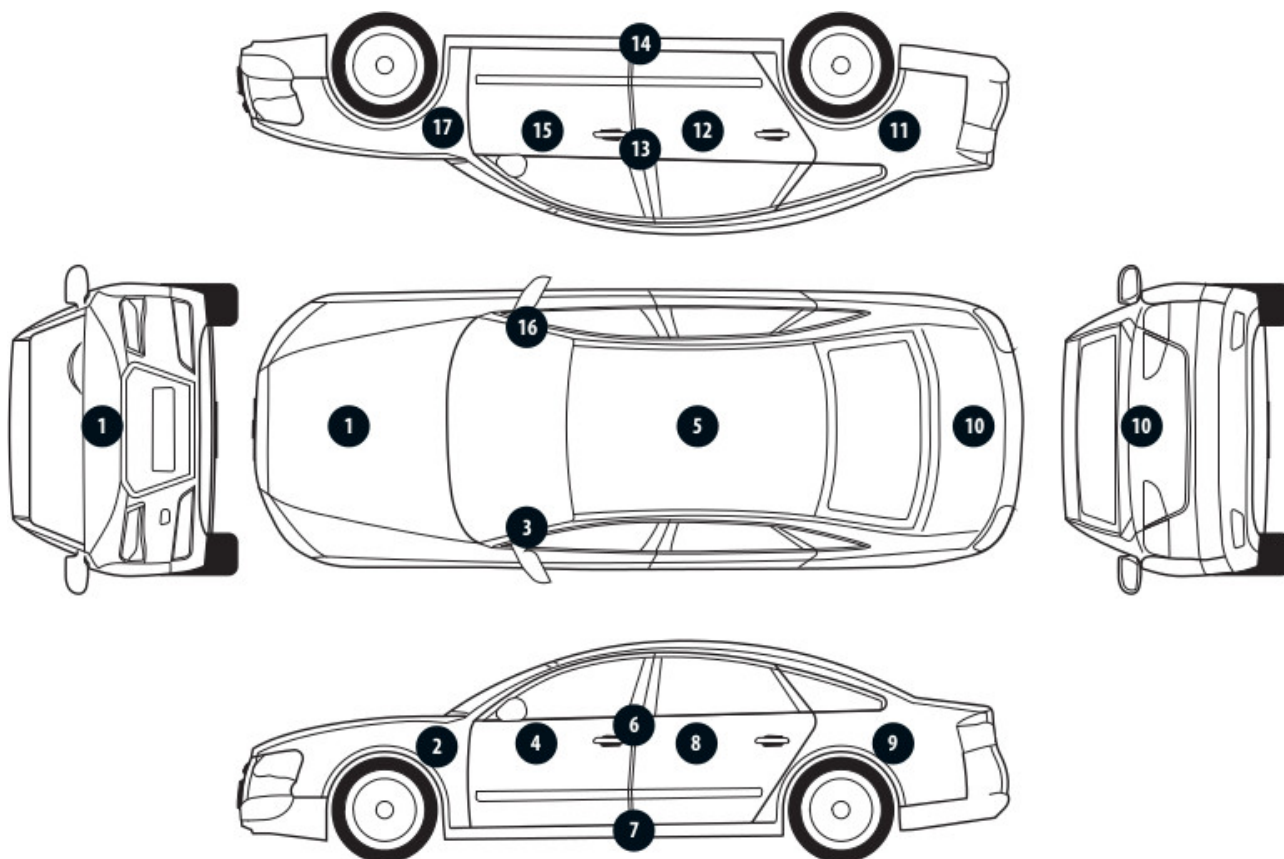

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 1000
2	Łotnik przedni lewy	150 - 1000
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	150 - 2000
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 2000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 2000
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Pojazd zasilany gazem. Pojazd TAXI, brak informacji w dowodzie. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne ślady po grafice reklamowej. Brak aktualnych badań technicznych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik

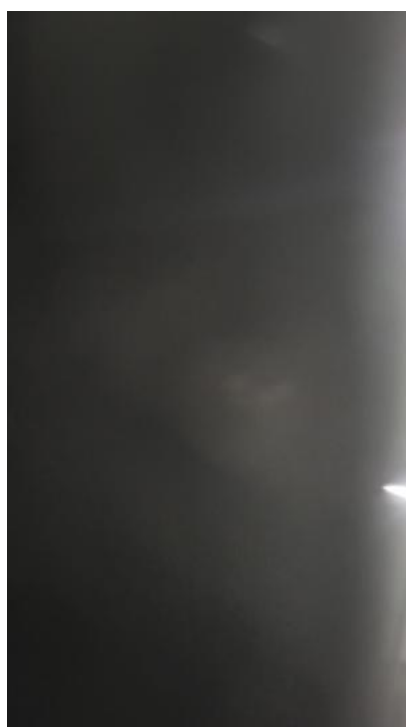

Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

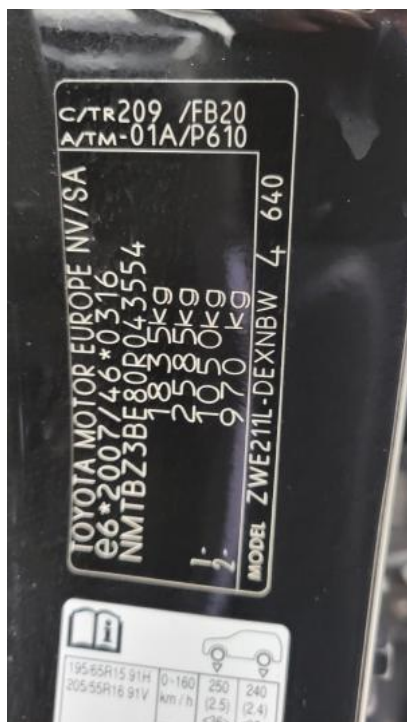

Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

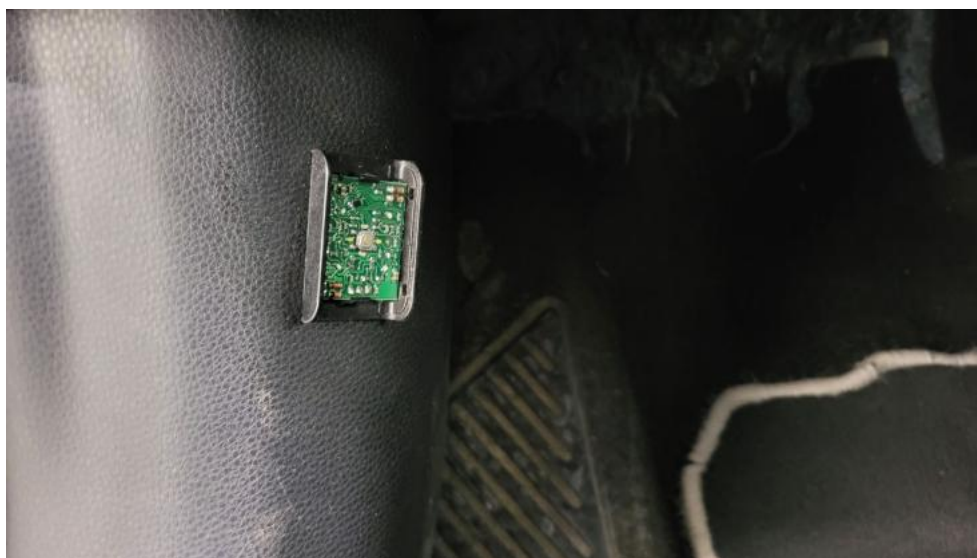

Fot. 34.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

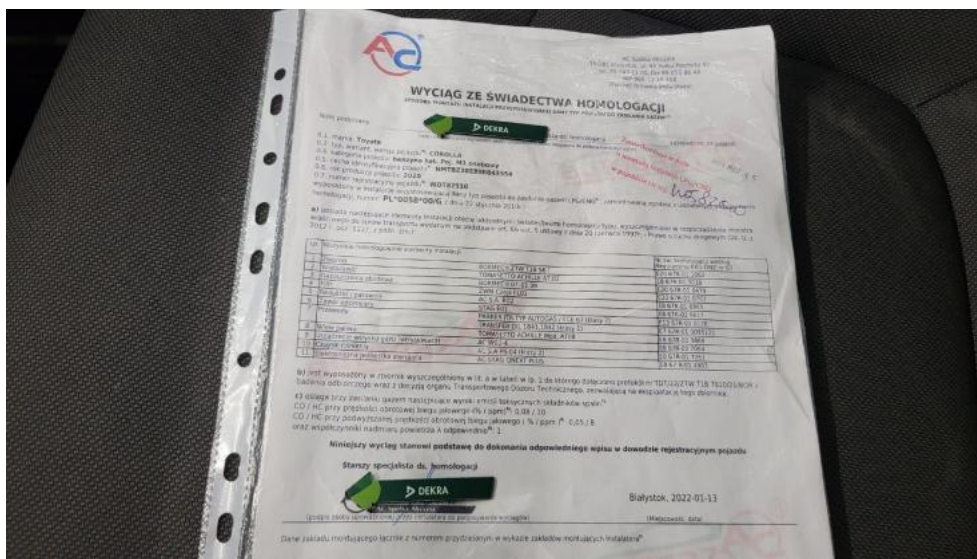


Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

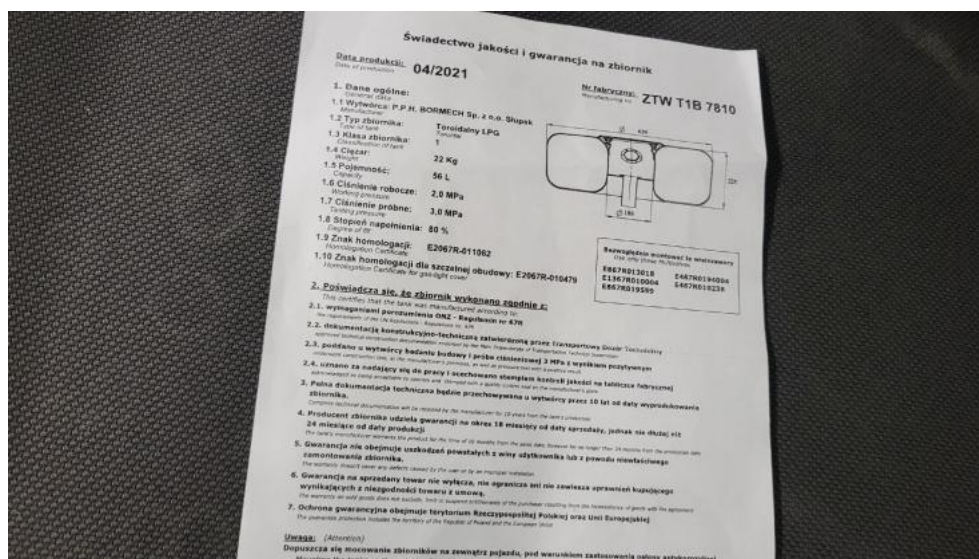

Fot. 37.

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zderzak() - Wgniecenie/odkształcenie 3




Fot. 44.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

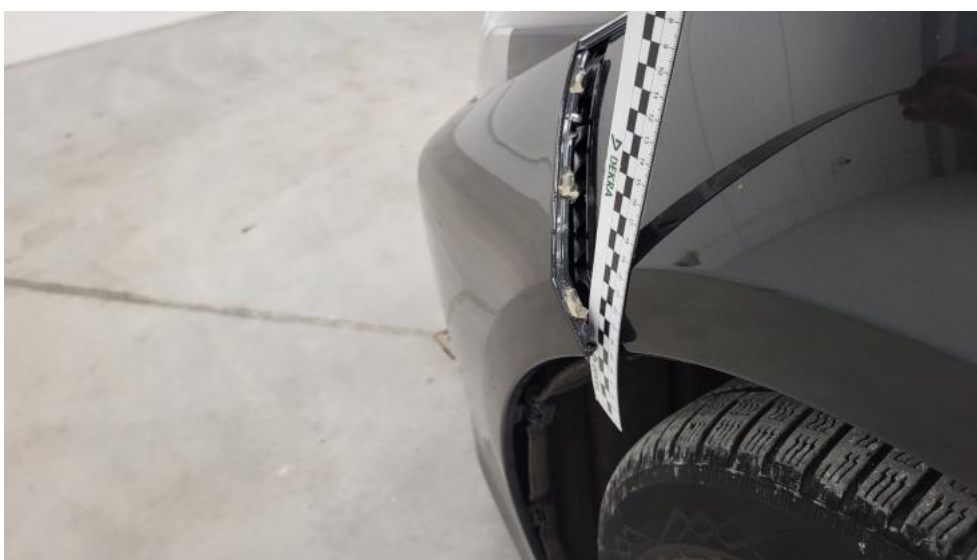

Fot. 46.
Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Reflektor P - Inne 1



Fot. 50.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - Inne 2



Fot. 54.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 56.
Listwa drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Listwa drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 59.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.
Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

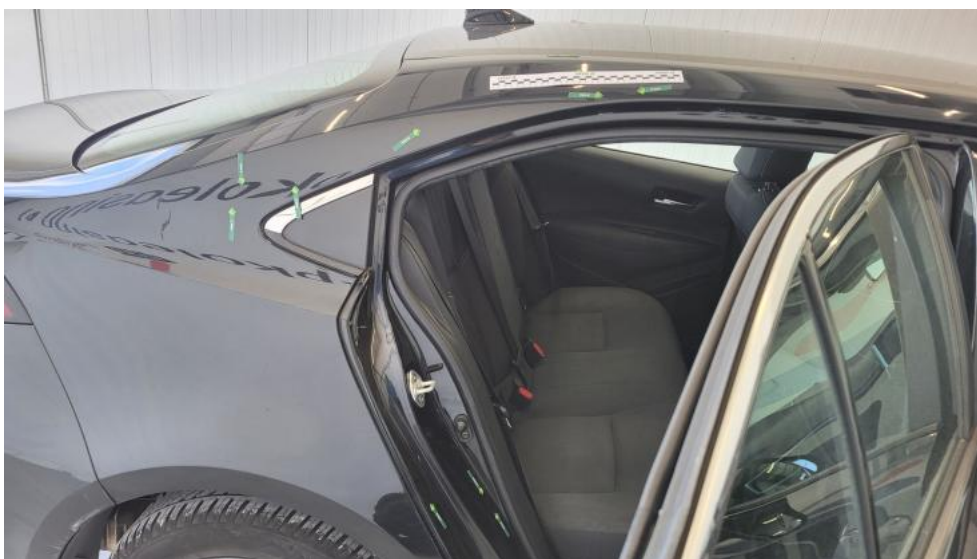

Fot. 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.


Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 66.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

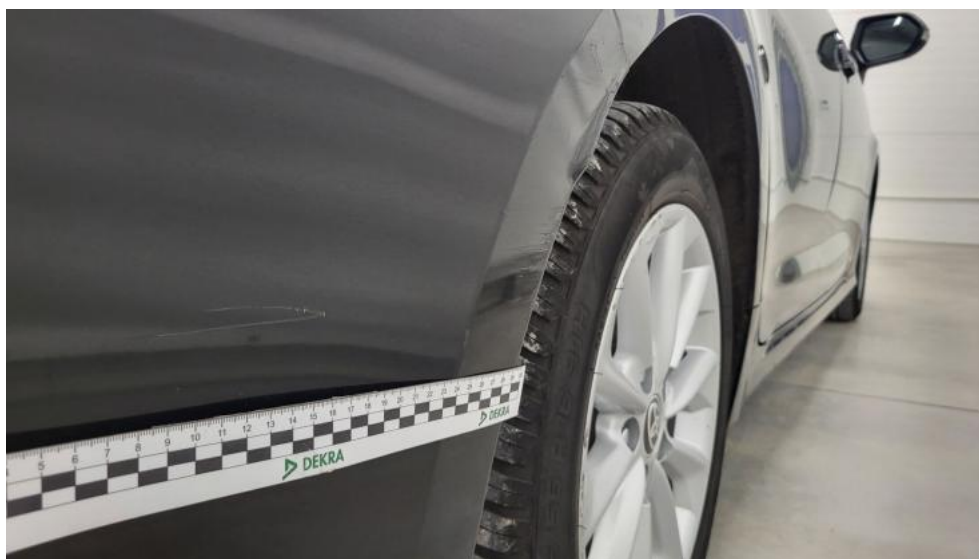

Fot. 67.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 72.


Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

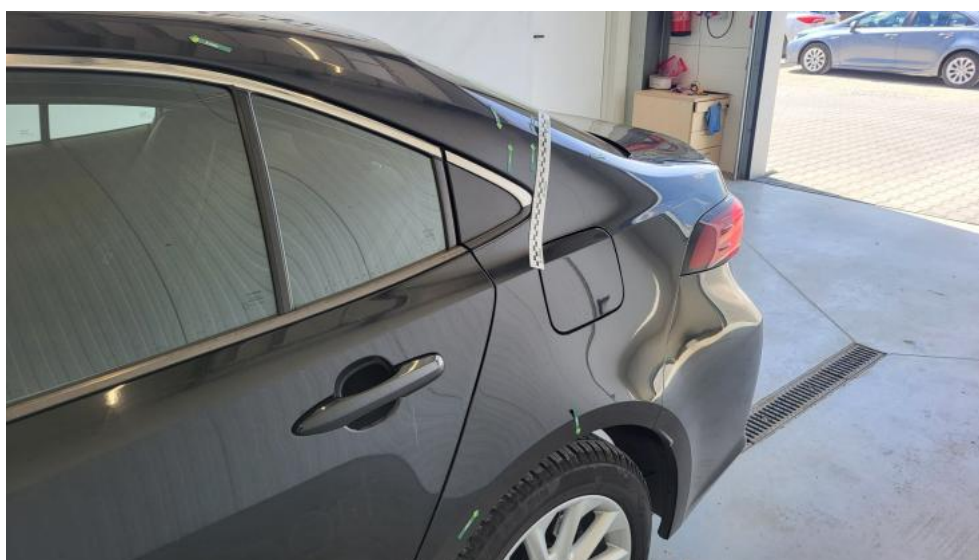

Fot. 74.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 76.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 79.
Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 80.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

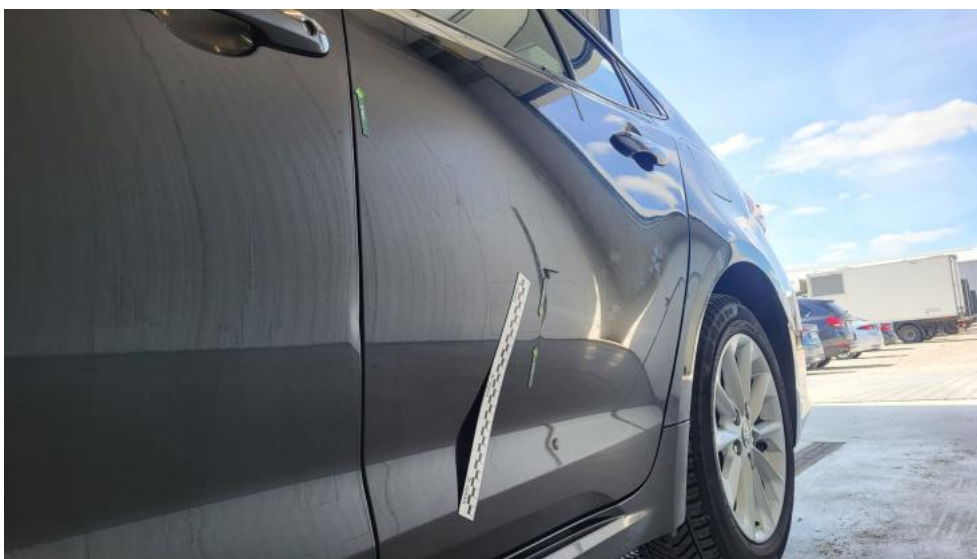

Fot. 81.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82.

Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Listwa drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 88.

Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 90.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 92.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.
Koło kierownicy - Inne 1




Fot. 94.
Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.
Fotel prz. lew. - Inne 1

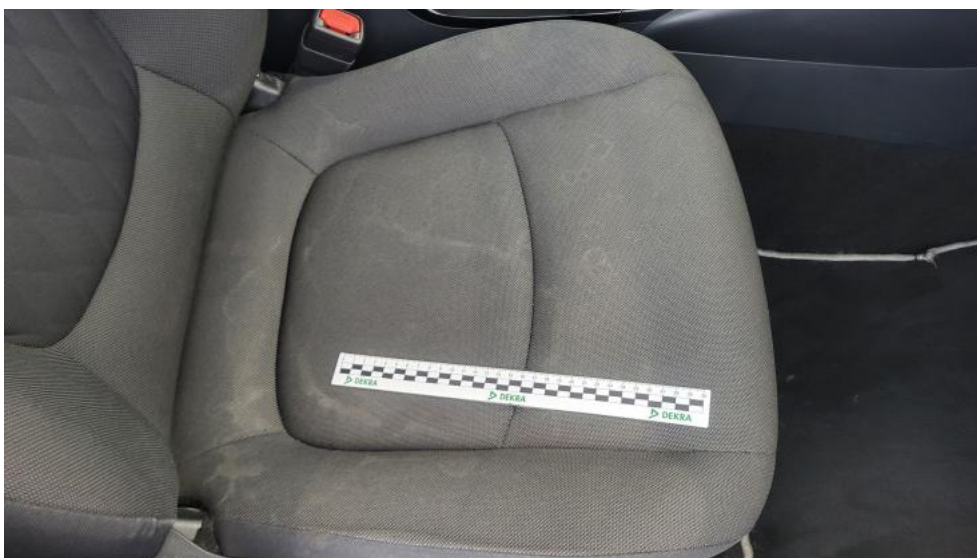


Fot. 96.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.
Kanapa tyl. - Inne 1

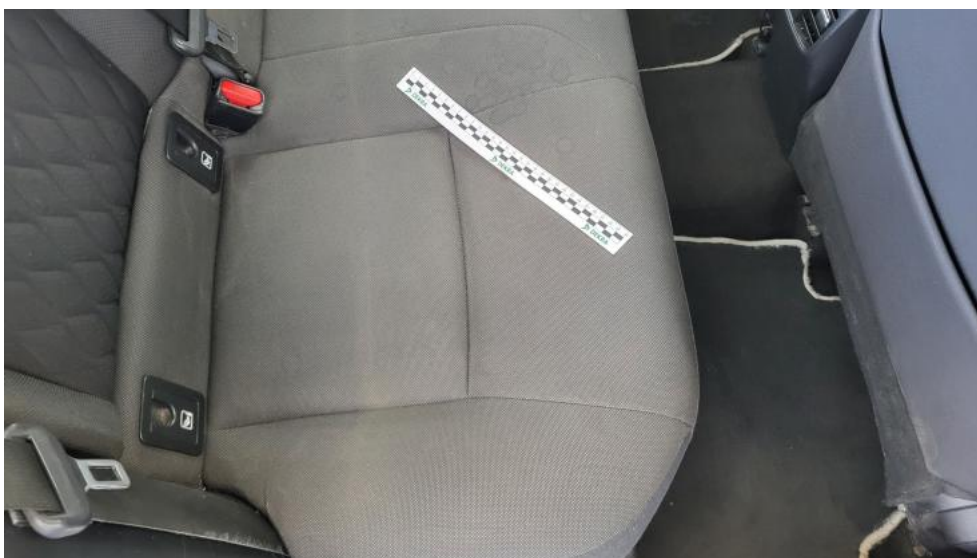

Fot. 98.
Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 100.

Tapicerka drzwi tylnych L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.

Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1



Fot. 102.

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 104.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105.
Podsufitka - Inne 2



Fot. 106.
Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1