

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/84709/26/09/09
Nr zlecenia/szkody: 25/038160
Data zlecenia: 09-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0103316
Producent	BMW
Model	X5 [F15/F85] 13-18
Typ/wersja	X5 xDrive40d
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2110
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2820
Rozstaw osi 1/2	2933
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	2993
Moc silnika [KM/kW]	313/230
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	EL9NM03
VIN	WBAKS610200C50652
Data 1. rejestracji	11-03-2014
Data nast. bad. techn.	04-07-2027
Rok produkcji	2014 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	273 152 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, PZERO	275/45 20 110Y	3,0 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	275/45 20 110Y	3,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, PZERO	305/40 20 112Y	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	305/40 20 112Y	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS | 26. Lakier uni |
| 2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne | 27. Listwy ozdobne, oksydowane srebro, ciemny mat |
| 3. Aktywne zagłówki z przodu | 28. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX |
| 4. Asymetrycznie dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (40:20:40) | 29. Oświetlenie powitalne |
| 5. Asystent hamowania | 30. Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km |
| 6. Atrapa chłodnicy z czarnym grillem | 31. Podłokietnik przedni ze schowkiem |
| 7. Automatyczna skrzynia biegów Steptronic, 8-biegowa | 32. Podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma uchwytami na napoje |
| 8. Automatyczne otwieranie/zamykanie klapy bagażnika | 33. Podświetlenie przestrzeni na nogi z przodu |
| 9. Automatyczne oświetlenie konsoli centralnej z przodu, płynne włączanie i wyłączanie | 34. Przycisk Start/Stop |
| 10. Condition Based Service, system monitorujący stan zużycia eksploatacyjnego | 35. Radio BMW Professional |
| 11. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania | 36. Reflektory LED |
| 12. Czujnik kolizji | 37. Servotronic |
| 13. Dynamiczne światła stop | 38. Spryskiwacze reflektorów |
| 14. Dywaniki welurowe | 39. System dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 15. Elektryczne podnoszenie/opuszczanie szyb przednich i tylnych | 40. Tapicerka materiałowa Twill |
| 16. Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 446 z ogumieniem | 41. Tempomat z funkcją hamowania |
| 17. Fotele przednie standardowe, częściowo regulowane elektrycznie | 42. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji |
| 18. Funkcja Follow-Me-Home | 43. Układ kontroli zjazdu ze stoku |
| 19. Funkcja deaktywacji poduszki powietrznej pasażera | 44. Ustawienia Personal Profile z pamięcią w kluczyku |
| 20. Gniazdo AUX-IN | 45. Wskaźnik uszkodzenia opony Runflat |
| 21. Immobilizer | 46. Wykończenie zewnętrzne Chrome Line Exterior |
| 22. Kierownica wielofunkcyjna | 47. Zestaw głośników o mocy 100W z 6 głośnikami |
| 23. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa | 48. Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze złączem USB |
| 24. Kluczyk ze zintegrowanym pilotem radiowym z pełnym opuszczaniem i podnoszeniem szyb i otw. bagażnika | 49. Światła przeciwmgielne |
| 25. Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Asystent świateł drogowych | - |
| 2. Automatyczna sportowa skrzynia biegów Steptronic, 8-biegowa | - |
| 3. Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył | - |
| 4. Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy | - |
| 5. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 6. Fotele przednie sportowe | - |
| 7. Kierownica sportowa M | - |
| 8. Lakier metalizowany | - |
| 9. Obrazowania Shadow Line Individual, wysoki połysk | - |
| 10. Pakiet sportowy M | - |
| 11. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym | - |
| 12. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa | - |
| 13. Polska wersja językowa | - |

- 14. Reflektory adaptacyjne diodowe -
- 15. Relingi dachowe Shadow Line Individual, wysoki połysk -
- 16. System alarmowy sterowany pilotem radiowym -
- 17. Szary pasek przeciwsłoneczny na przedniej szybie -
- 18. Szyby przeciwsłoneczne -
- 19. Torba na narty lub snowboard -
- 20. Zestaw Hi-Fi z 9 głośnikami i wzmacniaczem 205W -
- 21. Światła przeciwmgielne diodowe -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -
Weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 17-09-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Ivan Halaburda (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

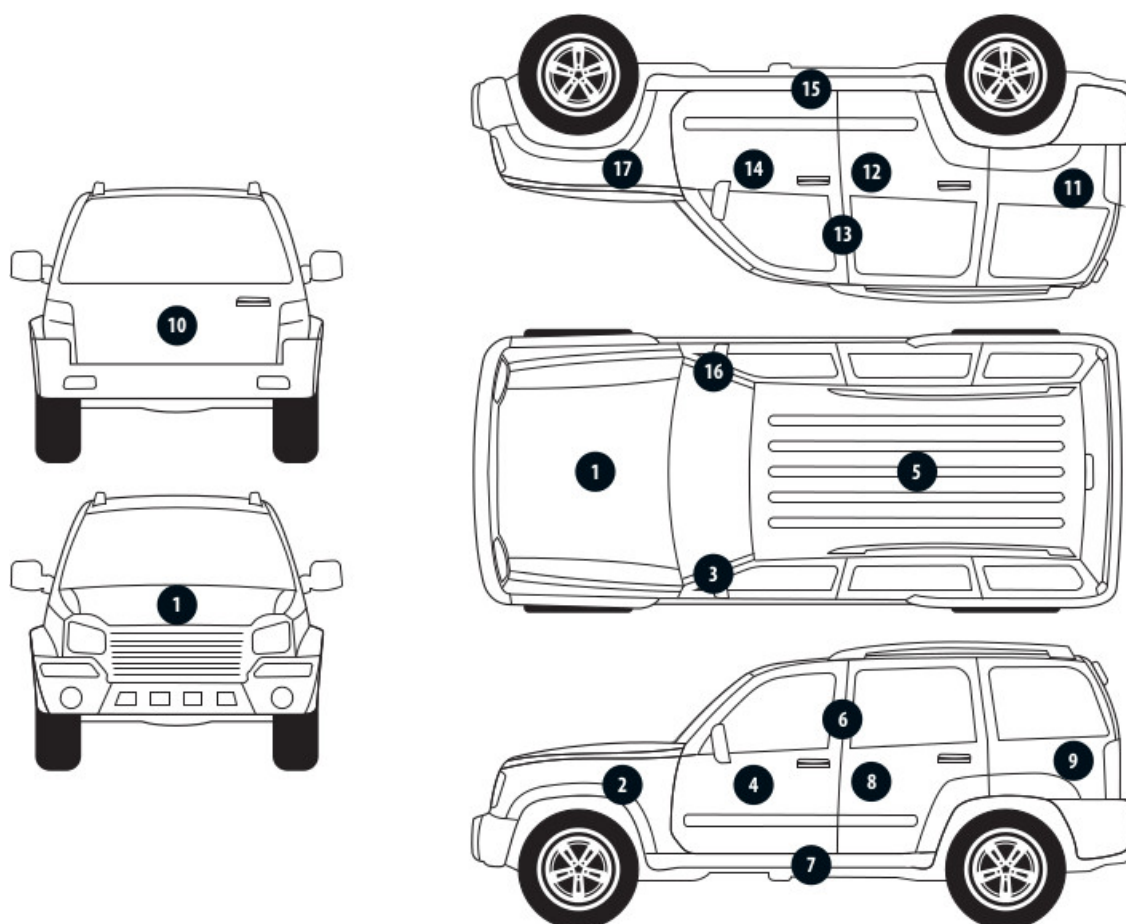

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 5/56

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak półki bagażnika. Informacja termin przeglądu minął 2000km temu. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Wymagana wymiana oleju silnikowego od 2000km.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa

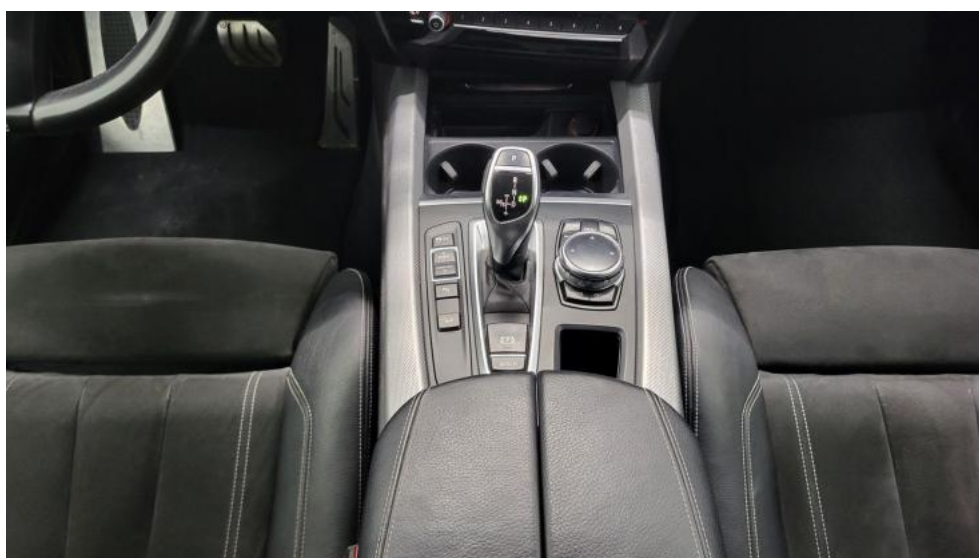

Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – dane



Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

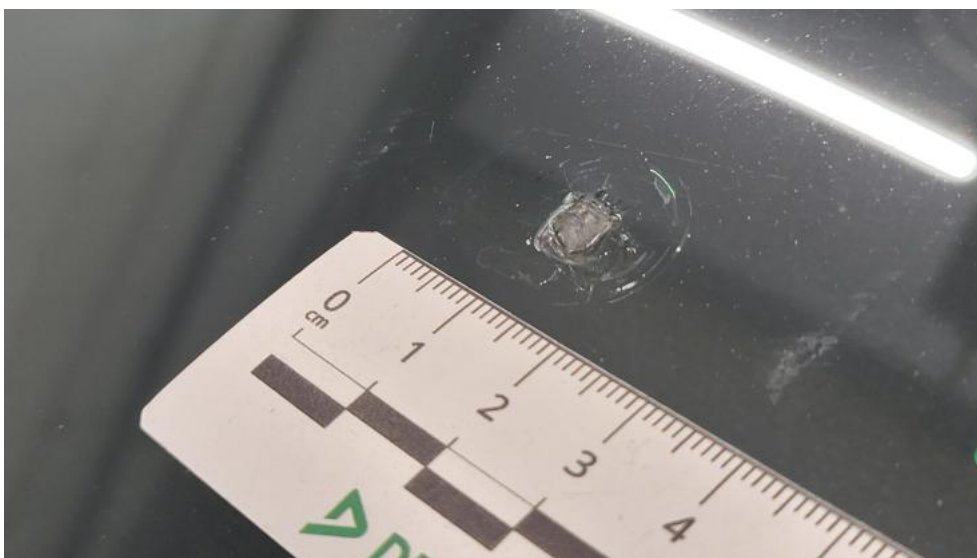

Fot. 42.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.


Słupek przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52.

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

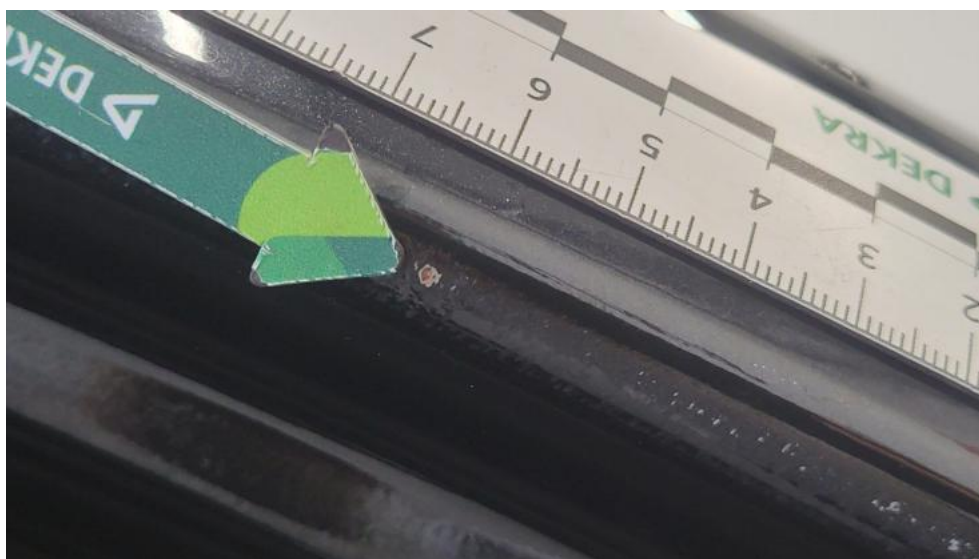

Fot. 53.

Słupek przedni P - Inne 1



Fot. 54.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 66.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 68.
Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.

Koło kierownicy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Fotel prz. lew. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 86.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Fotel prz. lew. - Inne 2



Fot. 88.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 90.

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 92.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 94.

Oslona p/słoneczna prawa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 96.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.

Pas bezpieczeństwa przedni lewy - Inne 1



Fot. 98.

Półka/roleta tylna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1