

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/84610/26/09/09
Nr zlecenia/szkody: PS21/03320
Data zlecenia: 09-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0115449
Producent	DACIA
Model	Lodgy 12-22
Typ/wersja	Lodgy 1.5 dCi Laureate S&S EU6
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	1292
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1845
Rozstaw osi 1/2	2810
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1461
Moc silnika [KM/kW]	90/66
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	CB265ML
VIN	UU1JSDDJ557811504
Data 1. rejestracji	12-06-2017
Data nast. bad. techn.	07-09-2027
Rok produkcji	2017 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	220 575 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT RS3	185/65 15 88T	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT RS3	185/65 15 88T	5,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT RS3	185/65 15 88T	4,5 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT RS3	185/65 15 88T	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 22. Przykrycie części bagażowej |
| 2. Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód) | 23. Radio Dacia Plug & Radio - MP3 z funkcją sterowania w kolumnie kierownicy + Bluetooth USB i Jack |
| 3. Chromowana listwa nad osłoną chłodnicy | 24. Relingi dachowe |
| 4. ESC + ASR | 25. Schowek w górnej części deski rozdzielczej - zamykany |
| 5. El. podnoszenie szyb, przód | 26. Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy |
| 6. Felgi stalowe 15 z ogumieniem | 27. Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera |
| 7. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości | 28. System kontroli ciśnienia w oponach |
| 8. Immobilizer | 29. System wspomagania hamowania |
| 9. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 30. Tapicerka materiałowa |
| 10. Klamki drzwi w kolorze nadwozia | 31. Tempomat z ogranicznikiem |
| 11. Klimatyzacja manualna | 32. Tylne kanapa składana i dzielona |
| 12. Kolumna kierownicy regulowana manualnie | 33. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu |
| 13. Komputer pokładowy | 34. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 14. Lakier uni | 35. Wycieraczka tylnej szyby |
| 15. Listwy boczne | 36. Wykończenie wnętrza - chromowane elementy ozdobne (obramowanie dysz i zegarów, klamki, dźw. bieg.) |
| 16. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 37. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 17. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 38. Zamek centralny z pilotem |
| 18. Lusterko umożliwiające kontakt wzrokowy z osobami siedzącymi na tylnych miejscach | 39. Zderzaki - dwubarwne |
| 19. Oświetlenie bagażnika | 40. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 20. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości | 41. Światła przeciwmgielne |
| 21. Podłokietniki w drzwiach w kolorze beżowym | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Koło zapasowe -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

OgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -
Wcześniejsze naprawy -
stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 24-09-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

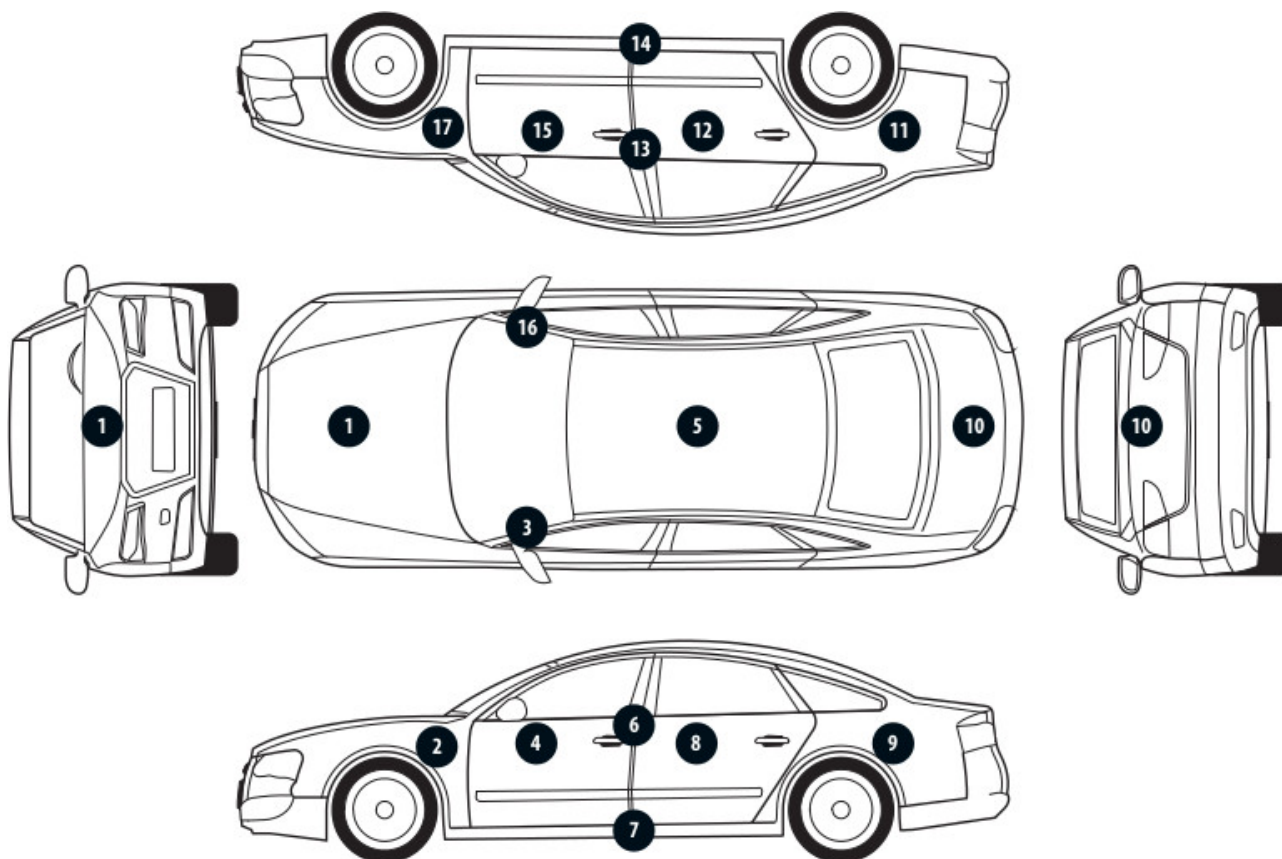

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 500
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	150 - 300
11	Łotnik tylny prawy	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupki przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	150 - 200

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Nierówna i głośna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Nietypowe odgłosy pracy silnika, do weryfikacji serwisowej. Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka silnika. Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Brak kołpaków. Widoczne wady lakiernicze. Ruchoma lampa tylna lewa zespolona.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

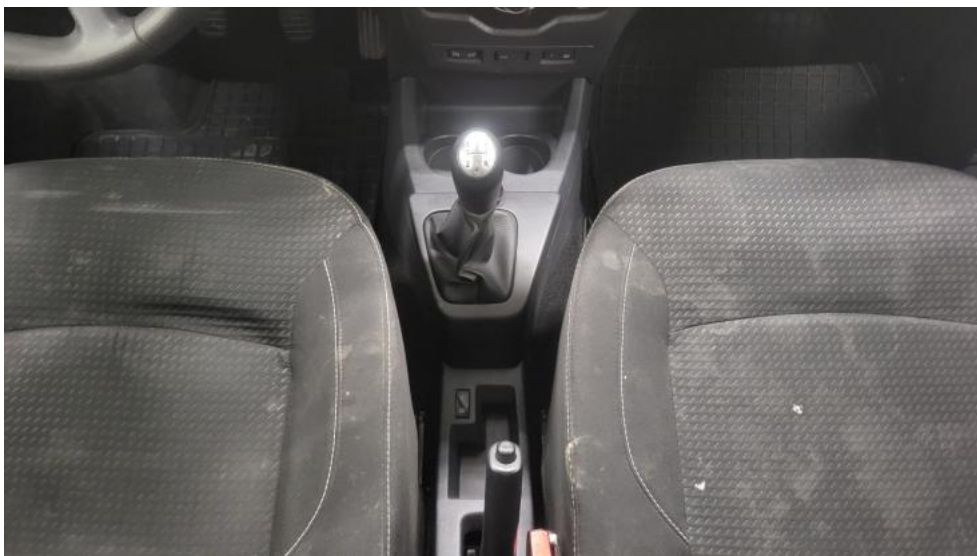

Fot. 31.
Tunel środkowy




Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dowód rej. Str. 1

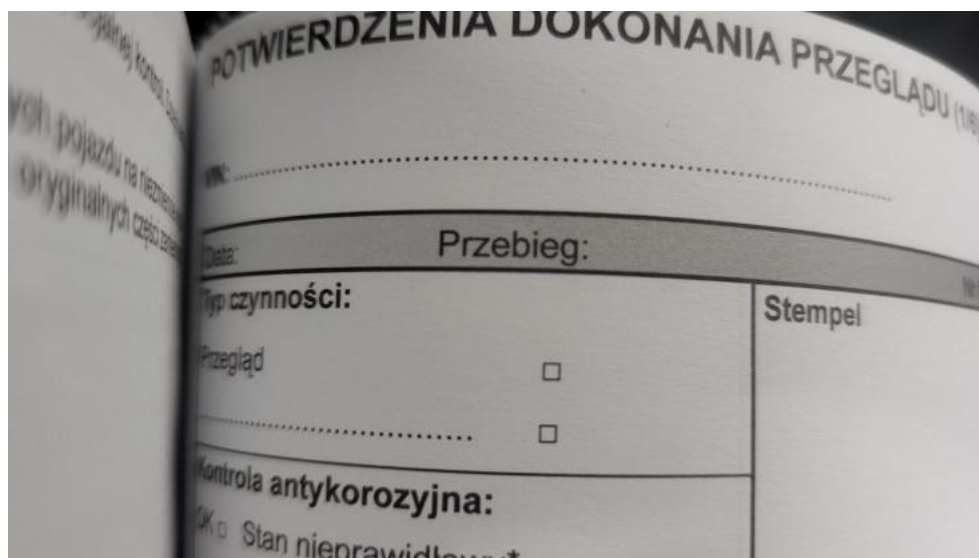


Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

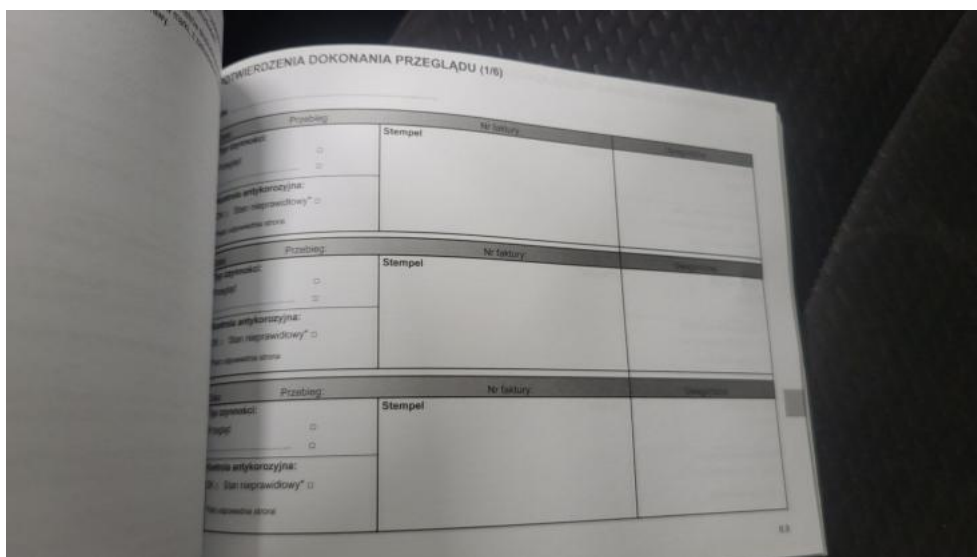

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

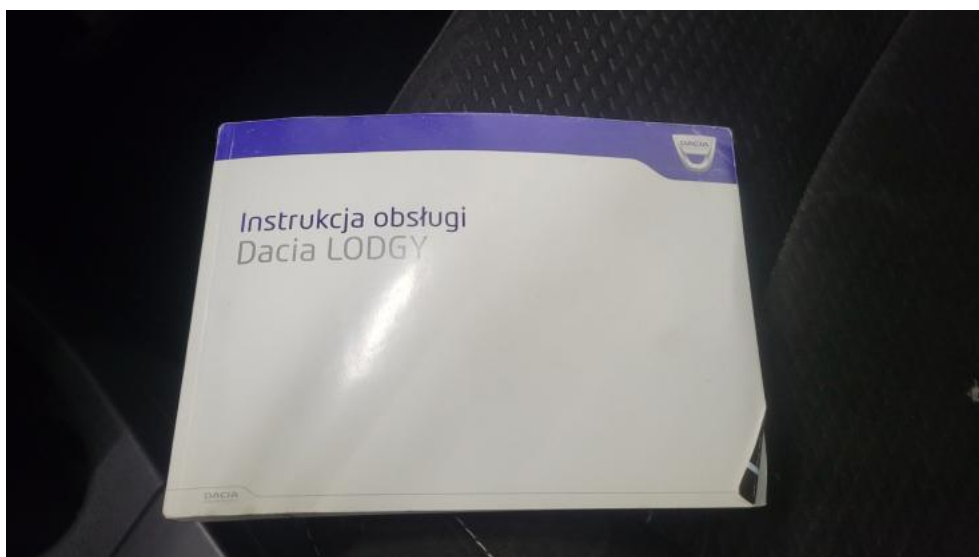


Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

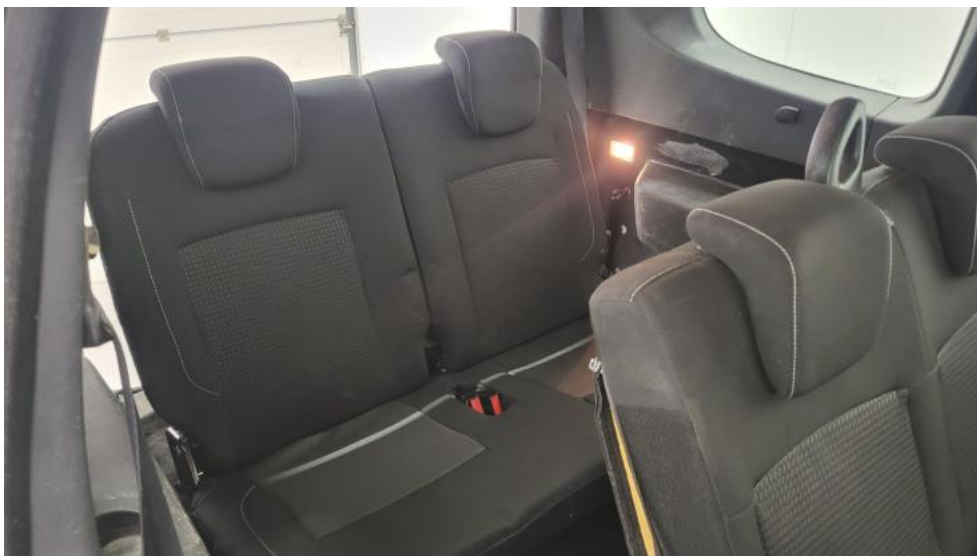

Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Krata zderzaka prz. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zderzak - Inne 1



Fot. 48.
Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Łotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Reflektor P - Inne 1



Fot. 52.
Reflektor przeciwmgielny P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Lampa przeciwmgielna tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66.

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Pokrywy bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70.

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Pokrywy bagażnika - Inne 2



Fot. 72.
Pokrywy bagażnika() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 80.
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.
Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 82.
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 84.


Antena - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

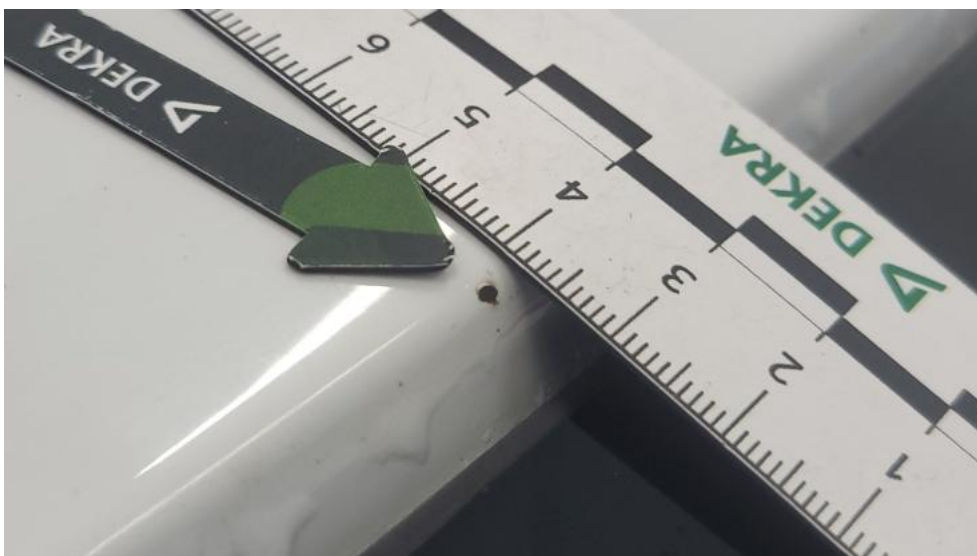

Fot. 86.

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.
Dach - Inne 2



Fot. 88.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 90.

Lampa przeciwmgielna tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Lampa zespolona tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 92.

Lampa zespolona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Lampa zespolona tylna L - Inne 1



Fot. 94.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 96.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 97.
Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 98.
Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

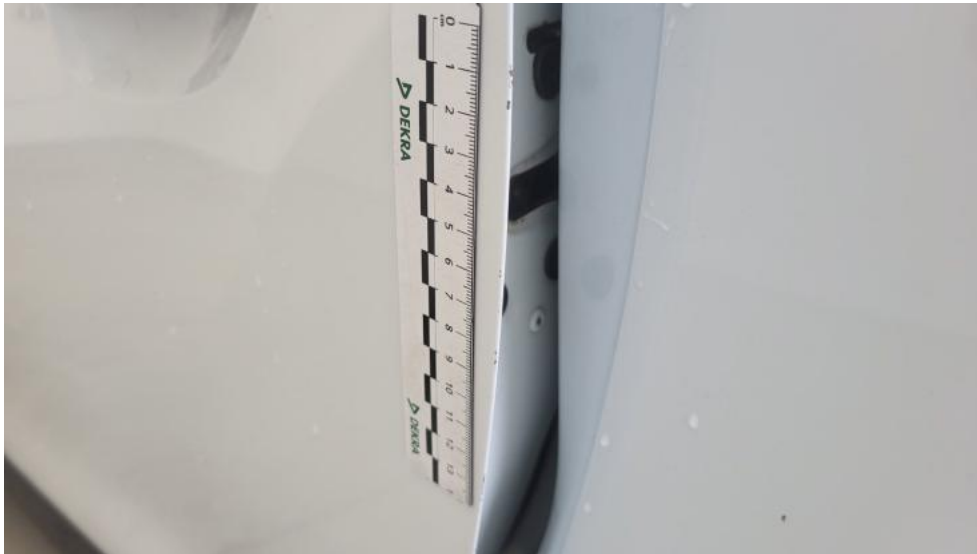

Fot. 99.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 100.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 102.

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 104.

Światnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 106.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107.

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Fot. 108.

Reflektor przeciwmgielny L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109.

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



Fot. 110.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111.


Podłokietnik środkowy przedni - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 112.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

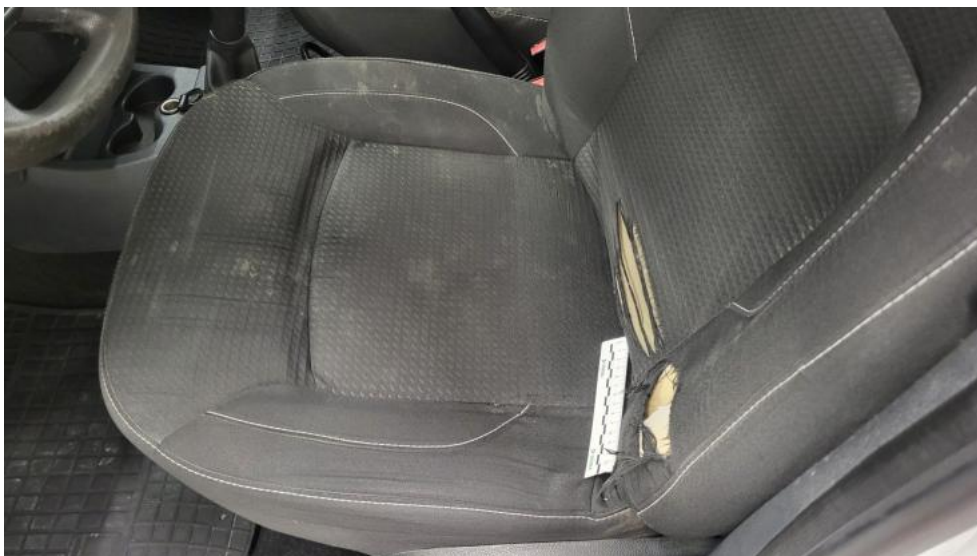

Fot. 113.

Fotel prz. lew. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 114.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 115.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 116.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

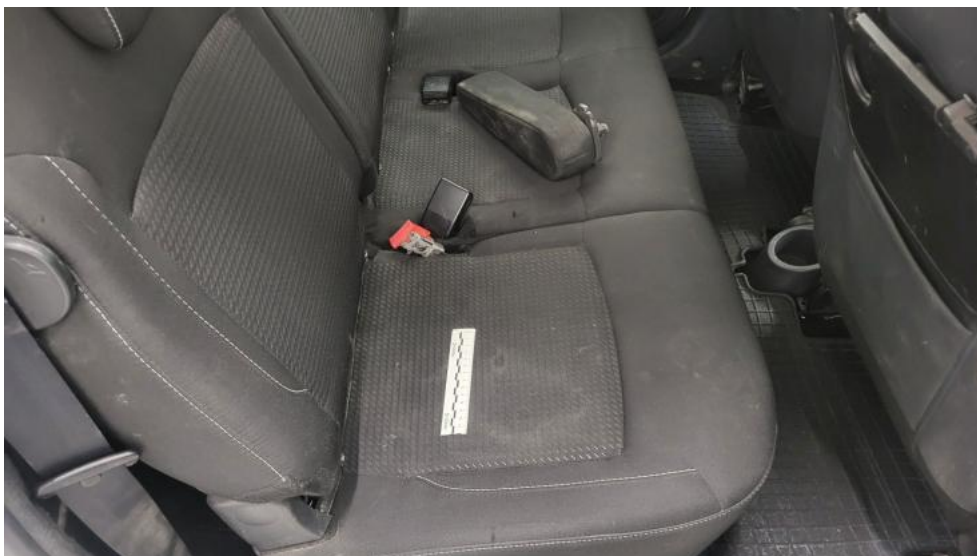

Fot. 117.
Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 118.
Kanapa tyl.(.) - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 119.

Zagłówek praw. kanapy tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 120.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 121.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 122.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 123.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 124.

Uchwyt drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 125.

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 126.

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 127.
Podsufitka - Inne 1




Fot. 128.
Wykładzina(y) słupka przedniego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 129.


Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1

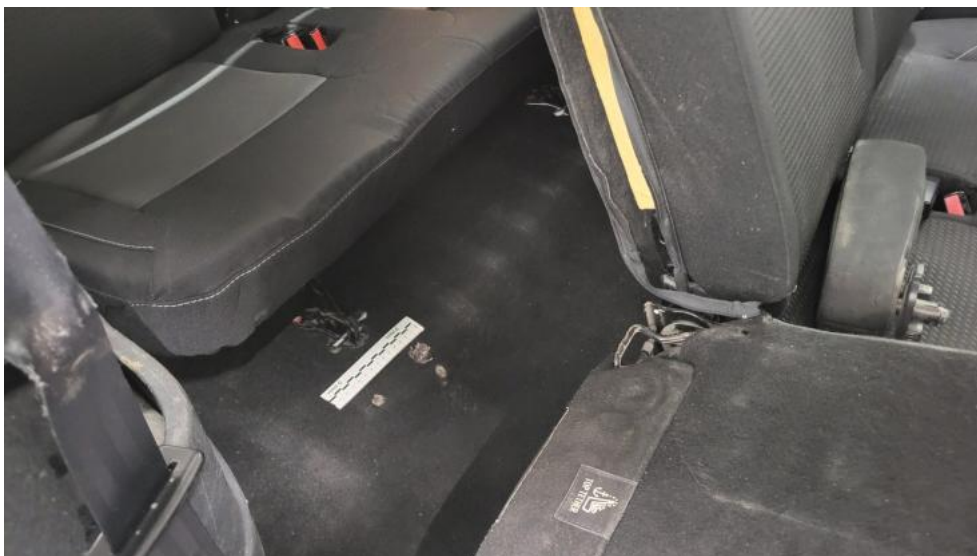

Fot. 130.


Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

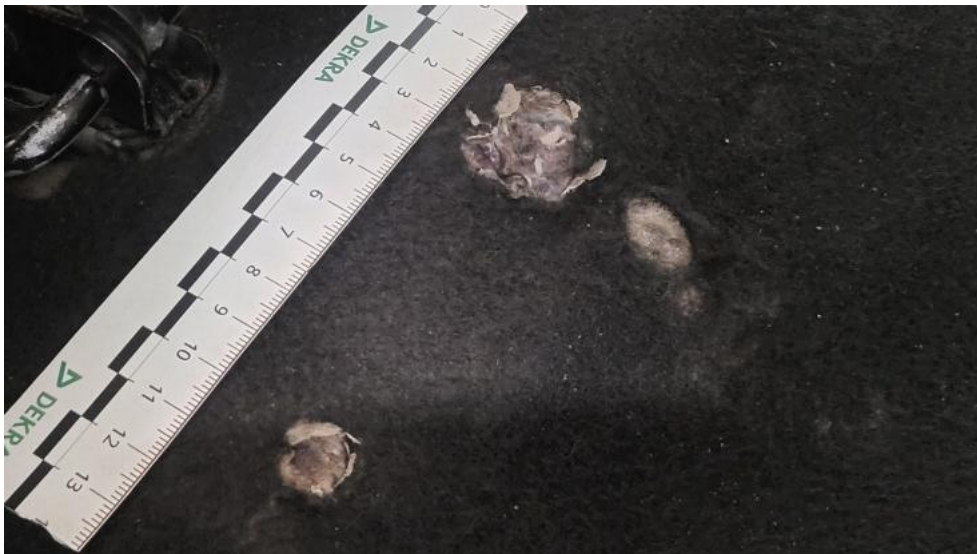

Fot. 131.

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1

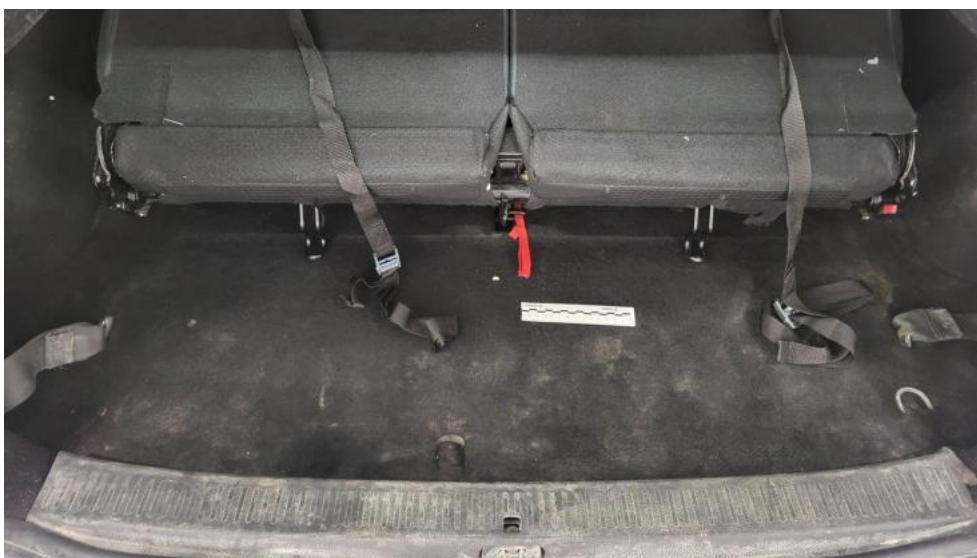

Fot. 132.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 133.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 134.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 135.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 2