

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/93825/26/10/07
commission/ damage No. : 25/005939
Date of commission: 07-10-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0159735
Manufacturer	LAND ROVER
Model	Range Rover Evoque 23-
Type / version	Evoque 2.0 D165 mHEV Dynamic SE
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1952
Gross vehicle weight [kg]	2490
Wheelbase 1/2	2681
Engine type	Automatic ignition
Supercompression	turbocompressor with intercooler
Pollution reduction system	KSC
Emission standard	EURO 6
Engine capacity [ccm]	1997
Engine Power [hp/kW]	163/120
Gearbox	automatic 9- gear
Registration /record No.	WZ871JS
VIN / serial number	SALZA2BN6RH244462
Date of first registration	17-04-2024
Date of next. tech. test	17-04-2027
Year of manufacture	2024
Readout [km]	74 829 (read)
Body color / type of coating	white/2-warstwowy uni

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	Goodyear, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV XL FP J LR	235/55 R19 105W	3,0 mm
	left	Goodyear, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV XL FP J LR	235/55 R19 105W	3,0 mm

back	right	Goodyear, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV XL FP J LR	235/55 R19 105W	4,5 mm
	left	Goodyear, EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV XL FP J LR	235/55 R19 105W	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. 3 światło stop centralnie montowane
2. ABS - System zapobiegający blokowania kół podczas hamowania
3. Active Emergency Brake Assist
4. Alarm z dodatkowym czujnikiem wtargnięcia
5. Android Auto
6. Apple CarPlay
7. Asystent hamowania awaryjnego
8. Asystent jazdy ECO
9. Asystent martwego punktu
10. Asystent stabilizacji przyczepy (Trailer Stability Assist - TSA)
11. Asystent wspomagający utrzymanie prawidłowego pasa ruchu
12. Automated High-beam assist
13. Automatic headlight elevation control
14. Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
15. Blokada zamków drzwi, konfigurowalna
16. Collision Warning System
17. Collision Warning System
18. Cyfrowa interaktywna tablica wskaźników
19. Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
20. Czujnik zużycia klocków hamulcowych
21. DSC - Dynamiczna kontrola stabilności jazdy
22. Dach standardowy
23. Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
24. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated, Floor lighting, Side indicators
25. Dualzone automatic climate control
26. Dywaniki
27. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
28. EPB - Elektryczny hamulec postojowy
29. ETC - system elektronicznej kontroli trakcji
30. Electric tailgate
31. Electronic controlled suspension
32. Elektrycznie sterowane blokady dziecięce drzwi
33. Exterior design: other
34. Fotel kierowcy regulowany w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamięcią ustawień oraz
35. HDC - układ kontroli zjazdu ze wzniesień
36. Haczyki zakupowe w bagażniku
37. Hill holder
38. Interior lights: other accessories
39. Interior: other
40. Kamera cofania
41. Keyless go
42. Kierownica z listwą Moonlight Chrome
43. Kierownicy kolumna regulowana manualnie
44. Kierunkowskazy animowane, tylne
45. Klamki drzwi zewnętrzne chowane
52. Napęd na 4 koła, efektywny (Efficient Driveline)
53. Obsługa komend głosowych
54. Opony letnie M+S
55. Other
56. Other
57. Other
58. Oświetlenie powitalne
59. Oświetlenie przestrzeni bagażowej
60. Oświetlenie w konsoli podsufitkowej
61. Pakiet Power Plus
62. Park Distance Control front, Park Distance Control rear
63. Pasy do mocowania bagażu
64. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne)
65. Power steering
66. Przygotowanie do montażu haka holowniczego
67. RSC - system zapobiegający dachowaniu
68. Radio cyfrowe DAB
69. Rear wiper
70. Siedzenia ze skóry grained w kolorze Ebony z podsufitką Morzine Ebony
71. Spoiler pokrywy bagażnika
72. Steering wheel with gear-switches
73. System audio Meridian
74. System mocowania fotelików ISOFIX na zewnętrznych fotelach drugiego rzędu
75. System multimedialny Pivi Pro
76. Szyba tylna podgrzewana
77. Szyby sterowane elektrycznie
78. TVBB - wektorowanie momentu obrotowego
79. Tempomat aktywny
80. Terrain Response 2
81. Traffic sign recognition
82. Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40
83. Tylne nawiewy klimatyzacji
84. Tyre pressure control (RDC)
85. Uchwyt holownicze przednie i tylne
86. Uni-Lackierung
87. Wireless device charging
88. Wizualna procedura startowa (ruch wskazówek, zapalanie świateł i zegarów)
89. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
90. Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne
91. Wykończenie wnętrza Dark Anodised
92. Wyświetlacz 11,4"
93. Zaciski standardowe
94. Zagłówki centralny w drugim rzędzie foteli
95. Zagłówki pasywne przednie
96. Zawieszenie pasywne

- | | |
|--|--|
| 46. Klamki zewnętrzne z możliwością oddzielnego blokowania -wewnętrzne, przednie | 97. Zbiornik DEF (Diesel Exhaust Fluid) o pojemności 17 l. |
| 47. Komputer pokładowy | 98. Zbiornik paliwa standardowy |
| 48. Kontrola głośności, dynamiczna | 99. Zestaw do naprawy kół |
| 49. LED front dim light | 100. Łączność Bluetooth |
| 50. Lampy tylne LED | 101. Światła tylne przeciwmgielne |
| 51. Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Dach w kontrastowym kolorze Narvik Black | - |
| 2. Exterior design: other | - |
| 3. Felgi aluminiowe 19, 5 ramienne (wzór 5136), z ogumieniem - Gloss Black | - |
| 4. Pakiet Cold Climate | - |
| Ogrzewane siedzenia przednie | |
| Spryskiwacze lamp przednich | |
| Kierownica ogrzewana | |
| Dysze spryskiwaczy przedniej szyby z podgrzewaniem | |
| Fotele tylne ogrzewane | |
| Szyba przednia podgrzewana | |
| 5. Pakiet Comfort | - |
| Szyba przednia o obniżonej przepuszczalności światła | |
| Klimatyzacja - przyciski do kontroli temperatury dla drugiego rzędu siedzeń | |
| Oświetlenie wnętrza z regulacją koloru światła | |
| System Air Purification Plus | |
| Oświetlenie wnętrza konfigurowalne | |
| Air Purification Pro - system oczyszczania powietrza w kabinie | |
| 6. Tinted rear windows | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review -
Braki i uszkodzenia -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 09-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Document issued electronically valid without signature.

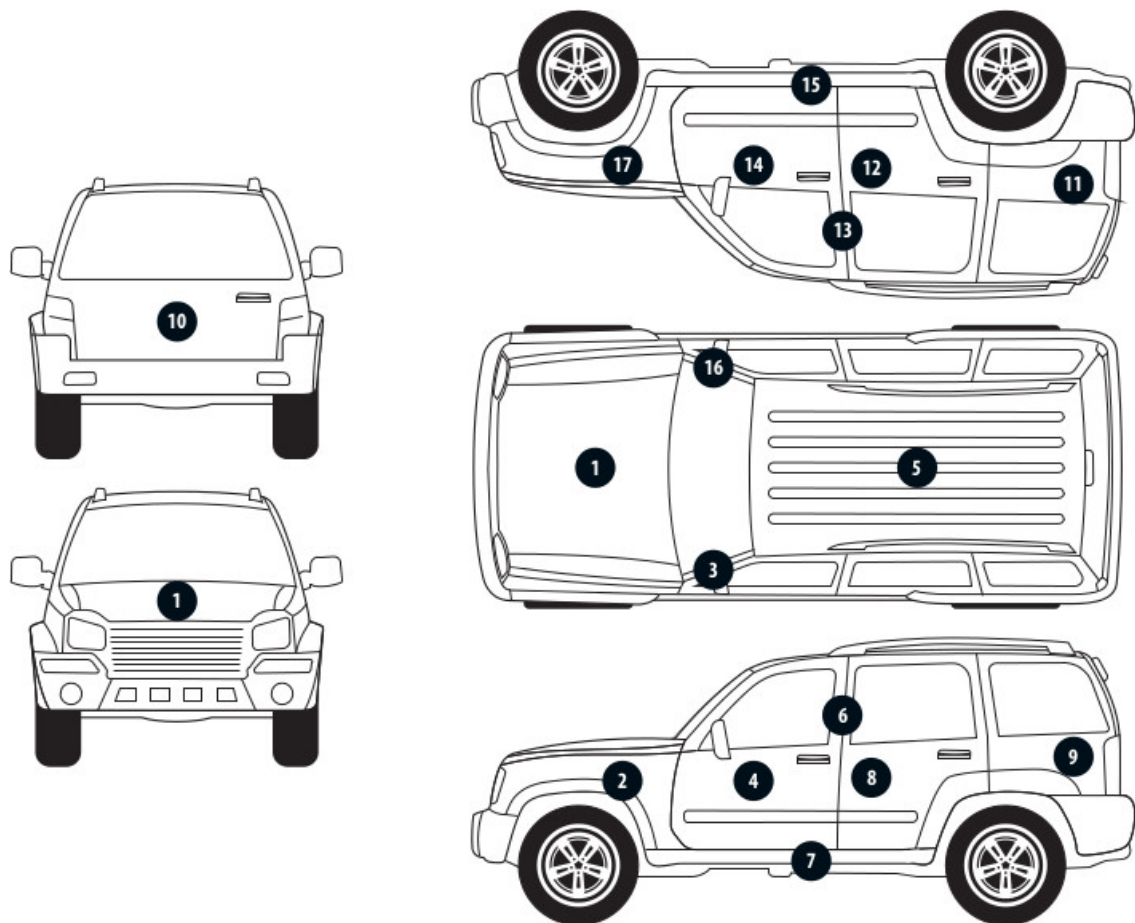Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	150 - 200
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

immo

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Wymagany pełen przegląd pojazdu.

Informacja niskim poziomie naładowania baterii kluczyka inteligentnego.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)

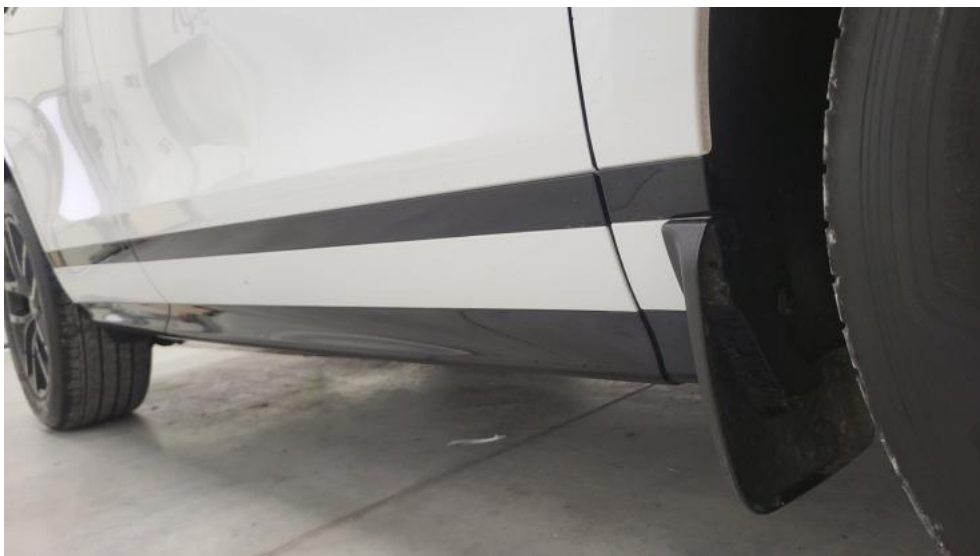


Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Zdjęcie do protokołu



Photo 28.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 30.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Konsola środkowa



Photo 32.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 33.

Zdjęcie do protokołu




Photo 34.

Kierownica (na wprost)

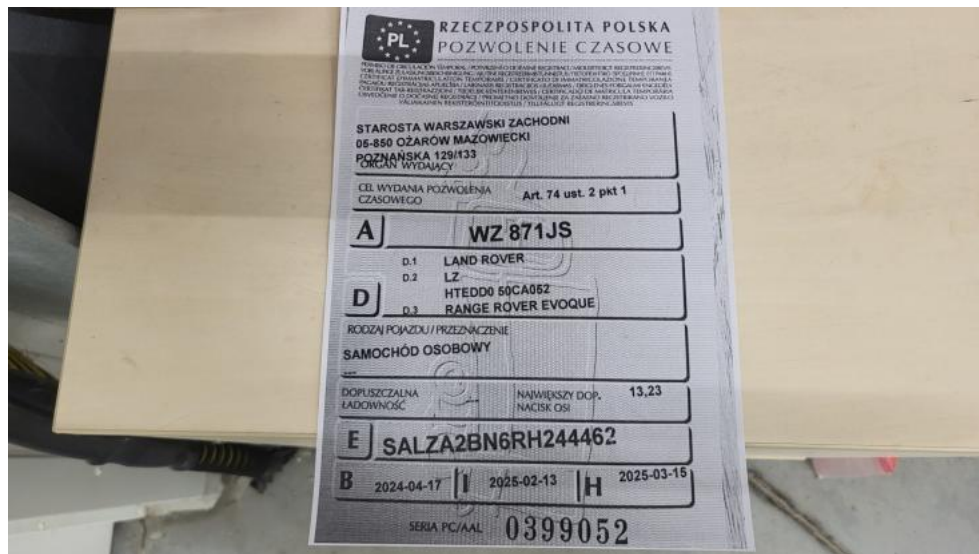PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. rej. ksero Str. 1

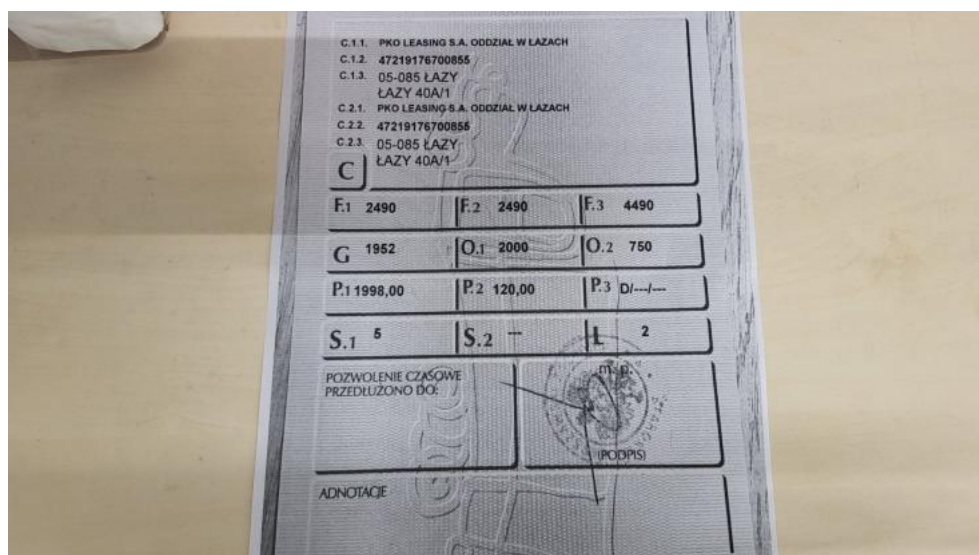**Photo 36.**

Dow. Rej. ksero Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Tablica rej. przód - przebita



Photo 44.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

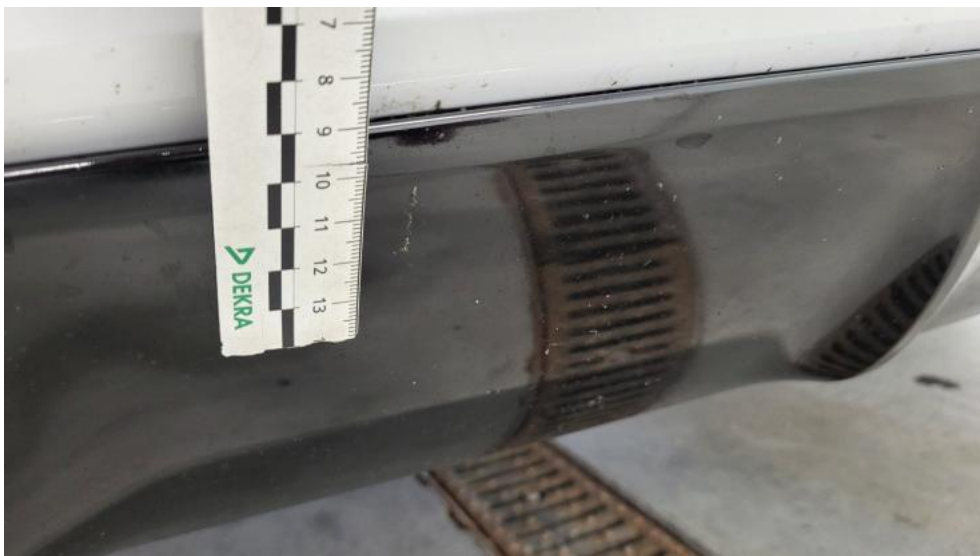


Photo 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Zderzak przedni cz P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

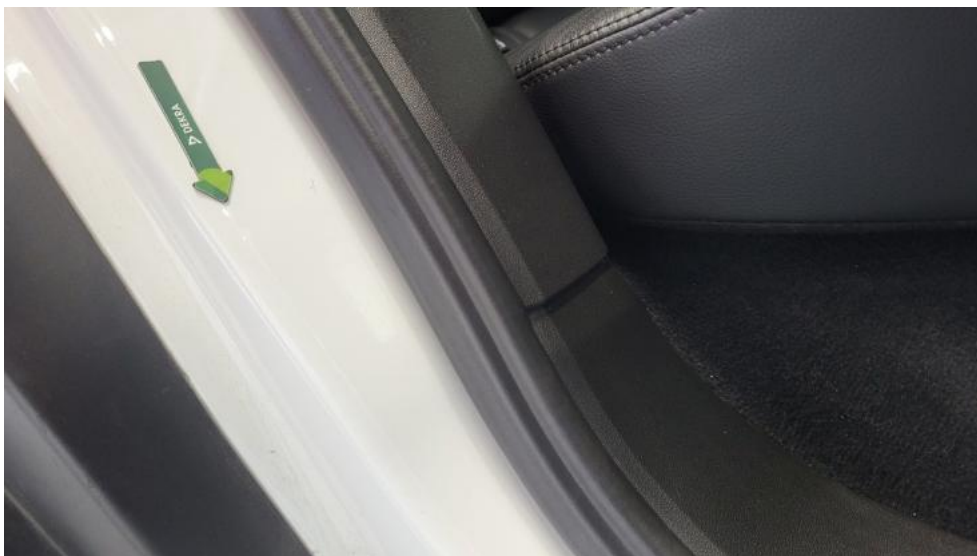


Photo 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

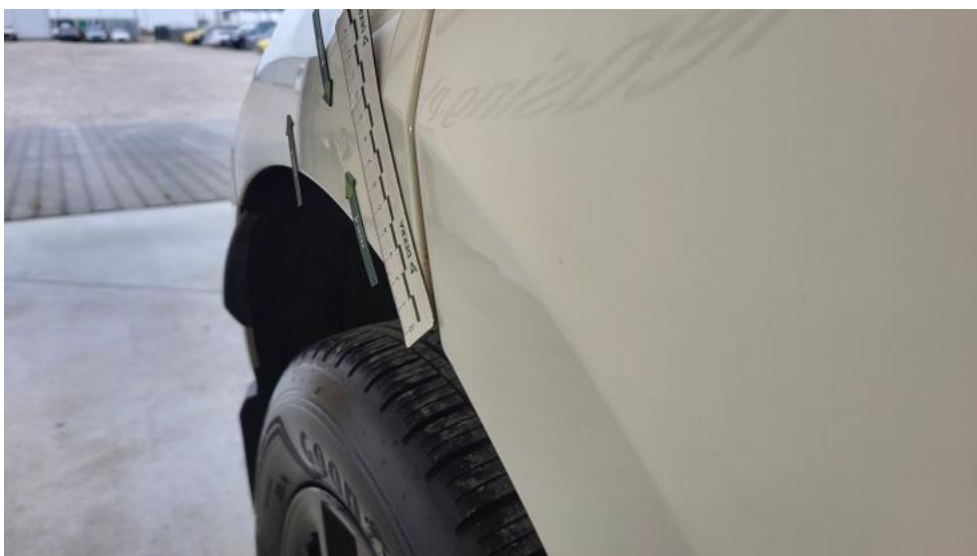


Photo 54.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Photo 58.

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

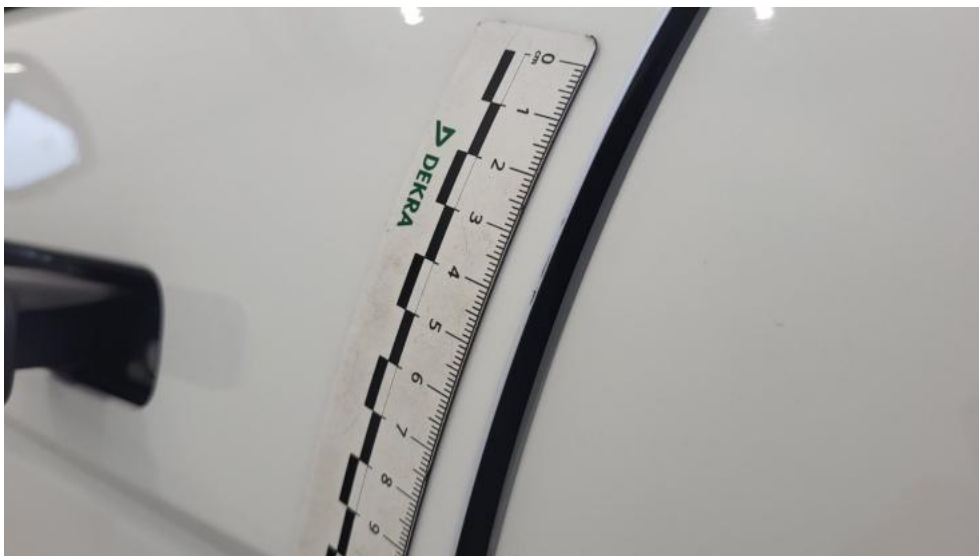


Photo 60.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Photo 62.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Photo 64.

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Ośłona p/słoneczna prawa - Inne 1

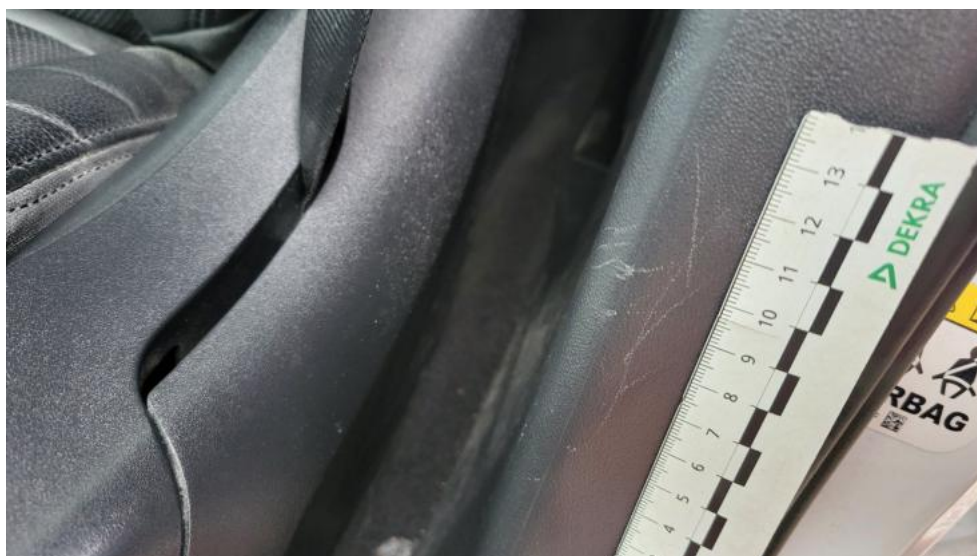


Photo 68.

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

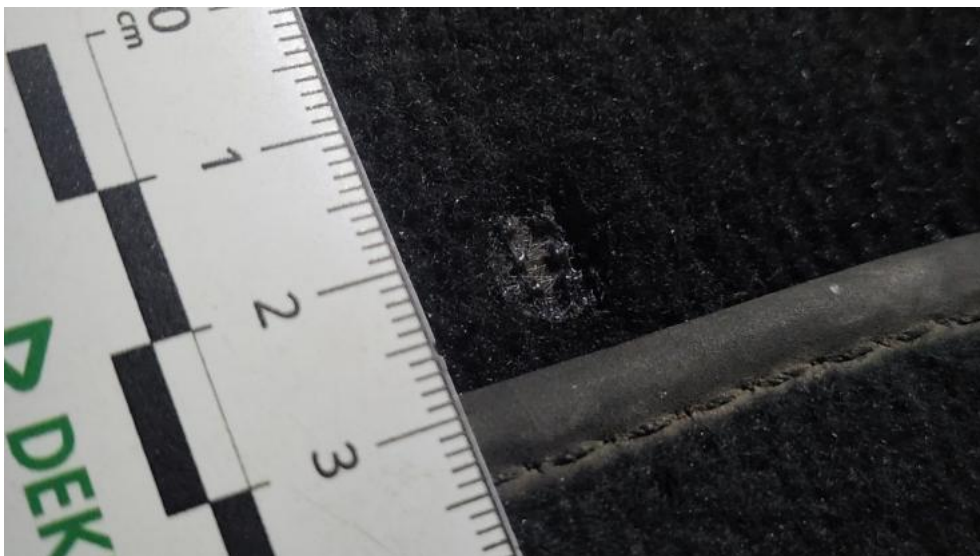


Photo 72.

Wykładzina podłogi - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1